内江经开区“3·22”高处坠落一般事故调查报告

2026 年 3 月 22 日 10 时 35 分许，内江经开区汉宁路南侧安迈特科技新型高安全复合集流体关键技术开发及产业化项目工地上，湖北荣锦盛建设工程有限公司工人李*成在进行屋面作业时，不慎从洞口坠落至地面，造成死亡 1 人的一般事故。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）相关规定，经市政府授权，市应急局牵头组织成立了由市住建局、市公安局、市应急局、市总工会、内江经开区管委会组成的内江经开区“3·22”高处坠落一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委、市检察院参加事故调查组会议，通报案情。市纪委监委成立追责问责审查调查组，开展审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

经调查认定：内江经开区“3·22”高处坠落一般事故是

一起因作业人员违规进入危险作业区域，不慎从洞口坠落，导致 1 人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

安迈特科技新型高安全复合集流体关键技术开发及产业化项目（以下简称安迈特项目），属于工业厂房项目，建设单位为安迈特科技（四川）有限公司（以下简称安迈特公司），建设地址位于内江经开区汉兴路南侧、安吉街西侧。安迈特项目规划总建筑面积 66073.22 平方米，共计 6 栋单体建筑，分多期分批建设。目前正在施工的范围有生产车间一、生活及消防水泵房、门卫等 3 栋建筑，总建筑面积 27884.15 平方米，其中地上建筑面积 27269.17 平方米，地下建筑面积 614.98 平方米。

安迈特公司通过自主邀请招标，于 2025 年 7 月 7 日以《中标通知书》形式确定中建三局第一建设工程有限责任公司（以下简称中建三局一公司）为施工总承包单位。

中建三局一公司进场后，通过邀请招标形式，经公司评审确定湖北荣锦盛建设工程有限公司（以下简称荣锦盛公司）为安迈特项目围护系统的专业分包施工单位，专业分包作业范围及内容：安迈特项目所属屋面围护招标清单及施工图中规定的围护系统（包括墙面、屋面、雨棚、天沟、爬梯、护栏等）、防水工程的深化设计、材料采购、加工制

作、运输、安装及完成围护系统施工图中所有构件就位至验收合格所需的所有措施、机械等。

（二）事故发生单位及相关单位情况

1.建设单位：安迈特科技（四川）有限公司。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：91511000MAE989HY5L；注册资本：贰亿元整；成立日期：2025 年 01 月 10 日；注册地址：四川省内江市内江经济技术开发区汉晨路 788 号 1 幢 A 区 019 号；法定代表人：李永伟；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电子专用材料制造；新型膜材料制造；电子专用设备制造；电池销售；电子专用材料销售；新型膜材料销售；电子专用设备销售；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。

2025 年 5 月 22 日及 9 月 16 日，安迈特公司先后取得《建设工程规划许可证》（建字第 5110022025GG0035586 号）和《建筑工程施工许可证》（编号 511003202509160101）。

2.总包单位：中建三局第一建设工程有限责任公司。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：91420100748315774 4；注册资本：壹拾壹亿陆仟肆佰壹拾玖万玖仟玖佰伍拾叁圆叁角贰分人民

币；成立日期：2002 年 12 月 26 日；注册地址：湖北省武汉市东西湖区台商投资区东吴大道特 1 号；法定代表人：蒋武；经营范围：建设工程施工、施工专业作业等；取得资质：建筑工程施工总承包特级等。取得安全生产许可证，证书编号：(鄂)JZ 安许证字[2005]000001，有效期:2025 年 08 月 27 日至 2028 年 08 月 27 日。

根据中建三局一公司对于安迈特项目项目部主要成员的任命：杨飞任项目经理；王治山任项目副经理（项目生产管理一线负责人），杨威任安全负责人；邱伟、刘乾斌任安全员。

3.分包单位：湖北荣锦盛建设工程有限公司（以下简称荣锦盛公司）。屋面围护系统专业分包施工单位。公司类型：其他有限责任公司；成立日期：2016 年 10 月 20 日；统一社会信用代码 91420105MA4KNYQN4F；注册资本：壹仟万圆人民币；法定代表人：刘腾兵；注册地址：湖北省武汉市江汉区台北路 219 号海迪商务中心所 2 楼 235 室；主要经营范围：建设工程施工、施工专业作业、住宅室内装饰装修、建筑劳务分包等。取得资质：地基基础工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；环保工程专业承包贰级；取得安全生产许可证，证书编号:（鄂）JZ 安许证字[2018]019449；许可范围：建筑施工；有效期:2024 年 3 月 19 日至 2027 年 3 月 19

日。

荣锦盛公司在安迈特项目中，委派项目经理杨春祥全面负责项目管理工作；执行经理彭嘉晖，协助杨春祥实施项目管理；安全员吴均云，负责施工日常安全管理工作。

4.监理单位：攀钢集团工科工程咨询有限公司（简称攀钢工科咨询公司）。公司类型：其他有限责任公司；成立日期：2001 年 4 月 27 日；统一社会信用代码 91510400727464 2791；注册资本：伍仟万圆人民币；法定代表人：薛文坦；注册地址：攀枝花市东区弄弄坪东路 21 号；主要经营范围：建设工程监理，水利工程建设监理，公路工程监理，水运工程监理；地质灾害治理工程监理等。取得资质：《工程监理资质证书》，证书编号：E151005015，有效期：2023 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 22 日。

2025 年 5 月 8 日，攀钢工科咨询公司与安迈特公司签订建设工程监理合同。派遣王仕伟为总监理工程师，全面负责工程监理工作；监理工程师蒋定国和黄丽帅，负责工程安全和质量安全监理工作。

（三）事故相关人员情况

李*成（死者），男，43 岁，身份证号：4128********** 1421，家庭住址：河南省汝南县常兴镇**********；李*成（死者）与荣锦盛公司签订《建筑工人劳动合同》，于 2026 年 3 月来到安迈特项目从事屋面围护施工相关工作。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成 1 人死亡，直接经济损失 185 万元。

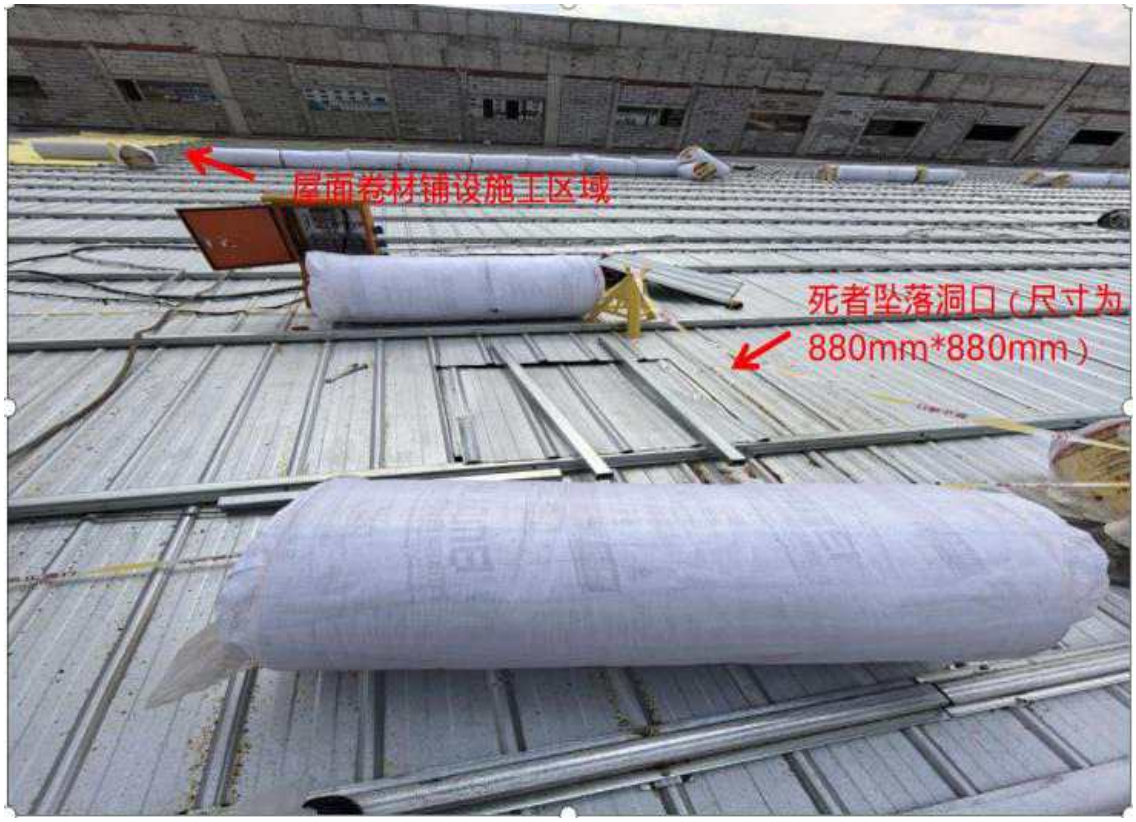
（五）事故现场情况

本次事故发生于生产车间一。该车间地上部分 27106.38 平方米，无地下室。事故区域的房屋结构类型为门钢结构，屋面设计做法为内层压型钢板+玻璃棉卷板+热塑性聚乙烯防水卷材+压型钢板屋面外板。事发时屋面内层压型钢板铺设已完成，正在进行玻璃棉卷板及防水卷材铺设、屋面风机口开孔等工作。

事发时，李*成（死者）离开其他 3 名工友正在屋面铺设玻璃棉卷板的现场穿行至开孔作业区域，从正在开孔的屋面 7 号风机口（尺寸为 880mm*880mm）掉下、坠落至 F/20 轴附近的地面上，掉落洞口距离地面高度约 12.3 米。现场监控未拍到事发画面，同组工人均未看到李*成离开工作岗位穿行至开孔作业区域的过程，仅魏巍看到李*成从 7 号孔坠落。

（六）事故现场图


屋面卷材铺设施工区域


屋面卷材铺设施工区域
死者坠落洞口（尺寸为
880mm*880mm）



二、事故情况

（一）事故发生经过

2026 年 3 月 22 日 7 时许，根据工作安排，荣锦盛公司工人魏巍、周小伟、李*成、杨东祥、郭永忻、李战赢 6 人，佩戴好 5 点式安全带和安全帽，经过上屋面通道（井字形定型化钢爬梯），到达屋顶作业面开展作业。魏巍、周小伟 2 人负责屋面风机口开孔、固定架安装等作业；李*成等其余 4 人负责屋面玻璃棉卷板与防水卷材铺设。

期间，开孔作业人员（魏巍、周小伟）将安全带挂在屋

脊预设的生命绳上后，在 20-21/F-G 区域内由东南方向朝西北方向进行开孔作业。当天上午计划开 6 号、7 号孔，工序是开一个孔，防护一个孔。李*成等 4 人在 22-23/D-G 区域内由东北方向朝西南（沿屋脊向天沟）方向进行玻璃棉卷板和防水卷材铺设作业。两处作业区域直线距离约 10 米左右，开孔作业区域未设置硬质隔离，只架设了安全警示线，但有两条纵向警示线（沿天沟方向）被玻璃棉卷板压在屋面。

10 点 35 分左右，魏巍手持小型切割机，将 7 号孔基本开好后（西南方向还留有 10 公分未切割完成），起身背向洞口、走向约 7~8 米远的地方拿洞口水平防护材料，准备加固洞口；周小伟正在离 7 号孔约 3~4 米远的地方安装前面已开好的 6 号孔风机底座。此时李*成（死者）离开其他 3 名工友正在屋面铺设玻璃棉卷板的现场穿行至开孔作业区域，踩到 7 号孔上未切割完成的压型钢板后从洞口坠落。魏巍拿完材料转身时，看到李*成（死者）正从 7 号孔坠落、只看到上半身。魏巍随即对其他工友大喊：“李*成掉下去了”。10 点 39 分，同班组工友杨东祥在屋面拨打 120 急救电话，并共同前往地面坠落位置查看李*成情况。10 点 53 分，120 救护车抵达现场，抢救无效后宣布李*成死亡。经询问和现场勘验，李*成坠落位置为 F/20 轴附近的地面，呈仰面朝上姿势，身着工作服，无安全带，周边散落有

安全帽。

（二）应急处置情况

10 时 39 分，杨东祥拨打 120 急救电话；10 时 44 分至 10 时 53 分，总包公司项目部及时上报事故并启动应急预案，开展救援、保护现场、维持秩序等工作。10 时 53 分许，120 抵达现场，经抢救无效宣布李*成死亡。

接到事故报告后，内江经开区建设局、区应急局、区公安分局、靖民镇等相关单位立即派员赶赴现场，组织现场保护、勘验调查、善后安抚等工作。目前，善后工作已完成，死者遗体已火化，死者家属已得到妥善安置，社会情况稳定。

（三）应急处置情况

调查评估认为，事故应急处置有序有效，未因应急救援产生次生衍生灾害。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

铺设玻璃棉卷板与防水卷材作业人员李*成安全意识不足，在作业过程中，违规穿行至危险作业区域，踩踏未切割完成的风机洞口压型钢板后从洞口坠落。

（二）间接原因

1.湖北荣锦盛建设工程有限公司作为专业分包单位，履行企业安全生产主体责任不到位。组织开展新进员工安全生

产教育和培训时长不足，未如实记录新进员工三级教育培训情况；未督促公司从业人员魏巍在屋面风机口开孔作业过程中，严格执行“开一个、护一个”的安全作业规定，魏巍对没有切割完成、没有采取实体防护的风机洞口，未落实有效隔离与警示管控措施，也未及时发现并劝阻无关人员进入开孔危险作业区域。

2.内江经开区建设局在实施行业日常安全生产监督管理过程中，按照年度计划开展了日常检查和专项检查，但是由于安全生产理论学习与工作实际结合不够，发现和指导企业整治安全隐患的知识不够、能力不足，未按照安全生产“三管三必须”要求全面履行建筑行业安全生产监督管理工作职责，存在履行行业监管职责不能完全到位的情况。

（三）事故性质

内江经开区“3·22”高处坠落一般事故是一起生产安全责任事故。

四、对有关单位和人员责任划分及处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对事故发生单位和有关人员提出如下责任划分及处理建议。

（一）对事故相关人员的责任认定及处理建议

1.李*成，荣锦盛公司作业人员，安全意识不足，在作业过程中，违规穿行至危险作业区域，踩踏未切割完成的风机

洞口压型钢板后从洞口坠落，对事故发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.刘腾兵，荣锦盛公司法定代表人，落实本单位全员安全生产责任制不到位。在公司安全总监离职后没有及时对公司人员的安全职责进行调整并以公司正式文件的形式予以确认。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项规定，对事故发生负有领导责任，建议由内江市应急管理部门依法处理。

3.杨春祥，荣锦盛公司项目经理，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，没有及时发现并纠正相关人员组织实施新进员工安全生产教育和培训时长不足的问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项规定，对事故发生负有管理责任，建议由内江市应急管理部门依法处理。

4.彭嘉晖，荣锦盛公司执行经理，履行如实记录安全生产教育和培训情况的职责不到位，在新进员工安全生产教育和培训时长不足、未如实记录新进员工三级教育培训情况下，在三级教育培训记录卡上签字；履行制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为的职责不到位，未及时发现和纠正李*成违规穿行至危险作业区域的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（六）项规定，对事故发生负有管理责任，建议由

内江市应急管理部门依法处理。

5.吴均云，荣锦盛公司实际安全负责人、项目专职安全员，未及时组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度，在公司安全总监离职后没有及时对公司人员的安全职责进行调整并以公司正式文件的形式予以确认；未认真履行如实记录安全生产教育和培训情况职责，组织开展新进员工安全生产教育和培训时长不足，未如实记录新进员工三级教育培训情况；履行制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为的职责不到位，未及时发现和纠正李*成违规穿行至危险作业区域的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）、（二）、（六）项规定，对事故发生负有管理责任，建议由内江市应急管理部门依法处理。

6.魏巍，荣锦盛公司风机口开孔作业人员，未尽到从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任的义务，在屋面风机口开孔作业过程中，未严格执行“开一个、护一个”的安全作业规定，对未完成切割、未采取实体防护的洞口没有采取有效隔离与警示管控措施，未及时发现并劝阻无关人员进入开孔危险作业区域，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议由荣锦盛公司内部处理，并将处理结果报内江市应急管理局。

（二）对有关单位的责任认定及处理建议

湖北荣锦盛建设工程有限公司，履行企业安全生产主体责任不到位。未履行如实记录安全生产教育和培训情况职责，组织开展新进员工安全生产教育和培训时长不足，未如实记录新进员工三级教育培训情况；未履行生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度的规定，未督促公司从业人员魏巍在屋面风机口开孔作业过程中，严格执行“开一个、护一个”的安全作业规定，魏巍对没有切割完成、没有采取实体防护的洞口，未落实有效隔离与警示管控措施，也未及时发现并劝阻无关人员进入开孔危险作业区域。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款规定，对事故发生负有管理责任，建议由内江市应急管理部门依法处理。

（三）其他处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，建议移交市纪委监委。对有关人员党纪政务处分、组织处理的处理意见，由市纪委监委提出。

五、调查发现的其他问题

（一）中建三局第一建设工程有限责任公司安迈特项目部，未及时发现并纠正湖北荣锦盛建设工程有限公司对新进员工三级教育培训时长不足的情况；未及时发现和纠正屋面

危险作业区域安全警示线拖地的问题。建议由中建三局第一建设工程有限责任公司按照公司内部规定进行处理并将处理结果报内江市应急管理局。

（二）攀钢集团工科工程咨询有限公司安迈特项目部，未及时发现并纠正湖北荣锦盛建设工程有限公司员工李*成违规穿行至危险作业区域的行为。未及时发现和纠正屋面危险作业区域安全警示线拖地的问题。建议由攀钢集团工科工程咨询有限公司按照公司内部规定进行处理并将处理结果报内江市应急管理局。

六、事故防范和整改措施

（一）湖北荣锦盛建设工程有限公司要认真学习和深刻理解安全生产法律法规及规范性文件要求，及时修订完善企业安全生产规章制度和操作规程，严格落实全员安全生产岗位职责；严格落实安全生产教育和培训计划，保证新进员工三级安全教育培训学时、内容和考核，强化高处作业、临边洞口、有限空间、动火动电等危险作业专项培训，全面提升从业人员安全意识和风险辨识能力；加强现场安全监督和动态巡查，及时发现和消除生产安全事故隐患。

（二）攀钢集团工科工程咨询有限公司要认真履行工程监理职责，严格按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，加大对高处作业、屋面洞口防护、安全防护用品佩戴、安全教育培训落实等关键环节的巡查、旁站力度，对发现的

安全隐患及时下达整改指令，跟踪督促闭环整改，切实发挥安全监理监督作用。

（三）中建三局第一建设工程有限责任公司要严格履行施工总承包单位安全生产管理责任，加强对分包单位安全生产工作统一协调、管理，定期开展安全检查和隐患排查，强化对屋面施工、洞口临边、高空作业等环节管控，督促分包单位规范开展安全教育培训、现场安全管控等工作，及时纠正各类违章作业行为。

（四）内江经开区建设局要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“三管三必须”的要求，切实履行建筑施工行业安全生产监督管理职责，加强对辖区内在建项目的监督检查力度，强化对高处作业、洞口防护、教育培训、现场管理等重点内容的监管，加强监管人员专业能力培训，提升隐患排查和履职能力，督促企业全面落实安全生产主体责任。

（五）内江市中区靖民镇人民政府要严格落实属地安全生产管理责任，加强辖区内在建工地安全宣传提醒，配合行业主管部门开展安全检查、隐患排查治理和事故警示教育，督促在建工地落实各项安全防范措施，防范生产安全事故发生。

（六）内江经开区管委会要深刻吸取事故教训，举一反三，认真查找安全生产监管薄弱环节，健全完善建筑施工安

全监管体制机制，配齐配强安全监管人员，强化部门协同联动，堵塞安全监管漏洞，采取坚决有效措施强化风险防控，全力遏制生产安全事故发生。