金湾红旗珠海艺术职业学院综合实训大楼项目“5·2”一般物体打击事故

调查报告

金湾区政府事故调查组

2024年6月25日

目　录

一、 事故基本情况……2
（一） 事故有关单位情况……2
（二） 事发工程项目概况……4
（三） 相关合同签订情况……4
二、 事故发生经过和应急处置情况……6
（一） 事故发生经过……6
（二） 事故应急处置情况……7
（三） 应急救援评估结论……7
（四） 善后处置情况……8
（五） 人员伤亡和直接经济损失情况……8
三、 事故现场情况……8
（一） 现场勘验及测量结果分析……8
四、 事故原因和事故性质……10
（一） 直接原因……10
（二） 相关单位安全管理情况……11
（三） 相关部门安全监管情况……12
（四） 事故性质认定……13
五、 事故责任认定以及处理建议……13
（一） 建议给予行政处罚的单位……13
（二） 建议给予行政处罚的个人……13
（三） 其他处理建议……14
六、事故教训……14
七、事故防范和整改措施建议……15

金湾红旗珠海艺术职业学院综合实训大楼项目“5·2”一般物体打击事故调查报告

2024年5月2日6时40分，位于珠海市金湾区红旗镇的珠海艺术职业学院综合实训大楼项目工地发生一起物体打击事故，造成一人受伤，直接经济损失27.2万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区教育局、区人力资源社会保障局、区建设局、区应急管理局、区总工会、金湾公安分局、红旗镇政府等单位组成的金湾红旗珠海艺术职业学院综合实训大楼项目“5·2”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委同步开展追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。

经调查认定：金湾红旗珠海艺术职业学院综合实训大楼项目“5·2”一般物体打击事故是一起因作业人员未规范佩戴安全帽，个人体力不支摔倒时撞到旁边堆放的模板，头部碰撞楼面并被模板挤压导致的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.建设单位

珠海艺术职业学院[1]（以下简称“艺术学院”）。统一社会信用代码：52440000749990296K；单位类型：民办非企业单位；法定代表人：陈某娜。项目负责人：李某希。

2.施工总承包单位

大恒建设集团有限公司[2]（以下简称“大恒建设公司”）。统一社会信用代码：9144040067709813 46；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：邱某能。持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑业企业资质证书，证号：D24400****。安全生产许可证号：〔粤〕JZ 安许证字〔2023〕02****。持有珠海市住房和城乡建设局核发的建筑业企业资质证书，证号：D34403****。项目经理：邹某华。项目生产经理：周某。安全员：吴某武，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证号：粤建安 C3(2019)003****。邓某德，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证号：粤建安 C3(2019)002****。

---

[1] 注册资本：1,000 万元人民币；公司地址：珠海市金湾区珠海大道广安路 2 号。业务范围：学历教育、非学历教育。

[2] 行业：土木工程建筑业；注册资本：20,888 万元人民币；公司地址：珠海市香洲区香洲银桦路 8 号 1505 房（1）。经营范围包含：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售。

2.监理单位

珠海市卓越建设工程咨询有限公司[3]（以下简称“卓越咨询公司”）。统一社会信用代码：91440400767340588Y；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：黄某科。持有广东省住房和城乡建设厅核发的《工程监理资质证书》，具备房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理乙级、电力工程监理乙级资质，证号：E24400****。总监理工程师：梁某容，持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，证号：0029****。

3.劳务分包单位

广东省庆盛建筑劳务有限公司[4]（以下简称“庆盛劳务公司”）。统一社会信用代码：91440112MAD0L70D0Y；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：莫某梅。持有广州市住房和城乡建设局核发的建筑业企业资质证书，证号：DL3443****。持有广东省住房和城乡建设厅核发的安全生产许可证，证号：〔粤〕JZ 安许证字〔2024〕00****。项目负责人：刘某帆。

---

[3] 行业：专业技术服务业；注册资本：300 万元人民币；公司地址：珠海市香洲梅华东路 188 号 11 栋第 10 层办公室 F 区。经营范围包含：建筑工程监理、工程招标代理（以上项目凭资质证书经营）；白蚁防治。。

[4] 行业：建筑装饰、装修和其他建筑业；注册资本：1,000 万元人民币；公司地址：广州市黄埔区永安大道 128 号自编 A1 栋第六层 626-10 房。经营范围包含：电气安装服务、施工专业作业、建筑物拆除作业（爆破作业除外）、住宅室内装饰装修、建设工程设计、建设工程施工、建筑劳务分包等。

（二）事发工程项目概况

珠海艺术职业学院综合实训大楼工程项目（以下简称“艺术学院项目”）位于金湾区红旗镇广安路 2 号。建设规模 39017.14 平方米，其中地上十五层，地上建筑面积 31053.77 平方米，地下一层，地下建筑面积 7963.37 平方米。2022 年 5 月 12 日，珠海市金湾区住房和城乡建设局向艺术学院核发《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，编号：440404202205120101。

（三）相关合同签订情况

1.施工总承包合同

艺术学院（甲方）与大恒建设公司（乙方）于 2022 年 4 月 26 日签订《建设工程施工合同》，合同工期 548 个日历天（艺术学院项目 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 12 月 21 日因不具备生产条件，处于停工状态，于 2022 年 12 月 22 日复工。至 2024 年 5 月 2 日时，艺术学院项目处于施工工期内）。合同主要内容是由大恒建设公司承接艺术学院项目施工，建设内容包括教学及辅助用房、办公用房、实训用房宿舍等，合同中明确了双方的安全管理职责[5]。邹某华是大恒建设公司（乙方）项目经理。

2.监理合同

2022 年 5 月 8 日，艺术学院和卓越咨询公司签订《建设工程委托监理合同》，约定由卓越咨询公司作为艺术学院项目监理

[5]《建设工程施工合同》6.1.2 安全生产保证措施 承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律法规及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查和监督。6.1.3 特别安全生产事项承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。

单位，具体开工时间以建设单位通知确认时间为准。

3.劳务分包合同

大恒建设公司（甲方）与庆盛劳务公司（乙方）于2023年10月11日签订《劳务分包施工合同》，合同工期自2023年10月11日起至2024年6月30日止。合同主要内容是由庆盛劳务公司承接艺术学院项目中的模板与支撑系统施工劳务，合同中明确了双方的安全管理职责[6]。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年5月2日6时，艺术学院项目庆盛劳务公司木工班组工人梁某和莫某重开始在综合实训大楼五楼进行模板清理作业。此时，五楼已完成模板拆除及归堆，二人的具体工作内容是将堆放在五楼楼面的模板搬运到楼面外侧的料台上。

6时30分，莫某重在综合实训大楼五楼东南侧将模板放置在料台上，梁某在莫某重身后5米处搬运模板。在搬运模板过程中，梁某因体力不支摔倒，撞倒旁边临时堆放的模板（单个模板为平板状，单垛重叠式堆放，整体高度90厘米[7]），佩戴的安

---

[6] 《劳务分包施工合同》第十五条 安全要求：1.乙方所有作业人员应严格遵守国家、省、市有关法律法规及甲方现场安全生产有关规定，如违反安全生产操作规程和规定导致伤亡事故的，由乙方承担；3.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受业主、甲方、监理及政府、职能部门的安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施并制定专项方案，消除事故隐患。由于乙方安全措施不到位，管理不到位造成的事故和因此而产生的费用，均由乙方承担；8.乙方须遵守甲方制定的《安全操作规程》，如相关条文与国家或者省市标准有出入。以较严格的条文为准；凡未遵守本规定者，乙方或乙方所管理的工人向甲方支付违约金；9.乙方所有进场人员必须无条件接受甲方召开的安全教育、交底工作，特种作业人员需持证上岗，同时乙方需配备专职安全员，参加甲方组建的安全领导小组并管理本工种在施工过程中的安全工作。

[7] 《建筑施工易发事故防治安全标准》4.1.1 施工现场物料堆放应整齐稳固，严禁超高。模板、钢管、木方、砌

全帽掉落，头后部碰撞楼面并被模板挤压导致受伤。莫某重听到声响后转过头发现梁某已经倒在楼面上，立刻上前将压在梁某身体上的两块模板搬开。此时梁某还有意识，无明显外伤和血迹。

6 时 35 分，莫某重通过微信语音将现场情况告知庆盛劳务公司木工班组工人梁某庆（梁某亲属），梁某庆立刻从综合实训大楼八楼赶到事发现场。

6 时 37 分，梁某庆电话告知庆盛劳务公司木工班组长刘某林发生了事故。

6 时 42 分，刘某林从宿舍楼赶往事发现场，查看梁某伤情后，电话告知大恒建设公司安全员吴某武、施工员张某喜和生产经理周某。

6 时 45 分，梁某庆拨打 120。

7 时 5 分，120 急救车到达现场，将梁某送往广东省人民医院珠海医院抢救。刘某林安排人员在现场拉起警戒线。

以上过程，经对相关人员进行调查询问、查阅档案资料及值班值守记录得出。

（二）事故应急处置情况

8 时 4 分，区应急管理局值班室接到市应急管理局通报事故信息（120 于 8 时 2 分向市应急管理局值班室通知事故信息）。

8 时 8 分至 8 时 11 分，区人民政府值班室按照《广东省安全生产条例》第五十七条的规定，通知区建设局、区卫健局和红

块等堆放高度不应大于 2 米。

旗镇政府工作人员到事发现场开展事故善后和处置。区应急管理局派出执法大队工作人员前往事故现场进行核查，并组织开展应急处置工作。

8 时 28 分，区应急管理局、区建设局和红旗镇政府工作人员到达事故现场。

10 时 11 分，区应急管理局向市应急管理局值班室报告事故核查信息。

以上过程，经查阅档案资料及值班值守记录得出。

（三）应急救援评估结论

经综合评定，事故发生后，各部门及时通报事故情况，及时参与救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

（四）善后处置情况

事故发生后，庆盛劳务公司及时安排医治，目前伤者已经苏醒，医疗费用由庆盛劳务公司垫付。下一步，相关生产经营单位应依照法律法规及规章，配合伤者及其家属开展好工伤认定等工作。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

伤者梁某，男，52 岁，身份证号为：45272419******3113，广西环江人。梁某于 2024 年 3 月 10 日与庆盛劳务公司签订建筑工人劳动合同，担任木工班组工人。梁某在本起事故中受伤，伤情为闭合性颅脑损伤特重型、多发性大脑挫裂伤和弥漫性创伤性

脑损伤(根据《诊断证明书》)，为重伤。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计、属地政府确认，事故调查组核定直接经济损失为27.2万元。

三、事故现场情况

（一）现场勘验及测量结果分析

事故发生地点位于金湾区红旗镇广安路2号艺术学院项目五楼（如图1所示）。事故调查组现场勘验情况如下：梁某倒地位置为楼梯间右侧3米处，安全帽掉落在旁边，安全帽无破损，旁边散落模板四十五块，材质为胶合板，长183厘米，宽91.5厘米，厚1.5厘米，每块模板质量为17.5千克（如图2所示）。

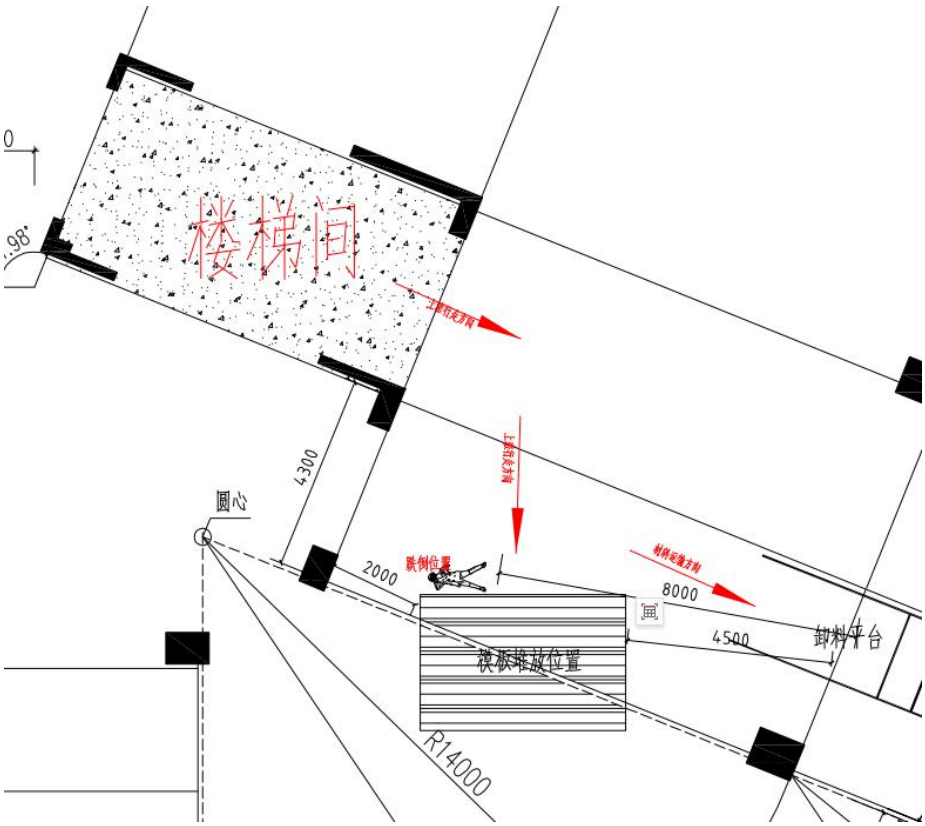


图 1 事故地点平面示意图



图 2 事故现场照片

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

事故调查组经过现场勘察、事故现场相关人员谈话问询等调查取证和分析论证工作，可以确定该起事故的**起因物为其它（模板）**（3.27 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A3），**致害物为工作面（人站立面）**（4.08 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A4），**伤害方式为跌倒**（5.04 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A5），**不安全行为是其它（未规范佩戴安全帽）**（7.11.8 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A7）。

事故调查组认为，本起事故的直接原因是：庆盛劳务公司木工梁某未规范佩戴安全帽，个人体力不支摔倒时撞到旁边堆放的模板，头部碰撞楼面并被模板挤压导致受伤。

（二）相关单位安全管理情况

艺术学院。与大恒建设公司于 2022 年 4 月 26 日签订《建设工程施工合同》，协议中明确了双方的安全管理职责。制定了《珠海艺术职业学院项目部安全生产管理制度》。配合参加监理单位组织的监理例会。

卓越咨询公司。在本项目成立监理部，共配备 6 名监理人员。制定了综合实训大楼监理规划，安全监理实施细则，综合实训大楼工程监理岗位安全责任制度等，项目全员签订安全生产责任书。对总包单位各项施工方案进行审核，按照细则对作业现场进

行安全管理。组织举办安全监理例会，通报安全检查情况、处理措施及整改情况并形成会议纪要。对巡查发现的问题下达事故隐患整改通知，提出整改措施，监督施工单位落实整改。

大恒建设公司。与艺术学院于2022年4月26日签订《建设工程施工合同》，协议中明确了双方的安全管理职责。制定了建设工程施工安全标准化管理资料、各工种岗位责任书、《施工现场各工种安全技术操作规程》。项目部配备专职安全员对作业现场开展巡查检查并形成《隐患排查记录》，通过培训、会议、交底、演练等措施向作业人员告知安全生产状况。对新进人员开展安全技术交底和三级安全教育[8]。向各岗位一线作业人员配发了安全帽、安全带、防护手套等劳动防护用品。按照监理机构要求对发现的事故隐患及时进行整改并形成台账。

庆盛劳务公司。与大恒建设公司（甲方）于2023年10月11日签订《劳务分包施工合同》，合同中明确了双方的安全管理职责。未严格履行本单位安全管理职责，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（三）相关部门安全监管情况

区建设局。一是分别于2022年5月至2024年4月共计23次到事发艺术学院项目工地进行安全施工监督抽查，发现涉及项目负责人未到岗履职等7个方面的共48项事故隐患，下发《暂

[8] 梁杰《工人入场三级安全教育登记表》中，项目、班组级安全教育培训中均包括劳动防护用品佩戴相关内容；梁杰《工人安全生产责任书》第2条明确：“进入施工现场必须正确使用安全防护用品”，带好安全帽，系好帽带，穿戴好必要的防护用品；《个人劳动防护用品管理制度》中规定：“作业人员必须按规定穿戴、正确使用劳动防护用品”。

时停止施工通知书》2份、《安全隐患整改通知书》9份并按期开展复查。**二是**针对存在的重大生产安全事故隐患，对施工单位大恒建设公司进行建筑企业不良信用行为扣分（8分），对该单位项目负责人、专职安全员、总监理工程师进行了个人动态扣分，督促落实安全生产主体责任。

红旗镇政府。2024年春节期间对艺术学院项目进行安全生产检查1次，发出《关于2024年春节期间建筑行业施工安全生产工作的提醒函》，提醒相关责任主体绷紧安全生产红线，牢记工作要求。2024年3月21日，派出工作人员4名对艺术学院项目工地开展安全检查，发现并督促整改事故隐患2项。2024年五一前向艺术学院项目发出《关于2024年五一期间建筑行业施工安全生产工作的提醒函》，提醒相关责任主体落实安全生产工作要求。

（四）事故性质认定

调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，**认定该事故是一起一般物体打击类生产安全责任事故。**

五、事故责任认定以及处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位

庆盛劳务公司。未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，导致木工梁杰未规范佩戴安全帽，在事故中

受伤。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[9]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对庆盛劳务公司进行立案调查，追究其相关法律责任。

（二）建议给予行政处罚的个人

刘某帆。庆盛劳务公司艺术学院项目负责人，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定[10]，未认真履行安全生产管理人员安全生产职责，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对刘某帆进行立案调查，追究其相关法律责任。

（三）其他处理建议

梁某。庆盛劳务公司木工班组工人，在搬运模板过程中未规范佩戴安全帽，个人体力不支摔倒时撞到旁边堆放的模板，头部碰撞楼面并被模板挤压导致受伤，对事故发生负有责任，建议由庆盛劳务公司依据企业内部安全管理规定对其进行内部处理，处理结果报区应急管理局。

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

六、事故教训

本次生产安全事故暴露出生产经营单位在安全生产管理方面存在问题。对此，监管部门和相关生产经营单位应深刻吸取事故教训，举一反三，扎实做好安全生产监督和管理工作。

一是劳务分包单位未落实现场安全管理责任。庆盛劳务公司作为事发项目的施工劳务分包单位，对安全生产的重视不足，对作业现场的安全管理和作业人员的教育培训措施不到位，未及时制止和纠正从业人员不规范佩戴劳动防护用品的行为，未及时消除隐患，事故防范存在短板。

二是相关部门安全监管力度和隐患排查整治质量还需进一步提高。属地政府应加强对企业主体风险辨识管控、隐患排查整改和落实各项安全防范措施的监督。要在执法过程中开展好安全生产宣传教育，提高企业主要负责人和一线从业人员在安全防护和按规操作上的自觉性，要督促落实好企业全员安全生产主体责任。

七、事故防范和整改措施建议

（一）庆盛劳务公司要深刻吸取事故教训，**一是**要严格落实作业现场安全管理措施，加强现场物料堆放管理，及时发现并消除不安全状态。**二是**加强日常安全生产培训，确保作业人员充分了解和掌握各项安全生产规章制度和本岗位操作规程，督促作业人员正确佩戴劳动防护用品。

（二）大恒建设公司和卓越咨询公司要严格落实建设、施工和监理单位安全生产主体责任。大恒建设公司要加强施工现场安全管理，督促作业人员认真遵守安全操作规程，加大风险管控和隐患排查整治力度。要加强对劳务分包单位的安全管理措施，按照法律法规要求建立健全并严格落实本单位全员安全生产责任制。卓越咨询公司要严格履行监理职责，提高现场人员安全作业意识。对监理过程中发现的事故隐患，要立即组织落实整改，并及时将事故隐患告知从业人员，提高作业人员对安全生产的重视程度，消除侥幸心理。

（三）红旗镇政府要认真履行属地监管责任，**一是**吸取事故教训，督促辖区在建项目参建单位完善和落实安全生产规章制度，提高各参建单位负责人及管理人员的事故防范意识，督促各单位加强作业人员安全教育。**二是**加强辖区在建项目安全检查，督促企业强化外包作业安全管理，及时发现并消除事故隐患。

（四）区建设局要进一步加强对辖区在建项目的安全监督检查，重点检查外包作业安全管理，要求各在建项目责任主体开展安全隐患自查自纠，强化作业现场安全措施。对存在重大事故隐患的项目要及时依法下发监督指令，督促及时消除事故隐患，压实企业安全生产主体责任，牢固树立安全生产红线意识。

（五）建议区安委办对红旗镇政府和区建设局加强联系督导，并将此次事故向辖区企业通报警示，以本起事故为典型，督促辖区在建项目参建单位深刻吸取教训，举一反三，树牢安全生

产红线意识和底线思维，坚持“两个至上”原则，努力提升安全保障能力，统筹好安全和发展，把确保人民生命安全放在首位，落到实处。

金湾红旗珠海艺术职业学院综合实训大楼项目

“5·2”一般物体打击事故调查组

2024 年 6 月 25 日