七里河西果园甘肃建投商品混凝土有限公司“12·23”一般机械伤害事故调查报告

兰州市七里河区政府事故调查组

2025年1月22日

目 录

一、 事故基本情况.....2
（一） 事故单位概况.....2
（二） 事故单位安全管理情况.....3
（三） 事故发生经过.....4

（四） 事故现场情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治和善后情况.....10
（四）事故应急处置评价.....10
三、事故原因分析.....10
（一） 直接原因分析.....10
（二）间接原因分析.....10
四、 有关责任单位存在的主要问题及事故教训.....11
（一） 事故单位.....11
（二） 有关监管单位.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）对事故责任人的处理建议.....12
（二）对事故责任单位的处理建议.....13
（三） 对地方党委政府的处理建议.....13
六、事故整改和防范措施.....13

2024年12月23日15时10分许，甘肃建投商品混凝土有限公司一名普工在清理搅拌机内部时不慎发生一起一般机械伤害事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，区委区政府领导高度重视，立即做出指示，要求全力救治伤员，妥善做好善后工作，查明事故原因，汲取事故教训，全面抓好安全生产大排查、大整治工作，确保辖区安全生产形势稳定。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，区政府依法成立由区应急、人社、工会、公安七里河分局等部门主要负责人或相关工作人员组成的“七里河区西果园镇‘12·23’一般机械伤害事故调查组”,并邀请七里河区纪委监察委派员参加，展开事故现场勘查、原因分析等一系列工作。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘察、技术鉴定、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质、事故有关单位和人员的责任，查明了有关部门在监管方面存在的问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，七里河西果园甘肃建投商品混凝土有限公司

“12·23”一般机械伤害事故是一起因作业人员违章作业，安全管理缺失，隐患排查不力造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

甘肃建投商品混凝土有限公司成立于2013年04月09日，注册地位于甘肃省兰州市西固区环行中路163号，法定代表人为张某某。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：承接总公司工程建设业务；砼结构构件制造；水泥制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备租赁；机械设备销售；轻质建筑材料制造；砖瓦制造；非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***甘肃建投商品混凝土有限公司对外投资3家公司，具有2处分支机构。

甘肃建投商品混凝土有限公司七里河搅拌站系甘肃建投商品混凝土有限公司分公司（非法人单位）。该分公司成立于2019年03月11日，注册地位于甘肃省兰州市七里河区韩家河168号，属有限责任公司分公司，负责人为孙某。经营范围包括商品混凝土、干混砂浆、砂石料的生产、销售；混凝土外加剂、预制构件、商品混凝土技术研发；机械设备的批发零售（以上

各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该单位搅拌站设置有三一重工牌HZS120型商砼混凝土生产线2套，事故发生在1号生产线的搅拌机室内。事故死亡人员袁学军为该站普工，日常工作主要职责为打扫卫生、清理料仓垃圾等。

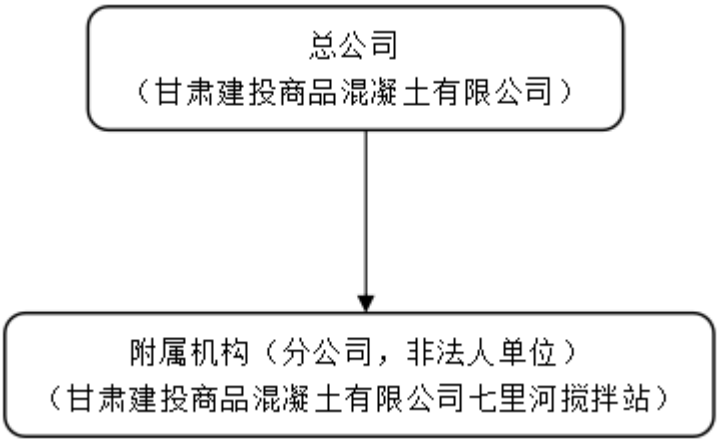


图1　事故单位组织关系图

（二）事故单位安全管理情况

甘肃建投商品混凝土有限公司成立了安全生产委员会，设立了办事机构，建立了各类安全管理制度，可以定期对搅拌站开展安全检查，并派驻分管负责人驻站进行安全监督管理。事故发生后相关负责人积极参与处置及善后工作。

甘肃建投商品混凝土有限公司七里河搅拌站主要从事商品混凝土生产，该站开展了员工入厂三级安全教育培训、日常安全教育培训及班前会安全交底，事故死亡人员袁某某三级安全教育、日常安全教育及班前会安全交底资料齐全；该搅拌站成立了安全管理领导小组，配置了专职安全管理人员；建立了各类

安全管理制度、岗位安全生产责任制及岗位安全操作规程。该站的生产工艺为原料（粉料、骨料、外加剂、水）通过计量输送至搅拌机内，经过搅拌机内的叶片进行推动搅拌，加工成不同标号的商品混凝土。该单位搅拌站设置有三一重工牌HZS120型商砼混凝土生产线2套，事故发生在1号生产线的搅拌机室内。通过现场勘验、笔录问询及与站内技术人员了解，该搅拌站所采用的三一重工牌HZS120型商砼混凝土生产线，在进行检修或设备调试时，无法单独或局部进行启动调试，斜皮带导向托辊检修完毕后调试，必须启动整条生产线（即搅拌机首先开始运行）。本起事故发生当日，该搅拌站机修人员正在对1号生产线斜皮带导向托辊进行检修更换，更换完成后需要启动斜皮带进行点动调试，事故发生在启动设备调试阶段。

根据查阅现场检查记录发现，2024年6月13日，甘肃建投商品混凝土有限公司对七里河搅拌站检查时即发现搅拌机检查口安全装置（即检修窗连锁装置）失效（检查人：张某某、李某某、肖某）；根据整改报告显示，该项问题整改方式为立即整改，整改负责人为刘某，整改效果为已列入计划，目前由于搅拌机操作系统与检查口安全装置无法兼容，需待年底大修中统一进行修复。经过对1号线搅拌机的现场勘察，发现该搅拌机检修窗连锁装置故障，现场未采取任何防护措施，现场的警示铃故障。

（三）事故发生经过

经查阅视频监控、调查询问，还原事故发生经过如下:

2024年12月21日，甘肃建投商品混凝土有限公司七里河搅拌站1号搅拌机斜皮带托辊发生故障；12月22日，该站组织机修班进行维修，当日将托辊进行了拆卸。

12月23日上午，机修班将新的托辊进行了安装（未固定）；13时40分许，机修班班长赵某某带着机修工朱某某、王某某、张某某对更换的托辊进行固定；14时许，机修班普工袁某某到达搅拌主楼，其为当日机修班值班人员（值班人员职责：负责煤炉生火、打扫卫生、清理料仓垃圾等）。15时许，机修班完成了对托辊的固定工作，班长赵某某联系副站长陈某某请求调试；15时12分，副站长陈某某通过手机及对讲机安排操作员卢某启动生产线进行点动调试（该生产线为一体式生产线，设备无法单独进行调试，调试皮带机需启动整个系统，即搅拌机首先开始运行）。15时13分，操作员卢某启动了1号搅拌机，启动后听到搅拌主机异响，随即按下急停开关，进入搅拌机室内检查搅拌机，发现搅拌机仓内有人，便立即联系陈某某等人开展应急救援。

（四）事故现场情况

1.事故发生位置

事故地点位于兰州市七里河区西果园镇韩家河168号。

2.破坏情况

事故未造成现场设备、设施及建构筑物发生损失。

3.事故现场勘查情况

（1）事故地点区域位置图



图 2　事故发生地区域位置图

（2）事故现场图

图 3　事故现场平面示意图

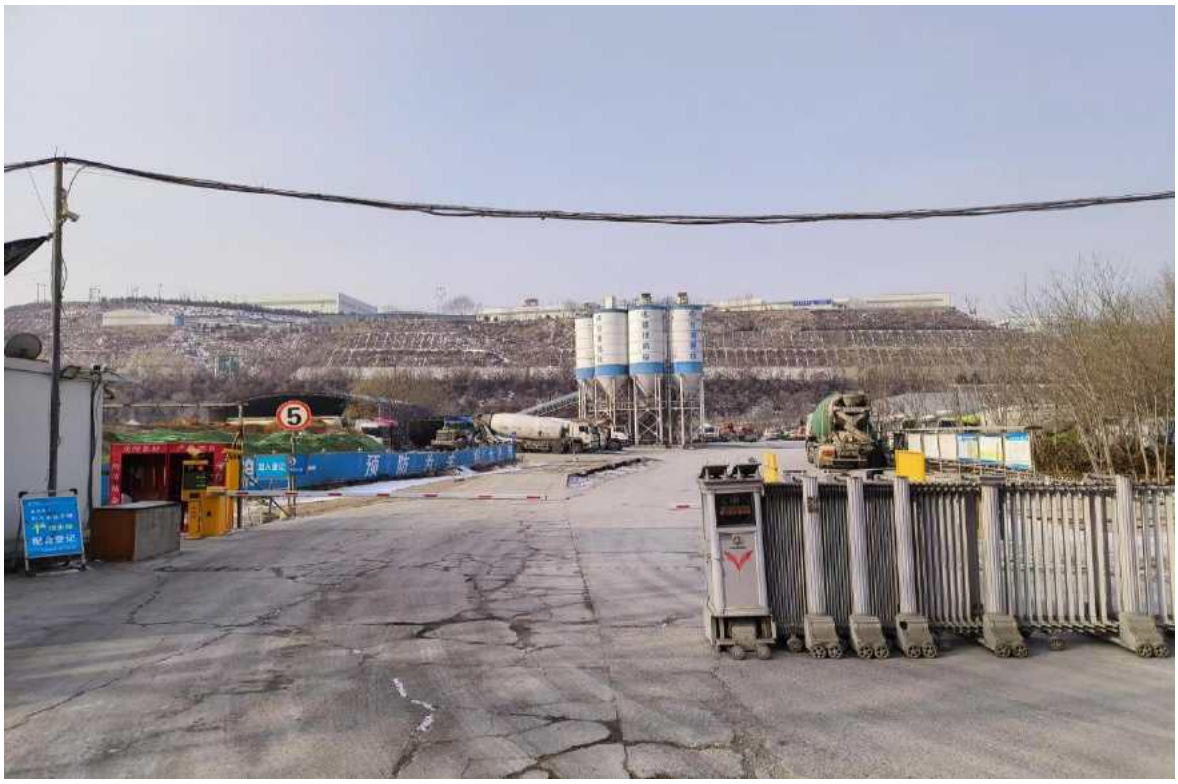


图 4 七里河搅拌站全貌



图 5 搅拌机南侧、北侧检修窗



图 6 搅拌机检修窗联锁装置

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 12 月 23 日 16 时许，七里河区应急管理局接到七里河区消防救援大队通报情况。接到事故报告后，七里河区应急管理局主要负责人、分管负责人立即组织相关工作人员赶赴现场开展现场勘查工作，并向区委区政府及兰州市应急管理局报告相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，副站长陈某某、机修班班长赵某某等人立即组织救援，手动将搅拌机铰刀逆向复位，现场人员进到搅拌机里

将死者袁某某通过检修窗抬出来，同时操作员卢某拨打了119、120救援电话。15时32分，消防人员到达事发现场。15时40分，120急救人员赶到事发现场。

（三）医疗救治和善后情况

15时40分，120急救人员赶到事发现场，对袁某某进行检查后发现其已无生命体征，宣布袁某某已死亡。

七里河区委区政府及相关部门全力做好伤亡人员家属接待、遇难者身份确认和医疗救治、赔偿等工作。12月23日晚间，事故相关单位与死者家属签订赔偿协议。

（四）事故应急处置评价

在事故发生后，企业能够积极主动组织救援；接到事故报告后，七里河区委区政府应急响应迅速，事故信息接收、流转、报送及时，相关部门协调联动有效，指挥救援科学有序，应急处置措施得当，伤员救治及时，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

普工袁某某在未接到作业指令、未经许可审批的情况下，擅自进入1号搅拌机内部；操作员卢某开机前未确认设备状态，违规启动1号搅拌机，造成搅拌机内人员袁某某身亡。

（二）间接原因分析

1.现场安全管理不到位。普工袁某某擅自违章进入搅拌机，操作员卢某违章启动搅拌机，未严格落实自身岗位安全职责，

未严格按照自身岗位安全操作规程进行作业，对作业的风险未进行辨识。该公司对作业现场安全疏于管控，未及时发现和制止违章作业行为。

2.安全教育培训不到位。该公司可以按时开展员工安全教育培训，但存在安全教育培训流于形式，未落到实处，员工安全意识普遍淡薄。

3.主体责任落实不到位。该公司对现场作业人员疏于管理，现场安全检查流于形式，对检查出来的隐患未及时进行整改，在隐患未消除前，未采取任何防护措施。

四、有关责任单位存在的主要问题及事故教训

（一）事故单位

甘肃建投商品混凝土有限公司对分公司的安全检查工作流于形式，隐患排查工作不严不实，检查中发现1号线搅拌机安全设施故障的隐患，未采取任何防护措施。甘肃建投商品混凝土有限公司七里河搅拌站安全管理混乱，日常安全检查不到位，隐患排查不力，安全教育培训落实不到位，作业人员未落实自身岗位安全职责，未落实自身岗位安全操作规程，擅自进行危险作业。

（二）有关监管单位

1.七里河区西果园镇人民政府。认真贯彻国家、省、市、区各级政府关于安全生产的工作要求，牢固树立安全发展理念，2024年以来，西果园镇在全镇范围内持续开展安全生产大排查

大整治百日攻坚行动、安全生产治本攻坚三年行动。共计下发包括《西果园镇安全生产大排查大整治百日攻坚行动方案》、《西果园镇安全生产工贸行业大排查大整治百日攻坚行动方案》、《关于印发<西果园镇安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026年)>的通知》、《关于印发<西果园镇2024年工贸企业有限空间作业安全督导检查工作方案>的通知》等相关文件10份。共检查辖区各类企业、场所249次，对存在隐患企业负责人开展安全生产工作约谈3次，对发现的618个问题隐患，要求企业落实隐患整改措施，立即整改或进行限期整改。对辖区甘肃建投商品混凝土有限公司进行安全生产检查2次，发现相关问题隐患3条，限期整改3条。整改完成率100%。可以对辖区内生产经营单位安全生产状况进行有效的监督检查工作，但是在履行对工贸企业的安全监督、检查职责上仍存在短板，仍需要提升，要加强检查力度，加大检查深度，发现问题及时要求企业进行整改。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.袁某某、男、群众、甘肃建投商品混凝土有限公司七里河搅拌站普工，鉴于其已死亡，故不予追究责任。

2.卢某、男、群众、甘肃建投商品混凝土有限公司七里河搅拌站调度操作员，建议该公司依照有关规章制度给予处分。

3.刘某、男、群众、甘肃建投商品混凝土有限公司七里河搅

拌站安全管理人员，建议应急部门对其处以行政处罚。

4.陈某某、男、中共党员、甘肃建投商品混凝土有限公司七里河搅拌站生产副站长，建议由应急部门对其处以行政处罚。

5.孙某、男、中共党员、甘肃建投商品混凝土有限公司七里河搅拌站站长，系该搅拌站负责人，建议由应急部门对其处以行政处罚。

6.张某某、男、中共党员、甘肃建投商品混凝土有限公司法定代表人，任该公司总经理，建议由应急部门对其处以行政处罚。

7.秦某、男、中共党员、甘肃建投商品混凝土有限公司安全生产部部长，建议由应急部门对其处以行政处罚。

8.李某某、男、中共党员、甘肃建投商品混凝土有限公司分管安全生产的副总经理，建议由应急部门对其处以行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

甘肃建投商品混凝土有限公司，建议由应急部门对该公司处以行政处罚。

（三）对地方党委政府的处理建议

要求行业监管单位和属地街道分别向区政府作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施

（一）全面排查治理安全隐患，提高企业安全管理能力。甘肃建投商品混凝土有限公司要以事故为鉴全面落实企业安全生产主体责任，对照事故暴露出的问题，组织开展全公司安全隐

患排查，对发现的隐患和问题实现台账管理，并按要求推进整改。企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。企业应严格按照《预拌混凝土企业安全生产规范》（JC/T2533-2019）、《建筑施工机械与设备混凝土搅拌站（楼）》（GB/T10171-2016）标准要求对搅拌站工艺设备、公辅设备开展全面的隐患排查，并闭环隐患。

（二）强化安全培训教育，提升风险辨识和应急处置能力。甘肃建投商品混凝土有限公司要认真汲取此次事故教训，应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。针对事故信息报告和应急处置过程中存在的问题，要提高岗位人员的安全操作能力、应急处置能力，组织安全警示教育培训，从源头上堵塞漏洞。要完善有关应急预案，增强应急演练的针对性、可操作性和实用性，认真组织员工开展异常情况下安全风险辨识、应急处置以及避灾逃生技能的知识培训，提高安全风险意识和防范事故能力。

（三）深化“打非治违”和安全隐患排查治理。各乡镇、街道及相关部门深刻汲取事故教训，统筹好发展和安全，严格督促企业主要负责人树立依法办企、依法管企的意识。扎实开展安全生产“治本攻坚”三年行动，常态化开展安全生产“打非治违”，严厉打击安全教育培训走过场。严格落实安全生产“三管三必须”要求，消除安全监管盲区和死角，做好全领域安全监管。

（四）切实担负起防范化解安全风险的重大责任。全区各级各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持“人民至上、生命至上”，把防范化解重大安全风险摆在重要位置，强化底线思维、红线意识，大力推进安全发展、高质量发展。要完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，常态化开展安全生产警示教育，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，及时发现问题、解决问题，牢牢守住安全底线。