广平十里铺农村污水治理项目“11•24”

一般高处坠落瞒报事故调查报告

广平县人民政府事故调查组

2026年5月12日

目　录

一、事故基本情况 2
（一）广平县农村污水治理项目基本情况 2
（二）相关单位概况 3
（三）项目合同签订情况 5
（四）事故现场勘验情况 6
（五）事故发生经过 8
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 9
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）应急处置情况 9
（二）事故上报过程 10
三、事故原因 10
（一）直接原因 10
（二）间接原因 11
四、有关责任单位存在的主要问题 11
（一）增鑫建设有限公司（施工单位）存在的主要问题 11
（二）广平县农业农村局（建设单位）存在的主要问题 12
五、对有关责任单位和责任人员的处理建议 12
（一）免予追究责任人员（1人） 13
（二）建议给予行政处罚的责任人员（5人） 13
（三）建议给予行政处罚单位 15
（四）建议给予党纪政务处分和组织处理的责任人员（2人） 16
（五）对有关单位处理建议 16
六、事故主要教训 16
（一）施工现场安全防护流于形式。 16
（二）零散施工安全管理不能松懈。 17
（三）现场周边环境及通行风险预判不足。 17
（四）企业安全生产主体责任必须压实到一线项目负责人、现场负责人。 17
（五）施工前群众安全告知不到位易引发意外。 17

（六）事故报告制度必须严格遵守，严禁迟报漏报。 17
七、事故整改和防范措施建议 **18**
（一）立即开展施工现场隐患全面排查整治，坚决消除物理风险。 18
（二）强化施工全过程安全管理，压实制度防线。 18
（三）严格落实企业安全生产主体责任，强化现场管理。 18
（四）加强施工区域周边安全告知与通行保障，提升群防能力。 19
（五）严格事故报告和应急处置管理，杜绝迟报漏报瞒报。 19
（六）强化行业监管与属地监督责任。 19

2024年11月24日21时10分，邯郸市广平县十里铺镇后堤上村幸福路中段农村污水治理项目的施工现场，发生一起行人坠入施工坑内的高处坠落事故，造成1人重伤，直接经济损失约170万元。

2025年12月6日，广平县政府接到《邯郸市安全生产委员会办公室关于中央安全生产考核巡查移交群众举报问题线索进行核查处置的督办通知》后，立即安排有关部门开展核查。经核查，该起举报事件属于一般生产安全事故。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，2026年1月13日，广平县人民政府批准成立了广平十里铺农村污水治理项目“11•24”一般高处坠落事故调查组，由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县农业农村局、十里铺镇政府组成，并聘请2名市安全生产及应急管理专家，依法依规对事故进行全面调查。广平县纪委监委成立追责问责组，依规依纪依法同步开展工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析和专家论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失和瞒报过程等情况，认定了事故性质及相关人员的责任，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，广平十里铺农村污水治理项目“11•24”一般高处坠落事故是一起因施工单位现场安全防护措施不到位、对

施工区域周边村民开展安全告知工作不到位导致的一般生产安全责任事故，且广平县农业农村局（建设单位）存在瞒报事故行为。

一、事故基本情况

（一）广平县农村污水治理项目基本情况

2023年1月20日，广平县农业农村局取得了《广平县行政审批局关于广平县农村污水治理项目可行性研究报告的批复》，内容如下:

项目名称: 广平县农村污水治理项目

项目代码: 【2301-130432-89-01-604363】

建设单位: 广平县农业农村局

法人代表: 王爱国

建设地点: 广平县南阳堡镇后大寨村、高庄村、前南堡村、后南堡村、王庄村。

建设规模: 本项目涉及广平县南阳堡镇的后大寨村、高庄村、前南堡村、后南堡村、王庄村等5个村的生活污水治理，项目建成后受益村民户数1850户，受益人数8200人。

建设内容: 项目铺设主管道40000米，铺设支管道83250米(1850户)，购置18立方米的污水泵站35套，一体化污水治理设备5台。

项目总投资及资金来源: 项目总投资估算为2131万元。资金来源为申请中央预算内投资2000万元，其余由县财政整合省

级专项资金。

建设周期：项目建设期限为12个月。

2024年8月20日，广平县政府专题会议对此次的广平县农村污水治理项目建设内容进行了变更，内容如下：

广平县农村污水治理项目原建设内容为：在南阳堡镇后大寨村、高庄村、前南堡村、后南堡村、王庄村5个村实施污水治理工程建设，铺设污水管道37781米，建设污水提升泵站9座、一体化污水处理站4座。截止目前，后大寨村、高庄村、前南堡村、王庄村4个村管道铺设基本完成。后南堡村因原有污水管网已经修复，不需要再建设污水治理设施，剩余资金约700万元，项目实施内容需变更。经勘察筛选，十里铺镇前堤村、后堤村、田庄村需建设农村污水治理项目，并且总工程量与剩余工程量基本符合，投资量基本一致，拟在前堤村、后堤村、田庄村拟铺设污水管网16650米，建设泵站4座，总投资约700万元。

（二）相关单位概况

1.建设单位

广平县农业农村局为广平县人民政府工作部门，机关法人，地址：河北省邯郸市广平县东城街391号。2019年1月由原县农牧局、水利局、农工委、农机局合并组建，2024年5月原县乡村振兴局并入，主要承担全县“三农”工作统筹协调、农业产业发展、农田水利与农业基础设施建设、农村人居环境整治、

乡村振兴及涉农项目建设管理等职责。

2.施工单位

增鑫建设有限公司，注册资本伍仟万元整，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2017年7月10日，法定代表人谢招娣，营业期限2017年7月10日至2067年7月9日，住所位于邯郸市邯山区华山西街50号宏达圣水湖畔1-1-403，统一社会信用代码91130400MA08RHB83F。经营范围：建筑工程、市政工程、公路工程、四林绿化工程、水利水电工程、钢结构工程、地基星础工程、土石方工程、隧道工程、污水处理设备安装与销售等。

增鑫建设有限公司于2024年09月02日取得了由河北省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书，证书编号：D213563205（临），有效期至2025年09月01日。资质类别及等级：城市及道路照明工程专业承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，建筑工程施工总承包贰级，机电工程施工总承包贰级，环保工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级。

增鑫建设有限公司于2022年03月25日取得了由河北省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，证书编号：（冀）JZ安许证字[2019]011139，许可范围为建筑施工，有效期自2022年03月25日至2025年03月24日。

3.监理单位

东联建建筑咨询有限公司，注册资本陆仟万元整，类型为其他有限责任公司，成立于2005年7月22日，法定代表人唐梓瑞，住所位于四川省泸州市泸县方洞镇方洞街村。统一社会信用代码：91510300711825041O，许可项目：水利工程建设监理；公路工程监理；建设工程监理文物保护工程监理；水工程监理等。

东联建建筑咨询有限公司于2024年12月6日取得了由四川省住房和城乡建设厅颁发的工程监理企业资质证书，证书编号：E251004246，有效期至2029年12月6日。资质类别及等级：房屋建筑工程专业资质乙级，电力工程专业资质乙级，通信工程专业资质乙级，市政公用工程专业资质乙级，机电安装工程专业资质乙级。

（三）项目合同签订情况

2023 年 09 月 28 日，广平县农业农村局委托河北大地工程咨询有限公司对广平县农村污水治理项目进行施工招标，最终确定增鑫建设有限公司为中标人。双方签订了《建设工程施工合同》。

1.施工合同签订情况

2023 年 10 月 20 日，广平县农业农村局与增鑫建设有限公司签订了《建设工程施工合同》。合同中约定计划开工日期为 2023 年 10 月 30 日，计划竣工日期为 2024 年 10 月 30 日，工期总日历天数 365 天。工程承包范围：广平县南阳堡镇后大寨村、高庄村、前南堡、后南堡、王庄村 5 个村庄生活污水治理，

铺设污水主管 37781 米，一体化污水提升 9 座，一体化污水处理站 4 座，总处理规模 410 吨/天，图纸及工程量清单全部内容。

2.监理合同签订情况

2023 年 10 月 24 日，广平县农业农村局与东联建建筑咨询有限公司签订了《建设工程监理合同》。合同中约定监理期限自 2023 年 10 月 30 日至 2024 年 10 月 30 日。工程规模：广平县南阳堡镇后大寨村、高庄村、前南堡、后南堡、王庄村 5 个村庄生活污水治理。

（四）事故现场勘验情况

经技术组对事发现场进行勘察，由于事故发生于 2024 年 11 月，施工现场事发时的施工坑已回填并硬化。技术组在后堤上村村干部的指引下，确定了当时事发时的具体位置。详见图 1、图 2、图 3。

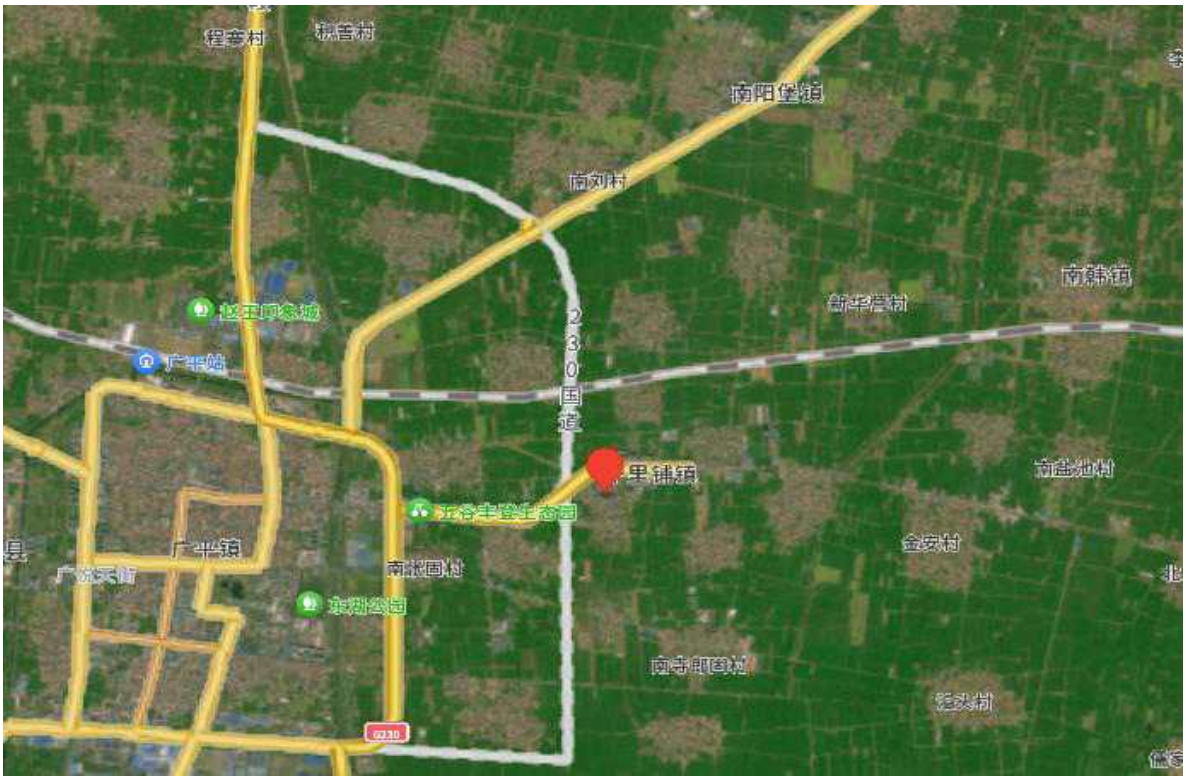


图1 广平十里铺镇后堤上村农村污水治理项目地理位置



图2 广平十里铺镇后上村农村污水治理项目施工现场位置

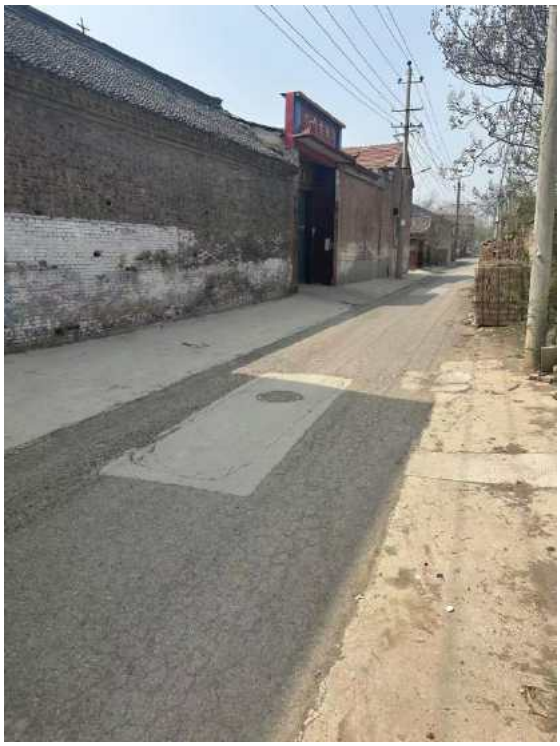


图3 事发现场现状照片

（五）事故发生经过

2024 年 11 月 24 日 8 时至 17 时 30 分时段，增鑫建设有限公司位于广平县十里铺镇后堤上村农村污水治理项目的施工现场进行顶管施工。施工现场挖掘出一处长约 2.0 米、宽约 1.2 米、深约 1.3 米的施工坑，并在施工坑向外 1.0 米处堆放了高度约 1.0 米的堆土。施工坑用于污水管道埋地安装的顶管施工作业。

2024 年 11 月 24 日 17 时 30 分，现场顶管施工作业人员下班。下班前施工作业人员在施工坑周边的堆土外围设置了警示带和警示标识，未对施工现场进行完全封闭。施工现场负责人门运动派遣 1 名施工人员王平书留在施工现场看守施工器具，以及告诫来往行人注意避让。21 时许，王平书下班离开施工现

场。

2024 年 11 月 24 日 21 时 10 分许，在后堤上村东头的玩具加工厂上班的村民闫巧梅下班，骑电动自行车返家。途中路过后堤上村幸福路施工现场，不慎坠入施工坑内晕厥。后于 22 时许被本村村民郝凤山发现。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成村民闫巧梅 1 人重伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）和有关规定统计，事故造成直接经济损失约 170 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

事故发生后，22 时 05 分左右，村民郝凤山打电话向本村村医郝日红求救。22 时 20 分许，本村医生郝日红连同其妻子马利敏一同到达事故现场展开救援，同时拨打了 120 急救电话。

22 时 30 分许，马利敏向后堤上村村支书秦书娥汇报事故情况。村支书秦书娥随即通知施工现场负责人门运动、本村另一名村医郝俊梅，以及村“两委”干部一同赶往事故现场参加救援工作。

22 时 40 分许，秦书娥、郝俊梅以及本村“两委”干部人员到达事故现场，并参与救援工作。

22 时 45 分许，众人将伤者闫巧梅从施工坑内救出。

22 时 50 分许,120 救护车赶到事故现场，将伤者闫巧梅接

至广平县人民医院救治。广平县人民医院医生经诊断后认为本院的治疗条件达不到救治要求。25日零时许，120救护车将伤者闫巧梅带至邯郸市中心医院（西院区）进行救治。

（二）事故上报过程

2024年11月24日23时许，施工现场负责人门运动向项目负责人李星汇报了事故情况，并拨打了122和110报警电话。

项目负责人李星于2024年11月25日上午向增鑫建设有限公司总经理刘飞和时任广平县农业农村局党委委员（农村污水治理项目主管副职）谢乐宾上报了事故情况。谢乐宾未向其主要领导报告。

三、事故原因

（一）直接原因

1.施工现场安全防护缺失。增鑫建设有限公司在广平县十里铺镇后堤上村农村污水治理项目顶管施工中，开挖的施工坑（长约2.0米、宽约1.2米、深约1.3米）及周边堆土形成临边危险区域，仅设置简易警示带和警示标识，未设置符合规范的实体封闭围挡、夜间照明设施及夜间醒目警示标识，无法有效防范行人误入、坠落风险。

2.受害人通行安全意识不足。村民闫巧梅夜间骑行电动自行车返家，途经该施工路段时，未充分观察道路通行环境，因夜间视线不良，不慎坠入未采取有效物理隔离的施工坑内，造成人身伤害，是事故发生的直接原因之一。

（二）间接原因

1.施工单位安全管理体系不健全，安全责任落实不到位。增鑫建设有限公司作为项目施工主体，未严格执行安全生产法律法规及施工现场安全管理规范，未建立健全施工现场安全管控体系，未落实安全生产主体责任；未针对农村道路占道施工、基坑开挖、夜间停工后的安全风险制定专项安全防护方案，未开展常态化安全隐患排查整改，对施工坑临边防护、现场封闭、夜间值守等关键安全环节管控缺失。

2.施工现场管理人员履职尽责不到位。施工现场负责人门运动，未严格履行安全生产管理职责，未按规范要求落实停工后施工现场全封闭管理，未部署有效的夜间值守管控措施。

3.项目安全技术交底和风险预判不到位。项目施工前，未针对农村道路通行特点、夜间施工及停工后的安全风险，开展全面的安全技术交底，施工人员未充分掌握基坑防护、现场封闭的规范要求；项目管理人员未预判村民夜间通行可能发生的坠落风险，未采取针对性的防范措施，安全风险防控能力不足。

4.行业主管部门未认真履行安全监管职责。对农村污水治理项目监督检查不到位，在监督检查过程中未发现施工现场未完全封堵施工坑存在的安全隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）增鑫建设有限公司（施工单位）存在的主要问题

1.安全生产主体责任落实不到位，安全管理体系不健全。

未严格遵守安全生产相关规范，未建立完善的安全管理制度和管控体系，未将安全责任层层落实到岗到人，对施工现场安全管理流于形式。

2.施工现场安全防护管控缺失。顶管施工开挖的施工坑及周边堆土形成危险区域，仅设置简易警示带和标识，未按规范设置实体围挡、夜间照明及醒目警示设施，放任坠落安全隐患存在。

3.安全技术交底和风险预判不足。未结合农村道路通行、夜间施工等特点开展规范交底，未预判村民夜间通行坠落风险，未制定针对性防范措施，风险防控能力薄弱。

4.事故报告和应急管理不规范。事故发生后未在规定时间内上报，并未向应急管理部门上报，仅上报公安、交警、农业农村部门报告，且存在延迟上报情况，应急处置流程不规范，影响事故处置效率。

（二）广平县农业农村局（建设单位）存在的主要问题

1.行业监管职责履行不到位。作为项目行业主管部门，未切实履行安全监管责任，对施工现场安全监督检查不力，未及时发现并督促整改各类安全隐患，日常监管存在漏洞。

2.事故上报工作履职失责。时任相关负责人接到事故上报后，未按规定及时向单位主要负责人上报，存在漏报、履职失责问题，影响事故后续处置和调查工作。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免予责任追究人员（1人）

闫某，夜间骑行电动自行车返家途经该施工路段时，未充分观察道路通行环境，不慎坠入未采取有效物理隔离的施工坑内，造成人身伤害，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中受重伤，免予追究相关责任。

（二）建议给予行政处罚的责任人员（5人）

1.刘某，增鑫建设有限公司总经理，未落实安全管理制度，未及时排查处理施工现场安全事故隐患，未建立项目安全管理档案。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]、第三十六条[2]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[3]的规定，建议由广平县应急管理局对其处2023年年收入（58500元）百分之四十罚款，计23400元。

2.武某，增鑫建设有限公司安全副总，未按要求对从业人员开展安全教育培训，未对所承担的建设工程开展定期和专项安全检查。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[4]、

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十六条[5]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]的规定，建议由广平县应急管理局对其处2023年年收入（55465元）百分之四十罚款，计22186元。

3.李某，广平县农村污水治理项目的项目负责人，事故发生后，未按要求时限向行业主管部门进行事故汇报，存在迟报行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条[7]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[8]的规定，建议由广平县应急管理局对其处2023年年收入（57850元）百分之六十罚款，计34710元。

4.郭某，广平县农村污水治理项目的专职安全管理人员，未做到每天在施工现场开展安全检查工作。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由广平县应急管理局

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关事故报告、调查和处理的规定，立即如实向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

对其处2023年年收入（40850元）百分之二十罚款，计8170元。

5.门某，广平县农村污水治理项目的施工现场负责人，其未取得安全生产知识和管理能力考核合格证书。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条[9]的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（二）项[10]的规定，建议由广平县应急管理局对其处35000元罚款。

（三）建议给予行政处罚单位

增鑫建设有限公司未在施工现场设置实体封闭围挡、夜间照明设施及夜间醒目警示标识等停工后的防护措施；任用未取得安全生产知识和管理能力考核合格证书的人员担任施工现场负责人，对事故发生负有直接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、第三十五条[11]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[12]的规定，建议由广

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

平县应急管理局对其处30万元罚款。

（四）建议给予党纪政务处分和组织处理的责任人员（2人）

1.焦某，群众，广平县农业农村局安全生产股负责人，负责农业农村安全生产日常监管工作。未认真履行行业安全监管职责，对农村污水治理项目施工作业存在的风险认识不足，对此次事故负有主要领导责任，建议给予其政务记过处分。

2.谢某，中共党员，广平县农业农村局党委委员，分管安全生产、水资办等工作。对分管科室未认真履行行业安全监管职责督促指导不到位，且未按要求上报，对此次事故负有主要领导责任，建议对其进行诫勉谈话。

（五）对有关单位处理建议

建议责成县农业农村局向广平县委、县政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）施工现场安全防护流于形式。本次涉事的农村小型市政、污水治理类工程，不能只用简易警示带、普通标识应付了事。夜间坑槽、基坑、施工坑必须设置硬质封闭围挡、夜间反光标识、警示灯和临时照明，严禁以软隔离替代实体防护。

（二）零散施工安全管理不能松懈。不能因项目小、在村内施工就简化方案、省略交底、降低标准。必须编制专项安全防护方案，落实安全技术交底和安全教育，明确围挡设置、夜

间防护、人员值守硬性要求。

（三）现场周边环境及通行风险预判不足。村内道路人员常年夜间通行，施工堆土占道、遮挡视线、占用行人通道，未提前预判管控通行风险。施工区域必须与村内通行道路物理隔离，规范坑边堆土距离和高度，增设绕行提示、反光锥、减速设施，从24小时值守视角降低误入坠落风险从身边24小时视角降低误入坠落风险。

（四）企业安全生产主体责任必须压实到一线项目负责人、现场负责人。履职缺位，对防护设置、人员值守、隐患排查治理不到位，都是管理层面重要教训。必须落实管理人员在岗履职，常态化巡查现场安全隐患，做到隐患早发现、早整改、早闭环。

（五）施工前群众安全告知不到位易引发意外。进村施工未提前公告、未告知村民夜间绕行注意事项，仅在村内微信群内进行通知，部分群众存在不知情或不清楚的情况。今后村内施工必须提前发布施工通告、设置绕行指引，联动村委会做好村民安全提醒，形成群防群控。

（六）事故报告制度必须严格遵守，严禁迟报漏报。行业主管相关人员接报后未按规定向属地应急管理部门上报，违反事故报告管理规定。必须深刻吸取教训，发生生产安全事故必须第一时间逐级依规上报，任何人不得截留、拖延、隐瞒事故信息。

七、事故整改和防范措施建议

（一）立即开展施工现场隐患全面排查整治，坚决消除物理风险。所有施工坑、沟槽、基坑一律设置连续、牢固、封闭的硬质围挡，严禁仅用软质警示带替代围挡；夜间必须配备反光警示标识、警示红灯、临时照明，确保夜间可视、可防、可避。严格落实“工完场清、人走场封”制度，每日收工前必须对坑槽进行覆盖、封闭、加固，做到停工即封场、离场即闭环，不留安全缺口。

（二）强化施工全过程安全管理，压实制度防线。强化安全技术交底和安全教育培训，对现场作业人员、看守人员、管理人员开展针对性培训，明确岗位职责、离岗禁令、隐患识别和应急处置要求。健全施工现场安全巡查和旁站监督机制，关键风险点位必须 24 小时有人看、有人管、有人纠，严禁看守人员擅自离岗、脱岗、睡岗。

（三）严格落实企业安全生产主体责任，强化现场管理。施工单位主要负责人、项目负责人、现场负责人必须在岗履职，对安全防护、人员值守、隐患整改负直接管理责任，定期开展现场检查，对隐患做到立查立改、闭环管理。完善施工现场安全管理台账，做到方案、交底、检查、整改、培训全程留痕、有据可查。

（四）加强施工区域周边安全告知与通行保障，提升群防能力。村内施工项目必须提前张贴施工公告、设置绕行路线、

设置夜间提示，主动向村委会、村民进行安全告知。对夜间通行频繁的村内道路，协调增设临时照明或反光设施，降低夜间视线不良引发的事故风险。督促施工单位与村“两委”建立联动机制，发现隐患、异常情况及时通报、及时处置。

（五）严格事故报告和应急处置管理，杜绝迟报漏报瞒报。严格执行生产安全事故报告制度，发生事故必须第一时间按规定上报，任何单位和个人不得迟报、漏报、瞒报、谎报。行业主管部门、属地单位要强化监督检查，对不按规定上报事故的，依法严肃追责。

（六）强化行业监管与属地监督责任。行业主管部门加大对农村污水治理、村内小型工程的监督检查频次和力度，重点严查围挡、警示、照明、人员值守等关键环节。压实属地镇村安全管理责任，加强村内施工现场巡查，及时提醒、制止不安全施工行为，共同守住安全底线。