阜阳颍泉“8·30”一般道路交通事故调查报告

颍泉区政府事故调查组

2025 年 1 月 20 日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故涉及车辆及驾驶员基本情况.....2
（二）事故发生相关单位基本情况.....2
（三）合同签订情况.....4
（四）事故人员伤亡和直接经济损失情况.....5
（五）事故当天天气情况.....5
二、事故发生经过、救援及善后处理情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）事故善后.....8
（三）事故单位和有关部门应急责任落实情况.....10
三、事故原因.....10
（一）直接原因.....10
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....10
（三）间接原因.....11
四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....12
（一）建议免于追究责任人员.....12
（二）建议给予企业内部处理的人员.....12
（三）建议给予处理的单位.....13
（四）建议给予行政问责的单位.....14
五、事故主要教训.....14
（一）有关企业安全生产主体责任不落实.....14
（二）交通参与者安全意识淡薄.....14
（三）有关部门监管存在薄弱环节.....15
六、防范措施和建议.....15
（一）加强对客运企业安全管理.....15
（二）大力整治交通安全秩序.....15
（三）强化安全生产宣传教育.....16

2023 年 8 月 30 日 7 时 24 分 27 秒，范 xx 驾驶皖 KM3067 号中型普通客车沿涡阳路由南向北行驶到涡阳路与古泉路交叉路口违反交通信号，与由西向东违反交通信号（红灯）经过该路口的毛 xx 驾驶的皖 KE20839 号二轮电动车相撞，造成二轮电动车上毛 xx 和郝 xx 死亡、车辆不同程度受损的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，颍泉区人民政府批准成立了阜阳市颍泉区“2023·8·30”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局牵头，区公安分局、市交警二大队、区交通运输分局、市交通执法支队四大队、区总工会和循环经济园区管委会派员参加，全面负责事故调查工作，同时邀请区检察院、区纪委监委派员参加，并聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

经调查认定，阜阳颍泉“2023·8·30”道路交通事故是一起因客车驾驶员安全意识不强、违反交通信号、行经交叉路口时超速行驶，电动自行车驾驶员驾驶非机动车违反交通信号（闯红灯）经

过路口而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故涉及车辆及驾驶员基本情况

1.皖 KM3067，车辆类型：中型普通客车；车辆颜色：灰色；使用性质：旅游客运；机动车厂牌型号：海格牌/KLQ6609E41；车辆识别代号：LKLS1AS75GA706526；机动车所有人：安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司快客分公司，驾驶员：范 xx[1]，初次登记日期：2016 年 6 月 13 日，登记机关：安徽省阜阳市公安局交通警察支队，年检有效期至：2023 年 12 月 31 日，机动车状态：正常。近三年 0 条交通违法记录。车辆卫星定位系统运行正常。

2.皖 KE20839，车辆类型：“绿佳”牌二轮电动自行车；车辆颜色：粉红/黑色，车辆所有人：毛 xx[2]。违规搭载学龄前儿童郝 xx[3]未使用安全座椅[4]。

（二）事故发生相关单位基本情况

1.安徽省阜阳市汽车运输集团 0 有限公司（以下简称阜汽集团）：公司法人代表：尚 xx，公司类型：其他有限责任公司，成立日期：1993 年 09 月 01 日，住所：安徽省阜阳市颍泉区，登

---

[1] 范 xx，男，1968 年出生，汉族，身份证号码：34122xxxxxxxxxxx1，户籍地址：安徽省阜阳市颍东区。持 A1A2 驾驶证，发证机关：安徽省阜阳市公安局交通管理支队，驾龄 28 年，驾驶证状态：正常，近三年无交通违法和交通事故记录。

[2] 毛 xx，女，1995 年出生，汉族，身份证号码：3412xxxxxxxxxxx8，户籍地址：安徽省颍泉区，2023 年 6 月 19 日、2023 年 6 月 21 日因未佩戴安全头盔被阜阳市公安局交通管理支队第二大队处以二十元罚款。

[3] 郝 xx，男，2021 年出生，汉族，身份证号码：3412xxxxxxxxxxx8，户籍地址：安徽省颍泉区。

[4] 《安徽省电动自行车管理条例》第二十四条 在道路上驾驶电动自行车应当年满十六周岁，且无妨碍安全驾驶的身体缺陷、疾病。成年人驾驶电动自行车仅限搭载一人，但是驾驶不具备搭载条件的电动自行车不得载人。搭载人应当在驾驶人后方正向骑坐。搭载六周岁以下未成年人的应当采取使用安全座椅等保护措施。

记机关：阜阳市市场监督管理局；经营范围：公路汽车客运及相关服务，汽车维修；物流及其信息服务，机动车驾驶员培训、道路运输从业资格培训（限取得许可证的分支机构经营），汽车（不含小轿车）及零配件销售，汽油、柴油销售（限取得许可证的分支机构经营），代理货运保险、机动车辆保险、意外伤害保险业务。车用 CNG、LNG 气瓶压力容器安装（限取得许可证的分支机构经营），国内旅游，入境旅游，包车服务，票务服务，租车服务，旅游集散中心平台运营建设及维护，停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。取得中华人民共和国道路运输经营许可证（皖交运管许可阜字240000110001 号），证件有效期至 2024 年 5 月 24 日。阜汽集团设有人力资源部、安全技术部、行政办公室、生产经营部、财务部、第一分公司、长途汽车中心站、阜阳汽车东站、阜阳汽车西站、太和分公司、界首分公司、临泉分公司、颍上分公司、快客分公司、汽车维修中心、阜阳汽运驾校、物流中心、阜阳客运公司、临泉公交公司、阜南公交公司、界首公交公司、安徽电池消防公司、电子科技公司、亨运物业公司、中砼建设公司、临泉驾校、同运房地产公司、亳州汽车南站、利辛驾校、涡阳分公司、利辛分公司、蒙城分公司、亳州分公司（第四汽车队）。集团党委书记、董事长尚 xx 主持企业全面工作，总经理彭 xx 主管全司生产经营、安全生产、产业开发、企业维稳、职工教育，常务董事：刘 xx 分管快客分公司。阜汽集团有 161 人持有道路运输企

业主要负责人、安全生产管理人员安全考核合格证件。

2.安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司快客分公司（以下简称快客分公司）系皖 KM3067 中型普通客车的所属企业：位于安徽省阜阳市颍州区南二环路 108 号，成立于 2004 年 2 月 25 日，有限责任公司分公司，营业期限：长期，营业场所：安徽省阜阳市颍州区南二环路 108 号，经营范围：公路汽车客运及相关服务，国内旅游、入境旅游，包车服务，票务服务，租车服务，旅游集散中心平台运营建设及维护，停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：阜阳市颍州区市场监督管理局。公司设有综合办、财务科、机务科、运务科、安全科、监控室，公司共有 34 辆车辆、34 名驾驶员。负责人为王 xx。设有安全生产领导小组，组长：经理王 xx，副组长：副经理游 x、专职副书记郭 x，成员：综合办主任陶 x、安全科科长邢 xx、运务科科长齐 x、财务科科长付 xx、机务科科长刘 xx、监控室主任张 x、享机务科科长待遇李 x，下设安全生产小组办公室，办公室主任：游 x，办公室成员：邢 xx、张 x。

（三）合同签订情况

2023 年 4 月 11 日，安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司与中国铁路上海局集团有限公司杭州北车辆段签订 2023 年阜阳地区职工班车服务合同，约定安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司安排 39 座客车皖 KH8286 每天 7 时 15 分、18 时 40 分别从阜阳火车站工商银行发至阜阳运用下行到作业场（往返），其中途经

站点为工商银行、商阜新村、颍东法院、京九新村西门、上行出发作业场、下行到达作业场，服务期限：自 2023 年 1 月 11 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

快客分公司为履行总公司阜汽集团与中国铁路上海局集团有限公司杭州北车辆段签订的 2023 年阜阳地区职工班车服务合同，安排驾驶员范 xx 自合同签订开始，驾驶其公司车辆皖 KH8286 每天 7 时 15 分、18 时 40 分分别从阜阳火车站工商银行发至阜阳运用下行到作业场（往返）。

（四）事故人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故共造成 2 人死亡，2 车不同程度受损。

1.皖 KE20839 二轮电动自行车驾驶员：毛 xx，在事故中当场死亡。

2.皖 KE20839 二轮电动自行车乘车人，郝 xx，在事故中当场死亡。

（五）事故当天天气情况

2023 年 8 月 30 日天气多云转晴，东北风风力 1-3 级，气温 19℃~30℃。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2023 年 7 月底，快客分公司驾驶员范 xx 发现皖 KH8286 车辆方向盘重，可能存在问题，与公司副经理游 x 报告后，游 x 安排其驾驶皖 KM3067 继续履行 2023 年阜阳地区职工班车服务合

同。

2023 年 8 月 29 日早上范 xx 在阜阳汽车南站时，发现车辆皖 KM3067 出现离合器杠杆挂不上挡，没有离合，向公司报告后，更换驾驶皖 KM3025 车辆前往阜阳火车站工商银行接中国铁路上海局集团有限公司杭州北车辆段阜阳地区职工（以下简称中铁集团阜阳地区职工），送完中铁集团阜阳地区职工以后回到阜阳汽车南站，被告知车辆皖 KM3067 已维修好，下午便驾驶皖 KM3067 车辆接中铁集团阜阳地区职工下班。

2023 年 8 月 30 日 7 时 15 分左右范 xx 驾驶皖 KM3067 车辆从阜阳汽车南站出发，到阜阳火车站对面的华盛早餐店门口接上中铁集团阜阳地区职工，途径京九新村接上其他的职工后，从火车站北京东路转涡阳路，由南向北前往阜阳北站。

2023 年 8 月 30 日 7 时 23 分，毛 xx 在未使用安全座椅的情形下，驾驶皖 KE20839 二轮电动自行车载着郝 xx 由南向北逆行涡阳路西侧人行横道行驶；7 时 24 分毛 xx 在距离涡阳路和古泉路交叉口 250 米左右，从道路西侧非机动车道驶入涡阳路机动车道，靠近中央隔离护栏由南向北逆行至涡阳路和古泉路交叉口。7 时 24 分 23 秒左右，绕过左转待转区等候放行的机动车后，闯红色信号灯由西向东以约 11KM/h[5]的速度行驶。

[5] 安徽龙图司法鉴定中心司法鉴定意见书（皖龙图司鉴〔2023〕通鉴字第 K77 号），司法鉴定许可证号：340115139；第五章第 2 节 B 车车速



图 1 事故发生点

2023 年 7 时 24 分 25 秒，范 xx 驾驶皖 KM3067 车辆由南向北临近涡阳路和古泉路交叉口时，看到绿色信号灯 3 秒倒计时开始闪烁后加速行驶，在黄色信号灯亮起，皖 KM3067 车辆前轮越过停止线，进入涡阳路和古泉路交叉口无减速迹象，仍以 63KM/h 至 73KM/h[6]的速度行驶。

2023 年 7 时 24 分 27 秒，范 xx 驾驶的皖 KM3067 车辆与毛 xx 驾驶地载着郝 xx 的皖 KE20839 二轮电动自行车发生碰撞。范 xx 驾驶皖 KM3067 车辆在看到皖 KE20839 二轮电动自行车后，紧急踩刹车，但与皖 KE20839 二轮电动自行车和毛 xx、郝 xx

[6] 安徽龙图司法鉴定中心司法鉴定意见书（皖龙图司鉴〔2023〕通鉴字第 K77 号），司法鉴定许可证号：340115139；第五章第 2 节 A 车车速。

碰撞后，并拖行皖 KE20839 二轮电动自行车和毛 xx、郝 xx44 米左右后才停了下来，事故造成两车不同程度受损，毛 xx、郝 xx 当场死亡。

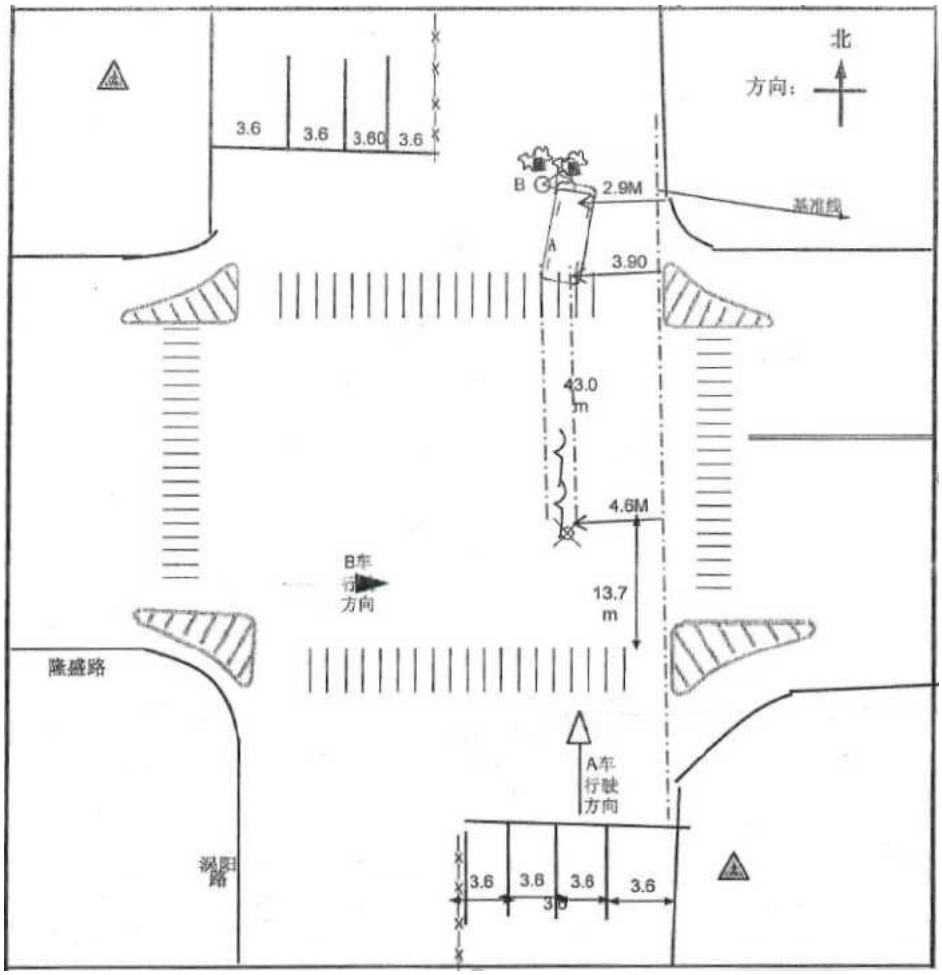


图 2 事故现场示意图[7]

（二）事故善后

1.公安部门

2023 年 8 月 30 日 6 时，市交警支队直属二大队三中队张 x、、刘 xx 根据勤务安排，沿 238 省道巡逻；7 时 50 分左右，张 x、

[7] 事故现场示意图中 A 车为范 xx 驾驶的皖 KM3067，B 车为毛 xx 驾驶的皖 KE20839 二轮电动自行车

刘 xx 收到指令说，临沂商城发生事故；8 时左右到达现场，并维护现场，等待事故大队人员勘验。8 时 10 分，市交警支队直属二大队三中队赵 x 到达现场。

2023 年 8 月 30 日 7 时 27 分 51 秒，阜阳市公安局指挥中心接范 xx 报警电话；7 时 28 分 41 秒，下发给安徽省阜阳市公安局交通警察支队（以下简称市交警支队）；7 时 28 分 45 秒，市交警支队签收；7 时 31 分 02 秒，市交警支队下发给市交警支队直属六大队一中队；7 时 31 分 27 秒市交警支队直属六大队一中队签收；8 时 2 分，市交警支队直属六大队一中队值班民警侯 x、李 xx 先后到达现场，并对事故现场进行了勘验。9 时 37 分市交警支队直属六大队民警对范 xx 进行了问话。

2.医疗部门

2023 年 8 月 30 日 7 时 25 分，行人拨打 120 电话，市紧急救援中心 120 调度室立即派阜阳市第五人民医院皖 KC3587 出车，120 到达现场后，现场宣布毛 xx、郝 xx 当场死亡。

3.循环园区管委会及有关部门

2023 年 8 月 30 日 8 时左右，循环园区派出所向循环园区管委会工作人员报告事故情况；工作人员立即联系循环园区党工委书记陈立峰、循环园区管委会主任赵登和循环园区管委会副主任高群琳。赵登接到事故信息后，立即赶往了现场。当天中午，循

环园区管委会工作人员及循环园区管委会魏庄社区居委会工作人员与毛 xx 家属处理了善后事宜。

4.区应急管理局

接到事故信息后，立即通过书面方式将事故上报区委办、区政办和阜阳市应急管理局。

（三）事故单位和有关部门应急责任落实情况

事故发生后，事故单位和有关人员拨打了 110、120 等报警电话，参与施救并上报有关事故信息。有关部门能够及时了解情况，迅速响应，基本履行了事故应急责任。

三、事故原因

（一）直接原因

范 xx 驾驶机动车辆违反交通信号、行经交叉路口时超速行驶，毛 xx 驾驶非机动车违反交通信号经过路口，横过道路未在人行横道线上通行是造成事故的原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事发后，阜阳市颍泉区相关部门出具尸体检验报告 2 份，车辆碰撞形态及车速鉴定报告 1 份，驾驶人酒驾、毒驾检测结果 2 份。

1.尸体检验报告

（1）依据安徽龙图司法鉴定中心司法鉴定意见书（皖龙图司鉴〔2023〕法病鉴字第 354 号）鉴定意见：被鉴定人毛 xx 符

合道路交通事故致颈部、胸部损伤合并全身多发损伤死亡。

（2）依据安徽龙图司法鉴定中心司法鉴定意见书（皖龙图司鉴〔2023〕法病鉴字第355号）鉴定意见：被鉴定人郝xx符合道路交通事故致颅脑损伤死亡。

2.车辆碰撞形态及车速鉴定报告

（1）依据安徽龙图司法鉴定中心司法鉴定意见书（皖龙图司鉴〔2023〕通鉴字第K77号）鉴定意见：皖KM3067号中型普通客车前部左侧与无号牌“绿佳”牌两轮电动车右侧及其驾乘人发生过碰撞；皖KM3067号中型普通客车的行驶速度介于63km/h至73km/h之间；无号牌“绿佳”牌两轮电动车的行驶速度约为11km/h。

3.驾驶人乙醇检测结果

依据安徽中天司法鉴定中心司法鉴定意见书（皖中天司鉴〔2023〕毒物鉴字4751号和皖中天司鉴〔2023〕毒物鉴字4752号）鉴定意见经鉴定，范xx未检出乙醇成分，毛xx检出乙醇成分，其浓度低于定量下限（定量下限为5mg/100ml）。

（三）间接原因

1.安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司快客分公司安全生产教育培训不到位，未能有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度，落实《阜汽集团快客分公司车辆动态监控管理办法》存在偏差。

2.循环园区管委会对道路交通安全工作重视不够，未结合本

地区实际情况制定《阜阳循环经济园区道路交通安全专项整治实施方案》。

3.市交警二大队三中队，对临沂商城重点路段的路面管控存在盲区漏点，在 8 月份该路段连续 7 天事故多发的情况下，未及时分析研判。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

毛 xx，群众。安全意识淡薄，未戴安全头盔驾驶非机动车违反交通信号（闯红灯）经过路口，横过道路未在人行横道线上通行，且搭载学龄前儿童未使用安全座椅，违反了《安徽省电动自行车管理条例》第二十二条第一款（二）项、第二款[8]、第二十四条第二款[9]和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条[10]之规定，对事故发生负有责任，鉴于其在此起事故中已死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议给予企业内部处理的人员

1.范 xx，安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司快客分公司驾

---

[8] 《安徽省电动自行车管理条例》第二十二条驾驶电动自行车上道路行驶，应当遵守下列通行规定：（一）有非机动车道的，在非机动车道内行驶，不得在人行道内行驶；没有非机动车道的，在车行道的右侧行驶；（二）按照交通信号的指示通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行；...。

[9]《安徽省电动自行车管理条例》第二十四条...;成年人驾驶电动自行车仅限搭载一人，但是驾驶不具备搭载条件的电动自行车不得载人。搭载人应当在驾驶人后方正向骑坐。搭载六周岁以下未成年人的应当采取使用安全座椅等保护措施;...。

[10] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道，应当下车推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；没有人行横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。

驶员，驾驶机动车辆违反交通信号行经交叉路口时超速行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十八条第一款（二）项[11]、第四十五条[12]之规定，建议由安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司快客分公司按照公司制度对其进行相应处理。

2.张 x，安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司快客分公司监控室主任，未严格落实本单位安全生产规章制度，落实本单位《阜汽集团快客分公司车辆动态监控管理办法》存在偏差，未对本公司驾驶员起到相关警示教育作用。建议安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司快客分公司按照企业内部管理规定作出处理。

3.邢 xx，安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司快客分公司安全科科长，安全生产教育培训不到位。建议安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司快客分公司按照企业内部管理规定作出处理。

（三）建议给予处理的单位

安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司快客分公司安全生产教育培训不到位，未能有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度，落实《阜汽集团快客分公司车辆动态监控管理办

[11]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十八条机动车信号灯和非机动车信号灯表示：...；（二）黄灯亮时，已越过停止线的车辆可以继续通行；...;

[12]]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度。在没有限速标志、标线的道路上，机动车不得超过下列最高行驶速度：（一）没有道路中心线的道路，城市道路为每小时 30 公里，公路为每小时 40 公里；（二）同方向只有 1 条机动车道的道路，城市道路为每小时 50 公里，公路为每小时 70 公里。

法》存在偏差。建议安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司按照企业内部管理规定作出处理。

上述人员和单位的处理结果，要及时报送颍泉区应急管理局备案。

（四）建议给予行政问责的单位

1.市交警二大队三中队，对临沂商城重点路段的路面管控存在盲区漏点，在8月份该路段连续7天事故多发的情况下，未及时分析研判，安排警力在重点路段执勤。建议向市交警二大队作出深刻检查。

2.循环经济园区管委会，对道路交通安全工作重视不够，未结合本地区实际情况制定《阜阳循环经济园区道路交通安全专项整治实施方案》，建议向颍泉区人民政府作出深刻检查。

五、事故主要教训

（一）有关企业安全生产主体责任不落实

安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司快客分公司安全生产教育培训不到位，未能有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度，落实《阜汽集团快客分公司车辆动态监控管理办法》存在偏差。

（二）交通参与者安全意识淡薄

范xx驾驶机动车辆违反交通信号行经交叉路口时超速行驶；毛xx未戴安全头盔驾驶非机动车违反交通信号（闯红灯）经过

路口，横过道路未在人行横道线上通行，且搭载学龄前儿童未使用安全座椅。

（三）有关部门监管存在薄弱环节

循环园区管委会对道路交通安全工作重视不够，未结合本地区实际情况制定《阜阳循环经济园区道路交通安全专项整治实施方案》，“两站两员”监管不到位，未及时开展上路执勤工作，劝导群众注意出行安全，遵守交通规则；市交警二大队三中队对临沂商城重点路段的路面管控存在盲区漏点，在8月份该路段连续7天事故多发的情况下，未及时分析研判，安排警力在重点路段执勤。

六、防范措施和建议

（一）加强对客运企业安全管理

运输企业应深刻吸取此次事故的教训，建立和完善企业内部安全管理制度，定期召开安全警示教育会，加强车辆动态监控管理，切实增强企业从业人员安全意识，组织从业人员进行安全生产教育和培训，并经考核合格后方可上岗，同时要督促从业人员严格执行公司的安全生产规章制度和安全操作规程，严防类似事故发生。

（二）大力整治交通安全秩序

市交警二大队要加强道路交通安全管理力量，持续加强道路

交通安全隐患大排查。紧盯交叉路口等重点路段突出重点车辆，严查超员超速超载、无证驾驶、未按要求佩戴头盔、车辆“带病”运行、疲劳驾驶、无证无照经营等严重违法违规行为。

（三）强化安全生产宣传教育

市交警二大队、循环园区管委会等相关单位要将安全生产宣传深入到城市、社区和广大农村及边远乡村，充分发挥农村“两站两员”作用，通过对本地区发生在身边血淋淋事故案例的曝光，起到警示和教育作用，并通过广播、电视等宣传教育活动，推动安全生产责任落实、普及安全生产知识，提升全体公民安全素质，努力营造全社会关注安全、关爱生命的良好氛围。