娄底市东顺环保有限公司“4·19”一般淹溺事故调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局　　发表时间：2025-10-09 15:20　　浏览次数：14

2025年4月19日，娄底市东顺环保有限公司在娄底市金鼎双江锰业有限公司关闭矿井涌水处理运营托管服务项目（以下简称:关闭矿井涌水处理项目）进行污水处理时，发生一起淹溺事故，造成1人死亡，直接经济损失35.3万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急管理局牵头，娄星公安分局、区总工会、市生态环境局娄星分局、双江乡人民政府为成员单位，邀请区纪委监委，并聘请专家参加的娄星区人民政府娄底市东顺环保有限公司“4·19”事故调查组（以下简称：事故调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料[illegible]合分析，查明了事故发生的经过、原因、

人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对存在的问题，提出了事故防范措施和整改要求。

经调查认定：娄底市东顺环保有限公司“4·19”一般淹溺事故，是一起因作业[illegible]自请人代班，且代班人员不具备上岗条件，未佩带防溺水用品，在具有溺水危险作业时，不慎掉入清水池内，而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年4月17日，娄底市东顺环保有限公司员工李**因亲属过世需去帮忙，请贺**到关闭矿井涌水处理项目代班三天（4月17日–19日，未向公司报告）。

4月19日17时8分，贺**来到关闭矿井涌水处理项目，先来到加药区进行加药作业，作业完成后前往压泥区。

17时26分，贺**来到压泥区在沉淀区水池护栏处观察污泥池情况，随后来到控制室将高压水泵开关开启，此时放置在污泥池与清水池隔墙上的高压水泵出水管，受压力影响弹跳后掉入二级絮凝池内。

17时28分，贺**从控制室出来，经沉淀区隔离栅栏门进入沉淀池东侧维修操作行人平台，经过行人平台来到污泥池与清水池的隔墙上（未佩带防溺水用品）。

17时29分，贺**在污泥池与清水池隔墙上，面朝污泥池用手搬动高压水管时，水枪里的水向四周喷溅，贺岳广在躲避喷溅水时,不慎掉入身后的清水池内。

17时31分，贺**在清水池内挣扎后沉入池底，其摩托车头盔飘浮在水面。

（二）应急处置情况

2025年4月19日19时14分，陈**（贺**妻子）到项目寻找贺岳广，在作业现场寻找未果，随即拨打李宁亭电话求助。19时25分，陈**拨打“110”电话报警。

19时27分，李**和妻子开车赶到现场，在作业现场寻找时，发现贺**摩托车头盔漂浮在清水池里，认为贺**可能溺水。李**马上拨打范**和贺**堂弟电话，告诉他们人可

能是掉进水里了，要他们赶快来救援。

19时40分左右，双江派出所民警到达现场察看后，立即警戒现场，并通知“119”、湘中应急救援队和刑侦堪查现场。



23时左右，贺**被湘中应急救援队从清水池中救出，人已经死亡。

（三）事故信息报告情况

2025年4月19日19时18分，李**接到陈**的电话后，立即向双江乡万家村进行了报告，20时左右万家村向双江乡人民政府进行了报告，双江乡政府通知了娄底市东顺环保有限公司，20时40分向区人民政府和应急管理部门进行报告。

（四）事故善后处理情况

经娄星区双江乡人民调解委员会进行调解，2025年4月24日，娄底市东顺环保有限公司和死者家属达成协议，并签订了《调解协议书》，一次性赔偿死者家属35万元，事故没有造成不良社会影响。

二、事故相关情况

（一）事故单位基本情况

娄底市东顺环保有限公司是一家主要从事水处理和大气治理的民营企业，公司成立于2003年3月25日，社会统一信用代码为914313007483591018，法定代表人为陈*军，注册资本为5000万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限为长期，企业住所为湖南省娄底经济技术开发区娄星北路与大汉路交叉处大汉精品建材城1栋。

公司现有员工64人，陈*军占公司股份25%，宋**占公司股份75%。陈*军任公司法定代表人，负责公司全面工作；宋**负责公司业务对接及协调工作。公司内设有办公室、财务部、销售部、运营部、采购部、安全部，李*和程*负责公司项目管理。

（二）事故单位证照和资质情况

该公司取得了湖南省环境治理行业协会颁发的《湖南省环境污染治理资格行业认定证书》，证书编号：湘治协证176号，类别等级：废水乙级；有效期至2025年11月10日。

湖南省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D243352502，资质类别及等级：环保工程专业承包贰级；有效期至2025年[illegible]日。



湖南省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号：（湘）JZ安许证字〔2020〕000251，有效期至2025年12月19日，许可范围：建筑施工。

娄底市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》和《非药品类易制毒化学品经营备案证明》，证书均在有效期范围内。

（三）事故项目基本情况

1、项目建设情况

关闭矿井涌水处理项目位于娄星区双江乡万家村境内，2020年娄底金鼎双江锰业有限公司关闭，闭矿后有2处涌水，日涌水量1000m^3左右，矿涌水为弱酸性含铁含锰矿元素（中度污染废水），大量矿涌水流入高灯河，并汇入湘江一级支流涟水河，而矿涌水对受纳水体高灯河及下游水系两岸人民造成很大的影响。

2020年12月，双江乡人民政府委托湖南强宇环保科技有限公司编制了《原金鼎双江锰业有限公司关闭矿井矿涌水处理工程实施方案》。

2021年2月21日，双江乡人民政府委托湖南楚才工程造价咨询有限公司编制了《预算及工程量清单》。

2021年1月22日，娄底市生态环境局下发了《关于原金鼎双江锰业有限公司关闭矿井矿涌水处理工程实施方案的审查意见》（娄环函〔2021〕2号），同意该方案组织设计和施工。

2021年3月8日，娄底市娄星区财政局下发了《关于原金鼎双江锰业有限公司关闭矿井矿涌水处理工程招标控制价评审报告》（娄星财评函〔2021〕19号），评审结论：预算送审金额917702.97元，审定该项目招标控制价831599.98元。

2021年4月12日，双江乡人民政府对委托招标的湖南天润招投标咨询有限公司下达了《中标（成交）供应商确定通知书》，确定湖北百清环保技术有限公司为《原金鼎双江锰业有限公司关闭矿井矿涌水处理工程》项目的中标（成交）供应商，向湖北百清环保技术有限公司下达了《成交通知书》。

2021年4月17日，双江乡人民政府与湖北百清环保技术有限公司签订了《合同协议书》，由该公司负责组织该项目的施工建设。

2021年4月20日，双江乡人民政府批复同意了湖北百清环保技术有限公司的开工报告，计划竣工日期2021年5月7日。该项目于2021年9月底进行试运行。

2、项目营运及管理情况

（1）项目外委营运情况

关闭矿井涌水处理项目于2021年11月份正式运行。由于该项目需要专业技术人才，而双江乡没有相关专业的技术人员，2022年2月，双江乡人民政府委托娄底市东顺环保有限公司负责该项目运行管理，并签订了运营托管服务合同。合同约定由娄底市东顺环保有限公司负责该项目的日常运营，确保水质达标，合同期为一年一签，合同金额为2.14万元/月。2024年2月14日，双江乡人民政府和该公司进行了续签，合同有效期延续至今。

（2）娄底市东顺环保有限公司运营管理情况

娄底市东顺环保有限公司负责该项目运行后，安排有6名员工负责该项目的运营管理，项目主要负责人为李*，郭*为技术负责人、伍**为设备管理员、陈**为工程负责人兼任公司安全员、范**为现场操作员。

公司招聘的现场操作员万家村村民范**，2025年3月，由于已经超过退休年龄，便向公司提出离职。

2025年3月25日，公司新招聘双江村村民吴**担任该项目现场操作员，并与吴**签订了《劳务合同》。项目所在地万家村村民李**经原现场操作员范**向公司推荐，且强烈要求到该项目做事。但因公司已与吴**签订了合同，因此双方产生矛盾。为缓解矛盾，双江乡人民政府多次出面调解。2025年[illegible]日，公司同意李**担任该项目现场操作

员，并派伍**对其进行了现场操作培训及安全技术交底，4月9日，李**正式上岗作业，但由于没有提交入职体检报告，直至4月19日李**都未办理正式入职手续。

关闭矿井涌水处理项目的现场操作员，工作时间一天分二个时段，分别为上午，早上6时30分至8时左右，下午17时至18时30分左右。

（3）双江乡人民政府管理情况

2022年2月，双江乡人民政府安排乡分管领导杨**和乡经济与生态发展办黄**负责该项目的实施和运行监管工作。2024年1月，分管领导变更为肖**。娄底市东顺环保有限公司按月将水质检测报告报送到乡政府经济与生态发展办，双江乡政府经济与生态发展办每周到项目现场巡查不少于一次，不定期对项目处理的水质进行抽样检测，每个月乡政府主要领导带队到该项目进行了督促检查。

（四）事故地点基本情况

1、事故地点位置


事故发生在关闭矿井涌水处理项目污水沉淀池内，项目地址为娄星区双江乡万家村。

双江乡关闭矿井涌水处理项目位于Y009乡道东侧路边，距离已关闭的金鼎双江锰业有限公司200m，距离双江乡人民政府驻地9km。

2、事故项目的平面布局和工艺流程情况

（1）平面布局


该项目矿涌水设计处理规模为1200m^3/d，由北往南依次布置加药调节区、沉淀过滤区、板框压滤区三个区域。加药调节区设有调节池，药粉储池和加药搅拌；沉淀过滤区位于加药调节区的南下端，相距14m，设置有一、二级絮凝池，一、二级平流沉淀池，污泥池和清水池；板框压滤区位于沉淀过滤区南端，设置有污泥螺杆泵、板框压滤机，提升泵，改性锰砂过滤器。事故发生在沉淀过滤区的清水池内（详下图）。

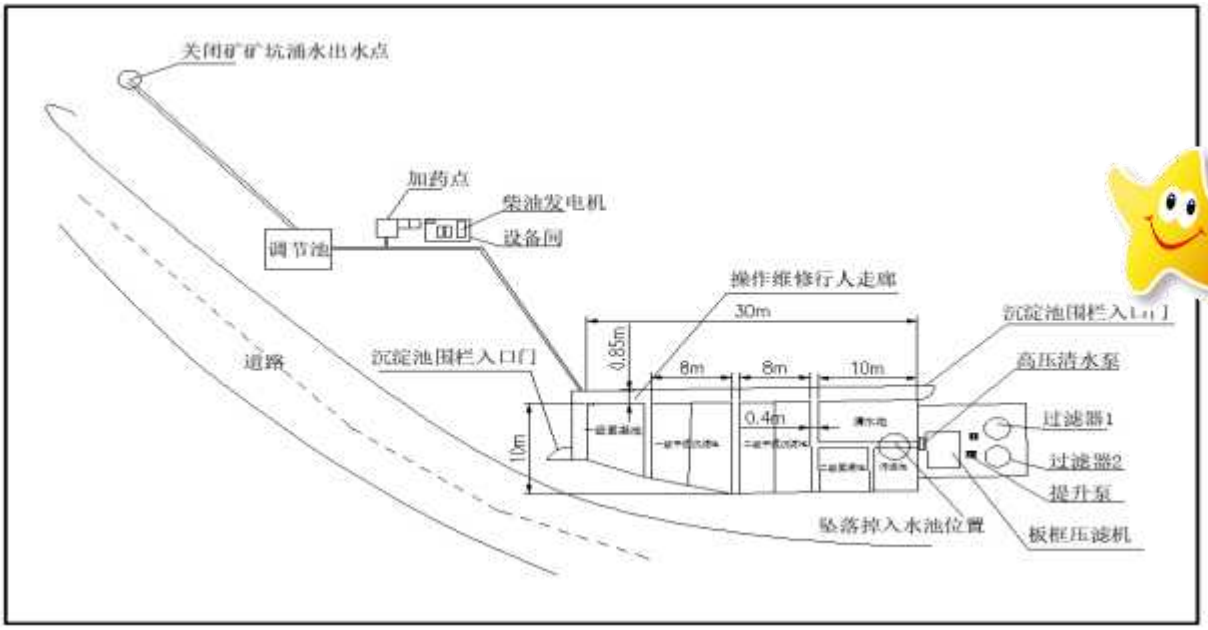

（2）工艺流程

矿涌水通过渠道进入调节池，调节池内进行微孔曝气，同时均匀水量水质，将亚铁离子部分氧化为铁离子，然后通过提升泵提升至中和池，在石灰乳的作用下将废水由酸性调节至pH=8左右，然后中和后的水重力流至混凝池，在搅拌的作用下，PAM和水充分混合，形成矾花后流入一级平流沉淀池，进行固液分离，比重较大的悬浮物得以沉淀，去除大部分铁离子和锰离子，一级平流沉淀池出水流入氧化池，氧化池内设置微孔曝气，氧化亚铁离子和锰，氧化池出水进入混凝池，在搅拌的作用下，PAM和水充分混合，形成矾花后流入二级平流沉淀池，进行固液分离，二级平流沉淀池出水进入改性锰砂过滤器，在改性锰砂过滤器内利用改性锰砂对锰的吸附进一步提高锰的达标率，锰砂过滤器出水后流入清水池，最后经过计量槽达标排放至高灯河。

工艺流程图：

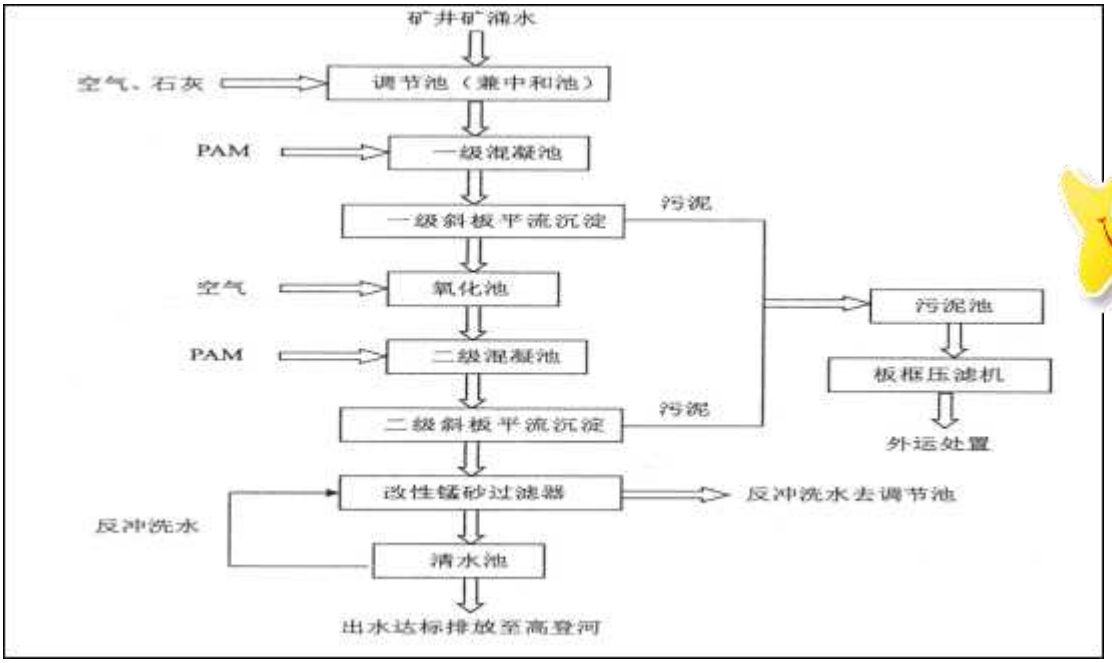

（3）事故发生地沉淀过滤区的结构参数

沉淀过滤区沉淀池为南北向长方形布置，长30m，宽10m，深2m，中间用混凝土墙间隔成10个小池，最北端为一级混凝池，宽4m，加药调节后的矿坑涌水在池内经回形曲廊小池沉淀后进入一、二级平流沉淀池；平流沉淀池长10m，宽4m，深2m，共4个；平流沉淀池往南的西南角为污泥池，东南角为清水池。

3、**事故现场勘察情况**

事故调查组技术专家于2025年4月20日11时对事故现场进行了勘察，勘察情况如下：

（1）事故发生在关闭矿井涌水处理项目沉淀过滤区的清水池内。

（2）清水池长10m，宽5m,深2m，清水池南端池墙下安装一台高压清水泵，出水管为橡胶软管，出水软管平时放置清水池与污泥池之间的间隔墙中间，出水软管出水口与合金水枪连接，放置在污水池内。

（3）沉淀过滤区用混凝土墙间隔成10个小池，区域为南北向长方形布置，长30m，宽10m，深2m，混凝土墙间隔墙宽400mm。

（4）沉淀过滤区周边设置有2m高的金属网格式防护栏杆，在西北和东北角两端设置有门。

（5）沉淀过滤区东侧设置有操作维修行人平台，平台长30m，宽850mm，人行平台靠池边侧设置高为1.1m防护栏杆，在池中间隔处留有缺口，在平台的东南角丢弃有安全帽和摩托车手套，栏杆上放置有救生圈等防溺水防护用品。



（6）沉淀过滤区最北端为一级混凝池，长10m，宽4m，深2m，加药调节后水在池内经回形曲廊小池沉淀后进入一、二级平流沉淀池。

（7）平流沉淀过滤池长10m，宽4m，深2m，共4个；平流沉淀池往南的西南角为污泥池，东南角为清水池。

（8）板框压滤区位于平流沉淀过滤区南端，设置有污泥螺杆泵、板框压滤机，提升泵，改性锰砂过滤器。

三、死者基本情况和直接经济损失

（一）死者基本情况

此起事故造成1人死亡，死者贺**，男，汉族，61岁，身份证号码为432501196403030***，户口所在地为娄星区双江乡万家村，系娄星区双江乡万家村村民（娄底市东顺环保有限公司双江项目现场操作员李**私自请来的临时代班人员）。

（二）事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986)等标准和规定统计，核定此起事故造成直接经济损失35.3万元。

四、事故类别

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，经事故调查组认定，此起事故为淹溺伤害事故。

五、事故原因分析

（一）直接原因

贺**不具备上岗条件，未佩带防溺水用品，进入沉淀过滤区作业，用手搬动高压水管，为躲避水枪喷溅水，不慎掉入清水池溺死亡。

（二）间接原因

1、娄底市东顺环保有限公司制定的安全责任制不完善，未制订现场操作员安全生产责任制。

2、娄底市东顺环保有限公司安全生产教育培训不到位，未对新进员工进行入厂安全教育培训。

3、娄底市东顺环保有限公司生产安全事故隐患排查不到位，未发现并制止作业人员未佩带防溺水用品，进入具有溺水危险区域作业的行为。

4、娄底市东顺环保有限公司督促从业人员执行本单位安全生产规章制度不力，从业人员违反公司制定的《员工安全生产责任制》管理规定，私自找不具备上岗条件的人员代班。

六、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予责任追究人员

贺**，男，娄底市东顺环保有限公司关闭矿井涌水处理项目临时代班人员。不具备上岗条件，未佩带防溺水用品，进入沉淀过滤区作业，用手搬动高压水管，为躲避水枪喷溅水，不慎掉入清水池内淹溺死亡。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1、娄底市东顺环保有限公司制定的安全责任制不完善，安全生产教育培训不到位，现场安全管理和生产安全事故隐患排查不到位，督促从业人员执行本单位安全生产规章制度不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款和第四十四条第一款的规定，对事故的发生负有责任。建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

2、陈*军，女，娄底市东顺环保有限公司法定代表人，负责公司全面工作。制定的安全责任制不完善，现场安全管理和生产安全事故隐患排查不到位，督促从业人员执行

本单位安全生产规章制度不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）和（五）项的规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）建议按企业内部相关管理规定处理的人员

3、李**，男，娄底市东顺环保有限公司关闭矿井涌水处理项目现场操作员。未经公司允许擅自请人临时代班，对事故的发生负有责任，建议娄底市东顺环保有限公司依据公司内部管理规定处理。

4、李*，男，娄底市东顺环保有限公司关闭矿井涌水处理项目负责人。现场生产安全事故隐患排查不到位，未能及时发现作业人员未佩带防溺水用品，进入溺水危险区域作业，未及时发现和制止现场操作人员私自请不具备上岗条件的人员代班，对事故的发生负有管理责任，建议娄底市东顺环保有限公司依据公司内部管理规定处理。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，有效防范类似事故再次发生，特提出如下整改措施：

1、娄底市东顺环保有限公司要严格按照“三管三必须”的要求，进一步落实企业安全生产主体责任，切实提高企业安全生产管理水平，建立健全并落实本单位安全生产管理制度，切实加强作业现场的安全管理。

2、娄底市东顺环保有限公司立即对公司所有从业人员进行一次全面的安全教育培训，严格按照法律法规要求开展安全教育培训，做到全体员工应知应会，并进行考核，坚决杜绝对公司规章制度和安全操作规程掌握不熟练、考核不达标的员工上岗。

3、娄底市东顺环保有限公司立即开展一次全面的安全隐患排查，及时完善作业现场安全设施，杜绝类似事故的发生。

4、娄底市东顺环保有限公司对项目作业现场应当采取科学手段提升远程监督管理能力，及时对项目实施动态精准监控。

“4·19”一般淹溺事故调查组

2025年10月9日

返回顶部　分享

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局

区门户网站联系电话：0738-8223867 地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处

湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1 网站标识码：4313020018

适老化 无障碍服务　政府网站找错　党政机关　娄底市违法和不良信息举报中心