
《玉山岩瑞江西鸡山水泥有限公司二分厂“4.30”车辆伤害一般事故调查报告》

发布时间：2026-05-19　　来源：玉山县应急管理局　　选择阅读字号：[大 中 小]

玉山岩瑞江西鸡山水泥有限公司二分厂“4·30”车辆伤害一般事故调查报告

编制单位：玉山岩瑞江西鸡山水泥有限公司二分厂“4·30”车辆伤害一般事故调查组

编制日期：2023年6月15日

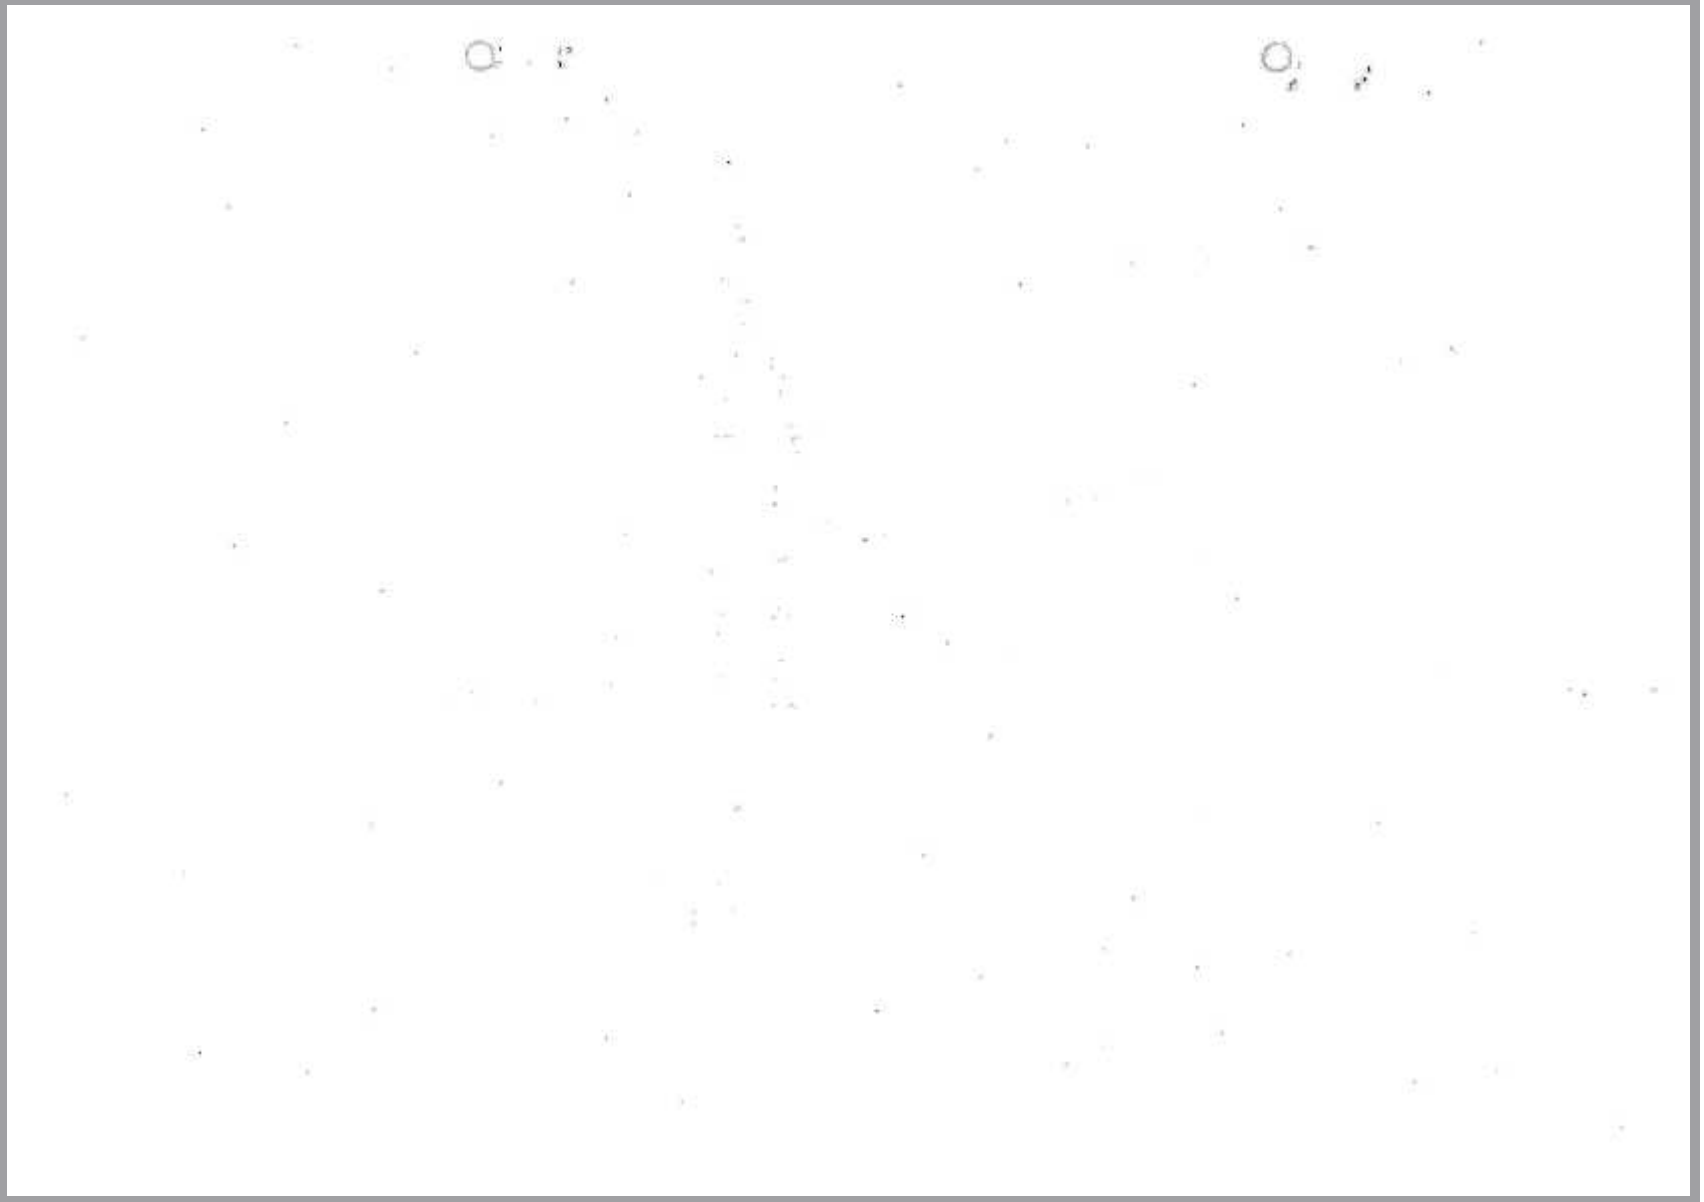

目 录

玉山岩瑞江西鸡山水泥有限公司二分厂“4·30”车辆伤害一般事故调查报告 1
一、事故基本情况 2
（一）事故单位基本情况 2
（二）事故相关人员基本情况 2
（三）事故现场情况 3
1、事故发生经过 3
2、视频监控情况 4
3、事故现场勘测情况 4
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 5
1、人员伤亡 5
2、直接经济损失 6
二、事故应急救援和现场处置情况 6
（一）事故应急救援情况 6
（二）事故现场处置情况 6
三、事故原因分析 7
（一）直接原因分析 7
（二）间接原因分析 7
（三）其他可能原因排除 8
四、有关责任单位存在的主要问题 8
五、对有关责任人员和有关单位的处理建议 9
（一）事故责任单位及处理建议 9
（二）事故相关责任人及处理建议 9
1、因在事故中死亡不予追究责任人员 9
2、已被司法机关采取强制措施人员 9

3、对事故有关责任人员的行政处罚建议 10
4、其他处理建议 10
五、事故整改和防范措施 11

玉山岩瑞江西鸡山水泥有限公司二分厂“4·30”车辆伤害一般事故调查报告

2023年4月30日上午8时许，玉山县岩瑞镇江西鸡山水泥有限公司二分厂员工王[redacted]君操作轮式装载机时，不慎与员工毛[redacted]相撞，造成毛[redacted]一人经抢救无效死亡的事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》，2023年5月15日，玉山县人民政府成立了玉山岩瑞江西鸡山水泥有限公司二分厂“4·30”车辆伤害一般事故调查组，事故调查组由县委常委、常务副县长任组长，县应急管理局党委书记、局长任副组长，岩瑞镇人民政府、县应急管理局、县公安局、县总工会、县工信局、县特色石材产业发展中心为成员单位。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，对事故开展调查。通过事故现场勘察、调查取证、事故分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故类别、性质和事故责任，提出对责任单位和责任人的处理建议，提出了事故防范整改措施。

事故调查组认定，该起事故是一起因违规操作造成车辆伤害的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

公司名称：江西鸡山水泥有限公司；统一社会信用代码：91361123739167255D；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：董[redacted]红，女，身份证号码：362301[redacted]，住所：江西省上饶市玉山县[redacted]；注册资本：肆仟万元整；成立日期：2001年12月31日；营业期限：2001年12月31日至2051年12月30日；经营范围：许可项目：水泥生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）事故相关人员基本情况

1、董[redacted]红，女，汉族，1970年12月26日出生，身份证号码：362301[redacted]，住址：江西省上饶市信州区[redacted]号，江西鸡山水泥有限公司法人代表。

2、娄[redacted]健，男，汉族，1993年3月29日出生，身份证号码：330781[redacted]，住址：浙江省兰溪市灵动乡[redacted]号，江西鸡山水泥有限公司总经理。

3、王[redacted]君，男，汉族，1976年8月29日出生，身份证号码：362323[redacted]，住址：江西省上饶市玉山县[redacted]，江西鸡山水泥有限公司轮式装载机操作员。

4、董[redacted]，男，汉族，1962年1月13日出生，身份证号码：362323[redacted]，住址：江西省上饶市玉山县[redacted]镇，江西鸡山水泥有限公司安全管理员。

5、毛[redacted]，死者，男，汉族，1963年1月6日出生，身份证号码：362323[redacted] 住址：江西省上饶市玉山县岩瑞镇。江西鸡山水泥有限公司员工。

6、胡[redacted]鹏，男，汉族，1976年6月15日出生，身份证号码：330719[redacted]，住址：浙江省兰溪市兰江街[redacted]，江西鸡山水泥有限公司过磅员。

7、徐[redacted]，男，汉族，1993年4月14日出生，身份证号码：330781[redacted]，住址：浙江省兰溪市诸葛锦溪村[redacted]号，江西鸡山水泥有限公司中控员。

8、方[redacted]民，男，汉族，1977年1月8日出生，身份证号码：330719[redacted]，住址：浙江省兰溪市上华街[redacted]号，江西鸡山水泥有限公司中控员。

（三）事故现场情况

1、事故发生经过

2023年4月30日上午7时30分，江西鸡山水泥有限公司[redacted]

边有人挥手示意，就立即停车查看，发现自己撞到了人，事故发生。

2、视频监控情况

江西鸡山水泥有限公司二分厂监控视频显示：

中控员徐[redacted]从中控台走下来，走向死者毛[redacted]与另一中控员方[redacted]民，三人在事发地点正在沟通，这时王[redacted]君操作轮式装载机倒车将死者毛[redacted]和中控员徐[redacted]卷入车底，中控员方[redacted]民立即挥手示意，轮式装载机操作员王[redacted]君下车查看，事故发生。

3、事故现场勘测情况

事故发生地点位于玉山县岩瑞镇653县道江西鸡山水泥有限公司二分厂内，涉事轮式装载机停放在二分厂内，该轮式装载机外观完好，各液压油缸、油管无漏油，操作手柄齐全可正常操作。（见图1、图2）





图 2：轮式装载机外观

该轮式装载机产品合格证（结论：检验合格）齐全有效。（见图 3）



图 3：轮式装载机产品合格证

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1、人员伤亡

此起事故造成 1 人死亡、1 人轻微擦伤。死者毛[redacted]，男，

江西省上饶市玉山市[redacted]镇人；轻微擦伤者徐[redacted]，男，浙江省兰溪市[redacted]村人。

2、直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721 —86）有关规定，核定事故直接经济损失为 135 万元。主要为死亡赔偿金、供养亲属抚恤金和丧葬费等费用。

二、事故应急救援和现场处置情况

（一）事故应急救援情况

事故发生后，轮式装载机操作员王[redacted]君立马停车查看伤员并拨打“120”和“110”，中控员立即向总经理龚[redacted]健拨打电话汇报情况，并通知了法人代表董[redacted]红，总经理龚[redacted]健很快赶到事发地点，同时龚[redacted]健立即查看两名伤员，发现徐[redacted]并无大碍，但呼叫死者毛[redacted]无反应，龚[redacted]健觉得厂区离医院较远，担心救护车过来时间长，便拨打电话给过磅员胡[redacted]鹏，让其把皮卡车开到事发地点，将二人（毛[redacted]、徐[redacted]）直接载到玉山县人民医院，医

次发生；三是要求涉事单位配合岩瑞镇人民政府做好死者家属的善后安抚工作；四是玉山县公安局对事发现场的相关人员开展前期调查工作。

5月6日，在事故善后工作组的调解下，江西鸡山水泥有限公司和毛[redacted]家属双方达成调解协议，江西鸡山水泥有限公司赔偿毛[redacted]家属135万元，于4月30日先行支付了20万，后于5月6日达成协议时支付了65万，最后50万由保险公司支付。

三、事故原因分析

事故调查组经现场勘验、资料查阅、笔录询问、问题核实、综合分析并经事故调查组会议讨论，事故直接原因是：毛[redacted]（死者）违规进入轮式装载机作业区域，轮式装载机操作员王[redacted]君倒车时未充分观察车后情况导致事故发生。

（一）直接原因分析

1、毛[redacted]违反安全生产管理制度，违规进入轮式装载机作业区域并与中控员徐波、方[redacted]民停留在轮式装载机后方沟通工作，安全意识淡薄。

2、王[redacted]君在操作轮式装载机倒车时，未谨慎观察轮式装载机后方情况，将毛[redacted]和徐[redacted]卷入车底，导致毛[redacted]经抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

1.江西鸡山水泥有限公司未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。经调查，该公司未对新入职员工进行岗前培

训，安全教育培训流于形式，作业人员缺乏对现场危险因素的辨识能力，缺乏安全操作技能。

2、江西鸡山水泥有限公司安全生产管理制度落实不到位。经调查，该公司总经理兼安全管理员龚[redacted]健履职尽责不到位，现场管理不到位，反“三违”制度落实不细。

3、江西鸡山水泥有限公司未建立安全风险分级管控制度，未对轮式装载机作业区域进行风险辨识，未采取相应管控措施。

（三）其他可能原因排除

根据公安机关调查情况，王[redacted]君与毛[redacted]、徐[redacted]等人无感情纠纷、经济纠纷，无心理疾病，未发现其与工友存在矛盾，现有证据不能证明毛[redacted]死亡系其故意伤害致死。

综上所述：该起事故是一起因企业安全生产主体责任不落

五、对有关责任人员和有关单位的处理建议

（一）事故责任单位及处理建议

江西鸡山水泥有限公司履行安全生产主体责任不到位，未能有效履行安全生产责任制中的安全生产管理职责，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[3]的规定，对本次事故的发生负有责任，建议由玉山县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第114条第一项[2]之规定，对江西鸡山水泥有限公司处人民币30万元的罚款。

（二）事故相关责任人及处理建议

1、因在事故中死亡不予追究责任人员

毛[redacted]，男，2023年3月入职，普通员工，安全意识淡薄，在轮式装载机作业过程中，随意进入轮式装载机作业区域，未严

死亡，已被玉山县公安局依法采取刑事强制措施。

3、对事故有关责任人员的行政处罚建议

董[redacted]红，女，江西鸡山水泥有限公司法人代表，落实企业安全生产主体责任不到位，未落实本单位全员安全生产责任制，未组织新员工进行上岗前培训，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第21条第一项、第三项[4]之规定，对此次事故的发生负有主要领导责任，建议当县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第95条第一项[5]之规定，对董珊红处上一年年收入百分之四十的罚款。

4、其他处理建议

龚[redacted]健，男，2022年2月担任江西鸡山水泥有限公司总经理，履行安全管理职责不到位，未对新员工未开展三级安全教育培训，未对新入职的员工进行岗前培训，并在日常督促检查作业现场的安全生产中，管理制度执行不严格，未有效消除员工的"三违"行为，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第25条第一款第二项、第五项[6]、第28条第一款[7]之规定，对此

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制订并实施本单位安全生产教育和培训计划。

次事故的发生负有管理责任，建议由江西鸡山水泥有限公司按照公司管理规定对龚[redacted]健给予相应处罚。

五、事故整改和防范措施