附件

酒业园区智能酿造技改项目“8·21”一般高坠事故调查报告

酒业园区智能酿造技改项目“8·21”一般高坠事故调查组

2025 年 11 月

目　录

一、事故基本情况 1
（一）工程概况 1
（二）事故发生单位及相关单位基本情况 2
（三）项目合同签订情况 4
（四）事故发生经过 4
（五）事故现场情况分析 5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 8
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）事故现场应急处置情况 10
（三）善后处理情况 10
（四）事故应急处置评估 11
三、事故原因分析 11
（一）直接原因 11
（二）医疗机构死亡推断意见和公安机关尸表检验情况 11
（三）间接原因 12
四、事故相关单位的安全监管情况及存在的问题 12
（一）云杰建设公司 12
（二）中建六局 13
（三）首盛监理公司 14
五、相关单位（部门）履职调查情况 15
（一）酒业园区规划建设局 15
（二）市建筑业发展中心 15
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 16
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 16
（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议 16
（三）其他有关单位和人员的处理建议 17
（四）对有关部门的处理建议 17
七、整改防范措施建议 18
（一）中建六局 18
（二）云杰建设公司 19
（三）首盛监理公司 20
（四）住房城乡建设部门 21
（五）酒业园区规划建设部门 21

2025年8月21日，酒业园区泸州老窖智能酿造技改项目10#楼稻壳清蒸车间建设工地发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失200万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，泸州市江阳区人民政府成立酒业园区智能酿造技改项目“8·21”一般高坠事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市住房城乡建设局、市建筑业发展中心、酒业园区、区公安分局、区住房城乡建设局、区应急管理局、区总工会、叙永县应急管理局以及黄舣镇人民政府有关负责同志组成，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料等方式，查明事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析认定事故性质及责任，提出对有关责任单位、责任人员的处理建议和防范措施建议。

经调查认定，酒业园区智能酿造技改项目“8·21”一般高坠事故是一起因劳务分包单位现场安全管理、事故隐患排查治理整改不到位以及有关安全管理人员未全面履行安全生产管理职责造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

事发工程项目为泸州老窖智能酿造技改项目（一期）房建工

程项目（地上及附属配套设施），地址位于四川泸州白酒产业园区内，项目总规划用地面积约63万㎡，总建筑面积约53万㎡，包含新建酿酒生产、基酒储存及原料筛选处理、冷却水循环站、消防动力站等配套子项。

（二）事故发生单位及相关单位基本情况

1.建设单位。泸州市政府投资建设工程管理第二中心（以下简称市建管二中心），统一社会信用代码：12510400096231654 2，法定代表人：姚磊，注册资金：10万元，登记管理机关：泸州市事业单位登记管理局，住所：泸州市江阳区华阳街道南滨友邻中心4、5楼，业务范围：为市本级机关投资建设的业务用房、技术用房提供代建服务；提供项目建设以及项目招标的相关政策决策、信息分析、调研论证等工作的技术支持；为市本级和国企投资建设的公园、景观提升项目、民生项目提供代建服务；为市级大型项目建设提供技术支撑服务。市建管二中心于2023年6月29日取得《建设工程规划许可证》（建字第510502202300023号），于2025年1月6日取得《建设工程施工许可证》（编号：510500202501060101）。

2.总承包单位。中国建筑第六工程局有限公司（以下简称中建六局），统一社会信用代码：91120116103063602 8，法定代表人：王瑾，注册资本：527794.6464万元，成立日期：1987年4月27日，住所：天津市滨海新区杭州道街杭州道72号，经营范围：承接建筑、公路等类别工程的施工总承包。中建六局持有《建

筑业企业资质证书》（证书编号：D112020280），有效期：至2028年12月22日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级等；持有《安全生产许可证》（津）JZ安许证字〔2006〕001501，许可范围：建筑施工，有效期：2024年9月24日至2027年9月24日。

3.劳务分包单位。四川云杰建设工程有限公司（以下简称云杰建设公司），统一社会信用代码：91510503MA632ANJ0M，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：杨开贵，注册资本：3316.36万元，成立日期：2017年3月16日，住所：四川省泸州市叙永县摩尼镇摩尼社区1、2、4组C区5幢负1层1号，经营范围：建设工程施工、建筑劳务分包等。云杰建设公司持有《建筑业企业资质证书》（证书编号：D251693770），有效期：至2030年7月18日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级等；持有《建筑业企业资质证书》（证书编号：川劳备510501410号），有效期：至2027年6月13日，资质类别及等级：施工劳务不分等级；持有《安全生产许可证》（川）JZ安许可证字〔2017〕007643，许可范围：建筑施工，有效期：2023年6月7日至2026年6月7日。

4.监理单位。首盛国际工程咨询集团有限公司（以下简称首盛监理公司），统一社会信用代码：9151010873159692 8R，法定代表人：王斌，注册资本：30000万元，成立日期：2001年8月22日，住所：四川省成都市成华区一环路东二段126号1栋

3楼301室，经营范围：建设工程监理等。

（三）项目合同签订情况

2024年1月12日，建设单位与监理单位签订《建设工程监理合同》（合同编号：NJGS-2024000049）。2024年6月12日，建设单位与总承包单位签订《泸州老窖智能酿造技改项目(一期）房建工程总承包合同》（合同编号：NJGS-2024000491）。2024年11月26日，总承包单位与劳务分包单位签订《劳务分包合同》（合同编号：LZLJ-FBHT-007）。

（四）事故发生经过

2025年8月11日、12日，10#楼稻壳清蒸车间开始清理卫生和拆除预留孔洞活模。

13日、14日，对二楼地面进行地面找平。

17日至19日，对二楼进行喷涂防水涂层。

20日，对二楼地面再次进行防水层喷涂时，为方便施工，欧X成安排工人将缓存斗孔洞水平防护措施拆除，当日在完成防水层喷涂工作后进入养护期。

21日7时40分许，云杰建设公司楼栋长兼施工员欧X成进入10#楼稻壳清蒸车间二楼巡查时，与中建六局专职安全员黄X相遇，黄X提醒欧X成注意安全后继续巡查10#楼稻壳清蒸车间其他位置；8时30分许，黄X返回10#楼一楼巡查时，发现欧X成卧躺在10#楼1楼地面上（见图1）。



图 1 事故现场照片

（五）事故现场情况分析

根据事故现场勘查情况，结合对事故相关人员的询问笔录和查阅事故相关单位资料，分析如下：

1.事故现场基本情况

事故现场[1]位于泸州老窖智能酿造技改项目（一期）房建项目原辅料区的 10#楼稻壳清蒸车间（见图 2），事故发生楼栋为混凝土框架结构，地面为水泥地面，该楼栋共有三层，一楼、二楼层高 8m，三楼层高 5.6m。经查，事故现场临边防护栏杆的密目式防护网及覆盖在孔洞上的长条形木板系事故发生后设置（见图 3）。

[1] 事故现场为变动现场，非原始现场。



图 2 事故现场俯瞰照片



图 3 事故发生后的现场照片

2.欧 X 成坠落位置分析

事故发生后，现场人员对欧X成进行施救及事后施工方对现场防护措施进行了整改，导致原始现场被破坏。结合调查询问、事发当时现场照片及现场实地勘查，确定高坠发生位置位于二楼西南角的缓存斗孔洞处（见图4），该处有两个缓存斗孔洞，孔洞规格为2.7m×2.7m，两个孔洞之间间隔0.85m（见图5）。



图4 事故发生的具体位置

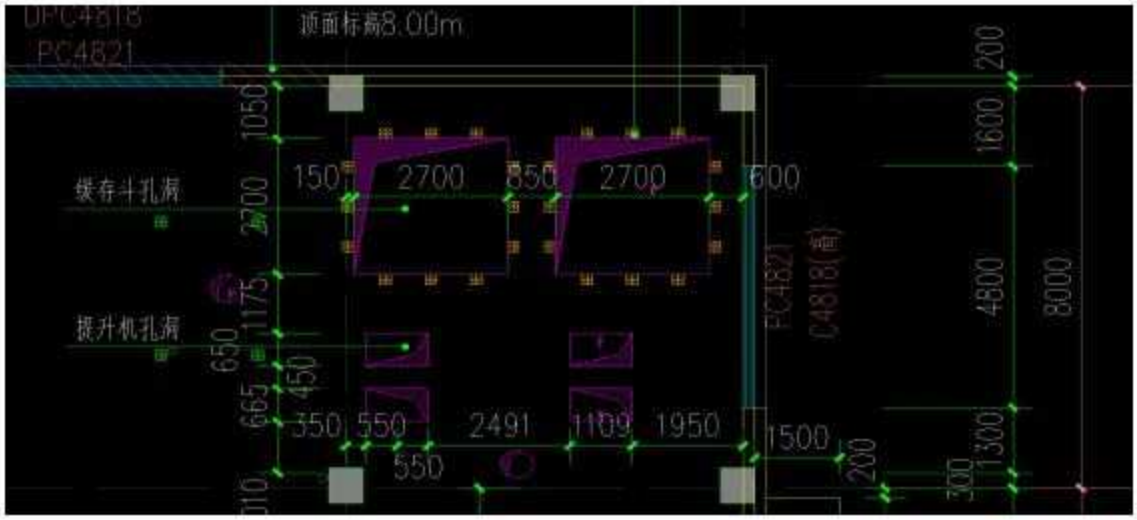


图5 事故发生位置的施工平面设计图

3.欧X成坠落原因分析

事发前，10#楼稻壳清蒸车间二楼预留的缓存斗孔洞未按规范要求设置防护措施，仅设置临边防护栏杆，未采用安全平网封闭，未设置安全警示标志，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）有关规定[2]，也不符合《建设工程安全生产管理条例》[3]安全管理规定（见图6）。事发时，欧X成在巡查工地现场时失足从无水平防护措施的缓存斗孔洞坠落。



图6 事故发生前现场照片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者信息：欧X成，男，汉族，46岁，身份证号码：51050219XXXXXX7815，住址：泸州市江阳区石

[2] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.3.1：临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防护栏杆应符合下列规定：4.挡脚板的高度不应小于180mm。

[3] 《建设工程安全生产管理条例》第二十八第一款：施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

寨乡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，直接经济损失共计200万元，主要为死亡赔偿金、供养亲属抚恤金和丧葬费等费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8月21日8时30分许，黄X巡查工地时发现欧X成卧躺在10#楼稻壳清蒸车间一楼地面上，8时40分许，黄X将事故情况口头报告给正在附近巡查的云杰建设公司现场负责人彭X，随即彭X电话通知云杰建设公司安全负责人张X晨、生产负责人邵X均到现场；8时50分许，彭X通过电话向中建六局安全主管樊X波报告事故信息，樊X波接报后通过电话向中建六局项目经理冉X亮报告事故信息；9时许，张X晨、彭X组织现场工人将欧X成转移至私家车上并将其送至市人民医院沙茜院区进行救治；9时51分许，欧X成经抢救无效被宣布死亡。

10时25分许，110指挥中心接到市人民医院沙茜院区保卫科人员魏X报警。

10时30分许，110指挥中心向区公安分局黄舣派出所派发警情指令。

10时45分许，区公安分局刑事科学技术室接到派出所警情反馈，并于11时20分许到达市人民医院沙茜院区进行尸表检验。

17时6分许，黄舣镇人民政府向酒业园区通报事故发生情况。

17时30分许，市住房城乡建设局接到酒业园区事故信息报告。

17时33分许，区公安分局向区委、区政府值班室报送事故信息。

17时35分许，区应急管理局接区政府值班室事故信息通报，要求核实事故发生情况。

18时24分许，酒业园区向市委、市政府值班室报送事故情况。

19时45分许，市住房城乡建设局向市委、市政府值班室书面报告事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，云杰建设公司彭X立即组织现场工人对X首成进行施救，并安排车辆将欧首成送至市人民医院沙茜院区进行救治。

18时30分许，酒业园区有关人员到达现场核实事故发生情况。

18时45分许，市住房城乡建设局、市建筑业发展中心有关人员到达现场了解事故发生情况。

19时2分许，区应急管理局工作人员到达现场了解事故发生情况。

查实事故存在后，市住房城乡建设局向项目部下发《停工整改通知书》，要求项目部进行隐患排查，建立问题台账并制定整改方案，逐项整改完成后方可复工。

（三）善后处理情况

事故发生后，云杰建设公司于8月24日同死者家属达成工

伤赔偿协议，死者遗体随后被安葬，善后处置工作结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，有关部门第一时间赶赴现场了解事故情况并开展事故初查工作，事故善后得到妥善处理，未对社会造成不良影响。但在本次事故中，作为事故信息上报法定主体[4]的中建六局，未按照规定及时向建设行政主管部门和应急管理部门报送事故信息，也无拨打110报警电话、120急救电话行为，事故报送时限违反《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定[5]。

三、事故原因分析

（一）直接原因

结合对有关人员的询问、现场勘查及调阅有关资料等情况，对本次事故直接原因分析如下。

死者欧X成在巡查10#楼稻壳清蒸车间二楼时，翻越临边防护栏杆失足从垂直高度8m处且防护缺失的缓存斗孔洞坠落导致因颅脑损伤死亡，是发生本次事故的直接原因。

（二）医疗机构死亡推断意见和公安机关尸表检验情况

市人民医院沙茜院区出具的《居民死亡医学证明（推断）书》结论：（a）直接死亡原因：闭合性颅脑损伤特重型；（b）引起（a）的疾病或情况：高处摔伤。

区公安分局刑事科学技术室出具的《关于欧X成非正常死

[4] 《建设工程安全生产管理条例》第五十条第二款：实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
[5] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

亡的情况说明》显示：尸表检验死者欧X成右枕部扪及血肿，左前额检擦挫伤，右额部见挫伤，鼻腔见出血，右胸部扪及多发肋骨骨折，右上臂下端骨折伴假关节形成。结合尸表检验及现场勘验情况，初步分析死者欧X成符合高坠致颅脑损伤死亡特征。

（三）间接原因

云杰建设公司未依法全面履行企业安全生产主体责任，未建立隐患排查治理制度和台账、作业现场安全检查和隐患整治不到位是导致本次事故的间接原因。

四、事故相关单位的安全监管情况及存在的问题

（一）云杰建设公司

云杰建设公司针对事发项目成立安全管理组织机构，按要求组织工人参与中建六局开展的三级安全教育培训，并参加建设单位、总承包单位、监理单位组织的各项安全检查，对检查发现的安全隐患，云杰建设公司按照中建六局要求已进行整改，但云杰建设公司未全面履行企业安全生产主体责任，存在以下问题。

1.未建立隐患排查机制和台账。云杰建设公司未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[6]要求，组织建立隐患排查治理制度和建立隐患台账。

2.作业现场安全管理和事故隐患整改不到位。云杰建设公司指派安全负责人张学晨、专职安全员吴兴才作为事发项目的安全

[6] 《中华人民共和国安全生产》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

管理人员，但疏于对现场施工的安全监管，在发现欧首成安排工人拆除洞口防护措施后不及时制止[7]，也未要求采取其他可靠防护措施，亦未要求施工人员立即恢复[8]。

3.未制定有效可行的生产安全事故应急救援预案。云杰建设公司虽制定有生产安全事故应急救援预案，但应急预案内容绝大部分存在照搬照抄情况，与企业自身实际情况不符[9]。

（二）中建六局

中建六局已建立安全生产管理组织架构，并制定安全管理职责、安全生产教育培训、安全生产费用管理、安全管理与安全技术交底、安全生产检查、特种作业管理、应急救援与事故处理、生产安全事故应急响应等安全管理制度；定期组织召开项目安全生产例会，对新入场作业人员组织开展安全教育培训，组织开展事发项目工地安全生产隐患排查，对检查发现的安全隐患进行整改， 但仍存在以下问题。

1.安全教育培训和安全技术交底不到位。按照中建六局与云杰建设公司签订的分包合同约定，施工人员的安全教育由中建六局承担，中建六局已对欧X成进行安全教育培训和安全技术交底，但对欧X成安全教育培训和安全技术交底不到位，导致欧X成安全意识淡薄。

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[8] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.9：对需临时拆除或变动的安全防护设施，应采取可靠措施，作业后应立即恢复。

[9] 《生产安全事故应急预案管理办法》第八条：应急预案的编制应当符合下列基本要求：（二）本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况；（三）本地区、本部门、本单位的危险性分析情况；（五）有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应。

2.作业现场安全管理未做到闭环。中建六局未严格按照《建设工程安全生产管理条例》规定[10]对劳务分包单位进行管理，在知晓洞口防护措施被拆除后，未及时采取有效措施督促劳务分包单位严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）和公司制定的《安全文明施工方案》要求，及时恢复洞口防护措施[11]。

（三）首盛监理公司

首盛监理公司在事发项目设立有监理项目部，明确各岗位安全监理监管职责，并定期组织召开事发项目工程安全例会，对事发项目工地开展日常安全监理巡查、检查，但首盛监理公司履行安全监理责任不严格，存在以下问题。

1.监理日志未如实填写。根据首盛监理公司内部监理人员工作职责分工，事发楼栋监理工作由专业监理工程师吴X洪负责，经调阅首盛监理公司内部管理资料，吴X洪于8月18日至20日调休，其工作由段X刚代替，但此段时间内的监理日志却由吴X洪后补，存在监理日志未如实填写情形。

2.对安全生产管理的监理工作不够严格。经查阅监理资料，事发前几日首盛监理公司监理人员已发现施工人员存在为方便施工而擅自拆除洞口防护措施情形，但仅向施工单位口头提出整改意见，未严格按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标

[10]《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

[11]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.12：应有专人对各类安全防护设施进行检查和维修保养，发现隐患应及时采取整改措施。

准》（DBJ51/T060-2016）[12][13]要求，向施工单位下发《监理通知单》。

五、相关单位（部门）履职调查情况

（一）酒业园区规划建设局。项目开工建设以来，组织项目主要负责人参加安全环保主任督办会等专题会议9次，开展线上线下宣贯学习《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》《建筑施工行业新规范新标准》等中央、省、市重要文件共70余次。园区到项目现场开展服务性检查8次，其中，参加安全生产月等省市大型安全活动或检查3次；按市、区行业主管部门要求开展复工复产、安全环保及扬尘防治等服务性检查5次，发现问题或隐患10余个，逐一要求整改并清零闭环。但酒业园区规划建设局存在汲取建筑领域生产安全事故教训不够深刻、对涉事项目安全生产隐患排查落实不到位、履行属地行业监管责任不力等问题。

（二）市建筑业发展中心。项目开工建设以来，组织项目管理人员对《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》《建筑施工扬尘防治防治标准》《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单》《全省预防高处坠落事故专项整治行动方案》等进行培训学习。参照《四川省房屋建筑和市政基础设施工

[12]《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》（DBJ51/T060-2016）6.3.50：监理通知单及回复单检查评定的一般项目应符合下列要求：1.在巡视检查中发现存在质量问题或安全隐患时，应及时签发监理通知单要求施工单位整改。

[13]《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》（DBJ51/T060-2016）6.6.37：安全生产管理工作检查评定的重要项目应符合下列要求：3.在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重的，及时报告建设的同时签发工程暂停令。

程施工安全监督实施细则》要求，计划对项目开展监督检查12次，其中基础施工阶段（一期）计划监督抽查3次，主体阶段施工（二期）计划监督9次。事故发生前，按照监督计划应开展监督检查8次，实际开展监督检查21次，其中起重机械全覆盖专项检查2次，复工复产检查8次，安全环保及扬尘防治监督检查11次，下达《停工通知书》1份、《限期整改通知书》3份、检查记录4份，经复查，检查发现问题均已进行整改。市建筑业发展中心虽对涉事项目进行多次监督检查，通过组织项目开展全员安全教育培训，对项目经理、总监记不良行为记录，暂扣劳务分包公司安全生产许可等方式督促参建各方落实主体责任，但在实际工作中存在监督施工单位落实各项安全防护措施力度不够等问题。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

欧X成在巡查时翻越临边防护栏杆失足坠落，对此次事故发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其相关责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.杨开贵，云杰建设公司法定代表人、云杰建设公司泸州老窖智能技改项目部项目经理，未有效履行生产经营单位主要负责人职责，未组织建立隐患排查制度和隐患排查治理台账，致使洞口防护缺失的事故隐患屡次存在；未及时采取有效管理措施防止

施工人员拆除防护措施，对此次事故负有责任，建议由应急管理部门给予行政处罚。

2.云杰建设公司，未依法全面履行生产经营单位安全生产主体责任，对此次事故负有责任，建议由应急管理部门和住房城乡建设部门按照各自职能分别给予行政处罚。

（三）其他有关单位和人员的处理建议

1.吴X才，云杰建设公司专职安全员，未认真履行安全管理人员安全生产职责，建议由云杰建设公司依照公司内部规章制度予以处理。

2.张X晨，云杰建设公司安全负责人、专职安全员，未认真履行安全管理人员安全生产职责，建议由云杰建设公司依照公司内部规章制度予以处理。

3.黄X，中建六局专职安全员，未认真履行安全管理人员安全生产职责，建议由中建六局依照公司内部规章制度予以处理。

4.曾X川，首盛监理公司总监理工程师，未严格履行总监理工程师安全监管职责，未督促专业监理工程师认真履行《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》有关要求，建议由首盛监理公司按照公司内部规章制度予以处理，同时建议由住房城乡建设部门依法依规处理。

5.冉X亮，中建六局泸州老窖智能技改项目部项目经理，未及时报告事故，建议由应急管理部门给予行政处罚，同时建议由住房城乡建设部门依法依规处理。

6.中建六局，未全面履行生产经营单位主体责任，建议由住房城乡建设部门依法依规处理。

（四）对有关部门的处理建议

1.建议市建筑业发展中心向市住房城乡建设局做出书面检查。

2.建议酒业园区规划建设局向酒业园区管委会做出书面检查。

七、整改防范措施建议

此次事故充分暴露有关单位在建设项目施工过程中安全生产管理存在不足。为预防类似事故再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施。

（一）中建六局

1.加强对作业人员的安全教育培训和安全技术交底。一方面对新入场的作业人员加强三级安全教育培训，确保安全教育培训内容和时长符合要求并如实记录，切实增强作业人员安全防范意识。另一方面加强安全技术交底，全面如实告知作业人员作业场所和岗位存在的危险因素，确保作业人员熟悉掌握本岗位安全注意事项，防止类似事故再次发生。

2.强化施工现场安全管理，落实各项安全防护措施。一要明确与劳务分包单位双方的权利和义务，督促劳务分包单位在施工过程中严格落实各项安全管理制度和规范。二要严格按照国家有关技术规范要求和本单位《安全文明施工方案》要求，落实各项安全防护措施，确保施工现场安全生产条件满足安全文明施工要求。三要加强施工现场危险源辨识，按要求设置明显的安全警示

标志，针对辨识出的危险源，采取精细化管控措施，切实做到防患于未然。

3.加大施工现场安全检查力度，及时发现和整改各类事故隐患。本单位各级安全管理人员要切实履行岗位安全管理职责，全面、细致地对施工现场进行安全检查和事故隐患排查，尤其要高度重视施工现场隐蔽部位的事故隐患排查，及时发现各类事故隐患。针对检查、排查发现的事故隐患，严格按照有关技术规范要求和施工方案安全技术措施进行整改，彻底消除事故隐患，严防各类生产安全事故发生。

4.严格按照规定如实报告事故情况。深刻汲取事故教训，加强相关法律法规宣传教育，一旦发生生产安全事故，及时、如实向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况并配合事故调查，对事故不得迟报、漏报、谎报、瞒报，严禁破坏事故现场。

（二）云杰建设公司

认真总结并深刻汲取此次事故教训，认真落实企业安全生产主体责任，贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和安全技术标准、规范。一要建立健全各项安全管理规章制度，严格执行建筑施工安全生产规章制度和安全操作规程，加强施工现场安全管控，深入开展安全隐患排查治理。二要加强施工人员安全生产培训教育，建立健全安全培训教育制度和档案，结合工程施工特点和现场作业环境、危险因素、事故预防及应急措施等内容，根据不同

工种，针对性开展安全知识、安全技能教育培训，并及时向施工人员告知施工现场安全风险。三是强化施工现场管理，建立完善隐患排查治理制度，加强施工现场安全巡查检查力度，严禁违章指挥、冒险作业，发现从业人员违章作业要及时制止。对排查出的现场安全隐患，及时落实整改，彻底消除安全事故隐患。

（三）首盛监理公司

1.加强对施工单位安全教育培训和安全技术交底的监理监管。一方面严格按照安全教育培训和安全技术交底要求，督促施工单位落实好作业人员安全教育培训和安全技术交底工作，并督促其如实记录安全教育培训和安全技术交底情况。另一方面强化安全教育培训和安全技术交底的检查力度和质量，确保安全教育培训和安全技术交底不图形式、不走过场，符合规定要求，让作业人员了解本岗位作业场所潜在的安全风险。

2.严格监督施工单位落实各项安全防护措施。监理人员要结合施工图纸，加强施工现场孔洞口、基坑边沿等危险部位安全防护措施设置情况的巡查、检查力度，严格按照国家有关技术规范和施工方案安全技术措施要求，监督施工单位落实各项安全防护措施。同时，进一步强化对施工现场新增作业面的安全验收，确保新增作业面安全防护措施到位，作业条件满足安全生产要求，未经安全验收合格的作业面严禁投入使用。

3.加大施工现场事故隐患排查和整改的监理监管力度。加大施工现场安全监理巡查、检查频率和力度，确保安全监理巡查、

检查范围覆盖事发项目所有作业场所，及时发现各类事故隐患。同时，坚决采取有效措施监督施工单位按照技术规范和施工方案要求落实事故隐患整改，并及时对隐患整改结果进行复查，确保整改结果符合安全生产要求。

（四）住房城乡建设部门

涉事建设项目短时间内接连发生生产安全责任事故，住建部门要深刻汲取事故教训，进一步依法全面履行行业安全监管职责。一要加大事故案例和安全生产宣传力度，切实发挥事故警示教育作用，督促全区在建项目各参建单位及相关管理人员落实安全生产监管、监理职责。同时，及时对此次事故事发单位主要负责人和施工现场分管负责人开展约谈。二要按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》《建筑施工扬尘防治防治标准》《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单》《全省预防高处坠落事故专项整治行动方案》等要求，进一步深入开展本行业领域建设工程安全风险排查整治工作，尤其要加强对施工现场安全防护情况的排查，监督施工单位落实各项安全防护措施，消除事故隐患。三要进一步加大在建项目安全监管力度，一旦发现施工过程中存在安全生产违法违规行为，坚决依法依规处理，严防类似事故再次发生。

（五）酒业园区规划建设部门

进一步依法全面履行属地安全管理职责，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。一要进一步做好辖区安全生产宣传教育和

培训工作，加强事故警示教育，切实督促辖区企业落实安全生产主体责任。二要进一步加大在建项目安全生产检查、巡查力度，督促建筑施工企业加强施工现场安全管理，落实事故隐患排查和整改工作机制。三要针对辖区建筑施工领域进一步细化完善安全生产检查、巡查清单，尤其要重视对施工现场安全防护情况的检查、巡查，对发现的事故隐患要及时督促建筑施工企业落实整改，同时将情况报送相关行业主管部门。