# 当涂经开区
# 安徽新太合金有限公司工程建设项目
# “6·29”一般高处坠落事故调查报告

2023年6月29日9时许，当涂经开区建设项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，县委县政府高度重视，立即指派县应急管理局、县经济开发区管委会、县住建局等单位第一时间赶赴事故现场进行事故处置。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等有关规定，经县政府批准，于2023年6月29日成立了由县政府副县长任组长，县应急管理局局长和县住建局局长任副组长，成员由县纪委监委、县公安局、县住建局、县应急管理局、县城市管理局、县人社局、县总工会、当涂经开区管委会等单位派员组成事故调查组，依法对事故开展调查。调查组聘请了相关专家参与事故调查的技术分析工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出对相关责任单位和人员的处理建议，并对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

## 一、项目概况

安徽新太合金年产50万吨铝基新材料项目由安徽新太合金有限公司投资兴建。项目总投资11亿元，总建筑面积16.8万平方米。拟建生产车间、研发车间、检测车间及其他辅助设施等；项目拟分三期建设：其中一期建筑面积约9万平，为1#生产车间、2#物资车间、8#检测车间。该项目于2023年3月份开工建设，目前1#车间已完成80%钢结构柱、钢架梁的吊装，完成吊装的钢架屋面檩条正在进行安装并穿拉条且同步进行屋面下层板安装，防火涂料喷涂及车间围墙墙体砌筑正在同步进行；2#物资车间桩基础及承台已完成，钢结构地脚螺栓预埋完成；8#检测车间地下结构已完成，首层混凝土浇筑已完成，目前正在搭设二层模板；同时厂区道路及辅助设施正在施工中。

## 二、相关单位和合同签订情况

### （一）建设单位

安徽新太合金有限公司（以下简称“新太合金有限公司”），统一社会信用代码：91340521MA8PFYJLIA，法定代表人：程燕萍。成立于2022年，位于安徽省马鞍山市当涂经济开发区奥克斯大道77号，是一家以从事有色金属冶炼为主的企业。企业注册资本10000万人民币。公司经营范围：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售等，项目负责人：徐某。

### （二）施工总包单位

马鞍山市荣盛建筑工程有限公司（以下简称“荣盛建筑工程有限公司”），统一社会信用代码/组织机构代码：913405215970996981，法定代表人：关荣虎，安全生产考核合格证书编号：皖建安 A（2012）0027102。企业安全生产许可证书编号：（皖）JZ 安许证字【2012】011837；资质证书编号：二级 D234034489，企业等级资质：建筑工程总承包二级、钢结构工程专业承包二级、三级 D334034486。

2023 年 2 月 18 日马鞍山市荣盛建筑工程有限公司与安徽新太合金有限公司签订了新太合金年产 50 万吨铝基新材料项目 1#厂房 2#厂房 8#检测车间厂房工程《建设工程施工合同》,《合同编号 AHXT-XM-2023-003-2》,工程地点：当涂经开区奥克斯大道。计划开始工作日期 2023 年 3 月 1 日。计划竣工日期：2023 年 12 月 25 日。工期总日历天数：300 天，项目负责人：魏某星，现场专职安全员：申某民、刘某佳、张 A。

**（三）劳务分包公司**

安徽豫创建筑安装有限公司(以下简称“豫创建筑安装有限公司”)，统一社会信用代码:91341503MA8PNOAK76，法定代表人:乔某勇,安全生产考核合格证书编号：皖建安 A(2023)0004973。企业安全生产许可证书编号:(皖) JZ 安许证字[2023]002063;资质证书编号:D334709931，企业资质等级:施工劳务不分等级。

2023 年 4 月 21 日荣盛建筑工程有限公司与豫创建筑安装有限公司签订了新太合金年产 50 万吨铝基新材料 1#2#厂

房钢结构劳务安装工程《劳务施工协议书》，劳务分包，工程地点：当涂经开区奥克斯大道。本工程工期：1#厂房总工期 75 日历天，预计吊装开始日期为 2023 年 5 月 5 日，2#厂房总工期 60 日历天预计吊装开始日期为 2023 年 6 月 6 日。项目负责人：乔某勇，现场安全员：黄某停。

（四）监理单位

安徽龙方工程咨询有限公司（已下简称龙方咨询有限公司），统一社会信用代码/组织机构代码：91340506587222189A（1-20），法定代表人：张珍龙；资质证书编号：E234016389，企业资质等级：房屋建筑工程监理乙级；电力工程监理乙级；市政公用工程监理乙级，成立日期 2011 年 12 月 6 日，营业期限为长期。住所：安徽省马鞍山市花山区汇金广场 4 栋 1706、1707、1708。


2023 年 2 月 16 日，安徽龙方与安徽新太合金有限公司签订了《新太合金年产 50 万吨铝基新材料项目监理合同》，监理范围：1#生产车间，2#物资车间，3#车间，4#车间，5#生产车间，6#研发车间，7#研发车间，8#检测车间，1#门卫，2#门卫，3#门卫；本项目施工图范围内的全部内容及配套室外的附属工程，监理期限：开始时间 2023 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 27 日。项目总监：文某畏，监理人员：张 B、朱某胜、朱某吉。

## 三、事故现场情况

（一）事发现场

事故发生位置位于施工现场 1#生产车间 17 轴交 E—J 轴

处屋面作业点。事发位置正在进行屋面底瓦安装，作业面距离地面高度约18.5米。

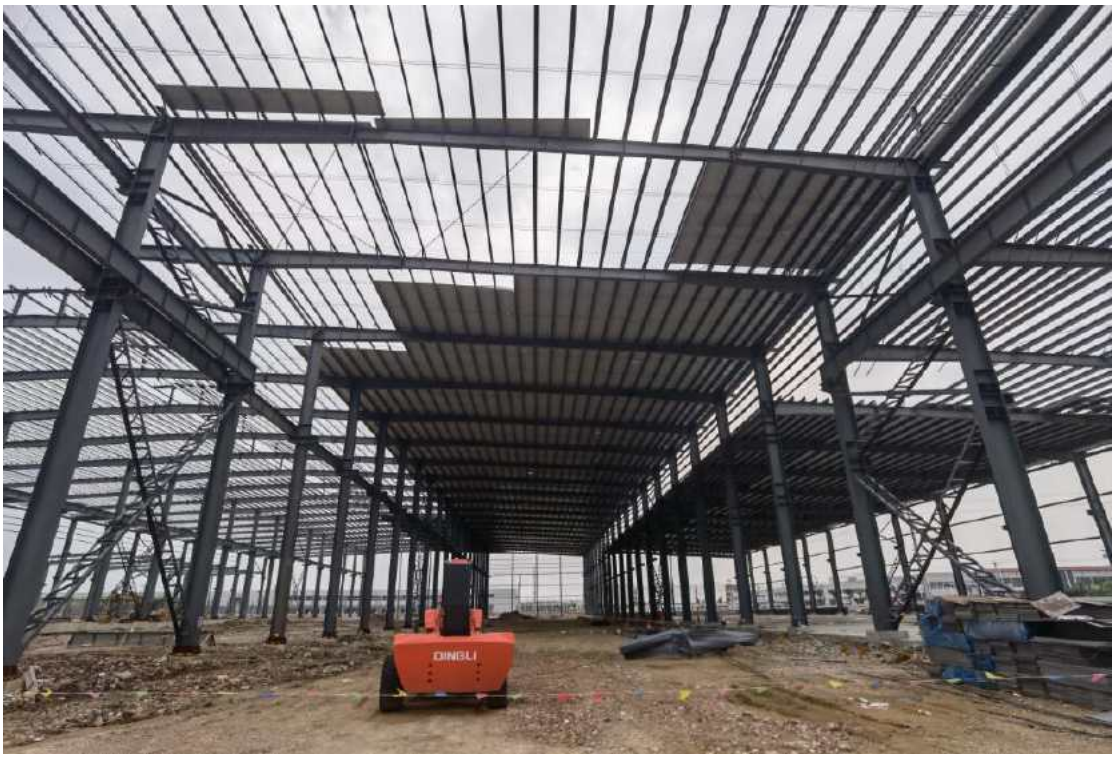


（二）现场安全防护装置情况

经勘查，1#生产车间屋面均安装了防坠安全钢丝绳，但未支设安全平网。



（三）天气情况

事发当天为阴天，风向风级：西南风，3—4级，温度29℃左右。

（四）事故涉及相关人员持证情况

刘某峰，男，汉族，1972年出生，51岁，户籍地：河南省夏邑县，系豫创建筑安装有限公司钢结构班组安装工。经查，刘某峰持有特种作业操作证（作业类别：高处作业；操作项目：高处安装、维护、拆除作业）。

## 四.涉事单位安全管理情况

建设单位新太合金有限公司,2023年3月6日领取了《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：340521202302280101），准予该项目施工。经调查，该公司和总包方签订了安全生产协议书，按规定按时支付安全生产措施费，成立了安全生产管理机构，制定了相关安全生产管理制度，牵头协调、监督检查并考核相关参加单位安全生产目标考核，督促项目人员岗前教育、班前教育、落实逐级安

全技术交底制度，履行安全管理首要职责；项目负责人，牵头组织和督促全面落实项目安全生产职责，定时召开安全风险管控、事故隐患排查治理、重大危险源监控例会。

施工总包单位荣盛建筑工程有限公司成立了项目安全生产管理机构，配备了相关人员并持证上岗，制定了项目安全生产管理制度，各施工专项方案和工种操作规程，施工现场应急预案，和劳务施工单位豫创建筑安装有限公司签订了劳务施工协议书、安全生产责任书；根据施工进度按要求使用了安全生产措施费，落实了岗前日常教育和隐患排查及安全技术交底等，细化了工人进场前告知（进场需知、工人朋友一封信和安全承诺书）,企业主要负责人按要求开展了带班检查。经调查，该项目安全生产责任落实不细，施工现场安全管理有缺位，对劳务单位安全监管“最后一公里”没有做到全覆盖、无死角。

劳务分包单位豫创建筑安装有限公司和刘某峰签订了劳务协议书，明确了各自安全责任。经调查，该公司对项目安全生产主体责任没落实到位，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除钢结构屋面瓦安装人的不安全行为隐患，未保证从业人员熟悉并执行有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位的安全风险，未落实生产安全事故隐患排查工作，及时发现并制止作业人员违反操作规程及时消除事故隐患，施工现场安全管理不到位，隐患排查不到位。

监理单位龙方咨询有限公司制定了监理安全实施细则、

专家论证了《钢结构吊装专项施工方案》，开展了巡查和总监带班检查，日常管理中针对发现的安全隐患向施工单位发出了《监理通知单》。经调查，项目监理人员对施工单位安全隐患没有及时整改闭环，存在监理职责没有落实到位。

## 五、事故经过和应急救援情况

### （一）事故发生经过

综合事故发生现场相关人员询问笔录、现场勘查、目击人员的现场模拟等等，专家组分析事故经过为：

2023 年 6 月 29 日早上 6 点左右，安徽豫创建筑安装有限公司宋某和组织钢结构安装班组张某藏、曲某和刘某峰（死者）三人进行 1#生产车间屋面底瓦安装工作。根据分工，刘某峰负责将彩钢瓦拉运至作业点，曲某负责安装固定彩钢瓦，张某藏辅助曲某安装。9 点 30 分左右，当施工到 17 轴交 E—J 轴处时，张某藏和曲某就听见人在喊他们，说有人从屋面掉下去了。张某藏和曲某立即从钢结构屋面下来，并通知了安徽豫创建筑安装有限公司安全员黄某停。黄某停到达事发位置后，看见刘某峰平躺在地上，面部朝上，头朝西南，安全帽掉落在其身左侧，安全带虽然穿戴但安全绳缠在身上，后脑位置有血迹。

### （二）应急救援和报告情况

事故发生后，现场施工人员第一时间用手机拨打 120 电话，因路程较远，现场救人心切，用项目部备用车送往芜湖第六医院抢救，于 11 时 15 分左右经抢救无效死亡。同时，设置警戒线保护事故现场，并通知刘某峰家属。随后，项目

负责人向当涂经开区等报告了事故的相关情况。

接报后，县应急管理局、县开发区管委会、县住建局等相关单位立即赶赴事故现场进行应急处置，责令该项目单位立即停工停产，安排部署做好死者家属的安抚和善后处理工作。

（三）善后处理情况

2023 年 7 月 2 日，荣盛建筑工程有限公司与死者亲属达成赔偿协议，一次性支付死者刘某峰死亡赔偿金 135 万元。死者家属对荣盛建筑工程有限公司表示谅解，善后工作平稳有序。

## 六、事故造成的人员伤亡和财产损失

（一）死亡人员情况

死者：刘某峰，男，汉族 1972 年出生，51 岁，户籍地：河南省夏邑县，身份证号码：412326********4519 系豫创建筑安装有限公司钢结构班组安装工，持有特种作业操作证。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986）等规定，核定事故造成直接经济损失约 135 万元。

## 七、事故的原因和性质

（一）直接原因

经分析认为，本次事故发生的直接原因系安徽豫创建筑安装有限公司钢结构安装工刘某峰（持有特种作业证）思想麻痹大意，安全意识淡薄，未严格按照规范、安全技术交底

和操作规程等要求，在钢结构屋面作业时未将身上的安全带系挂在安全钢丝绳上，在屋顶作业面移动过程中冒险违规作业，不慎坠落死亡。

（二）间接原因

1.施工总包单位荣盛建筑工程有限公司施工现场安全管理还有缺位，对劳务单位安全监管“最后一公里”没有做到全覆盖、无死角，1#生产车间在进行钢结构屋面底瓦安装时，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》之要求在梁下支设安全平网等安全防护措施。

2.劳务分包单位豫创建筑安装有限公司未督促对高处作业人员（刘某峰）按照岗前安全生产教育和安全技术交底要求作业；未及时消除钢结构屋面瓦安装人的不安全行为隐患，未保证从业人员熟悉并执行有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位的安全风险，未有效落实生产安全事故隐患排查工作，及时发现并制止作业人员违反操作规程及时消除事故隐患，项目管理人员和现场其他管理人员混用，未安排专职安全生产管理人员对高处作业人员进行现场安全管理；项目负责人日常对作业人员安全管理工作开展的不到位，履行主要负责人安全生产管理职责不力。

3.施工总包单位专职安全生产管理人员未有效现场监督劳务单位按钢构工程安全专项施工方案实施；未有效督促劳务单位开展安全生产检查，教育督促一线作业人员熟悉并执行有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位的安全风险，未及时发现安全隐患，履职不到位。

4.项目总监理工程师组织对作业现场安全监理不到位，未能安排监理人员对高处作业关键工序进行旁站监护；未及时发现现场安全隐患。

（三）事故性质

经调查组认定，这是一起一般生产安全责任事故。

## 八、相关部门履职情况

当涂经开区管委会对项目开展了日常督查，住建部门根据相关文件对项目开展了常态化检查，对建筑工程领域的安全生产工作有研究、有部署，第一时间转发、印发了相关文件规范、指导建筑施工安全生产工作并组织开展了重要时段、重点时节的专项督查；形成对建筑施工工地进行日常监管，结合安全生产月和类似事故教训开展防高处坠落宣传教育工作，督促项目责任主体严格落实防高处坠落安全措施。经调查，当涂经开区管委会及住建部门均已履职到位。

## 九、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员

刘某峰，豫创建筑安装有限公司钢结构班组安装工（持有特种业操作证），个人安全意识淡薄，违规作业[1]，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

### 1.荣盛建筑工程有限公司

对施工现场安全管理不到位，对劳务分包单位安全监管“最后一公里”没有做到全覆盖、无死角，组织劳务人员开

1《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

展1#生产车间钢结构屋面底瓦安装时，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》之要求在梁下支设安全平网等安全防护措施，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[2]之规定，建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。

**2.豫创建筑安装有限公司**

作业现场管理不到位，未督促高处作业人员（刘某峰）按照岗前安全生产教育和安全技术交底要求作业；未及时消除钢结构屋面瓦安装人的不安全行为隐患，未保证从业人员熟悉并执行有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位的安全风险，未有效落实生产安全事故隐患排查工作，及时发现并制止作业人员违反操作规程及时消除事故隐患，项目管理人员和现场其他管理人员混用，未安排专职安全生产管理人员对高处作业人员进行现场安全管理；对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定，建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。

**3.申某民，荣盛建筑工程有限公司项目专职安全生产管理人员**

未有效现场监督劳务单位落实钢构工程安全专项施工方案实施。未有效开展安全生产检查，教育督促一线作业人员熟悉并执行有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位的安全风险，未及时发现安全隐患，履职不到位，对

2《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]之规定，建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。

**4.乔某勇，豫创建筑安装有限公司实际负责人**

日常安全管理工作开展的不到位，履行主要负责人安全生产管理职责不力，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[4]之规定，建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。

**5.文某畏，龙方咨询有限公司项目总监理工程师**

未能安排监理人员对高处作业关键工序进行旁站；现场安全隐患未及时发现,对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。

## 十、事故防范及整改措施

### （一）强化安全生产责任落实

要深刻汲取今年同期事故教训。从今年6月发生事故来看，一线作业人员疏忽大意、违章冒险作业导致事故发生。企业内部要深刻吸取事故教训，利用“安全生产月”的余热扎实开展一线员工安全教育培训，严格加强现场安全管理，瓦解一线作业人员疏于防范的违章、冒险作业而暴露的安全隐患。

---

3《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）深化安全生产属地监管和安全生产行业部门监管

各级各部门要加强安全监管，举一反三，做到警钟长鸣，对主管行业企业深入开展安全生产专项整治行动，持续深化“安全生产月”活动。对责任落实不到位的企业要严格执法，提升企业履行主体责任的自觉性和主动性，将安全生产责任落实到每一个岗位、每一名从业人员上，真正实现安全责任的无缝覆盖。尤其是工业项目，要充分发挥项目安全工作做的好的示范引领作用，切实加强外包工程管理；部门之间要加强信息互通，强化协作，形成安全监管合力；深入推进安全隐患排查和风险管控，将事故遏制在萌芽状态。

（三）持续加大建筑施工安全监管力度。

为有效管控高处作业安全风险，防止各类事故发生，各乡镇、园区要举一反三，认真落实《关于进一步加强建筑施工安全管理工作的紧急通知》和《关于开展防范遏制高处坠落事故专项整治行动的通知》等通知要求，在全县范围内开展高处作业和吊装作业全面安全隐患排查，尤其要警惕近期高温酷暑环境下的安全隐患。各部门各企业要注重防范一线员工安全意识薄弱、特种作业人员未持证上岗等问题，深入排查各行业领域事故风险隐患，着力防范遏制各类事故，坚决杜绝较大及以上事故。对发现的隐患问题要紧盯不放，以零容忍的态度依法打击安全生产违法违规行为，确保建筑行业安全生产形势稳定。

当涂县人民政府

当涂经开区安徽新太合金有限公司工程

建设项目“6.29”事故调查组

2023 年 8 月 25 日

---

## 注释：

1.《建筑施工易发事故防治安全标准》(JDJT429-2018)5.1.6"凡在 2M 以上的悬空作业人员，应佩戴安全带，安全带及其使用除应符合现行国家标准《安全带》GB6095 的规定外，尚应符合下列规定：.....2．安全带应高挂低用，并应扣牢在牢固的物件上．......"

2.《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用术规范》(GB55034-2022)3.2.4"严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上作业或通行。"

3.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016）第 5.2.2 条构件吊装应符合下列规定：4.利用钢梁作为水平通道时，应在钢梁一侧设置连续的安全绳，安全绳宜采用钢丝绳；第 5.2.8 条"屋面作业时应符合下列规定：2．在轻质型材等屋面作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施"

4.《建设工程监理规范》(GBT50319-2013）5.2.11 项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

5.《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)3.2.1.3 总监理工程师应履行下列职责：3．根据工作进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。3.2.1.5．组织审核分包单位资格。3.2.1.8．组织审核施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。