# 含山县安徽省恒泰新材料有限公司“3·30”一般爆炸事故调查报告

2025年3月30日17:38左右，含山县安徽省恒泰新材料有限公司三名作业人员在-400m水平采区$I2_6$+1导硐施工作业时发生爆炸事故，造成1人死亡，2人受伤。

事故发生后，市委、市政府主要负责人高度重视，均作出重要批示。市应急管理局主要负责人立即带队赶赴现场部署应急处置工作，要求科学有效处置，查明事故原因，举一反三，扎实有效整改，严防次生事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规规定，市政府决定成立以市应急管理局为组长单位，市总工会、市工业和信息化局、含山县应急管理局、含山县公安局为成员单位的含山县安徽省恒泰新材料有限公司“3·30”一般爆炸事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请国家矿山安全监察局安徽局、市纪委监委、市人民检察院派员参加。同时，事故调查组聘请了非煤矿山行业技术专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场走访、调查取证及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济

损失情况，认定了事故的性质，并提出了对有关单位的事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

## 一、事故基本情况

（一）事故相关单位

**1.安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称皖北煤电集团公司）**

皖北煤电集团公司，类型：有限责任公司（国有控股），成立日期：1994 年 1 月 21 日，统一社会信用代码：91341300152388171M，营业期限至：2100 年至 9 月 13 日，住所：安徽省宿州市西昌路 157 号；法定代表人：杨林；经营范围：煤、煤化工的开发、投资与管理等。

**2.安徽省恒泰新材料有限公司（以下简称恒泰公司）**

恒泰公司系皖北煤电集团公司下属子公司，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2020 年 9 月 30 日，统一社会信用代码：91340522MA2W9PJWXE，营业期限：长期，住所：安徽省马鞍山市含山县陶厂镇恒泰大道 1 号；法定代表人：薛清；经营范围：高性能纤维及复合材料制造;矿产资源（非煤矿山）开采;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;非金属矿物制品制造等。

**资质情况：**（1）采矿许可证，该单位持有马鞍山市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国采矿许可证》，证书编号：C3400020101271101088O2；有效期：2012 年 2 月至 2032 年 2

月；矿山名称：安徽省恒泰新材料有限公司含山县陶厂矿区硬石膏矿；开采矿种：石膏；开采方式：地下开采；生产规模：80万吨/年，矿区面积：6.9804平方公里；开采深度：由-230m至-650m标高。

（2）安全生产许可证，该单位持有安徽省应急管理厅颁发的安全生产许可证，证书编号：（皖）FM安许证字(2022)G119号，有效期：2022年12月8日至2025年12月7日，许可范围：石膏地下开采。

（3）爆破作业单位许可证，该单位持有中华人民共和国公安部办法的爆破作业单位卡许可证（非营业性），证号：3405001300012，有效期至2025年11月2日，技术负责人：郎保华。

（二）涉事采场情况


2025年2月25日，恒泰公司为满足研发优质硬石膏矿的需求，决定开采部分A类品味石膏，并要求矿井生产部以其井下-400m北翼运输大巷N17点前4.2m处为中心，按N300°方位开门施工联巷进行开采，其开采长度为30m，高为2m，宽为2.2m。后再以A1点前17m处为中心，按N30°方位施工I2+1导硐进行开采，其开采长度为30m，高为3.5m，宽为6m。同时要求矿井生产部编制专项施工安全技术措施，并严格按措施要求施工。

2月27日，矿井生产部技术员曹某牵头编制了《安徽省恒泰新材料公司-400m水平$I2_6$+1导硐施工安全技术措施》，并通过

恒泰公司总工程师郎某华以及公司安全监察部、生产技术部、机运管理部组织的审核。

3 月 18 日，矿井生产部组织作业人员对井下-400m 北翼运输大巷 N17 点前 4.2m 为中心，按 N300° 方位开门施工联巷进行开采作业。直至 3 月 30 日 17 时 38 分许，在其巷道开采至 18 米处发生爆炸事故，如图所示（见图 1）。

**图 1 事故巷道平面图**

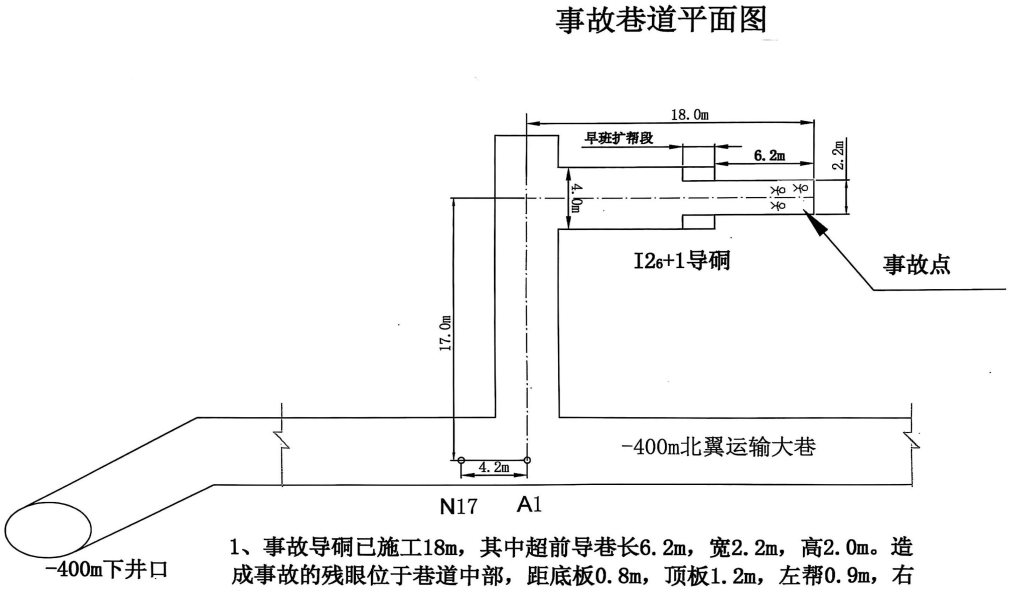


（三）涉事设备与炸药情况

**1.涉事设备基本情况**

涉事设备为阿特拉斯·科普柯（沈阳）建筑矿山设备有限公司生产 7655 型气腿式凿岩机，该设备是一种高效率气腿式凿岩

机。主要用于采矿和巷道掘进中的凿岩作业，也是铁路，水利建设和国防石方工程中的重要工具，与 FY200B 型注油器和 FTI60A(或 FTIGOB.FTI60C)型腿配套，可对中硬和坚硬岩石进行湿式凿岩，钻凿水平和倾斜炮孔。该设备主要由：气缸、活塞组件、配气装置、钢钎回转机构、操纵阀及冲洗、吹风机构等组成（见图 2、3）。



图 2 7655 型气腿式凿岩机设备



图 3 7655 型气腿式凿岩机设备

**2.涉事炸药情况**

①电子雷管

事发现场使用的电子雷管为江西国泰集团股份有限公司生产。其批号为：24-219 批，生产日期为：2024 年 9 月 1 日，执行标准为：WJ9085-2015《工业数码电子雷管》，规格型号为：8 号发蓝壳。该电子雷管是一种桥丝灼热式、高安全、高精度、宽延期范围、可编程电子雷管，具有两线制双向无极性组网通信，孔内在线编程能力，可实现宽范围，小间隔延期数据的孔内设定，起爆精确性好，雷管状态可在线检测，延期时间可在线设置和校准、起爆网路可靠性高，雷管内置产品序列号、内嵌抗干扰隔离电路，使用安全，网路设计简单、操作使用方便。

②岩石乳化炸药

事发现场使用的岩石乳化炸药为淮南舜泰化工有限公司生产。该炸药是一种含水炸药，主要是借助乳化剂的作用，使氧化剂盐类水溶液的微滴均匀分散在含有分散气泡或空心玻璃微珠等多孔物质的油相连续介质中，形成一种油包水型的乳胶状炸药。其规格为：Φ=33mm，L=300mm，W=0.3kg/卷；生产日期为：2025 年 3 月 19 日。

（四）事故现场情况

**1.恒泰公司基本情况**

恒泰公司位于马鞍山市含山县陶厂镇境内，其东侧紧邻九联村，南侧为王夏行政村，西距 S213 公路约 300m，北侧紧邻南峰

社区且距含山县城14km。该公司配备了董事长（党委书记）、总经理、总工程师、安全副总经理、生产副总经理、机电副总经理以及副总工程师，公司内部设有安全监察部、环保办公室、机运管理部、粉体生产部、矿井生产部、生产技术部等职能部门。（本次事故发生矿井生产部的井下-400m中段北翼$I2_6$+1导硐位置）。

该公司井下生产石膏矿，于2001年破土动工，2004年底建成投产。矿井最初设计生产能力为30万吨/年，2012年经技术改造，核定生产能力60万吨/年。矿区面积约6.98 ㎢，根据地质条件划分为中部、南部和北部三个区域，南北区域暂不开采，中部为生产区域，水文地质类型为中等。矿井采用竖井开拓，共布置有混合井和风井2条竖井，中央并列式通风，混合井进风，经各阶段运输平巷到达采场后，污风经回风巷至风井排至地表。目前恒泰公司有井下-400m生产中段和-442m技改延深中段。

**2.事故现场基本情况**

本次事故发生在井下-400m中段北翼$I2_6$+1导硐位置，该导硐设计长30m，宽6.0m，高3.5m，采用炮掘方式施工，导硐内地质构造简单。

经现场勘查及综合分析可知，$I2_6$+1导硐迎头矿石已基本清理完毕。事故发生时，作业现场正在进行打眼作业，其中掏槽孔和部分周边眼已完成作业，事发后，迎头可见造成事故的残眼位于导巷中部，距底板0.8m，顶板1.2m，左帮0.9m，右帮1.3m。

矿石爆落体积约为:长×宽×深=0.3m×0.3m×0.1m。迎头岩石上方插有一台手持式气动凿岩机,且钻钎插入迎头岩石中约 1m 深。迎头下方放有一台手持式气动凿岩机,其钻钎抵在迎头残眼周边位置,钻钎头部 10cm 位置呈弯曲状态。凿岩机尾部连接有四根电缆线;分巷道地面上系大量碎岩石和电缆线,地面上遗留大量血泊。(见图 4、5、6)。




图 4　$I2_6$+1 导硐现场情况



图 5 事发后现场设备状态

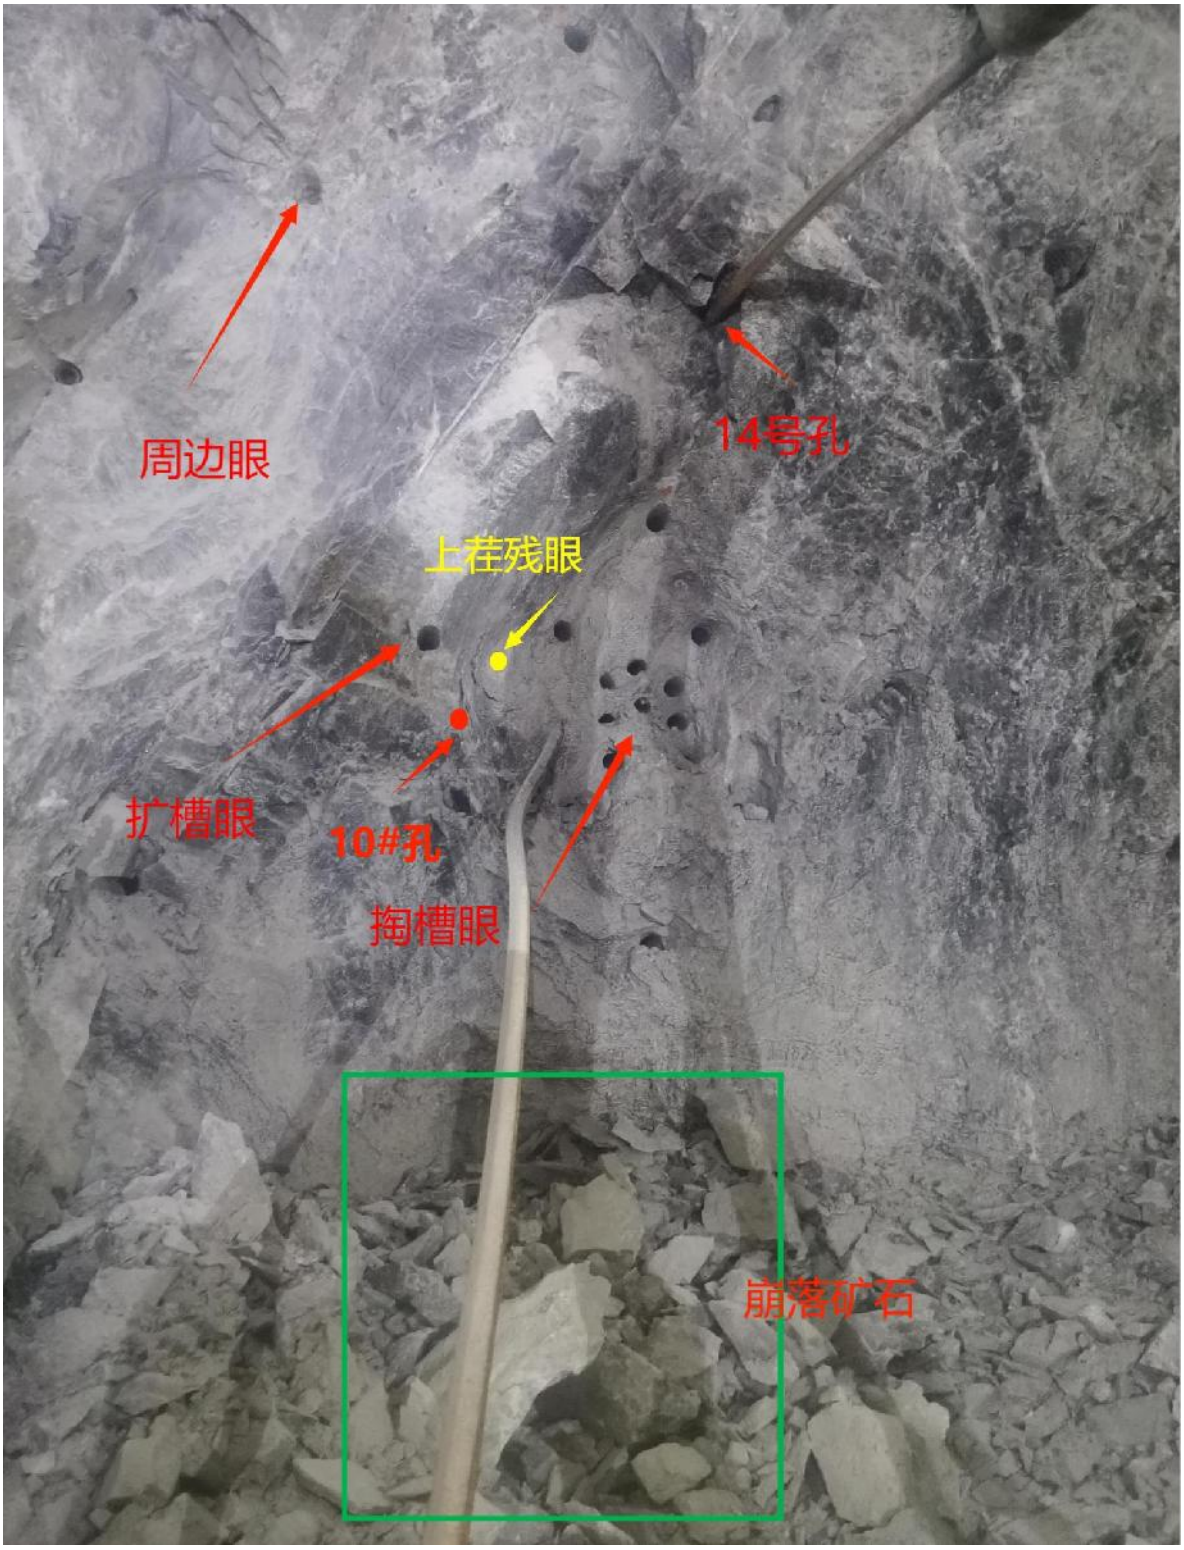



图 6 事发后现场打眼情况

### （五）恒泰公司矿井生产部石膏矿采掘方法

采用竖井开拓方式，共设置主井、风井两条竖井。

#### 1. 采矿方法

-400m 水平采用上行浅孔房柱法采矿如图所示（见图 7）。

#### 2. 采场结构参数

矿柱宽度 10m，矿房宽度 10m，采高 12m，长 50m，矿块之间留 3～4m 隔离间柱。只回采矿房，矿柱作为永久损失。

#### 3. 采准工程布置

垂直主运输大巷布置条带运输巷，条带运输巷向两侧布置采房，先进行拉底施工贯通形成回风通道，再进行切顶施工形成回采采房。

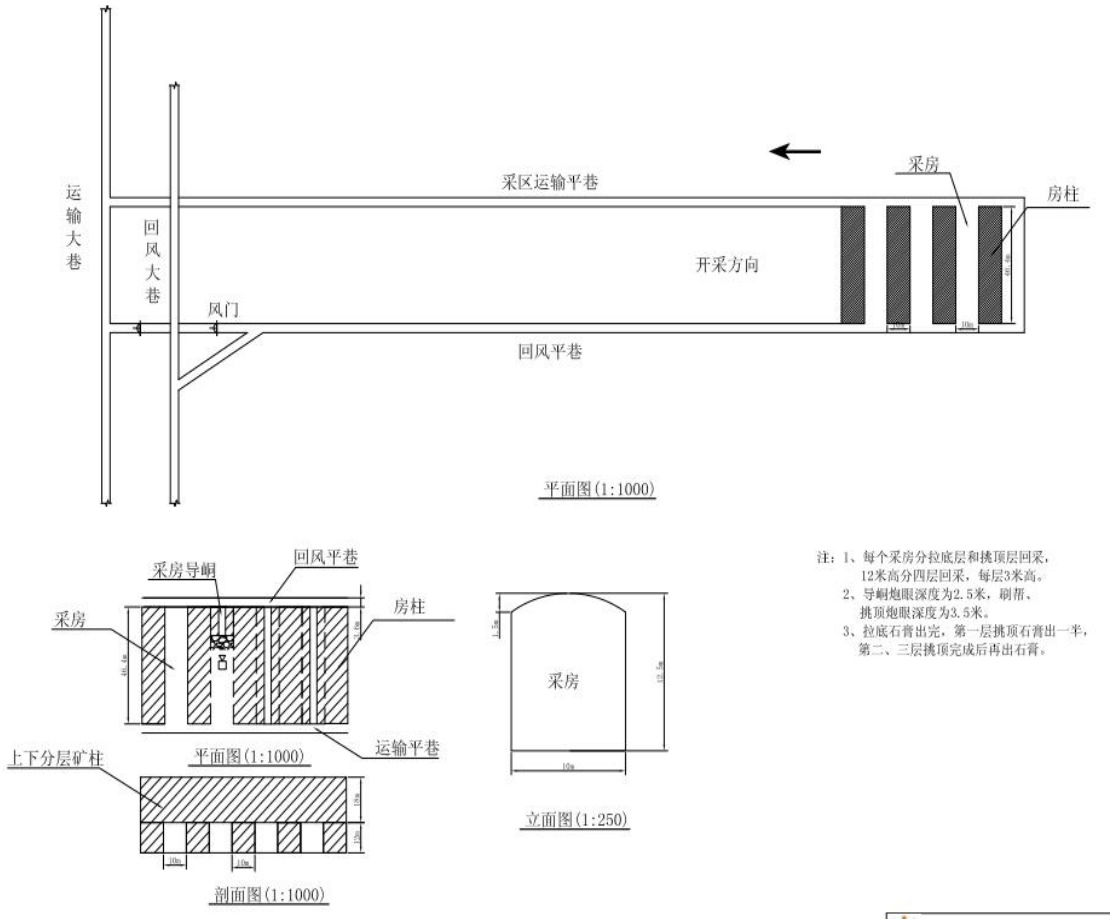



**图 7 房柱法采矿工艺设计图**

4. 回采工艺

（1）采切工程


使用气腿式凿岩机凿水平炮孔，孔深 2.1m，孔径 36mm，每循环进尺 2m，使用矿用乳化炸药，通过数码电子雷管配合专用放炮母线和专用起爆器进行起爆。采用反向装药爆破工艺，装好炸药后采用并联方式连线将雷管脚线夹卡在放炮母线上。

（2）爆破作业流程及参数

爆破作业流程：爆破作业计划→爆破设计方案→作业面安全

检查→验孔→领取火工品→现场警戒→装药→连接爆破网络→起爆→爆后检查。

炮孔布置情况：-400m 中段北翼 $I2_6$+1 导硐进路断面为 2.2m 宽×2m 高，设计炮孔 37 个，炮孔布置如图所示（见图 8）。

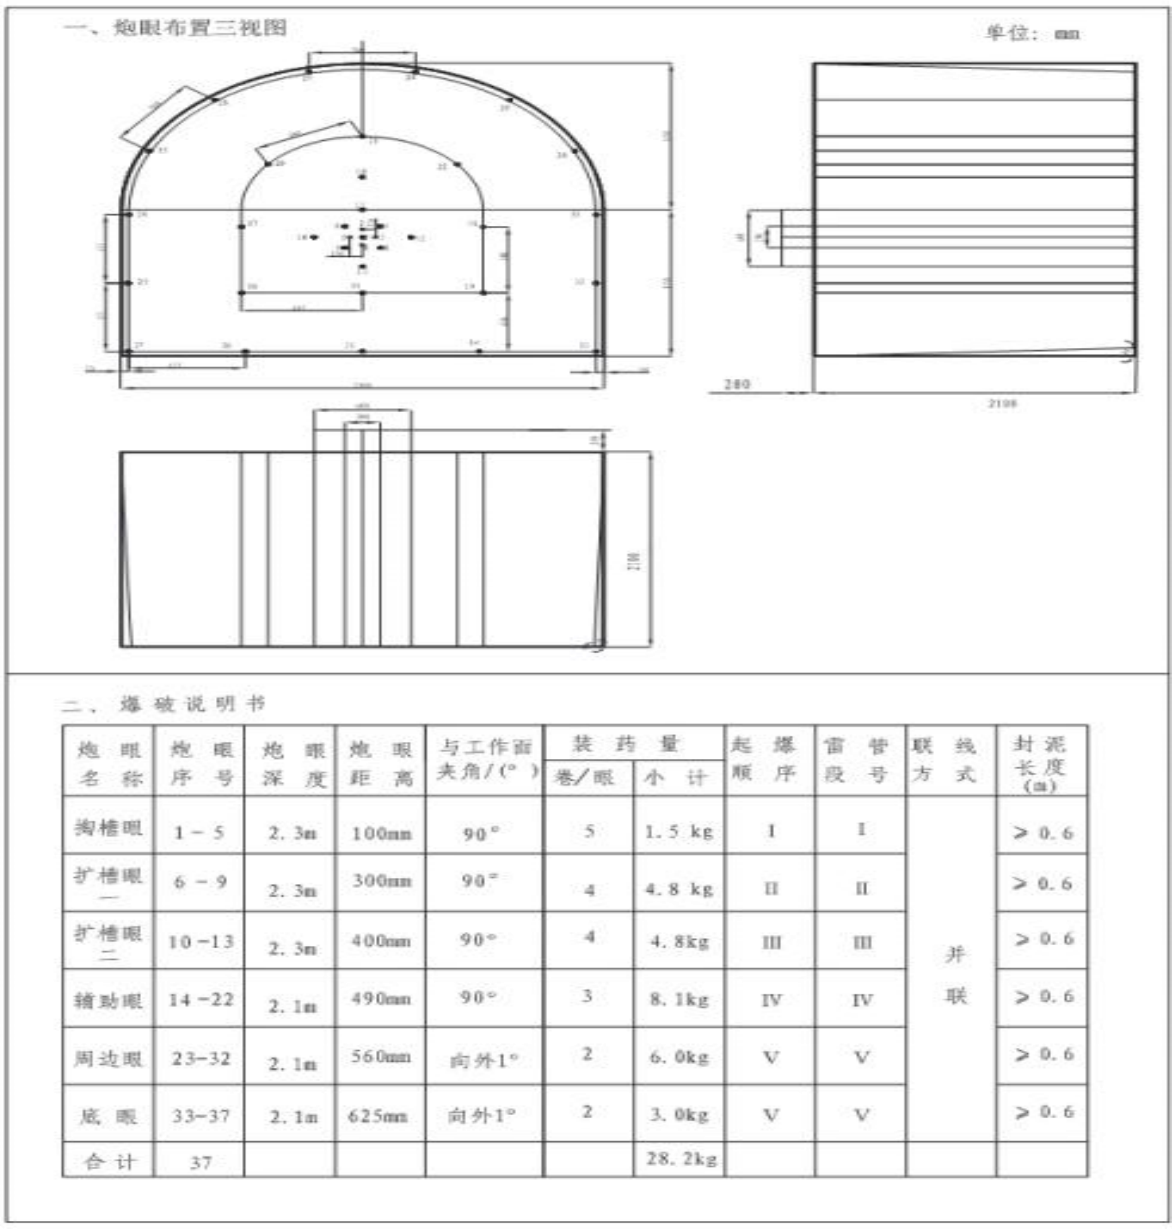


| 炮眼名称 | 炮眼序号 | 炮眼深度 | 炮眼距离 | 与工作面夹角/(°) | 装药量 | | 起爆顺序 | 雷管段号 | 联线方式 | 封泥长度(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 卷/眼 | 小计 | | | | |
| 掏槽眼 | 1－5 | 2.3m | 100mm | 90° | 5 | 1.5 kg | I | I | | ＞0.6 |
| 扩槽眼一 | 6－9 | 2.3m | 300mm | 90° | 4 | 4.8 kg | II | II | | ＞0.6 |
| 扩槽眼二 | 10－13 | 2.3m | 400mm | 90° | 4 | 4.8kg | III | III | 并联 | ＞0.6 |
| 辅助眼 | 14－22 | 2.1m | 490mm | 90° | 3 | 8.1kg | IV | IV | | ＞0.6 |
| 周边眼 | 23－32 | 2.1m | 560mm | 向外1° | 2 | 6.0kg | V | V | | ＞0.6 |
| 底眼 | 33－37 | 2.1m | 625mm | 向外1° | 2 | 3.0kg | V | V | | ＞0.6 |
| 合计 | 37 | | | | | 28.2kg | | | | |

**图 8 炮孔布置图**

（六）事故相关人员

程　某，男，49岁，恒泰公司副总经理（主持工作）

张某永，男，54岁，恒泰公司生产副总经理。

王某建，男，57岁，恒泰公司安全副总经理。

张　某，男，44岁，恒泰公司安全监察部部长。

温　某，男，50岁，恒泰公司矿井生产部部长。

许　某，男，49岁，恒泰公司矿井生产部党支部书记。

孟　某，男，52岁，恒泰公司矿井生产部副部长。

候某牛，男，52岁，恒泰公司矿井生产部采掘队爆破员，持有爆破作业人员许可证（爆破员），编号：3405000100609，有效期至2026年5月。

郭某发，男，54岁，恒泰公司矿井生产部采掘队支柱工兼爆破安全员，持有爆破作业人员许可证（安全员），编号：3405000200190，有效期至2027年7月。

毛某忠，男，54岁，恒泰公司矿井生产部采掘队采掘工。

束某胜，男，53岁，恒泰公司矿井生产部采掘队采掘工兼爆破员，持有爆破作业人员许可证（安全员），编号：3405000200183，有效期至2026年12月。

李某振，男，48岁，恒泰公司矿井生产部采掘队采掘工兼爆破员，持有爆破作业人员许可证（爆破员），编号：3405000100272，有效期至2025年11月。

（七）事故相关单位安全管理情况

恒泰公司成立了安全监察部、生产技术部、技术研发中心、综合办公室等相关机构，并制定了《安全操作规程》《全员安全生产责任制》《安全生产管理制度》《恒泰公司井下带班、值班管理制度》等相关制度。

经调查，恒泰公司未严格落实企业安全生产主体责任，对井下爆破作业流程监管不力，导致爆破作业人员在爆破后、打眼前未严格按照《爆破操作规程》进行安全确认；对井下打眼、装药、装运等关键工序必须落实“无视频不作业”的安全要求，执行不到位，监管流于形式，导致对爆破作业人员在打眼作业前的安全确认不到位情况失察失管；井下带班领导对爆破作业面开展隐患排查工作流于形式，导致井下爆破作业面照明不足这一隐患长期存在；班组之间现场交接班制度形同虚设，导致爆破作业人员安全意识松懈。

（八）事故发生经过

通过现场勘查以及询问当事人，分析事故经过如下:

2025 年 3 月 30 日 14 时许，矿井生产部党支部书记许某在矿井生产部会议室主持中班班前会，会中安排郭某发、毛某忠、李某振 3 人为一组，主要负责对-400m 中段北翼 $I2_6$+1 导硐进行爆破作业，且指定郭某发为爆破作业现场负责人。

14 时 50 分许，安全监察部支部书记张某作为公司井下带班领导，带领中班郭某发、毛某忠、李某振等 7 名作业人员乘坐罐笼下井至-400m 水平。

14 时 55 分许，张某在井下-400m 水平与早班带班领导杨六平进行口头交接工作，并使用专用手机分别向恒泰公司和皖北煤电集团公司报告了早班井下生产作业情况以及中班的作业人员情况。

14 时 57 分许，郭某发、毛某忠、李某振三人前往-400m 中段北翼 $I2_6$+1 导硐进行爆破作业，其他 4 名作业人员前往-400m 水平的斜坡道下段进行打扫卫生、清理设备杂物等工作。


15 时 07 分许，郭某发、毛某忠、李某振三人到达-400m 中段北翼回风口处做打眼准备工作。

15 时 10 分许，张某到达 $I2_6$+1 导硐并对作业面进行巡查，发现郭某发小组正在回风口做工作准备后，就离开工作面前往-442m 水平进行巡查工作。

15 时 15 分许，郭某发小组对作业面进行作业前安全确认，并实施爆破前打眼作业。作业中李某振负责施工左侧炮眼，郭某发负责施工右侧炮眼，毛某忠辅助施工。

17 时 35 分许，郭某发已完成 18、19、22、30-34 号炮眼的作业任务，正在对 14 号炮眼进行作业。李某振已完成 1-9 号炮眼的作业任务，毛某忠辅助李某振对 10 号炮眼进行定位，随后毛某忠转身离开作业面时，李某振作业使用的钻钎顺斜面滑至 10#扩槽眼残眼内，引发残眼内残余炸药发生爆炸（见图 9）。导致李某振颈部受伤，现场大量出血，伤情严重。郭某发腹部受伤。毛某忠面部及肩部受伤。

事故现场立面图

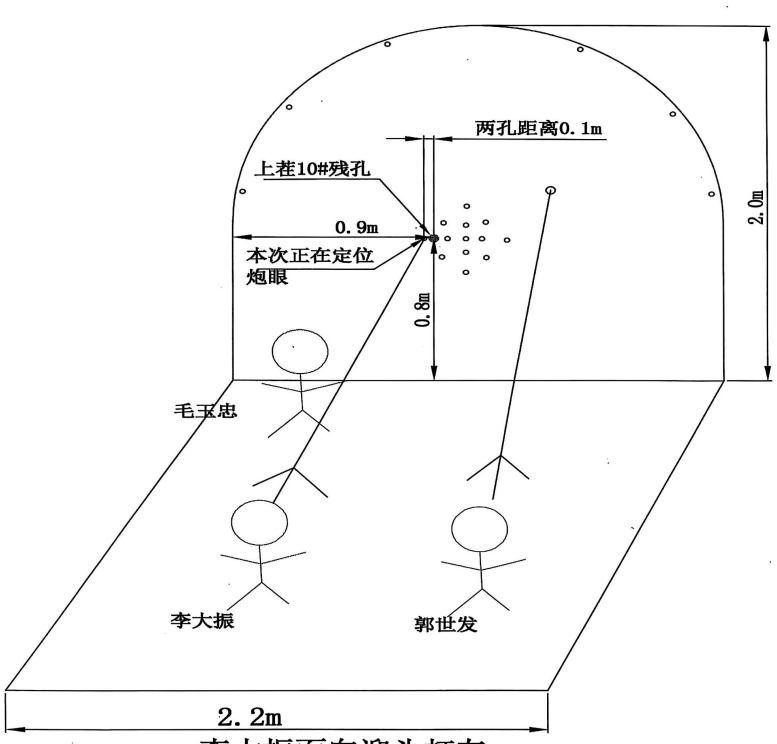


李大振面向迎头打左侧眼，郭世发打右侧眼，毛玉忠迎头扶钎辅助

图 9 事发时现场作业人员站位情况

（九）事故信息接报及响应情况

事故发生后，17 时 38 分许，毛某忠拨打恒泰公司调度中心电话汇报事故情况。随后调度员随即联系井下带班领导张某前往现场查看，并向恒泰公司总值班程某、董事长薛某及其他公司领导汇报事故情况，并联系绞车房做好人员升井准备。同时拨打含山县 120 急救中心电话。

17 时 40 分许，恒泰公司副总经理（主持工作）程某通过调度中心联系井下带班领导张某并让其赶往现场查看伤者情况，并立即启动紧急预案。同时通知井下事故现场附件的施工人员参与救援工作。

18 时 08 分许，恒泰公司党委书记、董事长薛某向皖北煤电集团公司报告事故情况。

18 时 20 分许，薛某向含山县应急管理局报告事故情况。

18 时 28 分许，薛某向市应急管理局报告事故情况。随后，市应急管理局主要负责人带队赶往事故现场部署应急处置工作。

4 月 1 日 08 时 12 分许，薛某向含山县应急管理局报告李某振经抢救无效死亡。

（十）事故现场应急处置和善后情况

17 时 45 分许，张某电话向调度中心报告，井下-400m 中段北翼 $I2_6$+1 导硐现场 3 人受伤，已组织人员将伤者向井口转运。其中李某振颈部受伤，大量出血伤情严重，已做简单处理，目前已使用担架向井口转移。郭某发腹部受伤，现准备用担架往井口转移。毛某忠面部及肩部受伤，可自行行走。

17 时 57 分许，伤者李某振和毛某忠被送往地面，同时被 120 救护车分别送往含山县人民医院救治。

18 时 01 分许，伤者郭某发被送往地面，并被 120 急救车送往含山县中医院救治，后经含山县中医院简单处置后转至安徽医科大学附属巢湖医院治疗。

19时许，毛某忠从含山县人民医院转至合肥市安徽医科大学第二附属医院治疗。

4月1日03时12分许，含山县人民医院宣布李某振抢救无死亡。

4月7日，死者遗体火化，善后处理工作结束。

（十一）事故应急处置评估

接到事故信息报告后，市应急管理局、含山县应急管理局、含山县公安局、含山县人民医院等均迅速赶赴现场，依据应急预案开展救援工作，现场控制、救援处置措施到位，未出现不良社会影响，应急处置评估为及时有效。

（十二）天气情况

根据马鞍山市气象局监测，2025年3月30日含山县天气为晴，最低气温5℃，最高气温14℃，东南风1-2级。

## 二、人员伤亡和直接经济损失情况

**1.死亡人员情况**

李某振，男，48岁，安徽宿州人，身份证号：342201197703****，户籍所在地：安徽省省州市埇桥区三八办事处拱晓大道村南中心路006号，系恒泰公司矿井生产部采掘队采掘工兼爆破员，持有爆破作业人员许可证（爆破员），编号：340500010027 2。

**2.直接经济损失情况**

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》

（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约180万元。

## 三、事故原因分析及性质认定

### （一）直接原因分析

采掘工李某振（兼爆破员）、郭某发和毛某忠在$I2_6$+1导硐掘进过程中，使用凿岩机钻孔作业时，作业人员未执行安全技术措施[1]，在未确认残眼内炸药完全清除的情况下，直接进行后续钻孔作业，凿岩机钎杆高速旋转冲击10#扩槽孔残孔内残余炸药，达到炸药冲击感度，引起孔内炸药起爆。该操作违反了《爆破安全规程》中关于“残孔附近钻孔时应避免凿穿残留炮孔，在任何情况下均不许钻残孔”的规定，是导致本次事故的直接原因。

### （二）间接原因分析

1.恒泰公司安全管理体系失效，安全培训不到位，导致作业人员安全意识淡薄，安全技术措施未落实。爆破人员在爆破后未进行有效检查确认，未能及时发现炮孔内残留炸药，作业人员对“打残眼”风险认知不足，安全管理薄弱，安全措施落实不到位。

2.恒泰公司现场安全管理不到位，施工现场照明不足，仅依靠三名作业人员头灯提供照明，违反《爆破安全规程》中有关照明规定。且事故发生时，视频监控失效，班组负责人未严格履行安全检查职责，放任违规操作[2]。

---

[1] 《 安徽省恒泰新材料有限公司-400m水平I26+1导硐施工安全技术措施》第六章第三项钻孔技术要求第4条：打眼前，必须认真排查隐患，特别是盲炮、残药情况，隐患排查后方可打眼。

[2] 《安徽省恒泰新材料有限公司全员安全生产责任制》班组长安全生产责任制第三项第四条施工前，必须对施工现场进行安全确认，严格执行隐患排查制度，消除隐患。

（三）事故性质

综上所述，事故调查组认定这是一起因作业人员违章操作造成的一般生产安全责任事故。

## 四、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的相关规定，调查组对事故责任人员和责任单位提出如下处理意见：

（一）建议免于追究责任的人员

**李某振，恒泰公司矿井生产部采掘队采掘工兼爆破员**

违反公司安全生产岗位操作规程，在未对残孔进行有效安全检查的情况下，直接进行钻孔作业，违反《爆破安全规程》相关规定钻凿残孔，导致残孔内的残留乳化炸药爆炸，是这起事故的直接原因。因其已死亡，建议免于追究责任。

（二）建议予以行政处罚的责任人员

**1.程某，恒泰公司副总经理（主持工作）**

全面主持公司工作，未严格落实企业主要负责人的安全生产管理职责，未有效监督公司安全体系的运转，对公司相关部门履职不到位的情况失察；督促落实全员安全生产责任制不到位，未及时消除事故隐患，以至于地下爆破作业现场照明不足这一隐患长期存在；对事故的发生负有重要领导责任。

依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项[3]之规定，建议皖北煤电集团公司按照人事管理权限给予其警告

3《国有企业管理人员处分条例》第二十五条国有企业管理人员有下列行为之一，造成不良后果或者影响的，依据公职人员政务处分法第三十九条的规定，予以警告、记过或者记大过；情节较重的，予以降级或者撤职；情节严重的，予以开除：（五）不履行或者不依法履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故。

处分，并及时将处理结果报马鞍山市安全生产委员会办公室。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[4]之规定，建议由马鞍山市应急管理局给予其行政处罚。

**2.张某永，恒泰公司生产副总经理**

作为直接分管矿井生产部的生产副总经理，未严格落实安全生产管理职责，对矿井生产部的安全生产工作督促检查不到位，对矿井部部分人员安全生产管理责任履行不到位的问题失察；未及时消除生产安全事故隐患；对事故的发生负有主要领导责任。

依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项之规定，建议皖北煤电集团公司按照人事管理权限给予其警告处分，并及时将处理结果报马鞍山市安全生产委员会办公室。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]之规定，建议由马鞍山市应急管理局给予其行政处罚。

**3.王某建，恒泰公司安全副总经理**

作为公司分管安全的副总经理，未严格落实安全生产管理职责，督促安全监察部履行安全生产职责不到位；未及时消除生产安全事故隐患；对事故的发生负有主要领导责任。

依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项之规定，建议皖北煤电集团公司按照人事管理权限给予其警告处

---

4《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

5《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

分，并及时将处理结果报马鞍山市安全生产委员会办公室。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由马鞍山市应急管理局给予其行政处罚。

**4.张某，恒泰公司安全监察部部长**

作为事发当天井下带班领导，未严格落实安全生产管理职责，对安全监察部的管理不力；未及时排查消除生产安全事故隐患；对事故的发生负有重要责任。

依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项之规定，建议恒泰公司按照人事管理权限给予其记过处分，并及时将处理结果报马鞍山市安全生产委员会办公室。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由马鞍山市应急管理局给予其行政处罚。

**5.温某，恒泰公司矿井生产部部长**

未严格落实安全生产管理职责，对矿井生产部的管理不力，本部门存在的安全风险辨识不全，安全教育培训流于形式；对本部门的作业人员违章行为未及时有效制止；未及时排查消除生产安全事故隐患；对事故的发生负有重要责任。

依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项之规定，建议恒泰公司按照人事管理权限给予其记过处分，并及时将处理结果报马鞍山市安全生产委员会办公室。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由马鞍山市应急管理局给予其行政处罚。

**6.许某，恒泰公司矿井生产部党支部书记**

未严格落实安全生产管理职责，作为当天矿井生产部的跟值班人员，在安排完工作任务后，未按照矿井生产部《跟值班管理制度》对井下作业人员进行监管；对事故的发生负有重要责任。

依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项之规定，建议恒泰公司按照人事管理权限给予其记过处分，并及时将处理结果报马鞍山市安全生产委员会办公室。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由马鞍山市应急管理局给予其行政处罚。

（三）建议由企业予以处分的责任人员

**1.孟某，恒泰公司矿井生产部副部长**

作为矿井生产部分管安全的副部长，未严格落实安全生产管理职责，对本部门存在的安全风险辨识不全；对本部门的作业人员违章行为未及时有效制止；未及时排查消除生产安全事故隐患；对事故的发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[6]之规定，建议恒泰公司按照企业规章制度给予其处分，并及时将处理结果报马鞍山市安全生产委员会办公室。

**2.郭某发，恒泰公司矿井生产部爆破安全员**

作为出事班组的爆破安全员，未严格落实全员安全生产责任制，未按照公司操作规程的要求带领爆破小组对钻孔的掌子面进

6《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

行有效的安全检查，未及时有效的制止李某振钻凿残孔的违章行为；对事故的发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议恒泰公司按照企业规章制度给予其处分，并及时将处理结果报马鞍山市安全生产委员会办公室。

**3.侯某牛，恒泰公司矿井生产部爆破员**

作为出事当天早班小组的爆破员兼班组长，在爆破后未仔细对爆破后的作业面进行安全检查，未发现残孔里存留残药这一安全隐患；未按规定执行井下现场交接班手续；对事故的发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议恒泰公司按照企业规章制度给予其处分，并及时将处理结果报马鞍山市安全生产委员会办公室。

**4.束某胜，恒泰公司矿井生产部爆破安全员**

作为出事当天早班小组的爆破安全员，在爆破后未仔细对爆破后的作业面进行安全检查，未发现残孔里存留残药这一安全隐患；未按规定使用移动摄像设备落实“无视频不作业”的安全要求、对事故的发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议恒泰公司按照企业规章制度给予其处分，并及时将处理结果报马鞍山市安全生产委员会办公室。

**（四）建议予以行政处罚的责任单位**

**恒泰公司**

未严格落实企业安全生产主体责任，对井下爆破作业的安全生产统一协调、管理不力，安全风险隐患排查不认真、不扎实，未及时消除作业人员违规操作等生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[7]之规定，建议由马鞍山市应急管理局给予其行政处罚。

## 五、事故防范和整改措施建议

（一）恒泰公司

**1. 加强现场安全管理。**严格安全技术措施规定在现场的落实，强化落实作业前后做好作业面的安全检查，细致无死角的对残孔是否存留残药进行检查；严格落实现场交接班制度，加强关键环节、关键工序的过程管控，确保安全技术措施在现场落实到位。

**2. 加强安全监督检查。**切实发挥职能部门、安全监察部监督管理作用。强化监督检查，杜绝违章作业现象，对井下爆破作业进行全过程管控规。开展全方位的风险隐患排查，切实做到及时发现并有效消除事故隐患。

**3.加强安全培训教育。**加强安全培训教育工作，切实提高职工安全培训教育质量和效果，提升职工安全意识和自保互保意识。防范同类事故重复发生。

---

7《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）皖北煤电集团公司

要深刻吸取事故教训，树牢安全发展理念。加强对所辖矿山的安全检查工作和技术指导服务，真正发挥集团公司领导作用。加强对下属企业开展的安全教育培训和“三违”整治工作的管控。强化对所辖矿山企业各项安全管理制度的落实和监督考核力度，持续健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，从根本上防范化解重大安全风险，努力提升矿山的本质安全水平。

马鞍山市人民政府

含山安徽省恒泰新材料有限公司

“3·30”一般爆炸事故调查组

2025年6月6日