辽源龙山七一线与银基线联络改造项目
“12·12”一般燃气爆燃事故调查报告

辽源市人民政府事故调查组

2026 年 1 月

目　录

一、事故基本情况 2
（一）涉事单位基本情况 2
（二）工程项目有关情况 3
（三）涉事建筑情况 3
（四）燃气管道建设情况 4
（五）事故发生经过 5
（六）事故现场情况 6
（七）死亡人员和直接经济损失情况 8
（八）天气情况 8
二、事故应急处置及评估情况 8
（一）事故信息接报及响应 8
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）医疗救治情况 9
（四）事故应急处置评估 9
三、事故原因 10
（一）直接原因 10
（二）事故勘验情况 12
（三）其他可能因素排除 13
（四）间接原因 13
四、有关责任单位及责任人员存在的主要问题 15
（一）责任单位 15
（二）有关部门 17
（三）属地政府 18
（四）有关责任人员 18
五、对有关责任人员及责任单位的处理建议 21
（一）已由司法机关处理的人员 21
（二）有关公职人员 21
（三）对事故责任单位及有关责任人员的行政处罚建议 22
六、事故主要教训 22
（一）安全发展理念树得不牢 22
（二）属地及部门监管责任存在疏漏 23
（三）企业主体安全意识缺失 23
七、事故整改及防范措施建议 23
（一）坚持统筹发展和安全，切实保障人民群众生命财产安全 23
（二）坚决抓好市政施工安全，精准落实安全防范措施 24
（三）持续强化应急处置实效，不断提高应对重大风险能力 24
（四）严格落实企业主体责任，从根本上提升本质安全水平 25
（五）持续压实行业监管责任，严厉打击违法违规行为 25

2024年12月12日18时17分许，辽源市龙山区兴业街与东吉大路交汇处东瑞春城小区1号楼发生燃气爆燃事故，造成2人死亡、12人受伤，直接经济损失816.12万元。

事故发生后，省委书记黄强，省委副书记、省长胡玉亭第一时间作出批示，省政府党组成员金育辉带领省应急厅、省住建厅、省消防总队等主要负责同志组成的专家组赶赴现场，指导我市开展救援和事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经辽源市人民政府批复同意，成立由市应急局牵头，市住建局、市公安局、市市场监管局、市商务局、市能源局、市总工会、市消防救援支队等部门单位组成的辽源市龙山区“12·12”燃气爆燃事件调查组（以下简称事故调查组）开展调查工作，市纪委监委同步开展调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过及原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关人员和责任单位的处理意见，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定：辽源龙山七一线与银基线联络改造项目“12·12”燃气爆燃事故是一起施工单位违规施工，将地下中压燃气管道破坏，致天然气发生泄漏，天然气聚集达到爆炸浓度后遇火花发生爆燃，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位基本情况。

1.建设单位。龙山区供电中心（以下简称龙山供电中心），负责人王*，统一社会信用代码为91220400*********U，单位地址为辽源市龙山区齐宁路***号，主要负责辽源市龙山区所辖客户生产生活用电、供电服务保障等。

2.总承包单位。辽源市巨源工贸集团有限责任公司（以下简称巨源工贸集团），成立时间为2004年10月25日，法定代表人杜*，统一社会信用代码为91220400*********L，单位地址为辽源市龙山区东吉大路***号，经营范围为建设工程施工、建设工程勘察、餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；住宅室内装修装饰等。

3.施工单位。辽源市博鸣电气安装有限责任公司（以下简称博鸣公司），成立时间为2017年6月27日，法定代表人魏*，统一社会信用代码为91220403*********T，单位地址为辽源市西安区仙城小区*号楼*单元***、***室，经营范围为电器安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑工程施工等。

4.顶管作业施工单位。辽源市亿通管道工程有限公司（以下简称亿通公司），成立时间为2019年9月25日，法定代表人张*夫，统一社会信用代码为91220400*********F，单位地址为辽

源市龙山区北寿街幢号****房号***。经营范围为管道安装工程、电力电信管道施工；机械设备租赁。

5.燃气单位。辽源华润燃气有限公司（以下简称燃气公司）成立时间为2008年11月21日，法定代表人张*超，统一社会信用代码为91220400*********7。公司经营范围为燃气经营；燃气汽车加气经营；建设工程设计；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

（二）工程项目有关情况。

1.项目情况。

2024年11月末，辽源市龙山区七一线供电区域多个小区多次出现跳闸和屏闪故障，为保障附近居民正常用电，龙山供电中心决定对七一线与银基线进行联络改造施工。

2.项目招投标情况。

龙山供电中心未按照《中华人民共和国招标投标法》要求组织对项目进行招投标工作。

3.工程承包情况。

2024年12月4日，龙山供电中心将工程项目发包给巨源工贸集团，同日，巨源工贸集团违规将工程项目整体转包给博鸣公司；12月5日，博鸣公司未履行分包手续违规将工程项目中顶管作业部分分包给亿通公司。

（三）涉事建筑情况。

东瑞春城小区商品区1#楼位于银基花园小区西侧，占地面积1120平方米，建筑面积5132平方米，为商住混合建筑。建设单位为辽源市正阳房地产开发有限责任公司，于2011年8月30日开工建设，2012年12月30日竣工。建筑共6层，1至2层为临街门市，3至6层为住宅，部分6层住宅建有阁楼。临街门市由东向西依次为济世堂大药房六部、金爱烤肉店、黎力菊舞蹈学校等。其中，济世堂大药房六部位于101室（共1层）；金爱烤肉店位于102、201、202室（改建为3层：一层为厨房和大厅，二层为跃层餐饮区，三层为餐饮区）；黎力菊舞蹈学校位于103、203室（共2层，一层为接待区和更衣区，二层为舞蹈教室）。



图1 涉事建筑示意图

（四）燃气管道建设情况。

“12·12”涉事燃气管道，位于辽源市龙山区兴业街西侧，管道施工方式为定向钻施工，管材：PE，管径：DE160，设计压

力：0.4MPa，当日零点至事发前，运行压力：0.232MPa-0.235MPa。该管道竣工时间：2015 年 12 月 16 日，投入运行时间：2016 年 5 月 17 日。

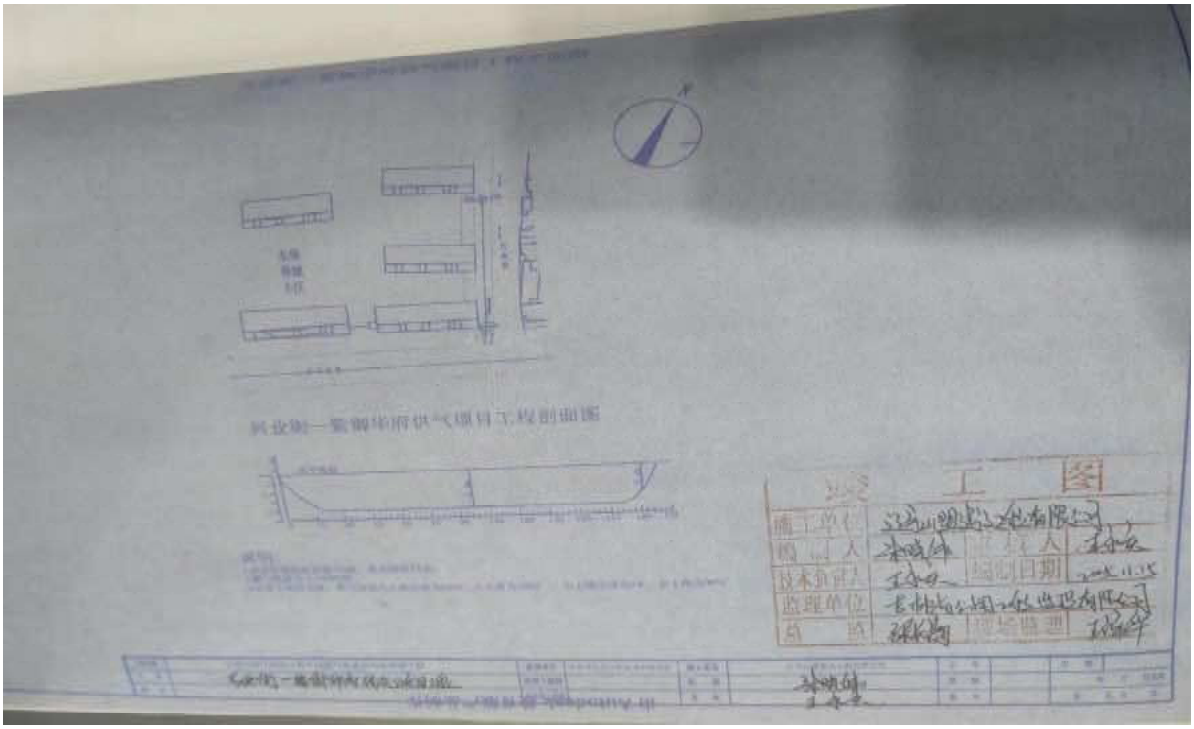


图 2 涉事燃气管道工程竣工图

（五）事故发生经过。

12 月 12 日 18 时 02 分，燃气公司在信息监管平台发现龙山区兴业街与东吉大路交汇区域地下燃气管道压力从 0.2 兆帕正常运行压力突然下降到 0.134 兆帕，立即安排巡线员沿线巡查，18 时 17 分巡查到该区域附近时，临街门市房发生爆燃。

12 月 12 日 18 时 17 分，辽源市消防救援支队指挥中心接到报警后，立即调派 26 辆消防车、103 名消防指战员赶赴现场处置。同时通知公安、燃气、电力及 120 等社会联动力量到现场协

助救援；20 时 02 分，现场明火被扑灭。

（六）事故现场情况。

1.爆炸部位确认。

爆炸部位位于东吉大路北侧的东瑞春城小区 1 栋 1 单元东侧金爱烤肉店内，建筑物门窗及玻璃残片均以该部位为核心向周围呈被冲击波抛出痕迹，门窗及室内物品均有过火痕迹，爆炸火焰及冲击波瞬间波及东吉大路南北两侧。

2.爆炸点确认。

爆炸点位于金爱烤肉店一楼通往二楼传菜电梯顶部悬挂的传菜电动机处。

3.建筑物墙体倒塌情况。

金爱烤肉店二楼：传菜电梯井北侧砖砌墙上部向北部折断，西侧与舞蹈学校隔墙向西倒塌，东侧电梯墙外挂装饰铁架向南侧位移，西侧墙处烟道（传菜电梯井南侧）北侧受到外力撞击变形，楼梯北侧隔墙向南倒塌，二楼传菜电梯井顶部及厨房楼板向上凸起，二楼厨房支撑钢梁向下凹陷。



图 3 传菜电梯井北侧砖砌墙上部向北折断



图 4 西侧与舞蹈学校隔墙向西倒塌

金爱烤肉店一楼：东墙（与济世堂大药房间隔墙）向东倒塌，南侧门窗向南抛出，西墙（与舞蹈学校隔墙）向西倒塌，北侧门窗向北飞溅，一层厨房处东墙（与居民楼梯间隔墙）向东倒塌。



图 5 东侧电梯墙外挂装饰铁架向南侧位移



图 6 西侧墙处烟道北侧受到外力撞击变形

4.建筑物内过火痕迹。

金爱烤肉店和济世堂大药房室内可燃物均有过火痕迹。

（七）死亡人员和直接经济损失情况。

1.死亡人员情况。

本次事故共造成2人死亡。

2.直接经济损失。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计计算，事故造成直接经济损失816.12万元。

（八）天气情况。

根据辽源市气象台提供资料，2024年12月12日18时，气温-11.8℃，24小时降水量0mm，气压993.6hpa，2分钟平均风速1m/s，风向西南风，湿度75％。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应。

2024年12月12日18时26分，市委市政府接到信息后，立即组织相关部门赶赴现场进行救援处置，并第一时间向省委省政府报告。事故发生后，市、区政府主要领导第一时间赶赴现场，成立6个工作组，由各位市领导分别任组长，亲自指导参与应急救援处置工作。市消防救援支队第一时间出动救援力量，按照《火警和应急救援分级规定及力量编成调派方案》中最高等级5级火警要求进行调派，并通知公安、120急救、交警、电力、水务、

燃气、大型机械等社会联动力量赶赴现场协助救援。

（二）事故现场应急处置情况。

1.灭火救援。消防部门接警后，消防救援支队作战力量立即赶赴现场实施处置，组织侦察和营救疏散被困人员。成立现场作战指挥部，划分战斗区段，使用水枪和喷射车压制火势。19 时 50 分现场火势扑灭，22 时 30 分搜救结束，22 时 50 分确认无被困人员，留守 1 个消防站清理火场。

2.秩序维护。公安部门接警后，迅速向属地分局下达处警指令，并指派特警和巡逻警力进行增援，指令交警支队路面警力对事发地点周边路口实施道路管控。市公安局主要领导及其他领导接报后第一时间到达现场开展指挥处置工作。当晚，累计出动警力 300 余名、警车 50 台、无人机 1 架参与救援处置、交通管制和现场秩序维护。

（三）医疗救治情况。

事故发生后，卫健部门立即调度 8 台救护车和 20 余名医务人员参与救治转运工作，成立医疗救治工作组，开通救治绿色通道，组建医疗专家组开展救治工作。同时，省卫健委连夜派出 8 名医疗专家指导医疗救治工作，国家卫健委委派相关专家进行远程会诊，确保伤员救治质量。

（四）事故应急处置评估。

在此次事故应急处置中，属地政府和部门能够坚持“人民至上、生命至上”理念，协同开展现场处置、医疗救治、秩序维护

等工作。救援队伍及时到达，处置措施专业可靠，现场秩序良好，抢险救援保障有力，未发生次生、衍生事故，有序稳妥地完成了应急救援和善后处置工作。

三、事故原因

调查组通过勘查现场、谈话问询、查阅相关资料等，认定事故直接原因为：施工单位电缆水平定向钻施工作业，将地下中压燃气管道破坏，导致天然气发生泄漏，迅速沿附近的各类管、沟和松散土壤窜入金爱烤肉店及相临门市房内，在二楼顶部聚集达到爆炸浓度，遇传菜电梯驱动电机启动时产生的火花，发生爆炸引发火灾。

（一）直接原因。

12 月 12 日 13 时许，亿通公司开始进行扩孔回拖作业。施工过程中，扩孔器行进至东瑞春城小区 1 栋 1 单元东侧山墙外 3.34m 处时，与辽源市华润燃气公司在该路段的中压燃气管道（管径 dn160、运行压力 0.2MPa）发生刮碰，致燃气管道 2.2m 长条形撕裂，燃气在地面以下（深度约 3.4 米处）大量泄漏。

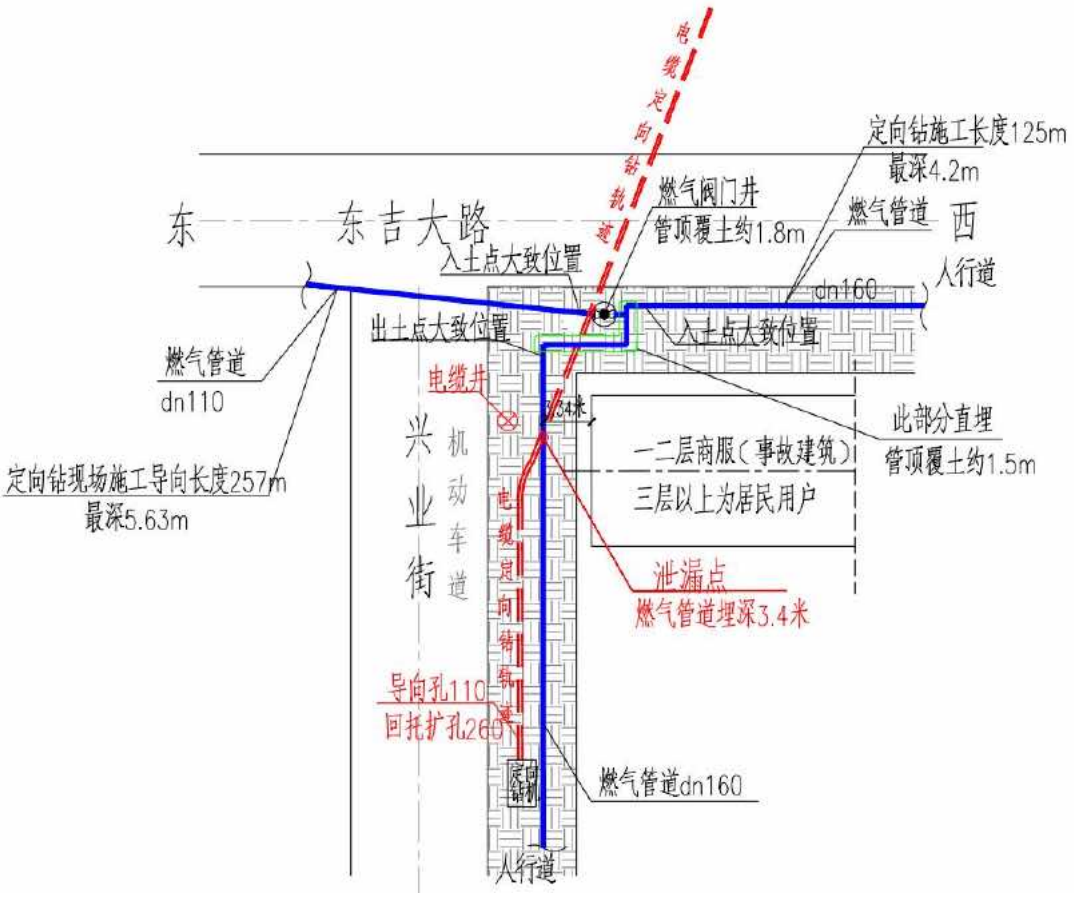


图 7 现场管道、电缆回拖情况示意图

根据事故现场勘验和土层结构、可燃气体浓度检测情况，泄漏的燃气通过疏松土壤流入西侧东瑞春城小区 1 栋 1 单元地下后，进入附近电缆、通信、热力、排水等各类管、沟和土壤缝隙，窜入金爱烤肉店一楼厨房室内，沿厨房内垂直送菜电梯井、下水管与楼板缝隙、开放式旋转楼梯及其他孔隙扩散至二楼，泄漏的燃气迅速在二楼上部积累，达到爆炸极限。

爆炸点位于金爱烤肉店一楼通往二楼传菜电梯顶部悬挂的传菜电动机处，并以该点为中心向周围发生冲击倒塌的痕迹，传菜电机固体坚硬外壳已崩裂。

（二）事故勘验情况。

1.燃气泄漏点确认。

经开挖确认：水平定向钻机沿已钻成导向孔实施电缆回拖作业，扩孔器行进到兴业街段时，与辽源市华润燃气公司 2015 年采用水平定向钻铺设的中压燃气管道（管径 dn160）发生刮碰，刮碰总长度约 3.7m，其中有 2.2m 被刮漏，漏孔呈长条状，泄漏的燃气以 0.2 兆帕压力在地下 3.4 米处向周围松散土壤中迅速扩散。



图 8 涉事电缆及被刮碰的燃气管道



图 9 被刮漏位置中间点照片

2.爆炸现场外围及地下勘验情况。

爆炸发生在东吉大路与兴业街交叉口西北角。沿兴业街铺设的燃气管道位于西侧人行道下，管道破损点与西侧门市房水平距

离为 3.3m，埋设深度为 3.4m，管道直径为 160mm，材质为聚乙烯。泄漏点附近地勘报告显示地面以下 3 米都是回填土，土质松散。水平定向钻穿越施工电缆也位于兴业街西侧人行道下，起始穿越点（钻机位置）位于燃气管道泄漏点北侧 114.3m，回拖时扩孔器沿兴业街由南向北行进，与地下燃气管道发生刮碰，造成燃气泄漏，泄漏点位于事发门市房东侧。

3.加臭添加情况。

经调取燃气公司加臭记录，12 月 11 日至 12 日，气源端加臭剂量折合为 28.61mg/m^3，高于规范要求的 20mg/m^3。

（三）其他可能因素排除。

经公安机关侦查确认，排除人为故意作案嫌疑。

（四）间接原因。

1.未履行招标程序，擅自转包工程项目。

建设单位未组织履行工程招标程序，总承包单位在未召开公司党委会审议情况下，擅自违规将工程转包给施工单位，施工单位将违规承接工程中顶管作业部分再次分包。

2.安全生产责任未明确，管理职责落实不到位。

总承包单位未与建设单位和转包单位签订安全管理协议，未明确各方安全生产责任，施工单位未与总承包单位及顶管分包单位签订施工合同明确各方安全生产责任。建设单位未履行工程发包管理责任、以包代管，总承包单位未对承包单位安全生产工作统一协调、管理，存在以包代管问题。

3.施工组织设计和安全技术措施等文件未按要求编制。

建设单位未组织施工设计，总承包单位未按《电力建设工程施工安全监督管理办法》要求制定施工组织设计和安全技术措施，施工单位未按《电力建设工程施工安全监督管理办法》要求编制施工设计、施工方案和安全技术措施，顶管作业单位也未按《电力建设工程施工安全监督管理办法》要求编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施。

4.燃气设施保护措施未认真落实。

建设单位未与施工单位签订安全保护协议，未会同施工单位与燃气单位共同制定燃气设施保护方案，总承包单位未要求和督促施工单位制定燃气设施保护方案和安全技术措施，施工单位也未要求顶管作业施工单位制定安全方面相关方案措施，顶管作业施工单位也未制定各类管线保护方案，未对地下燃气管道采取专项防护措施，燃气单位对燃气管道的安全管理存在漏洞，未认真落实关于燃气设施保护方案的相关规定，未向施工方提供地下燃气管线图纸。

5.安全培训、技术交底及现场监护缺失。

施工单位未制定安全管理制度和操作规程，未对施工作业人员进行安全教育和安全技术交底。顶管作业施工单位未对施工作业人员进行技术交底和岗前安全培训教育。施工单位和顶管作业施工单位均未设置安全管理人员。燃气单位未对施工现场实施全程指导和监护。

6.违规施工作业未得到制止。

建设单位在未按规定向能源部门备案、未提供地下管线资料情况下默许施工单位进场施工。燃气公司对顶管作业单位未制定燃气设施保护方案违规实施顶管施工作业的行为不予制止。顶管作业单位在无施工图纸及地下管网图纸的情况下，违规进行顶管作业。

7.属地党委政府及有关部门监管职责缺失。

龙山区发展和改革局未严格履行属地行业安全生产监管职责，辽源市能源局履行行业管理部门安全生产监管职责不认真，辽源市住房和城乡建设局行业监管不到位，龙山区人民政府对区发展和改革局不认真履行“管行业必须管安全”监督管理职责失察，对电力建设施工项目安全监管失察失管。市能源局、龙山区发展和改革局未按照“管行业必须管安全”要求将辖区电力建设工程施工项目纳入到行业监管范畴，对涉事项目施工过程中存在的违法违规行为失察失管。市能源局对局内安全法规科（电力科）、龙山区发展和改革局存在的问题监督、指导不力。市住房和城乡建设局排查整治第三方施工破坏燃气管道专项行动流于形式，对燃气经营企业落实安全生产主体责任不到位等问题失察失管。

四、有关责任单位及责任人员存在的主要问题

（一）责任单位。

1.龙山供电中心。作为项目建设单位，未履行建设单位安全

管理职责，未组织履行工程招标程序，未组织施工设计；未与施工单位签订安全保护协议，未会同施工单位与管道燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案；在未按规定向能源部门备案、未提供地下管线资料情况下默许施工单位进场施工；未履行工程发包管理责任、以包代管，致使工程项目失管失控。

2.巨源工贸集团。作为项目施工总承包单位，未能履行安全生产主体责任，在未召开公司党委会审议情况下，擅自违规将工程转包给博鸣公司，对博鸣公司再次分包行为失察失管，未对承包单位安全生产工作统一协调、管理，存在以包代管问题；未与建设单位和转包单位签订安全管理协议，未明确各方安全生产责任；未按《电力建设工程施工安全监督管理办法》要求制定施工组织设计和安全技术措施，也未要求和督促博鸣公司制定燃气设施保护方案和安全技术措施，导致施工过程安全责任层层失守。

3.博鸣公司。作为施工单位，将违规承接工程中顶管作业部分再次分包；未与总承包单位及顶管分包单位签订施工合同明确各方安全生产责任；未按《电力建设工程施工安全监督管理办法》要求编制施工设计、施工方案和安全技术措施，也未要求顶管作业分包单位制定安全方面相关方案措施；未制定安全管理制度和操作规程，未对施工作业人员进行安全教育和安全技术交底，未设置安全管理人员，明知顶管作业现场不具备安全作业条件，仍默许施工单位施工作业，施工现场安全管理严重缺失。

4.亿通公司。作为顶管作业施工单位，在不具备安全作业条

件下组织施工人员进场作业；未设置安全管理人员，未按《电力建设工程施工安全监督管理办法》要求编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施，未对施工作业人员进行技术交底和岗前安全培训教育，未制定各类管线保护方案，未对地下燃气管道采取专项防护措施；在无施工图纸及地下管网图纸的情况下，违规进行顶管作业，致使燃气管道被破坏，造成燃气泄漏，引发爆燃事故。

5.燃气公司。作为燃气经营企业，落实安全生产主体责任不到位，对燃气管道的安全管理存在漏洞，未认真落实关于燃气设施保护方案的相关规定，对亿通公司未制定燃气设施保护方案违规实施顶管施工作业的行为不予制止，未向施工方提供地下燃气管线图纸，未对施工现场实施全程指导和监护，施工单位违规施工直至事故发生。

（二）有关部门。

1.龙山区发展和改革局。负责全区电力行业管理，未严格履行属地行业安全生产监管职责，未按照“管行业必须管安全”要求将辖区电力建设工程施工项目纳入到行业监管范畴，致使辖区电力建设工程监管出现盲区和漏洞，对涉事项目施工过程中存在的违规转包、分包等问题失察失管。

2.辽源市能源局。负责全市电力行业管理，对电力行业领域事故安全防范负第一责任。履行行业管理部门安全生产监管职责不认真，对安全法规科（电力科）、龙山区发展和改革局存在的

问题监督、指导不力。未按照“管行业必须管安全”要求将全市电力建设工程施工项目纳入到行业监管范畴，对涉事项目施工过程中存在的违法违规行为失察失管。

3.辽源市住房和城乡建设局。作为行业主管部门，行业监管不到位，组织开展排查整治第三方施工破坏燃气管道专项行动流于形式，未对专项行动落实情况跟踪问效，对燃气经营企业落实安全生产主体责任不到位等问题失察失管。

（三）属地政府。

龙山区人民政府。贯彻落实省委省政府和市委市政府安全生产部署要求不到位，对电力建设施工项目安全监管失察失管，对区发展和改革局不认真履行“管行业必须管安全”监督管理职责失察。

（四）有关责任人员。

1.王*（龙山供电中心主任）。作为项目单位主要负责人，安全生产职责履行不到位，未认真学习理解相关业务的法律法规及规章制度，对政策法规执行有偏差。未对电力施工项目实施有效的安全管理，对项目实施过程中存在的违规问题失管失察。

2.李*（龙山供电中心副主任）。作为建设项目直接负责人，未履行电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责，对该项目未组织履行工程招标程序、未与施工单位签订安全保护协议、未会同施工单位与管道燃气经营企业制定燃气设施保护方案、未按规定向能源部门备案、未向参建单位提供地下管线资料，将项目

违规转包；对施工单位未批先建、违规施工等情况失管。

3.杜*（巨源工贸集团法定代表人）。作为企业法定代表人，负责企业全面工作，在未经公司党委会审议的情况下，擅自违规将工程转包给博鸣公司，违规将项目施工全部管理工作交由非本单位人员负责，对博鸣公司违规二次分包的行为不知情，对项目日常管理不调度、不掌握，存在严重“以包代管”问题。

4.魏*（博鸣公司法定代表人）。作为企业法定代表人，将违规承接工程中顶管作业部分再次分包；未与总承包单位及顶管分包单位签订施工合同明确双方在安全生产方面的权利和义务；未按《电力建设工程施工安全监督管理办法》要求编制施工设计、施工方案和安全技术措施，同时也未要求顶管分包单位制定相关方案措施；未制定安全管理制度和操作规程，未对施工作业人员进行安全教育和安全技术交底，无安全管理机构及安全管理人员，明知顶管作业现场不具备安全作业条件，仍默许施工单位进行施工作业，施工现场安全管理严重缺失。

5.张*夫（亿通公司法定代表人）。作为企业法定代表人，在不具备安全作业条件下组织施工人员进场作业；施工现场未设置安全管理机构及安全管理人员，未按《电力建设工程施工安全监督管理办法》要求编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施，未对施工作业人员进行技术交底和岗前安全培训教育，未对地下管线采取专项防护措施，未制定管线保护方案；在没有施工图纸及地下管网图纸的情况下，违规组织人员进行顶管作业、野

蛮施工，导致回拉电缆线时破坏燃气管道，造成事故发生。

6.孙*军（亿通公司导向和开钻机工人）。作为导向和开钻机工人，未经过相关的技术交底和安全生产作业培训，作业过程中未对地下管线采取专项防护措施，在没有施工图纸及地下管线图纸的情况下，违规进行顶管作业、野蛮施工，在钻机回拉电缆线时破坏燃气管道，造成燃气泄漏，引起爆燃事故发生。

7.沈*华（亿通公司开钻机工人）。作为开钻机工人，未经过相关的技术交底和安全生产作业培训，作业过程中未对地下管线采取专项防护措施，在没有施工图纸及地下管线图纸的情况下，违规进行顶管作业、野蛮施工。

8.胡*（燃气公司副总经理）。作为分管运行管理部副总经理，对运行部燃气管线巡检工作督导不力，未压实各岗位人员安全管理职责，导致班组、部门对燃气管线附近在建项目层层失管；对辽源市住建局《排查整治第三方施工破坏燃气管道专项行动》落实不到位，未组织完善燃气管道定期巡查制度，未组织人员排查在建燃气管道设施周边工程建设项目底数，未落实全流程跟踪、全链条落实燃气管护责任。

9.赵*飞（燃气公司运行管理部副经理）。作为运行管理部负责人，未认真落实《城镇燃气管理条例》中关于燃气管线附近施工要求制定燃气管线及设施保护方案的规定，对巡线班组工作情况不了解不掌握，未按照单位《岗位责任清单》要求，加强燃气管线巡查维护、制止破坏燃气管道的违规施工行为，对巡线班

组、巡线员在工作中不认真履职、不执行单位规章制度的行为未进行有效管理。对公司燃气管线附近的地下工程施工情况不掌握，燃气管道压力异常后未及时处理。

10.王*国（燃气公司巡线班长）。作为巡线班长，对辖区内燃气管网附近的施工项目不掌握，对巡线员与施工单位“口头”交底的问题监督管理不到位；不清楚燃气管道设施保护的相关法律法规，未督促巡线员与建设单位和施工单位制定燃气设施保护方案和施工方案；未督促巡线员在施工现场全程进行指导和监护，未及时制止施工单位违规施工行为。

11.张*锁（燃气公司巡线员）。作为燃气管线巡线员，工作严重失职，在发现施工单位在燃气管线附近违规作业后未予制止，对区域内燃气管线情况不掌握，口头进行技术交底；与施工人员签订《施工现场燃气管道设施安全保护协议》时伪造建设单位负责人签名；在未与建设单位和施工单位制定燃气设施保护方案和施工方案的情况下，允许施工单位违规实施顶管作业，且未在施工现场全程进行指导和监护，放任施工单位违规施工直至事故发生。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）已由司法机关处理的人员。

在事故调查过程中，涉嫌刑事犯罪的有关人员，已由司法机关依法处理。

（二）有关公职人员。

在事故调查过程中，对存在履职方面问题的有关政府部门公职人员已由纪检监察机关处理；对有关国有企业工作人员按照管理权限由相关的纪检监察机关、组织处理。

（三）对事故责任单位及有关责任人员的行政处罚建议。

1.龙山供电中心及有关责任人员。建议按照有关法律法规，由相关部门依法处理。

2.巨源工贸集团及有关责任人员。建议按照有关法律法规，由相关部门依法处理。

3.博鸣公司及有关责任人员。建议按照有关法律法规，由相关部门依法处理。

4.亿通公司及有关责任人员。建议按照有关法律法规，由相关部门依法处理。

5.燃气公司及有关责任人员。建议按照有关法律法规，由相关部门依法处理。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念树得不牢。

地方党委政府和有关部门贯彻落实“人民至上、生命至上”思想存在差距，施工审批、行业监管、属地监管等环节层层失守、环环失控。统筹发展和安全的政治站位不高，没有深刻吸取湖北十堰“6·13”、沈阳“10·21”等燃气管道爆炸事故教训，切实抓好燃气安全工作。底线思维、红线意识树得不牢，没有着力破解管线等施工对燃气管道造成重大威胁的难题。

（二）属地及部门监管责任存在疏漏。

地方党委政府没有严格落实属地监管责任，“党政同责、一岗双责”还需要进一步加强；有关部门没有按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，依法依规履行安全监管责任，对管线工程施工审批、施工过程监管存在盲区和漏洞，对地面破拆存在的重大风险预见性不足，对燃气管道安全保护措施落得不实不细。

（三）企业主体安全意识缺失。

企业安全意识不强、法治意识淡薄，建设单位对工程施工分包没有履行安全生产工作的统一协调、管理责任；顶管作业施工管理存在漏洞，在未组织施工设计、未按规定向能源部门备案、未提供地下管线资料情况下施工单位就进场违规进行顶管作业，致使燃气管道被破坏；企业安全管理存在缺陷，施工单位没有制定安全管理制度、安全施工方案措施和操作规程，没有对施工作业人员进行安全教育和安全技术交底，没有做到“安全责任、安全投入、安全培训、安全管理、应急救援”五个到位。无视安全生产法律法规和行业规范，没有把“安全第一”放在心上。

七、事故整改及防范措施建议

（一）坚持统筹发展和安全，切实保障人民群众生命财产安全。

各级党委、政府要深刻领悟习近平总书记关于安全生产重要论述，提高政治站位，强化底线思维、红线意识，树牢安全发展

理念，把确保人民群众生命财产安全放在首位。务必抓好生产安全，切实防范化解安全生产领域重大风险。要深刻吸取事故教训，举一反三，着力解决城市地面破拆等工程施工对燃气管道造成重大威胁等难题。坚决落实地方党委、政府“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

（二）坚决抓好市政施工安全，精准落实安全防范措施。

全市各工程项目建设单位、承包单位、施工单位务必以此次事故为鉴，举一反三，进一步做好企业安全管理。对施工企业及在建工程项目开展一次全方位、深层次的自查行动，特别是施工现场安全管理、技术交底和安全制度落实等方面，对发现的每项问题隐患逐条逐项进行整改完善。要精准分析、科学研判施工过程中可能出现的重大安全风险，制定针对性的应急处置措施，严格落地执行，确保将风险隐患消灭在萌芽状态，真正做到安全第一、预防为主。燃气企业要立即组织力量，对燃气管网施工项目强化日常工程监督管理工作，将安全监管贯穿于工程建设的每一个环节、每一道工序，确保燃气输送的“生命线”万无一失。

（三）持续强化应急处置实效，不断提高应对重大风险能力。

各级党委政府和有关部门，要完善燃气泄漏应急处置预案和人员疏散预案，健全重大安全风险联防联控机制，建立政府与企业联动应急工作机制，燃气施工和其他施工前要提前做好通知，组织涉及区域人员开展应急疏散演练。各级党委政府和负有安全监管职责的部门以及应急救援队伍要熟悉预案内容，掌握现场救

援的必备知识，确保关键时刻应急指挥、协调调度和现场处置稳妥高效。街道社区和物业管理等基层单位增强安全风险意识，切实提高人民群众应急避险、转移疏散和自救互救能力。

（四）严格落实企业主体责任，从根本上提升本质安全水平。

要加强《安全生产法》和有关法律法规贯彻落实，使企业从“要我安全”向“我要安全”理念转变。要落实企业安全生产主体责任，进一步完善岗位责任制，层层压实全员安全责任，精细到每一个岗位、每一名员工，构建完备且严密的安全生产规章制度体系，使其成为企业运行的刚性约束。要对全体员工进行全方位、多角度的安全培训教育，切实提升企业负责人、安全管理人员、从业人员等的安全意识。要以此次事故为警醒，组织召开警示教育会议，深入剖析事故背后的深层成因，以及暴露出的管理漏洞、制度缺陷等诸多问题，有针对性地制定落实整改措施，并健全企业安全生产长效管理机制。

（五）持续压实行业监管责任，严厉打击违法违规行为。

住建部门要严格履行行业监管职责，督促燃气经营企业与施工企业坚守安全生产红线意识与底线思维，严格落实安全生产主体责任与各项规章制度，依法依规开展生产经营活动。要提高燃气、建设施工等领域执法检查力度，严厉打击违法违规行为，倒逼企业落实安全生产主体责任。加大对涉及到燃气管网附近施工工程的监督排查力度，将事故隐患消灭在萌芽之中。能源部门要强化对电力建设工程安全监督检查工作，严格电力审批和施工过

程安全监管，避免出现非法施工、盲目施工行为。各有关部门要牢固树立“防胜于救”理念，深刻吸取此次事故教训，全面查摆各行业领域安全监管、责任落实等方面存在的短板和不足，有针对性地制定整改措施，全面提升行业安全生产管理水平。