南票大兴葫芦岛鑫海矿业有限公司“10•24”一般冒顶片帮生产安全事故调查报告

文章来源：南票区应急管理局 发布时间：2023-11-16 分享到：

南票区政府事故调查组

2023年11月9日

目 录

一、事故基本情况 . . . 2
（一）事故发生单位概况 . . . 2
（二）事故发生单位安全管理情况 . . . 3
（三）事故发生经过 . . . 3
（四）事故现场情况 . . . 5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 . . . 5
二、事故应急处置及评估情况 . . . 5
（一）事故信息接报及响应情况 . . . 5
（二）事故现场应急处置情况 . . . 7
（三）事故应急处置评估 . . . 7
三、事故原因分析 . . . 7
（一）事故原因分析 . . . 7
（二）事故直接原因 . . . 8
（三）事故相关检验检测和鉴定情况 . . . 8
（四）其他可能因素排除 . . . 8
（五）事故间接原因 . . . 8
四、有关责任单位存在的主要问题 . . . 9
（一）葫芦岛鑫海矿业有限公司 . . . 9
（二）大兴乡工业办 . . . 9
（三）大兴乡党委政府 . . . 10
五、对有关责任人员及单位处理建议 . . . 10
（一）不予追究责任的人员 . . . 10
（二）对公职人员的处理建议 . . . 10
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 . . . 11
（四）其他处理建议 . . . 13
六、事故主要教训 . . . 13

七、事故整改和防范措施 13
八、附件 14
（一）事故调查组成员名单及签字表 14
（二）技术调查报告 14
（三）管理调查报告 14
（四）应急处置及评估报告 14
（五）检测报告 14
（六）现场勘验报告 14
（七）直接经济损失统计表 14

南票大兴葫芦岛鑫海矿业有限公司“10·24”一般冒顶片帮生产安全事故调查报告

2023年10月24日10时10分许，位于南票区大兴乡葫芦岛鑫海矿业有限公司-230米水平掘进运输巷穿脉与延脉交叉口处发生一起冒顶片帮事故，造成一人死亡，直接经济损失173.33万元。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，要求立即查明事故经过、原因、人员伤亡和经济损失，认定事故性质和责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》等规定，10月24日，南票区政府成立了由区委常委、副区长任组长，区应急局、葫芦岛市公安局南票分局、区总工会、大兴乡政府为成员的南票大兴葫芦岛鑫海矿业有限公司“10·24”一般亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请区纪委监委介入调查，国家矿山安全监察局辽宁局全程参与该起事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和检测鉴定，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组认定：葫芦岛鑫海矿业有限公司“10·24”一般冒顶片帮事故是因班长丁*没有观察巷道安全状况、没有履行敲帮问顶职责进入巷道造成的一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

葫芦岛鑫海矿业有限公司于2005年12月9日成立，法定代表人丁*，类型为有限责任公司，位于葫芦岛市南票区大兴乡仇化屯村，法人丁*，实际投资人张*武，生产规模13万吨，开采矿种为钼矿、铅矿、锌矿，采矿许可证证号C2100002012043210124509有效期自2017年04月25日至2027年04月25日，开采深度从69米至-420米，安全生产许可证证号（辽）FM安许证字〔2022〕YP031009J，有效期自2022年02月05日至2025年02月04日。

葫芦岛鑫海矿业有限公司《初步设计》和《初步设计安全专篇》由山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制，编制时间为2012年5月，设计的开采对象为1号铅锌矿体、2号和3号钼矿体，开采方式为斜井开拓，设计为3条井筒，分别为1号斜井，2号充填井及回风斜井，1号斜井作为提升井，2号为充填井，回风斜井作为回风用及第二个安全出口，1号斜井与盲斜井构成矿山提升系统，巷道净断面为2.5×2.63平方米，设计主要中段有-170米、-200米、-230米、-260米、-290米、-320米、-350米中段，其中-170米中段为回风中段。

（二）事故发生单位安全管理情况

葫芦岛鑫海矿业有限公司现在有管理人员和从业人员共计45人，配备了五职矿长，分别是矿长杨*远，负责矿山全面工作；生产副矿长张*永，负责矿井生产、安全工作；安全副矿长谭*，负责矿井安全工作；机电副矿长马*吉，负责矿井机电工作；工程师张*生，负责矿井技术工作。现在井下掘进工作面布置在-230米水平和-290米水平，没有采矿工作面。设置了安全科和技术科，在2023年初从业人员已全部参加复工复产前安全生产教育培训，制定了较为完善的安全管理制度，其中顶板管理制度贯彻落实考核机制没有建立，敲帮问顶工作由负责出矿石维修工作的班长负责。

（三）事故发生经过

葫芦岛鑫海矿业有限公司于2023年3月15日通过《关于2023年度南票区非煤矿山企业生产、建设应具备条件的通知》（南票区应急局2号文件）验收，现在处于生产状态。

事故发生前，-230米水平掘进运输巷穿脉巷因没有找到矿，停掘停工至今已经一个多月了，经矿领导决定10月23日四点班对-230米水平掘进运输巷延脉再次进行爆破掘进，在10月24日8时许，矿长杨*远和安全矿长谭*安排工作，让维修班班长丁*带领从业人员董*、刘*川和周*查看新到的扒爪机能否运到-230米水平掘进运输巷延脉，同时，安排班长丁*检查-230米水平掘进运输巷延脉巷顶板浮石情况。

10时许，丁*等4人到达-230米水平掘进运输巷车场，周*在车场没有进入延脉巷。

10时6分许，丁*、董*和刘*川3人到达延脉巷入口处，丁*对董*和刘*川说“你俩把水管接上，我去延脉巷里面看看”。

10时10分许在外面的董*听到丁*“妈呀”一声喊，就喊“老丁”，没有回音，随后董*跑到-230米水平掘进运输巷穿脉和延脉交叉口处，看见丁*蜷缩着，身体右侧朝上，侧倒在地上，裤腰带呈解开状态，丁*右侧耳朵有血迹，身旁有2块断裂的岩石。

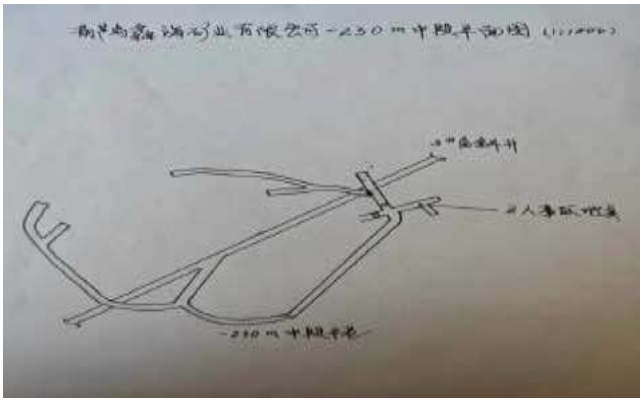


图1 -230米水平掘进运输巷平面图

（四）事故现场情况

事故地点位于葫芦岛鑫海矿业有限公司-230米水平掘进运输巷穿脉与延脉交叉口处，矿床内基岩基本属于坚硬的层状工程地质岩组，-230米水平掘进运输巷巷道为角砾岩构成，长约150米，现-230米水平掘进运输巷延脉掘进巷长约13.5米，高约2.63米，距离延脉掘进巷道头2米处是穿脉掘进巷，穿脉掘进巷现长约6米，高约2.63米，为停掘停用巷道，巷道地面布满该矿井下从业人员排泄粪便，穿脉掘进巷与延脉掘进巷交叉口高约3米，宽约3米，-230米水平掘进运输巷穿脉掘进巷与延脉掘进巷交叉口巷道地面上，有2块已经断裂岩石，整块岩石长约0.5米，宽约0.35米，厚约0.25米，在2块断裂岩石上方顶板处有长约0.5米，宽约0.35米的新掉落痕迹。（见图2、图3）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成一人死亡，死者丁*，男，汉族，1977年12月16日出生，47岁，户籍所在地：辽宁省葫芦岛市连山区杨家杖子友好路18号2单元120室，身份证号码：211402********211X，生前为葫芦岛鑫海矿业有限公司维修班班长。

2.根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定事故直接经济损失为173.33万元。（见附件7）

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

在10月24日10时10分许，事故发生后，董*让刘*川打电话告诉矿长杨*远，杨*远让安全矿长报告投资人张*武，接到报告后张*武立即让人拨打120急救电话，召集矿上相关人员来到井口等待救援。



图2 现场掉落岩石

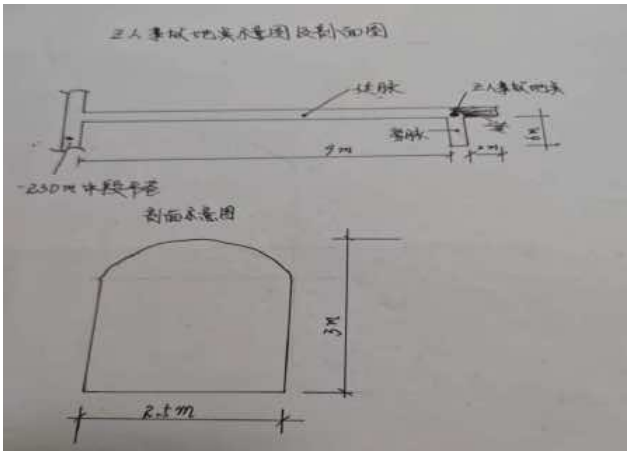


图3 事故地点示意图及剖面图

在10时25分许，丁*被运到地面，被随后到达井口的120急救医生实施抢救。

在10时40分许，该公司投资人张*武听到医生确认丁*死亡信息后，立即向区应急局汇报该起事故，区应急局按照规定上报区政府、市应急局和国家矿山局辽宁局。

区委常委、副区长接到报告后要求立即启动非煤矿山生产安全事故应急救援预案，并赶赴现场指导善后处理和事故调查工作， 当日，南票区成立了由区委常委、副区长任组长，区应急局、葫芦岛市公安局南票分局、区总工会、大兴乡政府为成员的事故调查组，开展事故调查工作。

同时，在接到区应急局报告后，市应急局主管副局长带领相关科室人员来到事故现场指导事故调查工作。

（二）事故现场应急处置情况

在10月24日10时10分许，事故发生后，董*让跟在后面的刘*川喊在车场的周*，两个人赶到事发地点，见丁*蜷缩着躺在巷道地面上，两个人帮忙把丁*扶到董*背上，三人来到-230米水平掘进运输巷车场，刘*川打电话到地面提升机房，报告正在提升机房的矿长杨*远井下发生伤人事故情况，这时董*、周*找来风筒布对折后放到矿车里，把丁*放到风筒布上，大约10时25分许，丁*随着矿车来到井口。10时30分许，120急救车来到井口，经医护人员检查，宣告丁*已无生命体征，确认死亡。

（三）事故应急处置评估

通过对事故发生后的应急响应、预案启动、应急组织、现场

救援处置、善后赔偿及社会舆情控制等工作情况进行评估，认为该起事故应急处置符合当时实际情况、救援及时、合理，善后赔偿已赔付到位，尸体已经火化，家属情绪稳定，社会舆情平稳。

三、事故原因分析

（一）事故原因分析

首先，班长丁*在没有观察巷道安全状况及没有履行敲帮问顶职责的情况下，便进入巷道想小便时，被顶板浮石掉落砸中；其次，葫芦岛鑫海矿业有限公司在顶板管理制度贯彻落实方面没有建立考核机制、隐蔽致灾因素普查台账对矿区所处的构造部位、主要构造方向没有普查到位；再加之，大兴乡对地下矿山督促检查工作没有按照检查计划实施检查，致使事故发生。

（二）事故直接原因

丁*在进入巷道前没有观察巷道安全状况、没有履行敲帮问顶职责，被掉落的浮石砸中。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

尸检报告编号：（葫）公（司）鉴（法医）字[2023]029号，鉴定意见：根据对尸体检验所见结合案情，丁*符合因胸腹腔脏器损伤死亡。

（四）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问、尸检报告综合分析，排除刑事案件及自身突发疾病，巷道现场没有积水和淋水排除透水事故，当天没有爆破排除爆炸及火药爆炸事故，巷道中没有电气设备排除触电事故，尸检报告为肋骨多处骨折排除中毒窒息事故，巷道内没有机械设备和运输车辆排除机械伤害和车辆伤害。

（五）事故间接原因

一是葫芦岛鑫海矿业有限公司顶板管理制度贯彻落实考核机制没有建立；二是葫芦岛鑫海矿业有限公司隐蔽致灾因素构造部位、主要构造方向普查不彻底。三是大兴乡工业办对葫芦岛鑫海矿业有限公司地下矿山督促检查没有按照检查计划实施检查。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）葫芦岛鑫海矿业有限公司

1.板管管理制度贯彻落实考核机制没有建立。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定[1]，生产经营单位应当建立相应的机制，加强对顶板管理制度落实情况的监督考核，

2.葫芦岛鑫海矿业有限公司隐蔽致灾因素构造部位、主要构造方向普查不彻底。违反了《非煤矿山隐蔽致灾因素普查治理工作的通知》（矿安〔2022〕76号）[2]，应当查明矿区所处构造部位、主要构造方向，以及各级结构面的分布、产状、形态、张开度、粗糙度、充填胶结特征、规模和充水情况，采取有效措施进行治理。

（二）大兴乡工业办

大兴乡工业办作为属地监管部门，对属地的地下矿山督促检查没有按照检查计划实施检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第

（二）款的规定[3]，对辖区生产经营单位安全生产状况监督检查

没有按照检查计划实施检查。

（三）大兴乡党委政府

未严格落实南票区非煤矿山安全生产政策的相关规定，对安全生产工作没有抓实抓到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员

丁*，男，2023年6月任葫芦岛鑫海矿业有限公司维修班班长，负责出矿石维修及敲帮问顶工作，安全意识淡薄，没有观察巷道安全状况，没有履行敲帮问顶职责，在该起事故中负直接责任，鉴于在事故中死亡，免于追究其刑事责任。

（二）对公职人员的处理建议

1.张*学，男，大兴乡工业办副主任，分管安全生产工作，2023年年初任工业办副主任，对葫芦岛鑫海矿业有限公司安全生产检查没有按照计划落实，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第（二）款的规定，建议区纪委监委给予诫勉谈话。

2.高*，男，党员中共，大兴乡工业办主任，分管安全生产工作，2023年年初任工业办主任，对葫芦岛鑫海矿业有限公司安全生产检查没有按照计划落实，对事故发生负有责任，违反了

《中华人民共和国安全生产法》第九条第（二）款的规定，建议区纪委监委给予诫勉谈话。

3.梁*，男，党员中共，大兴乡工业副乡长，分管安全生产工作，2022年12月任副乡长，对大兴乡工业办安全生产工作督

促有疏漏，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第（二）款的规定，建议区纪委监委给予批评教育。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.谭*，男，葫芦岛鑫海矿业有限公司安全矿长，负责矿山安全工作，2022年6月任该职务，没有及时排查企业生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定[4]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[5]，建议葫芦岛鑫海矿业有限公司暂停其安全矿长职务，并由南票区应急管理局对其处上一年年收入（三万五千元）百分之三十的罚款。

2.张*永，男，葫芦岛鑫海矿业有限公司生产矿长，负责矿山生产安全工作，2022年1月任该职务，没有履行管生产必须管安全，没有及时排查企业生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条第（三）款[6]及第二十五条

第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议葫芦岛鑫海矿业有限公司暂停其生产矿长职务，并由南票区应急管理局对其处上一年年收入（六万元）百分之三十的罚款。

3.杨*远，男，葫芦岛鑫海矿业有限公司矿长，负责矿井全

面工作，2022年1月任该职务，没有督促、检查本单位的安全

生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定[7]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定[8]，建议由南票区应急管理局对其处上一年年收入（七万两千元）百分之四十的罚款。

4.丁*，男，葫芦岛鑫海矿业有限公司法人，负责公司全面工作，2022年1月任该职务，没有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，违反了《安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由南票区应急管理局对其处上一年年收入（六万元）百分之四十的罚款。

5.葫芦岛鑫海矿业有限公司，2023年10月24日发生一起冒

顶片帮死亡事故，死亡一人，该单位板管管理制度贯彻落实考核机制没有建立及隐蔽致灾因素构造部位、主要构造方向普查不彻

底，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[9]和《辽宁

省安全生产行政处罚自由裁量指导标准》的规定[10]，建议由南票区应急管理局对该单位处五十万元罚款的行政处罚。

（四）其他处理建议

大兴乡党委政府对安全生产工作没有抓实抓到位，建议大兴乡党委政府向南票区政府做深刻检查。

六、事故主要教训

认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述不深刻，在矿山风险研判、管理人员专业知识、隐蔽致灾因素普查及顶板制度等方面存在不足，特别是地下矿山要加强机械化减人、机械化换人、实行机械化作业等方面明显存在短板，企业及行业管理部门要加强隐患排查治理，强化监管执法力度，及时消除事故隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）葫芦岛鑫海矿业有限公司要全面深入学习领会习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上，生命至上，进一步压实企业主体责任，从根本上消除事故隐患，强化班组长严格

履职尽责，要建立和完善顶板制度考核机制，落实顶板安全风险

分级管控和隐患排查治理制度，实行顶板分级管理，明确不落实责任后果，强化责任意识，提高工作效率。

（二）葫芦岛鑫海矿业有限公司要严格执行《非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理工作的通知》，查明矿区所处的构造部位、

主要构造方向，确定结构面的级别和主要不良结构面，进行工程地质分析，采取有效措施，保证人员具备相关应急处置知识和能力。

（三）大兴乡要加强对辖区内企业督促检查工作，按照检查计划定期开展地下矿山顶底板专项检查，吸取事故教训，建立安全风险长效机制，坚决守牢安全红线和底线。

八、附件

（一）事故调查组成员名单及签字表

（二）技术调查报告

（三）管理调查报告

（四）应急处置及评估报告

（五）检测报告

（六）现场勘验报告

（七）直接经济损失统计表

南票区政府事故调查组

2023年11月9日

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[2]《非煤矿山隐蔽致灾因素普查治理工作的通知》（三）地压致灾因素普查治理：1.主要地质构造。查明矿区所处构造部位、主要构造方向，以及各级结构面的分布、产状、形态、张开度、粗糙度、充填胶结特征、规模和充水情况，确定结构面的级别及主要不良优势结构面，评价矿体及围岩的岩体结构、岩体质量，进行工程地质分区，分析其对矿床开采的影响；采取有效措施进行治理。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九条第（二）款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第三条第（三）款：安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[10]《辽宁省安全生产行政处罚自由裁量指导标准》【裁量指导标准】违反前款规定的违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：对一般事故负有责任的，按以下标准进行裁量：（2）造成1人死亡，或者3人以上不足6人重伤（包括急性工业中毒），或者300万元以上不足500万直接经济损失的，处四十万元以上六十五万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照该罚款数额的二倍以上五倍以下处以罚款；

【责任编辑：市南票区】　　【收藏】　　【关闭窗口】

设为主页 | 加入收藏 | 公文传输系统 | 网站地图 | rss订阅

主办：葫芦岛市南票区人民政府办公室　技术支持：葫芦岛市信息中心
信息维护：4191878　网站群系统维护：3122266
地址：葫芦岛市南票区龙首路42号　邮箱：npqzfwz@163.com
网站标识码：2114040003
辽ICP备：09004425
辽公网安备 21140402000105号

政府网站找错