福建泉州南安国际石材智慧产业园标准厂房项目供配电工程“6·9”一般爆炸事故调查报告

福建省人民政府事故调查组

目 录

一、事故有关情况.....6

（一）事故发生单位及相关单位概况.....6

（二）事故发生单位安全管理情况.....11

（三）事故发生经过.....12

（四）事故现场情况.....13

（五）坍塌房屋建造及安全情况.....15

（六）园区及10KV电力进线工程概况.....16

（七）燃气管道情况.....16

（八）工程项目招投标情况.....17

（九）事发地天气情况.....18

二、事故应急处置及评估情况.....18

（一）事故信息接报及响应情况.....18

（二）事故现场应急处置情况.....19

（三）医疗救治和善后情况 20

（四）事故应急处置评估.....21

三、事故原因分析.....21

（一）直接原因分析.....21

（二）其他可能因素排除.....25

四、有关责任单位存在的主要问题.....25

（一）事故单位.....25

（二）地方政府及有关监管部门.....35

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....37

（一）建议移送司法机关处理的人员.....37

（二）有关公职人员.....38

（三）事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议.....45
（四）责成作出深刻检查单位.....47
六、事故整改和防范措施.....47

福建泉州南安国际石材智慧产业园标准厂房项目供配电工程“6·9”一般爆炸事故调查报告

2025年6月9日22:30许，泉州市南安市水头镇下店村南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程），在非开挖水平定向钻作业过程中，回拖电力套管束发生导向错孔，导致现场燃气管道破裂、泄漏，进而引发爆燃，造成2人死亡、6人受（烧）伤，一栋两层半石头与砖混结构自住民房倒塌、周边房屋不同程度受损，直接经济损失578.58万元。

事故发生后，省委省政府领导同志多次作出批示，对抢险搜救、善后处置、举一反三、防止次生灾害和事故调查工作提出了明确要求。省长赵龙，常务副省长王永礼，副省长李建成、魏晓奎等领导同志第一时间分别作出批示，要求全力搜救人员，做好家属安抚、舆情管控工作；要加快管道修复，关注关联用户用气关停安全；要认真调查事故原因，依法依规严肃处理。全省各地各有关部门要深刻吸取事故教训，必须始终绷紧安全生产这根弦不放松，始终战战兢兢、如履薄冰。进一步加大隐患排查力度，将风险降到最低；压实各方责任特别是企业主体责任，加强员工教育培训，坚决杜绝违规操作，对违法违规行为要依法依规严肃处理。省应急厅和泉州市、南安市党委政

府有关领导率应急、消防、公安、医疗以及属地乡镇负责同志赶赴现场，全力开展应急救援处置。

根据省委省政府领导同志的批示精神，依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经福建省人民政府批准，由省应急厅牵头，组织省公安厅、发改委、住建厅、总工会和泉州市政府等部门和单位，成立了福建省人民政府泉州南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程）“6·9”一般爆炸事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面深入开展事故提级调查处理工作，调查组组长由福建省应急厅副厅长姚朝钟担任。同时，聘请建筑施工、城镇燃气、工艺安全等方面的专家参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调阅资料（法规标准）、询问谈话、现场开挖、现场勘验、专家论证等方式对相关问题进行核实比对和综合分析，查明了燃气管道泄漏原因，事故发生经过、应急救援、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，以及整改和防范措施。

经调查认定，**泉州南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程）“6·9”一般爆炸事故是一起因建设项目参建各方安全生产主体责任缺失，设计单位无勘察资料开展建设工程设计，中标单位未履行招投标**

承诺，现场监督检查不到位，专业分包单位违法违规再分包，施工现场安全管理缺失，施工单位无施工资质、未编制专项施工方案、无安全技术交底，违章野蛮施工，现场作业人员在燃气泄漏扩散区域违规使用手机，建设单位履行工程建设安全管理职责不到位，未委托工程监理，且不实行自我管理，燃气管道保护各相关方施工现场监护不到位，属地政府有关部门安全监管不到位等问题而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生单位及相关单位概况。

1.南安市园区开发建设集团有限责任公司。

南安市园区开发建设集团有限责任公司[1]（以下简称“园区集团”）为事故工程项目建设单位。南安市国资委全资控股国有企业，成立于2017年11月22日，公司类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：黄哲强，登记机关：南安市市场监管局，公司所属行业：房屋建筑业，经营范围：工程管理服务等。

2.泉州亿兴电力工程建设有限公司。

泉州亿兴电力工程建设有限公司[2]（以下简称“亿兴公

[1] 南安市园区开发建设集团有限责任公司统一社会信用代码：91350583MA2YQHQU03，注册资本壹拾亿圆整。经营范围：一般项目：土地整治服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；电子元器件制造；五金产品制造；五金产品零售；纸制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；花卉种植；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；消防器材销售；安全、消防用金属制品制造；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；针纺织品及原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；林木种子生产经营；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：福建省泉州市南安市省新镇茂盛路360号。

[2] 泉州亿兴电力工程建设有限公司统一社会信用代码：91350500156125176N，注册资本：伍亿圆整。经营范围：承装（承修、承试）电力设施（含带电作业）；无人机巡检；电力工程施工总承包、建筑工程施工总承包、

司”）为事故工程项目中标施工单位。国有控股公司，隶属于福建省亿兴投资集团有限公司（以下简称“亿兴投资集团”），成立于2001年09月21日，公司类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：曾 铮，登记机关：泉州市市场监管局。泉州亿兴电力工程建设有限公司南安分公司是其分公司（以下简称“亿兴南安分公司”），负责人：郑万东。2024年12月分别取得《建筑业企业资质证书》[3]“电力工程施工总承包二级”“输变电工程专业承包二级”和“施工劳务不分等级，电子与智能化工程专业承包二级”；2023年2月9日，取得《安全生产许可证》，编号：（闽）JZ安许证字[2005]050068，许可范围：建筑施工，有效期：2023年2月15日至2026年2月14日；2024年10月14日，取得《承装（修、试）电力设施许可证》[4]“承装类二级、承修类二级、承试类二

市政公用工程施工总承包、通信工程施工总承包、机电工程施工总承包、城市及道路照明工程专业承包、输变电工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、电子与智能化工程专业承包消防设施工程专业承包相、防水防腐保温工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；变压器、整流器和电感器的制造、研发、销售；电容器及其配套设备、配电开关控制设备、其他输配电及控制设备、电工机械专用设备、其他未列明的电工器材、充电设备的制造、研发、销售；铁件、五金加工及销售；计算机系统与软件开发；自动化技术与产品开发；水泥制品制造；工程造价咨询；工程设计；工程勘察；信息技术咨询服务；其他信息系统集成服务；特种设备检测服务；电力咨询服务；教育咨询服务；人才中介服务；货物运输代理；物流代理服务；配电业务；单位后勤管理服务；物业管理；仓储代理服务；档案处理及档案电子化服务；代驾服务；正餐服务（不含国境口岸）；快餐服务（不含国境口岸）；餐饮配送服务（不含国境口岸）；劳务服务；会务服务；搬运装卸服务；花卉种植、养护与销售；汽车租赁；自有商业房屋租赁服务；其他未列明的机械设备租赁服务；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；智能输配电及控制设备销售；其他电子产品零售；其他室内装饰材料零售；五金零售；家具零售；其他日用品零售；文具用品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：福建省泉州市鲤城区城北路48号。

[3] 泉州亿兴电力工程建设有限公司《建筑业企业资质证书》：一、2024年12月19日，资质类别及等级：电力工程施工总承包二级，证书编号：D235039144，有效期至2029年12月18日，发证机关：福建省住房和城乡建设厅。二、2024年12月17日，资质类别及等级：输变电工程专业承包二级，证书编号：D335039141（临），有效期至2025年12月16日，发证机关：泉州市住房和城乡建设局。三、2024年12月27日，资质类别及等级：施工劳务不分等级，电子与智能化工程专业承包二级，证书编号：D335039141，有效期至2029年12月18日，发证机关：泉州市住房和城乡建设局。

[4] 泉州亿兴电力工程建设有限公司《承装（修、试）电力设施许可证》：许可类别和等级：承装类二级、承修类二级、承试类二级，许可证编号：4-5-00006-2005，有效期限：自2024年2月16日始至2030年2月15日止，发证机关：国家能源局福建监管办公室。

级”。

3.福建亿兴电力设计院有限公司。

福建亿兴电力设计院有限公司[5]（以下简称“亿兴设计”）为事故工程项目设计单位。国有控股公司，隶属于亿兴投资集团，成立于2002年3月28日，公司类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：李雄，登记机关：泉州市市场监管局。福建亿兴电力设计院有限公司南安分公司是其分公司[6]（以下简称“亿兴设计南安分公司”），负责人：黄华生。2024年12月28日，取得《工程设计资质证书》，资质等级：电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级，证书编号：A235004336，有效期：至2029年12月27日；2025年2月19日，取得《工程勘察资质证书》，资质等级：工程勘察专业类（工程测量、岩土工程）乙级，可承担本专业资质范围内各类建设工程项目乙级及以下规模的工程勘察业务。证书编号：B235004336，有效期：至2030年2月18日；2025年4月9日，取得《工程监理

[5] 福建亿兴电力设计院有限公司统一社会信用代码：91350500735689160S，经济性质：有限责任公司（法人独资），注册资本金：5388万元人民币，建立时间：2002年3月28日，法定代表人：李雄。经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；通用航空服务；测绘服务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程造价咨询业务；环境保护监测；环保咨询服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；在线能源监测技术研发工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会经济咨询服务；生态资源监测；电力行业高效节能技术研发，基础地质勘查；地质勘查技术服务；企业管理咨询；招投标代理服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；政府采购代理服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所：泉州市鲤城区北环城路13号楼。

[6] 福建亿兴电力设计院有限公司南安分公司统一社会信用代码：91350583MA31UFX40U，经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：环境保护监测；环保咨询服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务在线能源监测技术研发；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；生态资源监测；电力行业高效节能技术研发，基础地质勘查；地质勘查技术服务；企业管理咨询；招投标代理服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所：福建省泉州市南安市溪美街道宝顺路65号。

资质证书》，资质等级：电力工程监理甲级，可开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。证书编号：E135004339，有效期：至2030年4月9日。

4.福建省银邦电力工程有限公司。

福建省银邦电力工程有限公司[7]（以下简称“银邦公司”）为事故工程项目分包单位。公司成立于2016年07月29日，类型：有限责任公司，行业：土木工程建筑业，法定代表人：成冰锋，登记机关：南安市市场监督管理局。2024年12月分别取得《建筑业企业资质证书》[8]“电力工程施工总承包二级”和“输变电工程专业承包二级；地基基础工程专业承包二级”；2024年1月9日，取得《安全生产许可证》，编号：（闽）JZ安许证字[2018]050046，许可范围：建筑施工，有效期：2024年1月9日至2027年1月8日；2024年7月24日，取得《承装（修、试）电力设施许可证》[9]“承装类二级、承修类二级、承试类二级”。

---

[7] 福建省银邦电力工程有限公司统一社会信用代码：91350583MA34A14U41，注册资本：壹仟陆佰捌拾万圆整。经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建筑劳务分包；电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；通讯设备销售；通讯设备修理；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数字视频监控系统销售；商用密码产品销售；通信设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；家用电器零配件销售；电力设施器材销售；工程管理服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电线、电缆经营；照明器具销售；电气设备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所：福建省泉州市南安市柳城柳东2号东区住宅小区D幢303室。

[8] 福建省银邦电力工程有限公司《建筑业企业资质证书》：一、2024年8月15日，资质类别及等级：电力工程施工总承包二级，证书编号：D235415272（临），有效期至2025年8月14日，发证机关：福建省住房和城乡建设厅。二、2024年11月12日，资质类别及等级：输变电工程专业承包二级，地基基础工程专业承包二级，证书编号：D335089385（临），有效期至2025年11月11日，发证机关：泉州市住房和城乡建设局。

[9] 福建省银邦电力工程有限公司《承装（修、试）电力设施许可证》：许可类别和等级：承装类四级、承修类四级、承试类四级，许可证编号：4-5-00417-2018，有效期限：自2024年8月17日始至2030年8月16日止，发证机关：国家能源局福建监管办公室。

5.泉州飞凡穿越市政工程有限公司。

泉州飞凡穿越市政工程有限公司[10]（以下简称“飞凡公司”）为银邦公司劳务分包单位（事故工程项目现场施工单位）。公司由李毓翠（实际控制人为黄建彪）、黄应腿、付贵专（黄建彪私下给的股份）三个股东组成，分别占比80%、10%和10%，成立于2020年05月08日，类型：有限责任公司，行业：土木工程建筑业，法定代表人：黄应腿， 登记机关：泉州市鲤城区市场监督管理局。未取得《建筑业企业资质证书》等相关资质。

6.南安市燃气有限公司。

南安市燃气有限公司[11]（以下简称“燃气公司”）为事故燃气管道经营单位。公司成立于2006年01月24日，类型：有限责任公司(国有控股)，行业：电力、热力生产和供应业，法定代表人：尹 明，登记机关：南安市市场监督管理局。2021年9月16日，取得《特种设备使用登记证》，编号：管20闽C0309(18)，设备类别：公用管道。2024年7月2日，取得《燃气经营许可证》，许可证编号：闽202405210025G，经营类别：管道燃气(天然气)，经营区域：南安市行政区域内，许可证有

[10] 泉州飞凡穿越市政工程有限公司统一社会信用代码：91350502MA33U8A8X6，注册资本：贰佰万圆整。经营范围：市政工程、房屋建筑工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、电力工程、通信工程、园林绿化工程、管道工程的设计与施工；机械设备租赁；建筑劳务分包（劳务派遣除外）；建筑材料、装饰材料（以上均不含危险化学品）、五金产品、机械设备、通信设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：福建省泉州市鲤城区金龙街道古店社区江南大街6号鼎盛大观9幢B梯919室。

[11] 南安市燃气有限公司统一社会信用代码：91350583784521567 2，注册资本：叁仟万圆整。经营范围：燃气销售；经营燃气工程的设计、开发、施工与技术咨询；管道燃气设施的设计和安装；燃气设施与燃气器具的批发和零售、检验、维修和安装；燃气业务服务咨询、劳务服务咨询、商务服务咨询；设备租赁；水净化设备、空气净化设备、厨房设备、采暖设备、照明设备、厨房用具、整体橱柜、家用电器、智能家居产品、卫生洁具销售、安装、配送、维修服务；冷、热水、蒸汽的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：泉州市南安市柳城街道滨江路159号新鹭江花苑3楼。

效期限：至2027年7月2日。

（二）事故发生单位安全管理情况。

飞凡公司未设置安全生产管理机构及配置专兼职安全生产管理人员[12]，未建立健全本项目的安全生产责任制，未建立符合本项目的安全生产规章制度，未建立隐患排查治理、应急管理等制度和相关操作规程，主要负责人、项目负责人未经考核合格后上岗[13]，无专职安全生产管理人员。与施工单位未签订分包合同、安全生产协议[14]。无施工组织设计或专项施工方案[15]，无专人现场监护。现场作业人员未接受安全生产教育培训[16]，水平定向钻机和导向仪操作人员[17]持过期假证上岗[18]。银邦公司安全管理机构设置、安全管理制度基本齐全，但在管理制度落实上不到位，导致出现违法劳务分包，安全技术交底不落实，安全检查不到位等问题。

---

[12]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十三条 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。……。

[13]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号） 第三十六条施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）4基本要求。4.3 电力建设工程参建单位的主要负责人是本单位工程项目安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责。主要负责人及安全管理人员应经专项安全教育培训，并取得安全考核合格证明。

[14]《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）17.2 分包计划管理。17.3.1分包单位必须在分包合同、安全生产协议签订后方可进场施工。

[15]福建省工程建设地方标准《水平定向钻进管线铺设工程技术规程》（DBJ/T13-102-2019）6.1.2 定向钻铺管施工前，应制订施工组织设计或专项施工方案，经审批后，有关单位（部门）应做好技术交底工作。

[16]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十七条作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

[17]《水平定向钻机安全操作规程》（GB 20904-2007）3.1 操作人员应经过专门的培训，熟悉并掌握所操作水平定向钻机及配套设备的性能、构造、使用和维护保养的方法，培训合格后方可操作。

[18] 福建省工程建设地方标准《水平定向钻进管线铺设工程技术规程》（DBJ/T13-102-2019）3.0.7 定向钻铺管施工操作人员必须经技能培训考核合格后，方能上岗操作施工，同时应遵守相应的安全操作技术规程。

（三）事故发生经过。

通过现场勘验、询问，经综合分析，复盘事故发生经过。

飞凡公司从银邦公司承接一段沿滨海大道铺设约680米电力非开挖拉管劳务分包工程，从水头中建四局的一个工地到南辉石材城门口（水头镇滨海大道下店村路段），工程共分为五段，今年5月13日开工，事发前拉管工程已完成两段各约100米长的施工。6月5日开始在约140米长的事故段进行拉管工程施工（水头镇昌新石业门口道路）。6月5日完成导向孔施工，6月6日至8日先后完成三次孔径不断增大的扩孔。

6月9日9:00开始清孔，持续到18:00许清孔作业完成。为防止导向孔坍塌或堵塞，从18:00就开始直接拉管[19]。开始拉管时，由徐延军操作420kN水平定向钻机，其他人员配合作业，一直到20:00许发现拉不动了，又临时从附近调换了一台840kN水平定向钻机，从21:57开始改由黄应腿操作，接续拉管[20]。22:22分，事故坍塌房屋黄淑金老太太发现自家门口的孔在冒东西，从房屋侧门侧巷走出来，走到钻机旁向作业人员付朝光反映情况，付朝光转告黄应腿后，黄应腿让付朝光陪同黄淑金去查看情况[21]，而黄应腿继续操作钻机拉

[19] 2025年6月10日17:29黄应腿（泉州飞凡穿越市政工程有限公司法定代表人）《询问笔录》（南安市公安局）第3页：问：昨天晚上为什么那么晚还在施工？答：因为到昨天晚上6点左右才完成扩孔，扩好孔后如果没有马上拉管，孔又会被土或者石头堵住，又要重新扩孔，所以昨天扩好孔后就直接开始拉管，中间又重新调了一辆钻机也耽误了点时间，所以比较晚还在施工。

[20] 2025年6月10日12:50黄应腿（泉州飞凡穿越市政工程有限公司法定代表人）《询问笔录》（南安市公安局）第2页：问：你详细讲一下这段工程的施工过程？答：……，因为新调来的钻机徐延军开不习惯，所以就由我开钻机，徐延军就和其他工人一样配合拉管，……。

[21] 监控视频显示：22时26分作业人员付朝光与老太太走回事故坍塌房屋查看。22时27分老太太与作业人员付朝光进入侧巷。22时30分04秒付朝光已查清情况从侧巷出来，走向并接近钻机作业区域，同时伴有挥手动作。

管，但过了约 7 分钟，钻机没水停机。接着，黄应腿也跟着走向事故坍塌房屋查看情况，走出约 30 米开外，发现事故坍塌房屋外雨棚南侧地上有一个隆起的 30cm 高的鼓包，并嗅到很浓的天然气味道，感觉天然气管道泄漏了，于是迅速掉头往回跑，边跑边用手机拨打天然气公司工作人员电话，电话一接通，刚说了没两句话就发生爆炸，导致一栋两层半石头与砖混结构自住民房倒塌，爆炸冲击波对邻近建构筑物产生不同程度破坏，现场一片“狼藉”。

（四）事故现场情况。

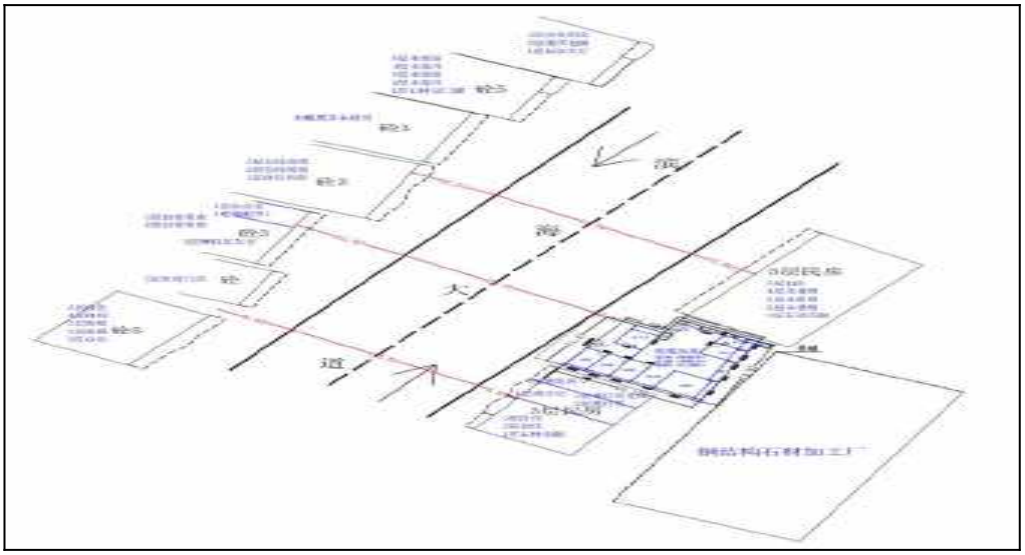


图 1　事故地点周边平面图



图 2　事故发生前现场图

经技术专家模拟测算，爆炸威力为 35.74 公斤 TNT 当量，导致一栋两层半石头与砖混结构自住民房基本“夷为平地”，屋内仅住的黄淑金和其孙女全部罹难。爆炸所形成的球面冲击波，使紧邻西南侧的三层框架结构民房一层东北侧侧门被冲破，导致一层全面过火，二层部分房间着火，其中：住在一层的屋主重度烧伤；事发时养生馆一层两名服务员重度烧伤，着火后，一人跑向楼顶等待救援、一人跑向公路对面逃生。紧邻东北侧的五层框架结构民房，事发时屋内无人，但玻璃、门窗及外墙受爆炸冲击波影响受损。紧邻东南侧的意隆石材厂，半敞开式钢结构，采用彩钢板围护，厂房与事故坍塌房屋之间设有围墙，事发时厂房内无人上班，但爆炸冲击波造成围墙、彩钢板等设施受损。距事发地约 18 米处，一辆从东北朝西南正常行驶中的汽车，碰巧遭遇爆炸飞出的铁器波及，造成车辆驾驶人员颅骨骨折。现场两名施

工作业人员黄应腿、付朝光也受到烧伤。同时，受冲击波与反射波叠加影响，事发点道路对面及周边部分房屋的门窗、玻璃、卷帘门和外墙等也受到不同程度破坏。爆炸后事故现场持续燃烧，时不时有电火花出现。



图 3 事故发生后现场图

（五）坍塌房屋建造及安全情况。

坍塌房屋门牌号为下店村公路边 16 号，房屋为自住房，产权人为黄种航。房屋为混杂结构，一层石结构，二三层砖混结构，占地面积约 210㎡。房屋一层卫生间下有一废弃井（已封闭、弃用），卫生间后的室外地下设有化粪池，老人房间外侧室外墙角有排水沟。房屋一层石结构建于 1983 年，二、三层砖混结构建于 2003 年。南安市和泉州市分别于 2019 年 4 月、2020 年 5 月进行房屋安全隐患自查排查，排查结论“暂无安全隐患，可继续正常使用”；2023 年 4 月，在城乡自建房

安全专项整治排查活动中，排查结论：该坍塌房屋结构状况“无变形损伤”，初步判定“暂未发现安全隐患”。

（六）园区及10KV电力进线工程概况。

2020年11月，南安市启动国际石材智慧产业园项目，规划总面积2002亩，计划总投资40亿元，包括标准厂房及市政基础设施等子项目（包含电力工程等）。项目于2022年2月获南安市发改局审批立项(南发改投〔2022〕18号)，批准项目总投资额为97597.26万元(其中:建安工程费57567.25万元)，建设主体为园区集团，建设资金来源为国企自筹。项目于2024年1月在南安市公共资源交易中心开标，2024年4月正式进场施工，截至2025年6月初，已完成合同工程量的65%。

为解决园区入驻企业投产运营后的用电需求，南安园区集团于2024年启动“南安国际石材智慧产业园标准厂房项目(一期)供配电工程(开闭所新建工程)”，从110KV下邦变电站、110KV海联变电站引入电源，接入园区内开闭所。根据南安市供电公司批准的供电方案，明确从110kV下邦变电站、110kV海联变电站引入电源，接入园区内开闭所。设计单位:亿兴设计南安分公司；中标单位:亿兴公司；土建及基础专业分包单位:银邦公司；事故工程项目现场施工单位:飞凡公司。

（七）燃气管道情况。

南安市水头镇（滨海大道-南辉石材）中压燃气管道于

2019年7月1日建成，起点：滨海大道东侧工业大道北侧混凝土路面，终点：滨海大道东侧混凝土路面（下店中桥南侧）。该中压燃气管道沿滨海大道，呈西南-东北走向，总长度294.2m，管道直径0.11m，材质PE，设计压力0.4MPa。在滨海大道与工业大道交叉口（上游）、下店中桥南侧（下游）各设置一个截止阀。事故路段中压燃气管道埋深约为5.6米。

天然气主要成分为甲烷，属易燃易爆气体，密度比空气轻，与空气混合能形成爆炸性混合物。爆炸极限5-15%（v/v），最小点火能0.28mJ。

（八）工程项目招投标情况。

根据《泉州市人民政府办公室关于加快推进配套电力基础设施工程建设的通知》、《南安市供电服务保障专题会议纪要》和《战略合作协议》，2025年2月14日，园区集团委托南安供电公司进行公开招投标，3月14日，亿兴公司提交该项目供配电工程《投标文件》（技术标、商务标等）。裕正招标公司于3月14日在泉州丰泽进行开标，经评审及推荐中标候选人，并予以公示，公示后确认亿兴公司中标[22]，发出《中标通知书》。3月18日，亿兴公司向园区集团发去《授权书》，授权亿兴南安分公司全权负责该中标项目相关事宜[23]，包括签订施

[22]《招标投标法实施条例》第五十九条 ……。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

[23]《公司法》第十三条……公司可以设立分公司。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

《民法典》第七十四条 法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

工合同、施工组织、工程款项收取与结算等手续办理。2025年4月8日，园区集团分别与亿兴南安分公司、亿兴设计南安分公司签订《电力建设工程承包合同》和《电力工程勘察设计合同》。2025年5月初，亿兴南安分公司进场启动施工。

（九）事发地天气情况。

根据南安市气象局提供的水头镇自动气象站06月09日01时至10日00时的监测资料显示：事发地22时温度28.1℃，湿度82%，偏东北风，风速3.1m/s（对应2级风），雨量0.0mm；23时温度28.5℃，湿度79%，偏东北风，风速4.2m/s（对应3级风），雨量0.0mm。22-23时段内无降水，风力整体较弱且以偏东北风向为主。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

6月9日22:30许事故发生，22:30许事故现场施工负责人黄应腿电话告知燃气公司巡线员苏少锋，同时周边群众拨打了119、110、120报警电话。22:35南安市政府总值班室从“南安应急群”获悉事故信息。23:17南安市应急局向南安市政府总值班室报告事故情况。10日0:01、0:55南安市政府总值班室分别向泉州市政府总值班室、省政府总值班室报告。6:37、7:15和7:47南安市政府总值班室接连三次向泉州市政府总值班室续报5名受伤人员信息。8:47南安市政府总值班室向泉州市政府总值班室续报2名被困人员已死亡信

息，并于8：58分别向省委、省政府总值班室报告。9：12泉州市应急局通过全国突发事件应急指挥综合业务系统上报事故信息。12日14：04，南安市政府总值班室向泉州市政府总值班室续报新增1名烧伤人员信息[24]。

接到事故报告后，泉州市、南安市和水头镇党委政府及其各有关部门（单位）快速响应，及时启动应急预案，迅速组织相关救援力量投入事故现场应急救援工作。立即成立现场指挥部，召开协调处置会，对现场救援和善后处置工作进行全面部署。22：45水头消防救援站先期抵达事故现场，后续120、公安及其他消防救援力量相继抵达事故现场。

（二）事故现场应急处置情况。

事故现场现场指挥部先后调派泉州、南安市消防车14辆、救援人员82人、救援犬4只赶赴事故现场，参与现场救援工作；公安部门先后出动警力115人，负责现场交通管控，疏散群众，协助救援，维护秩序及舆情管控等工作；120调度救护车6车次、医务人员12人开展伤亡人员救治工作；电力、天然气部门到场断电断气。23：37火势得到控制。23：45明火被扑灭。同时调集蓝天、极光救援队和福建嘉旭建筑工程有

[24] 2025年6月12日南安市委市政府总值班室记录显示：12日11：00许接报并核实，11日上午910医院接诊1名烧伤者（黄应腿，男，34岁），烧伤33%，系事故中泉州飞凡穿越市政工程公司现场负责人。

2025年6月10日12：50黄应腿（泉州飞凡穿越市政工程有限公司法定代表人）《询问笔录》（南安市公安局）第2-3页：问：你详细讲一下这段工程的施工过程？答：……，电话一接通我刚说了没两句话突然就发生了猛烈的爆炸，当时我全身都是火，我把身上的火灭了之后我害怕再次爆炸，就跑到马路上拦车，不让车再开过去，……我一个工友就载我回石井联丰村住的地方，我冲了凉发现全身火辣，就打了120，救护车就把我送到了成功医院，事情经过就是这样。

经核实：黄应腿自述，事发时他距事发地10米左右，当晚事故发生后，自我感觉较好，便自行离开现场，返回石井镇联丰村的家中洗澡，后来感觉身体不适，由同事拨打120，23：33经120送至南安市成功医院治疗（平时微信名为“黄跃”，同事可能不知道真名，就以“黄跃”名字帮忙办理入院手续），后经医院给与清创湿润烧伤膏涂敷，补液，吸氧等对症处理；6月11日上午自行要求出院前往910医院治疗。

限公司等社会救援力量52人，携带破拆、顶撑、生命探测仪等救援装备赶赴现场协助开展救援；紧急调配2台大型挖掘机、2台小型挖掘机、1部铲车和多部渣土车入场协同配合坍塌房屋搜救工作。紧邻坍塌房屋西南侧的三层民房着火后，其中一名养生馆服务人员跑向楼顶等待救援，第一时间得到水头消防救援站救助；10日8：31救援人员找到了坍塌房屋2名被困人员，经120现场确认均无生命体征。10：00事故现场应急处置工作完成。

（三）医疗救治和善后情况。

事故中6名受（烧）伤人员先后送往就近的滨海医院、海都医院、成功医院接受初步治疗和手术，其中5名烧伤人员接受初步治疗后又先后转往解放军910医院继续接受治疗，目前生命体征均平稳。善后处置工作由水头镇牵头负责，成立了供配电工程“6·9”一般爆炸事故善后工作领导小组，由镇主要领导任小组组长，党政领导任专班组长，相关部门负责人担任成员。下设医疗救治专班、房屋隐患排查及处置专班、善后安抚处置专班、舆论管控专班、配合事故调查及社会安定稳定专班，各专班耐心细致做好受害者家属安抚和善后处置工作，专班与受害者家属达成赔偿协议，6月23日，事故中2名死者均已火化。目前死者家属及受害者情绪稳定，舆情社情平稳。

（四）事故应急处置评估。

在本起事故应急处置过程中，各级党委政府及相关部门

单位事故救援指挥调度顺畅、应急响应迅速、救援行动科学、善后处理有序，未造成次生灾害和衍生事故。但事故信息报送不够及时、准确、完整，伤员信息存在迟报漏报问题。

三、事故原因分析

事故直接原因是：**违章野蛮施工，无岩土勘察违规进行设计，未编制施工组织设计，燃气管道保护现场各相关方监护不到位，无施工监理，在燃气泄漏扩散区域违规使用手机，导致本起事故发生。**

（一）直接原因分析。

1.燃气管道泄漏分析。

（1）未组织岩土工程勘察。未按《岩土工程勘察规范》[25]要求，在设计和施工之前进行岩土工程勘察，对非开挖穿越铺设电力保护套管范围内岩土参数，地下水位及其变化幅度，以及岩土层的类型、深度、分布、工程特性等基础资料未能及时掌握，为回拖电力保护套管发生错孔、划裂燃气管道埋下事故隐患。

（2）未编制施工组织设计。施工单位和建设单位未按《电力建设工程承包合同》要求[26]编制施工组织设计，导致主要分部分项工程安全施工规程、现场监护具体措施、施工机械操

[25]《岩土工程勘察规范》(GB50021-2022)(2022年版)1.0.3各项建设工程在设计和施工之前，必须按基本建设程序进行岩土工程勘察。4.1.11 详细勘察应按单体建筑物或建筑群提出详细的岩土工程资料和设计施工所需的岩土参数;对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。主要应进行下列工作:…… 3.查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力;……6.查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度。……。

[26]南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程）《电力建设工程承包合同》12.1发包人权利。12.1.2审批承包人编制的施工进度计划、施工组织设计、质量安全保证组织措施和技术措施。

作安全措施、安全技术交底以及工程项目高危作业预防监控措施应急预案等安全保证措施缺漏或无实质内容。

（3）燃气管道保护现场各相关方监护不到位。根据水头滨海大道电力铺管施工《燃气管道及附属设施保护方案》要求[27]，现场施工过程中，人员要在现场监护。6月5日导向孔施工时，水平定向钻机定向工和燃气公司人员均在现场监护[28]，钻头轨迹深度为8.3米（燃气管位深度为5.6米）；但在6月6至9日先后进行扩孔、清孔和拉管环节的施工过程中，水平定向钻机定向工和燃气公司人员均未在现场监护[29]。

（4）未委托监理工程师对工程施工实施监理。根据《电力建设工程承包合同》[30]，未委托监理工程师对工程施工实施监理，而建设单位未能履行监理职能，导致施工过程中旁站、安全技术交底、施工组织设计、钻机拉管动力不足原因分析、安全保证措施等方面问题无法得到落实。

（5）存在野蛮施工行为。燃气管道埋设于中粗砂层，该层土质疏松、结构性差，在回拖电力套管束时，可能已发生了导

---

[27]《燃气管道及附属设施保护方案》工程性质：管道铺设；施工方式：穿越顶管；影响情形描述：电力施工此次为顶管施工，与我司110穿越燃气管线平行交叉施工，电力施工顶管交叉点深度为8米，我司燃气管线深度为5.5米，现场监护；结合上述建设项目对燃气管道及附属设施影响情况，四方协商采取以下保护措施原管道保护。保护方案具体描述：**（落实以上保护措施具体实施方案）3.现场施工过程中，人员现场监护。**

[28] 2025年6月10日12：50黄应腿（泉州飞凡穿越市政工程有限公司法定代表人）《询问笔录》（南安市公安局）第4页：问：你们在施工时天然气公司是否有工作人员在场？答：在第一步导向时是一定有天然气的工作人员，因为他们要提供他们天然气管道的方向和深度，配合付贵专确定我们电力管道的方向和深度，但是在扩孔和拉管时天然气工作人员就没有一直在现场，偶尔到现场看一下我们施工就离开了。

[29] 2025年6月10日12：50黄应腿（泉州飞凡穿越市政工程有限公司法定代表人）《询问笔录》（南安市公安局）第4页：问：没有天然气工作人员在场为何你们能施工？答：因为这个行业基本上都是这样，导向的时候他们会到现场，扩孔和拉管没什么危险他们就很少去现场，只是偶尔去看看，所以我们都是按照我们的进度施工。

[30] 南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程）《电力建设工程承包合同》11.5本工程项目发包人委托（**无**）依法对工程施工实施监理。监理工程师：**无**。

向错孔，导致420kN小钻机拉管动力不足暂停，此时应认真分析原因，及时采取科学有效的补救措施[31]，而不是随意更换一台840kN动力大一倍的钻机于21:57重启拖拽作业，因动力过大，土质疏松，运动轨迹偏差更大，最终使回拖电力套管束缠绕割裂天然气管道，造成天然气泄漏。

2.燃气爆炸、房屋坍塌分析。

（1）坍塌及紧邻房屋、道路基础情况。一是坍塌房屋原一层石结构是在原盐田地上建成的，房屋基础处理是采用杂填土及三层条石作为下垫层，上下相邻层条石间存在水平缝，同层并排条石间存在竖向缝，整体呈错缝搭接构造。条石下方约有4米多厚人工填筑的杂填土，含有大量砖瓦碎屑，位于条石正下方与距地面2.68米地下水位上方，孔隙连通性强。二是紧邻的三层、五层框架结构民房钢筋混凝土圈梁下方与地下水位上方之间为粉质黏土，孔隙连通性不强。三是紧邻的石材厂混凝土覆盖层基础下方与地下水位上方之间为粉质黏土，孔隙连通性不强。四是紧邻的道路下方与距地面2.2米地下水位上方间的基础为水泥稳定层、碎石层、人工回填土，孔隙连通性不强。

（2）带压泄漏燃气扩散路径。天然气管道泄漏段位于道路下方2.5米厚的人工回填沙土层，该层由疏松、高孔隙率的中粗砂构成，渗透系数高，形成泄漏气体“天然”输导层。

[31]《水平定向钻机安全操作规程》（GB 20904-2007）6.8回拖扩孔过程中遇异常情况，如卡钻、水气路堵塞、旋转和回拖压力突变、地面和构筑物出现变化时，**应立即停机检查分析，必要时开挖检查**。

受坍塌和紧邻房屋、道路基础及地下水位的共同影响，泄漏喷出的天然气顺着“天然”输导层、杂填土、条石基础缝隙向上渗流，在坍塌房屋地面层下方积聚。一部分通过因地面不均匀沉降所产生的坍塌房屋墙根与其内外地面的裂缝冒出，或可能通过房屋侧巷后面废弃井、污水池、下水道等逸出[32]；一部分因扩散路径受阻，在带压燃气在地面上形成“高鼓包[33]”。室外，因事发时风力微弱，且受周边建构筑物阻挡，飘散在空气中的燃气气体形成了高浓度的“燃气气团”。

（3）可能点火源判断。结合询问笔录、监控视频和事发时间等信息，引发爆炸的点火源可能是违规拨打手机所致。主要理由：一是天然气的爆炸极限为5-15%、最小点火能为0.28mJ，手机接通瞬间产生的放电能量完全满足最小点火能阈值。二是与黄应腿《询问笔录》[34]所说的“电话一接通我刚说了没两句话就突然发生爆炸”相吻合。三是事发时监控记录显示：坍塌房屋南侧角落亮起火光的方位与黄应腿拨打手机的位置轨迹高度吻合。四是排除其他引火源的可能。根据事发时间、询问笔录和事故现场勘察等综合信息，可排除邻

[32] 2025年6月10日12:50黄应腿（泉州飞凡穿越市政工程有限公司法定代表人）《询问笔录》（南安市公安局）第2页：问：你详细讲一下这段工程的施工过程？答：……，一直到晚上10点出头，有一个附近的老太婆反映说她家门口有孔在冒东西，具体什么东西没说清楚，我就叫付朝光跟着老太婆去看看什么情况，……。

[33] 2025年6月10日12:50黄应腿（泉州飞凡穿越市政工程有限公司法定代表人）《询问笔录》（南安市公安局）第2-3页：问：你详细讲一下这段工程的施工过程？答：……，所以我就沿着付朝光和老太婆走的方向走过去，想去看看什么情况，走了大约30米，我就看到地上鼓起一个约30公分高的包，而且有很重的天然气味道，……。

[34] 2025年6月10日12:50黄应腿（泉州飞凡穿越市政工程有限公司法定代表人）《询问笔录》（南安市公安局）第2-3页：问：你详细讲一下这段工程的施工过程？答：……，电话一接通我刚说了没两句话突然就发生了猛烈的爆炸，当时我全身都是火，我把身上的火灭了之后我害怕再次爆炸，就跑到马路上拦车，不让车再开过去，……。

近建构筑物明火、雷电、吸烟、养生馆内明火和道路上行驶中的汽车等引火源。

（二）其他可能因素排除。

综合公安机关侦查、消防救援机构现场搜救和有关询问笔录调查等情况，排除雷管炸药、液化石油气罐、易燃液体包装物（如汽油桶、溶剂罐等）等因素引发爆炸燃烧，导致房屋坍塌的可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位。

1.泉州飞凡穿越市政工程有限公司。

（1）无资质违法违规从事电力施工活动。公司不具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，未取得任何建筑业企业资质证书[35]和《安全生产许可证》[36]，水平定向钻机及其配套设备操作人员未经专门培训[37]，违法违规从事电力非开挖拉管等工程施工活动，且未与员工签订劳动合同。

---

[35]《建筑业企业资质管理规定》（住建部22号令）第三条　企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。

福建省工程建设地方标准《水平定向钻进管线铺设工程技术规程》（DBJ/T13-102-2019）3.0.6 定向钻铺管勘察、设计、**施工**、监理等单位必须具有专业资质。

《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）17.4.1分包单位的资质必须符合国家建筑业企业资质管理的相关规定，并与所承揽的工程相适应，取得安全生产许可证和法人授权委托书。

[36]《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）第二条　国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）7.2.3施工单位安全生产责任。a）施工单位应当具备相应的资质等级，具备国家规定的安全生产条件，取得安全生产许可证，在许可的范围内从事电力建设工程施工活动。……。

[37]《水平定向钻机安全操作规程》（GB 20904-2007）3.1 操作人员应经过专门的培训，熟悉并掌握所操作水平定向钻机及配套设备的性能、构造、使用和维护保养的方法，培训合格后方可操作。

（2）存在违章野蛮施工行为。现场作业人员无相关设计图纸[38]组织施工[39]；作业前未进行岗前教育培训，未查询了解施工区域相关地质资料[40]；未编制专项施工方案，施工前未进行安全技术交底并形成记录[41]；未按规定要求记录导向数据[42]；回拖电力套管束时钻机出现拉不动情况，随意更换钻机[43]。

（3）施工过程人员现场监护[44]缺失。根据该工程项目与南安市燃气公司签订的《燃气管道及附属设施保护方案》要求，“现场施工过程中，人员要在现场监护”。据调查，只有6月5日导向孔施工时，现场有人监护，但在后续扩孔、清孔和拉管环节的施工过程中，现场均无人监护。

（4）作业人员安全意识淡漠，爆炸危险场所违规使用手机。由于作业人员岗前教育培训、安全技术交底和危险有害因素辨识不到位，且未制定具体的燃气泄漏应急处置措施，

---

[38] 2025年7月1日15:20付贵专《询问笔录》第3页：问：你是否见到过勘察图、设计图？本次施工的设计导向轨迹参数是否与设计图纸一致？答：没有。没有设计图，所以没有。

[39] 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第二十八条第一款 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计不得偷工减料。

[40] 福建省工程建设地方标准《水平定向钻进管线铺设工程技术规程》（DBJ/T13-102-2019）6.6.2进入施工现场生产人员上岗前必须进行安全教育培训，并了解施工现场地下设施和高空设施的位置和类型，编制管线事故防范应急预案，做好危险源辨识，消除事故隐患。

[41]《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）7.2.3施工单位安全生产责任。d)……。分部分项工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当向作业人员进行安全技术交底，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案，并由双方签字确认；对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及**危险性较大**的分部分项工程须**编制专项施工方案**并附安全验算结果，必要时召开专家会议论证确认。

[42]《水平定向钻敷设电力管线技术规定》（DL/T 5776—2018）6.3.8导向孔施工时，应全程监控记录钻头轨迹。……。

[43]《水平定向钻敷设电力管线技术规定》（DL/T 5776—2018）6.3.1 水平定向钻机的最大输出拉力，不应小于附录B规定的最大回拖力的1.5倍，也不宜大于3倍。

[44]《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）附录A**危险性较大**的分部分项工程。k）其他。3）地下暗挖、**顶管**、盾构、水上（下）、滩涂及复杂地形作业。17.5.8施工单位对关键工序、隐蔽工程、**危险性大**、专业性强的专业分包工程项目施工，**必须派人过程监督**。

导致作业人员缺乏燃气爆炸危险意识，明知管道燃气出现泄漏[45]，还在现场违规使用不防爆手机。

2.福建省银邦电力工程有限公司。

（1）违法违规再分包。违反《建筑法》《招标投标法实施条例》有关工程分包管理规定[46]和2025年签订的《电力建设工程专业分包合同》的约定[47]，将该专业分包工程违法违规再分包给无任何建筑业资质[48]和安全生产许可证的企业施工，且未签订正式施工合同[49]。

（2）落实公司安全管理制度不到位。公司建立了《安全技术交底制度》，但项目技术负责人没有落实安全技术交底[50]；建立了《分包管理制度》，但没有验证飞凡公司“资质证书”；建立了《安全检查制度》，但对飞凡公司劳务分包施工安全检查没有相关记录等。

---

[45] 2025年6月10日12:50黄应腿（泉州飞凡穿越市政工程有限公司法定代表人）《询问笔录》（南安市公安局）第2-3页：问：你详细讲一下这段工程的施工过程？答：……，所以我就沿着付朝光和老太婆走的方向走过去，想去看看什么情况，走了大约30米，我就看到地上鼓起一个约30公分高的包，而且有很重的天然气味道，**我就反应是天然气泄漏了**，……。

[46] 《建筑法》第二十九条第三款“禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其**承包的工程再分包**”。

《招标投标法实施条例》第五十九条 ……。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并**不得再次分包**。

[47] 亿兴南安分公司（承包人）与银邦公司（专业分包人）签订的《电力建设工程专业分包合同》（南安分公司2025年配电工程专业分包（施工区域二））9乙方。9.4 **禁止转包和再分包**。

[48] 《安全生产法》第四十九条 第一款生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[49] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，**认定无效：**（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；……。

[50] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发改委令第28号）第二十三条……。分部分项工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当向作业人员进行安全技术交底，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案，并由双方签字确认；……。

（3）落实企业安全生产主体责任[51]不到位。未编制该建设项目施工组织设计、施工方案和安全技术措施[52]；对该危险性较大的施工项目，未编制专项安全技术措施[53]或专项防护措施[54]；对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况未进行监督检查[55]；未对现场作业人员开展三级安全教育和定期安全生产教育培训工作[56]；等等。

（4）对施工现场存在的违法违规行为失管失察。未按专业分包合同[57]和电力建设工程危险性较大施工项目管理要求[58]配备现场安全监督人员，对飞凡公司在该工程项目施工现场存在的“违章野蛮施工行为”、“施工过程人员现场监

---

[51] 《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）17.5.4 施工单位实行劳务分包的，劳务分包单位应当具有相应的资质，**施工单位应对施工现场的安全生产承担主体责任**，履行对劳务分包安全管理职责，将劳务作业人员纳入其安全管理体系，落实安全措施，加强作业现场管理和控制。

[52] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发改委令第28号）第二十五条电力建设工程开工前，施工单位应当开展现场查勘，编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施并按技术管理相关规定报建设单位、监理单位同意。

[53] 亿兴南安分公司（承包人）与银邦公司（专业分包人）签订的《电力建设工程专业分包合同》（南安分公司2025年配电工程专业分包（施工区域二））附件1“2025年度工程施工安全协议”14）对危险性较大的施工项目，应**编制专项安全技术措施**并报甲方和监理审查通过后实施。

[54] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十条施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和**地下管线**等，应当**采取专项防护措施**。

[55] 亿兴南安分公司（承包人）与银邦公司（专业分包人）签订的《电力建设工程专业分包合同》（南安分公司2025年配电工程专业分包（施工区域二））附件1“2025年度工程施工安全协议”10）对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改。

[56] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发改委令第28号）第三十条施工单位应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应当按规定经过三级安全教育。

[57] 亿兴南安分公司（承包人）与银邦公司（专业分包人）签订的《电力建设工程专业分包合同》（南安分公司2025年配电工程专业分包（施工区域二））附件1“2025年度工程施工安全协议”4）施工期间，甲方指派王文艺、王锦上、黄军斌同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派成冰锋同志负责本项目的安全文明施工管理，并**配备安全监督人员1人**。

[58] 《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）17.5.9 劳务分包人员在参与**危险性大**、专业性强的劳务作业时，施工单位应指派符合岗位要求的施工班组负责人、技术员、安全管理人员等对现场施工组织、工器具的配置、现场布置和劳务分包人员的实际操作进行统一组织指挥和有效监督。

护缺失”、“水平定向钻机及其配套设备操作人员未经专门培训”等问题及时发现和整改不到位。

3.泉州亿兴电力工程建设有限公司（南安分公司）。

（1）未实际履行招投标文件承诺[59]。未履行“技术标投标文件”中有关“施工现场组织机构”的承诺，没有正式成立该供配电工程施工项目部；没有派出项目管理班子成员[60]；违反“不分包，也不转包”承诺[61]，将该工程项目土建部分专业分包给银邦公司，银邦公司又分包给飞凡公司等。未履行“商务标投标文件”中有关“投标承诺书”的承诺[62]，中标后却更换了项目经理和技术负责人和专职安全员等管理技

---

[59]《招标投标法实施条例》第五十七条 招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与**招标文件和中标人的投标文件的内容一致**。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。……。

南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程）《电力建设工程承包合同》4.设计文件。21.组成合同的文件及解释顺序。(1)本合同(含附件)、补充协议以及在合同履行中形成的会议纪要；(2)中标通知书(或成交通知书)；(3)**招投标文件**(或非招标采购文件及响应文件)；(4)标准、规范及有关技术文件；(5)图纸；(6)工程量清单；(7)工程报价单或预算书；上述组成合同的**各项文件应互相解释，互为说明。**如有不一致，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。

[60]南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程）《投标文件》（亿兴公司，技术标投标文件）10.4拟派项目管理班子成员表。项目经理：杨晓聪（建造师执业注册证编号：闽1352024202500530）；技术负责人：邹志钦（电力工程技术高级工程师）；施工员：戴文峰（电气专业，证书编号：0351510393515003563）；质量员：陈宝荣（证书编号：【电气】第174号）；安全员：叶耿烽（闽建安C3【2011】5009002）；材料员：李华杰（证书编号：0351611193516000958）；造价员：黄玲花（证书编号：DL12P2260048 ）。

[61]南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程）《投标文件》（亿兴公司，技术标投标文件）12工程分包的管理。本标段所有承包范围内的工程量，依靠我公司自己的力量完成，即**不分包，也不转包**。

[62]南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程）《投标文件》（亿兴公司，商务标投标文件）二、投标承诺书

1.若本公司中标，在投标文件中承诺派出的**项目经理和技术负责人和专职安全员等管理技术人员，中标后不更换，**因不可抗力确实不能履行职责，需要更换的，所更换人员必须是投标人单位的人员，其资格、职称等不得低于中标时的条件，并经发包人和监理单位同意。施工现场使用的施工机械设备，其设备的性能和规格不得低于投标文件和施工组织设计中的承诺。用于工程的主要材料、设备，不得低于施工图设计要求、招标文件规定和投标文件承诺的标准，使用前必须经发包人、监理、设计单位共同确认。

2.若本公司中标，本公司保证本工程不转包、主体和关键工程不分包。否则由此产生的一切损失由本公司承担，本公司无条件接受处罚。

3.若本公司**中标后存在违反投标文件中的有关人员、设备、设施等配备承诺，以及违反投标文件中有关转包、分包的规定，**我方坚决服从发包人和监理单位、质量监督机构提出的整改要求，并将违反规定的情况以书面形式报告有关的上级主管部门。

术人员。未落实《中标通知书》中项目负责人为杨晓聪的中标要求，而实际派出项目负责人为黄军斌。等等。

（2）落实基本建设程序不到位。《工程开工报告》只加盖“建设单位、施工单位”公章，无具体内容和意见，且未告知建设单位[63]；未遵守年度框架协议原则要求[64]，在未签订分包合同及安全协议前，提前让银邦公司介入开工；未对专业分包单位开展现场查测，未编制施工方案和安全技术措施，且未按相关规定上报建设单位同意[65]等。

（3）未按合同约定履行安全文明施工义务[66]。对作业人员进入施工现场前，未按有关规定开展安全教育；专业分包单位进入现场施工前，未对作业人员及相关人员进行全面的安全技术交底；未落实专人现场监护；未定期和不定期组织召开安全工作例会；等等。

---

[63] 2025年6月17日10:32吕良楷《询问笔录》（第2次）（南安市公安局）第2-3页：问：泉州亿兴电力工程建设有限公司南安分公司在开工前是否有通知你们公司？答：没有。

[64]亿兴南安分公司（承包人）与银邦公司（专业分包人）签订的《电力建设工程专业分包合同》（南安分公司2025年配电工程专业分包（施工区域二））附件1：“2025年度工程施工安全协议”3.甲乙双方的安全文明施工权利和义务。2)分包项目按照“先订工程分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，**不得以任何理由提前或要求提前开工**。

[65]《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）17.5.3施工单位应组织专业分包单位开展现场查测，编制施工方案和安全技术措施，并按照技术管理相关规定上报建设单位、监理单位同意。

[66]亿兴南安分公司（承包人）与银邦公司（专业分包人）签订的《电力建设工程专业分包合同》（南安分公司2025年配电工程专业分包（施工区域二））附件1：4.甲方的安全文明施工权利和义务。3)组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格，做到有据可查。4)按施工组织总设计，组织向乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行安全技术交底，收集、提供地下管线、设施等相关资料，并提出保护措施要求。6)编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业，落实专人监护。8)定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。

（4）组织开展现场安全监督检查不到位。未依规[67]履行建设单位对工程安全生产管理的职责；未对专业分包单位履行安全生产监督管理职责[68]；未定期组织对分包单位开展现场安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场安全措施[69]；对银邦公司和飞凡公司施工现场存在的违法违规行为失管失察；等等。

4.福建亿兴电力设计院有限公司（南安分公司）。

（1）无勘察资料开展建设工程设计。未坚持“先勘察、后设计、再施工”的原则[70]，设计中选线（可行性研究）、初步设计、施工图设计阶段均需提供详细勘察资料[71]，但该建设项目

---

[67]《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）17.5.5实行工程总承包的，工程总承包单位应当按照工程总承包合同的约定，**履行建设单位对工程安全生产管理的职责**，并承担工程安全生产连带管理责任。

[68]《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）17.5.2 施工单位对专业分包单位履行安全生产监督管理职责，分包单位对其承包的施工现场安全生产负责。

[69]《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）17.5.6工程总承包单位应监督分包单位，定期组织对分包单位开展现场安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场安全措施。

《泉州亿兴电力工程建设有限公司安全管理制度文件》（编号SGSMS-FJ-IM-01-2022）4.7.7分包管理。4.7.7.3 过程控制。省管产业单位应在分包商进入现场工作前进行全面的安全技术交底，应对分包商现场工作进行过程控制，过程控制应重点关注下列环节：(1)作业许可。(2)过程检查。……。

[70]《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号）第四条从事建设工程勘察、设计活动，应当坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

[71]《水平定向钻敷设电力管线技术规定》（DL/T 5776—2018）

4.1.4 选线(或可研)设计阶段勘察应提供地形、地貌、岩土的土层分布、航道等级、水文等资料。

4.1.5 初步设计阶段勘察应提供水平定向钻拟穿越深度范围内岩土的成因、类型、厚度和岩土物理力学性能参数；调查航道等级和通航频率；分析场地不良地质作用对工程的影响；评价岸堤、边坡稳定性；水平定向钻施工造成的土体隆起或下降对周边建(构)筑物影响的评估；泥浆渗漏对周边环境影响的评估。

4.1.6 施工图设计阶段勘察(即详细勘察)应提供地层结构、岩土的颗粒组成和特性；完成岩土参数的室内试验；分析水质；承压水对回扩孔孔壁稳定性影响的评估；河床冲刷深度和稳定程度的分析；地下管线的分布等。

工程设计[72]依据，未根据勘察成果文件[73]、仅凭经验而展开。

（2）设计、校核人员不具备相应资格。不严格执行国家法律法规和工程建设强制性标准[74]，本建设工程设计人员未持有注册建筑师、注册结构工程师等注册执业资格证书，校核人员未持有本专业具备注册执业资格或中级及以上技术职称证书，违法违规从事该建设工程设计活动，导致出现无勘察资料开展设计和复杂交叉段仅用通用图替代而未开展专项设计[75]等设计问题。

---

[72]《水平定向钻敷设电力管线技术规定》（DL/T 5776—2018）条文说明：3.1.1 地质勘查和物探是设计的前提，是保障技术方案可行、施工安全、环境保护的基础条件。…。5.1.1前期的勘察成果是设计的输入条件，必不可少。……。

[73]《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第二十一条 设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。……。

南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程）《电力工程勘察设计合同》6.1.3设计现场遇到障碍物时，甲方需向乙方提供进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。6.2.4 乙方发现甲方按6.1.2和6.1.3提供与设计有关的项目基础资料和现场障碍资料**存在短缺、遗漏、错误、疑问的**，有权要求甲方补充完整并予以解释。

[74]《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号）第九条国家对从事建设工程勘察、设计活动的专业技术人员，实行执业资格注册管理制度。未经注册的建设工程勘察、设计人员，不得以注册执业人员的名义从事建设工程勘察、设计活动。

《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第十九条勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计管理规定（试行）》的通知（闽建科〔2024〕31号）第二十七条……，审核、审定、专业负责人应由本专业具备注册执业资格或中级及以上技术职称的人员担任，……。

[75]《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）第5.3.4条及DL/T 5776—2018第5.3节，电缆与其他地下管线交叉时，需明确最小安全距离（垂直/水平）并采取专项保护措施；复杂交叉工程**需专项设计**（如调整曲率半径、增加泥浆参数控制）。

《水平定向钻敷设电力管线技术规定》（DL/T5776 - 2018）条文说明

5.1.2施工图宜包括但不限于如下内容：1.工程概况。2.岩土工程详细勘察报告。3.水平定向钻平面路径图。4.水平定向钻纵断面图(含地上、地下障碍物，地表曲线，河床线，长度及高度标注等)。5.水平定向钻横断面图。6.提出最大回拖力，可按附录B计算，也可参照已建工程取值。7.管材类型、规格、数量及管材技术参数。8.施工要求及注意事项。9.对于复杂地层或地下管线繁杂地段的技术措施。10.复杂地层或长度超过300m的水平定向钻纵断面图，含各钻探孔的连线地质分层图。11.对于长度超过300m的水平定向钻工程，应包括最大回拖力的计算，对水平定向钻机设备的参数要求(含最大输出拉办、扭矩、钻杆参数、钻头形式、扩孔器形式等)。

（3）内部审核把关不严。《电力工程勘察设计合同》不规范[76]。《公司设计质量管理办法》[77]中明确“初步设计文件”要包括“详细勘察勘测资料”等内容，但校核人员[78]对设计文件的内容、深度未进行全面、细致的校核，审核人员[79]对设计依据是否齐全、合理，设计内容是否满足设计任务书等要素审核不到位。

5.南安市燃气有限公司。

（1）现场施工过程专人监护不到位。根据《燃气管道及附属设施保护方案》，落实保护方案的具体措施要求“现场施工过程中，人员现场监护”。据调查，在实施过程中，燃气公司人员只有导向孔施工时人员在现场监护，后续的扩孔、清孔和拉管环节的施工过程中，用现场巡查替代现场监护，未

[76] 南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程）《电力工程勘察设计合同》正文中标注“详见本合同附件1《分项价格表》”“具体设计人员名单详见附件2《设计人员名单》”，而在“18.合同附件”中附件1、附件2均标注为“无”。

[77]《福建亿兴电力设计院有限公司设计质量管理办法（2021年版）》第三章 设计成品质量管控。第十八条 设计成品质量评定单元划分。2、初步设计文件(包括:说明书、**详细勘察勘测资料**、图纸、计算书、设备材料清册、概算书及其他相关文件)按卷设计文件。

南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程）《电力工程勘察设计合同》6.2.1 乙方应按照国家、行业、地方的标准、规程、规范、甲方的设计要求进行设计工作，**严格掌握设计标准，**落实标准工艺，合理控制工程造价。6.2.2 乙方应按本合同约定的内容、交付时间及份数向甲方交付设计文件，并对委托范围内的设计成果的真实性、合法性、完整性和准确性负责。6.2.3 乙方应按照合同约定组织和实施设计，**保证设计质量。**

[78]《福建亿兴电力设计院有限公司设计质量管理办法（2021年版）》第二章 各设计部门职责与各主要设计岗位职责。第三节 各主要设计岗位职责。第十四条校核人员质量管控职责:1、对图纸、说明书、计算书等设计文件进行全面、细致的校核，对所校核的设计文件的质量负责。2、确保校核后的设计文件的内容、深度、格式符合规定，尺寸、做法、文字符号及图纸间相同内容的相符一致。3、校核人需认真校核、填好《设计校审记录单》并签署校核意见，如发现设计质量差，专业设计人员应修改完善后重新进入校核程序。

[79]《福建亿兴电力设计院有限公司设计质量管理办法（2021年版）》第二章 各设计部门职责与各主要设计岗位职责。第三节 各主要设计岗位职责。第十六条 审核人员质量管控职责:1、参与方案、重要技术问题的讨论、审查与决策，对设计项目成品和设计文件的质量全面负责。2、审核设计方案是否正确合理并签署审核意见。3、审核设计依据是否齐全、合理、设计内容是否满足设计任务书提出的要求，设计文件是否符合现行国家法规、规范、规程及审批文件要求。4、全面审核设计文件是否齐全、设计深度和图纸质量是否符合相关规定要求，设计方案、技术问题是否全面落实，各专业之间有关部分是否交待清楚。5、设计质量或校核质量差的项目，有权责成其局部或全部进行重新设计或校核。汇总《设计校审记录单》，并评定项目设计质量成品质量等级。

能做到施工过程现场监督[80]。

（2）第三方施工保护燃气管道基础性工作不到位。《关于燃气管道及附属设施保护的告知函》《燃气管道及附属设施安全保护协议》《燃气管道及附属设施安全保护方案》等均将“建设单位”认定为“亿兴电力”，而不是“园区集团”，对建设单位存在主观认定错误[81]。燃气管道安全措施交底没有形成书面记录并签字确认[82]。有关燃气管道保护文件及宣传资料的签收涉嫌存在“冒名签字”问题，等等。

6.南安市园区开发建设集团有限责任公司。

（1）未履行建设单位法定的安全责任和义务。根据《招标投标法实施条例》有关规定，与中标单位签订书面合同，合同的主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，且《中标通知书》中也载明“项目负责人”为杨晓聪，但

[80]《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）第三十七条 新建、扩建、改建建设工程，不得影响燃气设施安全。……。建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全；管道燃气经营者**应当派专业人员进行现场指导**。法律、法规另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。

《福建省防范第三方施工破坏燃气管道办法》第六条管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。在燃气管道保护范围内设置保护标志，配合施工单位做好施工现场临时警示标志，加强第三方施工期间巡查频次和力度，派专业人员进行现场指导、**落实专人监护规定**，制止可能危害燃气管道安全运行的行为。

2025年6月12日22:24苏少锋《询问笔录》（南安市公安局）第2页：问：飞凡穿越公司在施工过程中，你们公司是否需要到现场进行协助、监督施工等情况？答：我们需要派工作人员去到现场全程监督、协助施工。问：那你们是否有做到？答：没有做到，我每天就过去十几分钟，使用“智慧运营”APP进行反馈任务。

[81] 2025年6月17日10:32吕良楷《询问笔录》（第2次）（南安市公安局）第2-3页：问：你怎么知道泉州亿兴电力工程建设有限公司南安分公司有去与燃气管道公司对接？答：之前泉州亿兴电力工程建设有限公司南安分公司没有通知我们参与技术交底，所以我们是不知道的，但是事故发生后泉州亿兴电力工程建设有限公司南安分公司有提供他们与燃气公司签订的《关于燃气管道及附属设施保护的告知函》、《燃气管道及附属设施保护方案》、《燃气管道及附属设施安全保护协议》给我们公司。

[82] 2025年6月12日22:24苏少锋《询问笔录》（南安市公安局）第2页：问：飞凡穿越公司与你们公司技术交底时是否需要形成记录？答：需要形成书面纸质记录，相关部门都要在书面记录上签字确认后才可以开始施工。问：该项目你们是否有形成书面纸质记录？答：没有。但是我们燃气公司有形成第三方施工手册。

在《电力建设工程承包合同》中则为黄军斌[83]。未认真履行《电力建设工程承包合同》[84]中发包人审批承包人编制的施工进度计划、施工组织设计、质量安全保证组织措施和技术措施；未对工程安全质量管理进行检查监督；未组织图纸会审和技术交底工作；未按《电力工程勘察设计合同》[85]约定向设计单位提供《勘察报告》；等等。

（2）未委托工程监理，不实行自我管理。未履行工程分包管理责任，以包代管，自我管理缺失[86]。在未委托工程监理的情况下，未签署是否同意开工的意见，未会同施工单位与管道燃气经营企业共同制定燃气管道保护方案[87]，未发现并制止现场无资质和安全生产许可证[88]违法违规从事电力施工，以及

---

[83]《电力建设工程承包合同》（南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程））11.双方派驻本工程项目的代表

11.1发包人派驻本工程项目的代表为吕良楷，联系电话：13906996100，通信地址：福建省泉州市南安市经济开发区。

11.2承包人派驻本工程项目的代表为**黄军斌**，联系电话：13599166898，通信地址：南安市溪美街道宝顺路65号。

[84]《电力建设工程承包合同》（南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程））12.1发包人权利

12.1.2审批承包人编制的施工进度计划、施工组织设计、质量安全保证组织措施和技术措施。

12.1.3对工程安全质量管理、施工进度进行检查监督，参加材料设备验收、隐蔽工程验收和竣工验收。

12.1.4督促承包人安全文明施工，达到环境管理目标。承包人在工程建设中存在违反有关安全规程的行为时，发包人有权制止直至停止承包人的工作。

13.1发包人义务

13.1.3提供应由发包人负责提供的有关技术资料，**组织图纸会审和技术交底工作**。

[85]南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程）《电力工程勘察设计合同》6.1.2.1项目基础资料包括甲方提供给乙方的经有关部门批准或核准的项目文件、报告（如选厂报告、资源报告、**勘察报告**等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如原料、燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。

[86]《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发改委令第28号）第十二条 建设单位应当履行工程分包管理责任，严禁施工单位转包和违法分包，将分包单位纳入工程安全管理体系，**严禁以包代管**。

[87]《福建省防范第三方施工破坏燃气管道管理办法》第十一条 ……。（一）建设单位。3.会同施工单位与管道燃气经营企业共同制定燃气管道保护方案，工程项目由不同施工单位分期、分段施工的，建设单位要分别会同各施工单位与管道燃气经营企业共同制定燃气管道保护方案。

[88]《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）17.2.3建设单位必须审核并确认施工单位的分包单位资质等相关材料和安全生产许可证。实行工程总承包的，工程总承包单位应将分包计划及分包单位的资质等相关材料上报监理单位、建设单位。

违章野蛮施工等不安全行为，未承担安全统一协调、现场旁站监护和日常巡查检查[89]等建设单位和工程监理应承担的法定责任和义务。

（3）把“战略合作协议”当作“安全协议”。2023年10月16日，与亿兴投资集团签订了《南安园区集团与福建亿兴投资集团有限公司战略合作协议》[90]，协议约定亿兴投资集团要指派专人参与、指导配套电力工程的建设管理及验收移交，但未明确亿兴投资集团派出的具体人员。对该工程项目没有勘察和监理，以及施工安全等问题[91]归咎于“战略合作协议”。

（二）地方政府及有关监管部门。

1.南安市工业和信息化局。

履行地方电力安全管理责任不到位。根据《南安市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》[92]《省人民政府安委会成员单位安全生产工作任务分工》[93]，承担电力建设

---

[89] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发改委令第28号）第六条 建设单位对电力建设工程施工安全负全面管理责任，具体内容包括：

（一）建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责；

（二）建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，实施施工现场全过程安全生产管理；

（三）建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，实施突发事件应急抢险和事故救援；……。

[90]《南安园区集团与福建亿兴投资集团有限公司战略合作协议》三、合作内容。1.**乙方指定专人负责甲方涉电项目的组织、实施和售后服务。**确保甲方建设单位或实施机构的权益。2.乙方指定属地下属公司为甲方投融资项目涉电项目代办用电申请、验收、送电、归档等各项手续。3.在项目实施过程中，**乙方指派专人参与、指导配套电力工程的建设管理**及验收移交。

[91] 2025年6月27日15:10吕良楷《询问笔录》（第1次）第5页：问：你公司该项目是否需要监理？答：需要监理。问：为什么没有监理？答：因为我们和电力公司签订了战略合作协议，把所有的设计、勘察、施工、监理全过程环节都委托给福建亿兴投资集团有限公司了，所以我们也只能按照协议去做了。

[92] 中共南安市委办公室 南安市人民政府办公室关于印发《南安市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南委办〔2019〕42号）第四条 市工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、泉州市委和市委关于工业和信息化的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：（十八）有关职责分工。1.关于能源管理的职责分工。……，负责电力、煤炭等能源生产、经营的监督管理与协调，负责全市**电力市场建设**、运行和监督管理，……。第五条 市工业和信息化局设下列内设机构：（八）能源与资源综合利用科。负责全市电力、煤炭、陶瓷等**行业监管**。……。负责全市电力市场建设、运行和监督管理，……。依法承担有关安全生产工作职责。……。

[93] 福建省人民政府安委会关于印发《省人民政府安委会成员单位安全生产工作任务分工》的通知（闽安委〔2023〕10号）二、安全生产工作任务分工。（四）省发改委。5.依法承担**电力建设安全**（含自备电厂工

安全属地监管职能[94]。对辖区电力建设[95]中存在“违法分包”[96]“无资质施工”“无施工安全方案”“燃气管道保护措施落实不到位”“未委托工程监理”等问题失管失察[97]；在对接推进“标准化园区能效示范点”工作中[98]，忽视电力建设安全管理工作。

2.南安市国有资产管理委员会办公室。

程质量)，电力生产安全的**属地监管**(不含核电)等电力有关安全生产工作职责，做好相应的生产安全事故应急工作。……。

[94] 国家能源局关于印发《电力建设工程质量监督管理暂行规定》的通知(国能发安全规〔2023〕43号)第三条电力行业实行电力建设工程质量监督管理制度。……。 县级以上地方人民政府电力管理部门依职责负责本行政区域内的电力建设工程质量的监督管理。

《安全生产法》第三条第三款 安全生产工作实行**管行业必须管安全**、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

[95] 《国家能源局关于进一步明确电力建设工程安全管理有关要求的通知》(国能发安全〔2021〕68号)二、地方各级能源主管部门在向项目建设单位下达电力项目核准文件或项目备案通知书时，应同时就项目在安全管理和质量管控等方面需要履行的相关责任和义务进行书面告知，项目核准(或备案)部门和建设单一位各一份。四、地方各级能源主管部门应按照相关法律法规要求，加强对所核准(或备案)的电力项目在施工安全和工程质量等方面的监督管理，严厉查处违规开工等行为。

[96] 国家能源局福建监管办公室福建省发展和改革委员会关于联合印发《福建省能源电力系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026年)》的通知(闽监能安全〔2024〕32号) 9.加强电力建设施工安全监管。进一步加大电力建设施工安全监管力度，深入排查整治转包、违法分包等突出问题，督促电力企业不断健全完善电力建设工程施工安全和工程质量责任体系，严格落实建设单位首要责任及参建单位主体责任，……。

[97] 《国家发展改革委国家能源局关于推进电力安全生产领域改革发展的实施意见》(发改能源规〔2017〕1986号)(三)落实地方安全生产管理法定责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，地方各级政府电力管理等有关部门按照国家法律法规及有关规定，履行地方电力安全管理责任，将安全生产工作作为行业管理的重要内容，督促指导电力企业落实安全生产主体责任，加强电力安全生产管理。(三十一)加强工程源头管理。优化工程选线、选址方案，规范开工程序，完善建设施工安全方案和相应安全防护措施，认真做好电力建设工程设计审核和阶段性验收工作(含防雷设施)。严格落实国务院《企业投资项目核准和备案条例》，加强对核准(备案)电力项目监督管理，将安全生产条件作为电力项目核准(备案)项目事中事后检查的重要内容，……。

[98] 《南安市供电服务保障专题会议纪要》(南安市人民政府专题会议纪要〔2022〕35号)……。二、关于打造标准化园区能效示范点事宜。(一)结合南安市园区标准化建设和产业发展规划，以泉州(南安)高端装备智造园为试点，探索综合能源各项业务全融合，提升标准化园区能效水平，打造标准化园区能效示范点。此事项由国网泉州供电公司负责,抓紧组建工作专班,与**南安市工信局**依法对接推进。……。

履行出资人安全生产监督职责不到位。对园区集团存在未履行合同约定的权利义务、未委托工程监理、委托招标不履行委托人职责等问题失管失察。

3. 南安市人民政府。

事故中受伤人员的信息存在迟报漏报问题；对工信、国资等相关部门存在履行属地安全监管责任不够到位等问题失察失管。

五、对有关责任人员和责任单位处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员。

1. 黄建彪，男，43 岁，福州仓山人，泉州飞凡穿越市政工程有限公司实控人，公司股东之一，占有股份 80%。公司不具备基本安全生产条件，未取得任何建筑业资质和安全生产许可证，擅自违法从事电力非开挖拉管等工程施工活动；聘请未经专门培训的水平定向钻机及其配套设备操作人员作业；在危险性较大的非开挖拉管工程施工过程中，未按《燃气管道及附属设施保护方案》要求，安排专人进行监护。作为公司安全生产第一责任人，对事故负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

2. 黄应腿，男，35 岁，贵州六盘水人，泉州飞凡穿越市政工程有限公司法定代表人，公司股东之一，占有股份 10%，建设项目施工现场负责人。未履行现场负责人统一协调职责，凭经验、无相关设计图纸组织施工，未编制专项施工方案，施工前未组织安全技术交底；未经专门培训操作水平定向钻机，

招聘未经专门培训的水平定向钻机及其配套设备操作人员作业；施工过程中存在随意更换钻机等违章野蛮施工行为。对事故负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

3.付贵专，男，32岁，贵州六盘水人，泉州飞凡穿越市政工程有限公司股东之一，占有股份10%，建设项目施工现场钻机导向操作工。未经钻机导向操作工专门培训，现场施工过程中，未能履行现场全程监护职责，对事故负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

4.傅尚新，男，38岁，湖南湘潭人，福建省银邦电力工程有限公司水头片区项目负责人，事故建设项目现场施工管理负责人。将电力非开挖拉管等工程违法违规再分包给无任何建筑业资质和安全生产许可证的企业施工；未编制该建设项目施工组织设计、施工方案和安全技术措施；未落实安全技术交底，未对现场作业人员开展三级安全教育和定期安全生产教育培训工作；未按要求配备现场安全监督人员，对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况未进行监督检查，对事故负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）有关公职人员。

1.郑某东，男，中共党员，任泉州亿兴电力工程建设有限公司南安分公司负责人、经理。作为亿兴公司南安分公司安全生产第一责任人，履行安全生产第一责任人的职责不到位；受委托组织实施亿兴公司中标的该建设项目施工活动，对分公司

存在未实际履行招投标文件承诺、落实基本建设程序不到位、未按合同约定履行安全文明施工义务、组织开展现场安全监督检查不到位等问题失管失察，在本起事故中安全管理上负主要领导责任，福建亿力集团公司依纪依规给予党内警告、公司纪律警告处分，并给予8000元经济处罚。

2.杨某聪，男，中共党员，任泉州亿兴电力工程建设有限公司南安分公司项目管理员，一级建造师[99]，该建设项目投标承诺的项目负责人。投标文件和《中标通知书》中明确为该建设项目负责人，但在《电力建设工程承包合同》中已更换为他人，涉嫌挂名、虚假投标，在本起事故中投标问题上负重要责任，福建亿力集团公司依纪依规给予党内警告、公司纪律记过处分，并给予8000元经济处罚。

3.黄某斌，男，中共党员，任泉州亿兴电力工程建设有限公司南安分公司内厝项目部主任，公司派驻事故工程项目代表[100]。《工程开工报告》，提前让银邦公司介入开工；未编制施工方案和安全技术措施；未落实安全技术交底，未对现场作业人员开展三级安全教育和定期安全生产教育培训工作；未落实专人现场监护；组织开展现场安全监督检查不到位，在本起事故中现场安全管理上负主要责任，福建亿力集团公

[99]《中华人民共和国一级建造师注册证书》，姓名：杨晓聪，性别：男，出生日期：1989年03月05日，注册编号：闽1352024202500530，聘用企业：泉州亿兴电力工程建设有限公司，注册专业：机电工程（有效期：2025-01-23至2028-01-22）。

[100]《电力建设工程承包合同》（南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程））11.双方派驻本工程项目的代表。11.2承包人派驻本工程项目的代表为黄军斌，联系电话：13599166898，通信地址：南安市溪美街道宝顺路65号。

司依纪依规给予党内严重警告、公司纪律记大过处分，并给予10000元经济处罚。

4.范某源，男，任福建亿兴电力设计院有限公司南安分公司配电设计员、助理工程师，事故工程项目主设计人员。未持有注册建筑师或注册结构工程师等注册执业资格，违法违规从事该建设工程设计活动；无勘察资料开展设计，复杂交叉段仅用通用图替代而未开展专项设计，在本起事故中建设项目设计问题上负主要责任，福建亿力集团公司依纪依规给予公司纪律记大过处分，并给予10000元经济处罚。

5.黄某生，男，中共党员，高级工程师，任福建亿兴电力设计院有限公司南安分公司经理，负责该建设项目设计审批工作。作为亿兴电力公司南安分公司安全生产第一责任人，履行安全生产第一责任人的职责不到位；违反“先勘察、后设计、再施工”原则，允许无勘察资料开展建设工程设计；允许不具备相应资格的设计、校核人员违法违规从事该建设工程设计活动，在本起事故中建设项目设计问题上负主要领导责任，福建亿力集团公司依纪依规给予党内警告、公司纪律警告处分，并给予8000元经济处罚。

6.陈 某，女，中共党员，初级技术员，任福建亿兴电力设计院有限公司南安分公司设计人员，负责该建设项目设计校核工作。未持有注册执业资格或中级及以上技术职称，违法违规从事该建设工程设计校核活动；对设计文件的内容、深度未进行全面、细致的校核，在本起事故中建设项目设计校核上负主要责任，福建亿力集团公司依纪依规给予党内警告、公司纪律

记过处分，并给予8000元经济处罚。

7.陈某欣，男，高级工程师，任福建亿兴电力设计院有限公司南安分公司配电班班长，负责该建设项目设计审核工作。对设计依据是否齐全、合理，设计内容是否满足设计任务书等要素审核不到位，在本起事故中建设项目设计审核上负重要责任，福建亿力集团公司依纪依规给予公司纪律记过处分，并给予8000元经济处罚。

8.王某庭，男，中共党员，高级工程师，任福建亿兴电力设计院有限公司五级Ⅰ职员，分管公司配网工程的设计工作。对南安分公司存在允许不具备相应资格的设计、校核人员违法违规从事该建设工程设计活动，以及无勘察资料开展建设工程设计等问题失管失察；在本起事故中建设项目设计管理问题上负重要领导责任，福建亿力集团公司依纪依规给予党内警告、公司纪律警告处分，并给予8000元经济处罚。

9.李 某，男，中共党员，任福建亿兴电力设计院法定代表人、执行董事。作为亿兴设计公司南安分公司安全生产第一责任人，履行安全生产第一责任人的职责不到位；对分公司存在允许不具备相应资格的设计、校核人员违法违规从事工程设计活动，以及无勘察资料开展建设工程设计等问题失管失察；在本起事故中建设项目设计管理问题上负重要领导责任，福建亿力集团公司依纪依规给予通报批评，并给予5000元经济处罚。

10.王某鸿，男，中共党员，2025年3月起任福建省亿兴投资集团副总经理，兼任泉州亿兴电力工程建设有限公司副总

经理，分管安全、项目、物资等工作。在亿兴公司中标的该供配电建设项目的设计和施工管理中，对亿兴设计公司南安分公司和亿兴公司南安分公司实施过程存在的各种安全问题失管失察，在本起事故安全管理问题上负重要领导责任，福建亿力集团公司依纪依规给予党内警告、公司纪律警告处分，并给予8000元经济处罚。

11.林 某，男，中共党员，2024年9月起任福建省亿兴投资集团副总经理，兼任泉州亿兴电力工程建设有限公司副总经理，分管市场开拓、投标等工作。亿兴公司中标该供配电建设项目后，委托南安分公司签订《电力建设工程承包合同》，但对南安分公司在《电力建设工程承包合同》中更换项目负责人等问题失管失察，涉嫌挂名、虚假投标，在本起事故中投标问题上负重要领导责任，福建亿力集团公司依纪依规给予通报批评，并给予5000元经济处罚。

12.苏某锋，男，任南安市燃气有限公司燃气管网巡线员，该建设项目《燃气管道及附属设施安全保护方案》现场监护人员。履行《燃气管道及附属设施安全保护方案》现场施工过程专人监护职责不到位，未能做到施工过程现场监督；第三方施工保护燃气管道基础性工作不到位，在本起事故中履行施工现场监护职责上负主要责任，南安市燃气有限公司依纪依规给予警告处分。

13.陈某斌，男，任南安市燃气有限公司班组长，负责燃气管网巡查人员的安排、检查、维护，安排人员防范第三方施工破坏燃气管道的监护，沿线燃气管道的安全管理等工作。履行

班组长职责不到位，监督班组成员落实对该建设项目《燃气管道及附属设施安全保护方案》现场监护工作不到位，对班组成员完成第三方施工保护燃气管道基础性工作不到位等问题失管失察，在本起事故中督促下属履行施工现场监护职责问题上负主要责任，南安市燃气有限公司依纪依规给予警告处分。

14.刘某勇，男，中共党员，任南安市燃气有限公司总经理。作为公司安全生产第一责任人，履行安全生产第一责任人的职责不到位；对燃气公司落实该建设项目《燃气管道及附属设施安全保护方案》现场监护工作不到位等问题失管失察，在本起事故中安全管理问题上负重要领导责任，南安市燃气有限公司依纪依规给予通报批评。

15.吕某楷，男，任南安市园区开发建设集团有限责任公司工程部管理人员，公司派驻工程项目代表[101]。未按投标文件和《中标通知书》法定要求签订承包合同，把“战略合作协议”当作“安全协议”；未认真履行发包人审批承包人编制的施工组织设计、质量安全保证组织措施和技术措施；未组织图纸会审和技术交底工作；未按向设计单位提供《勘察报告》；未委托工程监理，且未承担安全统一协调、现场旁站监护和日常巡查检查等建设单位、工程监理法定责任和义务，在本起事故中安全管理问题上负主要责任，南安市监委依规给予记大过处分。

16.柯某华，男，中共党员，任南安市园区开发建设集团有

---

101 《电力建设工程承包合同》（南安国际石材智慧产业园标准厂房项目（一期）供配电工程（开闭所新建工程））11.双方派驻本工程项目的代表。11.1发包人派驻本工程项目的代表为吕良楷，联系电话：13906996100，通信地址：福建省泉州市南安市经济开发区。

限责任公司总工程师，负责公司南安国际石材智慧产业园项目管理等工作。未能正确履行管项目管安全的工作职能，对该建设项目未按投标文件和《中标通知书》法定要求签订承包合同，未委托工程监理，未组织图纸会审和技术交底工作，未履行施工现场安全监督检查工作等各种安全问题失管失察，在本起事故中安全管理问题上负主要责任，南安市纪委依纪给予党内警告处分。

17.黄某棋，男，中共党员，任南安市园区开发建设集团有限责任公司董事、副总经理，分管公司的工程建设、安全生产、信访等工作。未能正确履行工程建设、安全生产分管职能，对该建设项目未按投标文件和《中标通知书》法定要求签订承包合同，未委托工程监理，未组织图纸会审和技术交底工作，未履行施工现场安全监督检查工作等各种安全问题失管失察，在本起事故中安全管理问题上负主要责任，南安市纪委依纪给予诫勉处理。

18.李某锋，男，任南安市工业和信息化局能源科负责人。履行地方电力安全管理责任不到位，对辖区电力建设中存在“违法分包”“无资质施工”“无施工安全方案”“燃气管道保护措施落实不到位”“未委托工程监理”等问题失管失察，在本起事故中履行地方监管责任上负主要责任，南安市监委依规给予记过处分。

19.郑某堤，男，任南安市工业和信息化局一级主任科员，分管局能源与资源综合利用科等工作。对分管科室履行地方电力安全管理责任不到位，以及辖区电力建设中存在各种安

全管理问题失管失察，在本起事故中履行地方监管责任上负重要领导责任，南安市纪委依纪给予诫勉处理。

（三）事故有关责任单位和人员的行政处罚建议。

1.事故有关责任单位行政处罚建议。

（1）福建省银邦电力工程有限公司。企业安全生产主体责任不落实，将该专业分包工程违法违规再分包给无任何建筑业资质和安全生产许可证的企业施工；未编制该建设项目施工组织设计、施工方案和安全技术措施；未落实安全技术交底；未配备现场安全监督人员；对施工现场作业人员行为规范和安全措施的落实情况未进行监督检查等。对事故的发生负主要责任，建议由泉州市应急局依照《安全生产法》第一百一十四条等有关规定予以罚款，并由住建部门依法依规吊销其《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》。

（2）泉州亿兴电力工程建设有限公司（南安分公司）。企业安全生产主体责任不落实，未实际履行招投标文件有关“不分包，也不转包”和不更换项目主要管理人员等承诺，落实基本建设程序不到位，未按合同约定履行安全文明施工义务，组织开展现场安全监督检查不到位等，对事故的发生负有责任，建议由泉州市应急局依照《安全生产法》第一百一十四条等有关规定予以罚款。

（3）南安市园区开发建设集团有限责任公司。企业安全生产主体责任不落实，把“战略合作协议”当作“安全协议”；未按按投标文件和《中标通知书》法定要求签订承包合同，未行使合同约定的权利义务；未委托工程监理，不实行自我

管理；委托招标不履行委托人职责等。对事故的发生负有责任，建议由泉州市应急局依照《安全生产法》第一百一十四条等有关规定予以罚款。

2.事故有关责任人员行政处罚建议。

（1）成某锋，男，37岁，福建省银邦电力工程有限公司法定代表人、总经理。作为公司安全生产第一责任人，未认真履行生产经营单位主要负责人法定安全生产管理职责，对公司将该专业分包工程违法违规再分包给无任何建筑业资质和安全生产许可证的企业施工；未编制该建设项目施工组织设计、施工方案和安全技术措施；未落实安全技术交底；未配备现场安全监督人员；对施工现场作业人员行为规范和安全措施的落实情况未进行监督检查等问题失管失察，对事故的发生负主要责任，建议由泉州市应急局依照《安全生产法》第九十五条等有关规定予以罚款。

（2）赖某裕，男，55岁，中共党员，泉州市鲤城区人大代表，福建省亿兴投资集团董事长、总经理兼任泉州亿兴电力工程建设有限公司总经理。作为公司安全生产第一责任人，未认真履行生产经营单位主要负责人法定安全生产管理职责，在亿兴公司中标的该供配电建设项目的设计和施工管理中，对亿兴设计公司南安分公司和亿兴公司南安分公司实施过程存在的各种安全问题失管失察，对事故的发生负有责任，建议由泉州市应急局依照《安全生产法》第九十五条等有关规定予以罚款。

（3）黄某强，男，38岁，中共党员，南安市园区开发建设集

团有限责任公司法定代表人、总经理。作为公司安全生产第一责任人，未认真履行生产经营单位主要负责人法定安全生产管理职责，对公司存在把“战略合作协议”当作“安全协议”；未按按投标文件和《中标通知书》法定要求签订承包合同，未行使合同约定的权利义务；未委托工程监理，不实行自我管理；委托招标不履行委托人职责等问题失管失察，对事故的发生负有责任，建议由泉州市应急局依照《安全生产法》第九十五条等有关规定予以罚款。

（四）责成作出深刻检查单位。

1. 南安市国有资产管理委员会办公室履行出资人安全生产监督职责不到位，建议向南安市政府作出深刻检查。

2. 南安市政府对工信、国资、燃气和电力等相关部门（企业）存在履行属地安全监管责任不够到位等问题失察失管，建议向泉州市政府作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施

（一）增强安全发展意识，强化电力建设施工安全工作。

各地区和有关部门单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，真正把安全发展理念贯穿到电力建设施工全过程。各有关部门要督促企业严格按照有关法律法规和标准要求，规范招投标行为，按照投标承诺配备项目部的技术管理力量，委托电力建设工程监理，配足专职安全管理人员，完善企业和施工现场作业安全管理规章制

度，规范事故信息报送工作，督促企业加强施工过程管理和监督检查，监督作业队伍严格按照法规标准、图纸和施工方案施工，坚决防范和遏制电力建设施工生产安全事故发生，确保人民群众生命和财产安全。

（二）进一步强化防范第三方施工破坏燃气管道措施。

各地区和有关部门单位要深刻汲取事故教训，进一步明确建设单位、施工单位、监理单位、管道燃气企业、行业监管和属地管理在防范第三方施工破坏燃气管道措施上的责任，突出“小散乱”工程(小型、分散和临时性工程)的全过程管控。全面实施施工前燃气安全查询与确认，严格执行施工单位、监理单位、管道燃气企业三方联审确认机制；建立健全“小散乱”工程备案登记制度，严格执行施工单位或个人在开工之前向所在地基层政府报备机制；规范现场作业标准要求，严格落实现场技术交底与安全保护方案；加强巡查执法力度，严格实施管道燃气企业专业人员全过程旁站监护制度。同时要加强宣传教育，提升保护燃气设施全社会安全意识。

（三）严格遵守电力建设工程法律法规和标准规范。

各地区和有关部门单位要进一步强化电力建设工程法律法规和标准规范意识，严守电力工程建设项目基本程序。依法必须进行招标的项目，任何单位和个人不得非法干扰招投标市场秩序。要严格执行“三定方案”电力建设工程属地监管职能，明确属地监管内容和责任清单，积极协助配合国家能源局派出机构的监管，构建上下联动、相互支撑、无缝对接的电力建设工程安全监管体系。建设单位、勘察单位、设计单

位、施工单位、工程监理单位、工程质量监督单位及其他与电力建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律法规的规定，保证电力建设工程安全生产，依法承担电力建设工程安全生产责任。设计单位要严守“先勘察、后设计、再施工”的原则，建设单位该委托监理的要及时委托，允许不委托监理的，要切实履行好自行“监理”职能，从根本上保证电力建设工程施工安全。

（四）完善电力建设安全监管机制，落实安全监管责任。

各地区和有关部门单位要将电力建设安全监管工作摆在更加突出的位置，进一步理顺电力建设工程安全监管体制，明确电力建设工程行业监管和属地监管职责，防范电力建设工程安全出现“监管盲区”。要督促工程建设、勘察设计、总承包、施工、监理等参建单位严格遵守法律法规要求，严格履行项目开工、质量安全监督、工程备案等手续，坚决查处无资质擅自组织施工等严重违法违规行为。要进一步规范并落实建设管理和施工现场监理，对关键工序和关键部位要严格实施旁站监理制度。政府监管部门要及时协调解决工作中存在的突出安全问题，加强施工现场监督检查，严格执法，对发现的安全问题和隐患，要责令企业及时整改。