西丽街道羊台书苑工程“9·20”一般高坠事故调查报告

2022年9月20日14时30分左右，在南山区西丽街道羊台书苑工程2号楼施工现场，中建二局第二建筑工程有限公司一工人在攀爬脚手架时不慎坠落至地面。事故造成1人死亡，直接经济损失约110万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区住建局、南山公安分局、区总工会等部门组成的事故调查组，并聘请专家协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现形成报告如下:

一、基本情况

（一）事故地点概况

事发地点位于深圳市南山区西丽街道白芒社区羊台书苑工程2号楼施工现场。

（二）事故工程概况

事故工程为羊台书苑建设施工总承包项目，建筑面积约

305479 平方米，施工内容包括主体结构工程、砌筑工程、防水工程等，合同造价约人民币 156658.96 万元。

（三）事故相关单位情况

建设单位：深圳市南山区建筑工务署（以下简称区工务署）。

代建单位：深圳市万科城市建设管理有限公司（以下简称万科城建公司），住所：深圳市南山区西丽街道创科路与打石二路交汇处万科云设计公社 B600，企业类型：有限责任公司(法人独资)，法定代表人：陆某秀，经营范围：房地产开发咨询；投资咨询等。

施工单位：中建二局第二建筑工程有限公司（以下简称中建二局二公司），住所：深圳市南山区南山街道前海路 0169 号，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：刘某钊，经营范围：房屋建筑工程施工，市政公用工程施工等，建筑业企业资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级等。

监理单位：深圳华西建设工程管理有限公司（以下简称华西管理公司），住所：深圳市南山区南新路 1173 号北头豪苑办公楼 6 楼，企业类型：有限责任公司，法定代表人：贺某红，经营范围：工程项目管理、建设监理业务等。

2018 年 9 月，区工务署与万科城建公司签订了《沙坑拆迁安置区建设代建项目合同》。2020 年 11 月，万科城建公司与中建二局二公司就沙坑拆迁安置区建设项目签订了《羊台书苑建设施工

总承包合同》，合同约定由中建二局二公司承担羊台书苑工程的施工。

（四）事故现场勘查情况

1.事发地点位于羊台书苑2号楼2层露台东南角处脚手架，经查看该脚手架安全网、剪刀撑搭设规范，扣件紧固，基础平整承载力满足要求，该处脚手架搭设前进行了基础验收，搭设后进行了整体验收。经测量，工人坠落高度约7.8m，坠落半径约3m，安全通道位于坠落点以北约26.5m。（见图1、图2、图3）

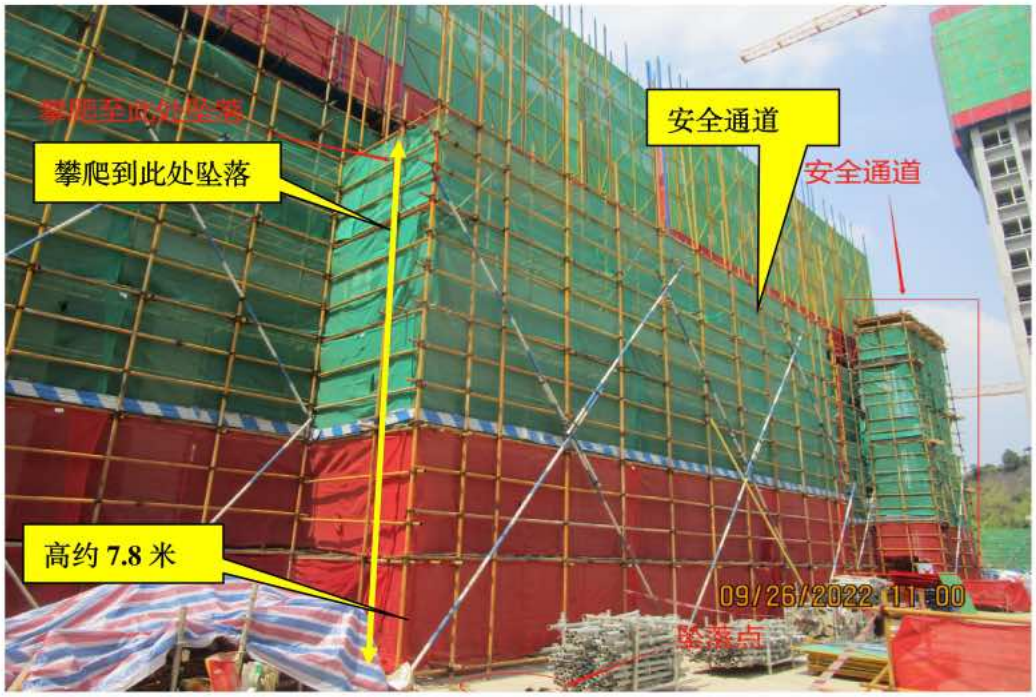


图1：事故现场1



图 2：事故现场 2

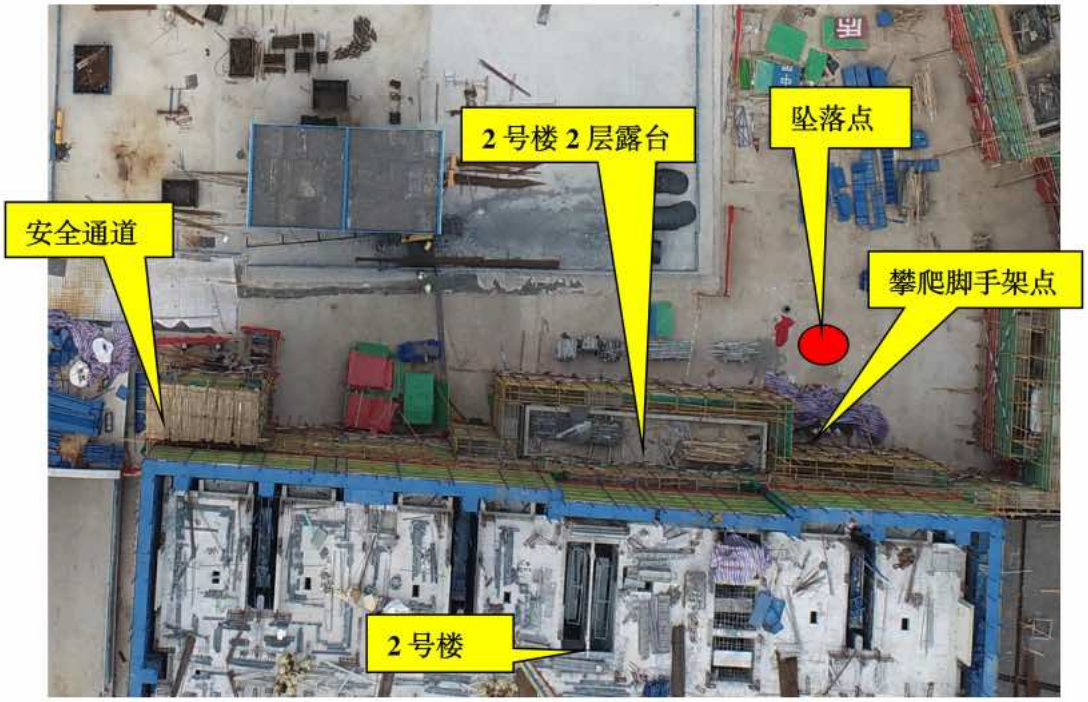


图 3：现场俯视图

2.2 号楼 2 层露台上堆放有待吊运的木方。（见图 4）



图 4：2 号楼 2 层露台

3.地下室顶板钢管堆放点，堆放有钢管等吊运的材料。（见图 5）



图5：地下室顶板钢管堆放点

二、事故发生经过和事故救援情况

据调查分析及视频监控：2022年9月20日14时左右，木工班组工人张某义、成某全、孙某等人根据工作安排到羊台书苑2号楼作业。张某义、成某全等人在楼内进行模板拆除作业，孙某负责联系塔吊将拆除的模板（钢管、木方）运走。孙某联系了9#塔吊司索工李某娇，李某娇用对讲机指挥9#塔吊司机赵某昌将塔吊吊钩移动到2号楼2层露台，孙某将捆绑好的钢管系挂在塔吊吊钩上，随后塔吊将钢管运送到地下室顶板材料堆放点，孙某由2层露台沿安全通道走到吊运点，将钢管从吊钩上解下，将钢管放置好后返回2号楼2层露台继续吊运木方材料。孙某在返回作业点途中未走2号楼安全通道，而是选择攀爬2号楼外脚手架，其在攀爬过程中不慎失稳，坠落至一楼地面。李某娇见状立即大声呼救，在楼内作业的工友听到呼喊后赶忙下到一楼，看到孙某躺在地上，背部朝上，一动不动。工友马上拨打了120。120救护车到达现场后，将孙某送往西丽人民医院进行抢救，但孙朋因伤重经抢救无效死亡。

接报后，区住建局、南山公安分局、区应急管理局、西丽街道办等相关部门赶赴现场进行处置。事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

经南山公安分局调查及法医检验，孙朋死亡原因符合高坠死亡，排除他杀。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者孙某，男，19岁，贵州人，系中建二局二公司劳务工人，无建筑起重司索信号工证。

事故造成直接经济损失约110万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

据调查分析，结合专家出具的技术鉴定报告，本次事故的直接原因为：孙某安全意识淡薄，无视现场相关安全管理规定，返回2号楼2层露台时未走安全通道，违规攀爬外脚手架，失稳从高处坠落死亡。

（二）间接原因

1.中建二局二公司安全管理存在问题：（1）现场起重吊装作业管理不规范，未及时发现和制止工人违规作业，未及时排查和消除作业现场的生产安全事故隐患；（2）对工人的安全教育培训和安全技术交底不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全操作规程，致使工人安全意识淡薄。

2.华西管理公司，未全面履行安全监理工作职责，对施工现场监理不到位，未督促施工单位及时排除生产安全事故隐患和落实施工安全保证措施。

（三）事故性质

该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故相关单位和人员的处理建议

（一）建议给予相应处理的单位和人员

1.中建二局二公司，现场起重吊装作业管理不规范，未及时

发现和制止工人违规作业，未及时排查和消除作业现场的生产安全事故隐患；对工人的安全教育培训和安全技术交底不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全操作规程，致使工人安全意识淡薄，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚，并由区住建局依据行业相关规定对其进行处理。

2.中建二局二公司项目经理莫某彪，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，未全面督促、检查本单位的安全生产工作。建议由区住建局依据行业相关规定对其进行处理。

3.华西管理公司，未全面履行安全监理工作职责，对施工现场监理不到位，未督促施工单位及时排除生产安全事故隐患和落实施工安全保证措施。建议由区住建局依据行业相关规定对其进行处理。

4.中建二局二公司项目安全员韦某、安全主任单某辉在履行安全生产工作职责方面存在不足。建议中建二局二公司按照公司内部相关规定进行处理。

（二）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

事故工程行业主管部门为区住建局，南山区施工安全监督站依法对该工程开展监督检查工作。事故发生后，区住建局责令事故工程全面停工整改，约谈了建设单位、施工单位、监理单位，并组织召开了事故现场警示会。

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。事故调查组未发现政府相关管理单位人员履职不到位的线索。

六、事故防范和整改措施建议

（一）**中建二局二公司**要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，加强对施工现场的安全管理，加强对施工人员的安全生产教育培训和安全技术交底；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，对工人的持证作业情况要进行全面梳理，严禁工人无证作业的行为，提高安全生产水平。

（二）**华西管理公司**要严格按照安全生产相关法律法规要求，建立健全公司的管理制度，加大监理力度，强化施工现场的安全巡查，及时发现各类生产安全事故隐患并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（四）**区工务署和万科城建公司**要严格按照安全生产相关法律法规要求，督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，牵头组织并督促施工单位开展一次全方位的安全风险排查工作，举一反三，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。

（五）**区住建局**要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步加大对区管工程的监管力度，采取有针对性的监督措施，督促建筑行业企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制，有效落实主体责任。