中金汇通信技术有限公司“9·11”一般高处坠落事故调查报告

中金汇通信技术有限公司朝阳分公司

“9·11”高处坠落事故调查组

2024年11月25日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故有关单位概况

（二）代维服务项目合同签订情况

（三）中金汇公司在朝阳区域有关情况

（四）安全管理情况

（五）事故现场勘查分析情况

（六）事故发生经过

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置和医疗救治情况

（二）事故信息报告情况

（三）事故善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故责任单位存在的主要问题

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（三）其他处理建议

六、事故防范措施建议

中金汇通信技术有限公司“9·11”一般高处坠落事故调查报告

2024年9月11日16时许，中金汇通信技术有限公司在朝阳市龙城区下三家村网络代维服务过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失135.5万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2024年9月18日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市人力资源和社会保障局、市总工会等部门人员及有关专家组成的中金汇通信技术有限公司朝阳分公司“9·11”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害

等因素引发事故的可能。事故调查组认定，中金汇通信技术有限公司“9·11”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位概况

1.中金汇通信技术有限公司（以下简称中金汇公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：张某某，注册资本：壹亿零捌万元整，营业期限：2000年12月07日至长期，经营范围：一般项目：网络技术服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务，5G通信技术服务，工程管理服务，市政设施管理，计算机系统服务，软件开发、企业管理咨询、安全技术防范系统设计施工服务，安全系统监控服务，园林绿化工程施工、人力资源服务，物联网技术服务，劳务服务，普通货物仓储服务，计算机及通讯设备租

赁，微型客车租赁经营服务等；许可项目：建设工程施工，输电、供电、受电、电力设施的安装、维修和实验，基础电信业务，D1、D2 类增值电信业务等。取得《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：通信工程施工总承包壹级，电子与智能化工程专业承包贰级、输变电工程专业承包贰级等；取得《劳务派遣经营许可证》，《人力资源服务许可证》；取得《承装（修、试）电力设施许可证》，取得《通信网络代维（外包）资质等级证书》，线路专业乙级资质等级。

2.中移铁通有限公司朝阳分公司（以下简称铁通朝阳分公司），类型：有限责任公司分公司，负责人：马某某，营业期限：自 2015 年 12 月 21 日至 2065 年 9 月 6 日，经营范围：许可项目：烟草制品零售，保险代理业务，道路货物运输，食品经营；一般项目：通信技术，信息系统和计算机软硬件的技术开发、转让、咨询、服务，建筑工程项目管理，电信业务代理，经营电信业务，通信设备维修、技术检测，商务经济与代理，房屋租

赁，土特产、汽车销售，商业服务，二手车、二手房买卖，建筑工程施工，室内外装饰装修工程施工，仪器仪表租赁，卫生用品销售，文化用品销售，家政服务，物业管理等，取得《通信网络代维企业服务能力评定证》，综合代维能力等级：甲级，装维一体化能力等级：甲级，线路专业能力等级：甲级，基站（主设备、配套设备、附属设备、室内分布系统）能力等级：甲级，网络优化能力等级：甲级。

（二）代维服务项目合同签订情况

1.集中采购框架协议签订情况。2023年9月22日，中国移动通信集团辽宁有限公司（买方）与中移铁通有限公司辽宁分公司（卖方）签订《中国移动通信集团辽宁有限公司2023年至2026年本溪、葫芦岛网络综合代维服务及全省集客、家客代维服务采购项目集中采购框架协议》。卖方提供代维服务的内容主要包括：基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔、集客及家客（含企宽、家宽装维材料服务）及与

上述维护内容相关的其他工作，包括但不限于数据资料的收集、整理、录入、更新、业主关系维系以及突发事件的应急通信保障等；卖方提供代维服务的地点或地域范围为：本溪、葫芦岛网络综合代维及全省地区集客、家客代维服务；服务期限为：框架协议签订之日起至2026年6月30日止。服务人员：卖方应派遣其健康、有经验、有能力并具备国家法律法规要求的资质条件的专业技术人员提供服务；卖方承诺并保证卖方为履行本协议义务所派往买方的人员，以及其他卖方派出人员，均为卖方合法雇用的员工；卖方保证按国家和地方有关规定对前述人员承担所有劳务用工的责任，并对前述人员行为负全部责任。双方权利义务：买方有权对卖方提供的服务进行监督检查，卖方负责按法律法规规定与卖方人员签订劳动合同/用工合同；买方有权要求卖方的综合服务人员必须通过买方组织的相应资质的认证考试，卖方应负责做好服务现场的安全保护工作，实现安全生产。价格：本协议预估总

价为人民币 1879067311.00 元，计价方式框架协议+采购订单，采购订单有买方其所属各市分公司与卖方签订。中国移动通信集团辽宁有限公司下发《中国移动通信集团辽宁有限公司 2023 年至 2026 年本溪、葫芦岛网络综合代维服务及全省集客、家客代维服务采购项目技术规范书》，对代维内容、付费方式等进行规范。中国移动通信集团辽宁有限公司与中移铁通有限公司辽宁分公司签订《安全生产协议》，明确双方安全管理职责。

2. 中移铁通有限公司辽宁分公司与中金汇公司协议签订情况。2023 年 12 月 11 日，中移铁通有限公司辽宁分公司（甲方）与中金汇公司（乙方）签订《中移铁通 2024 至 2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目（北京等区域）（包 3-辽宁）（中金汇通信技术有限公司）采购框架协议》。其中综合业务支撑服务工作指甲方根据自身业务发展需要，将本协议约定的业务内容发包给乙方，由乙方按照甲方要求自行安排服

务人员到甲方指定服务场所，利用甲方提供的工具和设备，按照甲方的标准，为甲方提供相应服务，甲方根据乙方所完成的实际工作量，向乙方支付服务费用。服务项目名称：中移铁通 2024 至 2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目，服务区域：辽宁，服务具体内容：综合业务支撑服务；服务费金额：本框架协议服务费金额上限为人民币 291590682.39 元；服务期限：2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。乙方义务：乙方应当成立项目团队，设立专职运营经理、主管等管理岗位，以保证项目的正常有序运营，乙方服务人员的管理者应当配合甲方落实甲方相关管理规定，负责服务人员的日常管理，包括出勤管理、绩效考核、劳动纪律等管理。

3.铁通朝阳分公司与中金汇公司签订备忘录情况。2024 年 1 月 5 日，铁通朝阳分公司与中金汇公司签订《中移铁通有限公司朝阳分公司 2024 年综合业务支撑服务集中采购项目备忘录（维护条线）》，服务项目：集客维护、家客装维、家

集客一体化整治、综合代维、高端网络维护业务、维护支撑服务业务、集客一体化开通业务、北票公安局视频监控、高铁沿线设备维保业务、GPON网络整治业务项目、家客小区整治业务项目、IDC现场技术服务项目、家宽客户服务提升采购项目、IT末端项目IT末端设备协维服务、铁塔项目维护及其他维护。

（三）中金汇公司在朝阳区域有关情况

1.成立朝阳分公司。2023年12月13日，中金汇公司在朝阳市双塔区注册成立中金汇通信技术有限公司朝阳分公司（以下简称中金汇朝阳分公司）。中金汇朝阳分公司类型：有限责任公司分公司，负责人：葛某某（取得通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书），经营范围：一般项目：网络技术服务，信息技术咨询服务。

2.人员组成情况。葛某某负责中金汇朝阳分公司的全面工作，同时兼任安全管理人员；李某某常驻铁通朝阳分公司负

责中金汇朝阳分公司人力资源管理工作。中金汇朝阳分公司共雇用414名作业人员，在朝阳市区域内7个县(市)区分别设立支撑服务中心，每个支撑服务中心设一名区工助理，负责支撑服务中心的全面工作。朝阳县支撑服务中心区工助理郝某某，负责支撑服务中心的全面工作，周某某为智慧专家，殷某某为材料员、负责甲方提供的运维材料保管发放；朝阳县支撑服务中心下设5个站班，其中武某某（取得特种作业高处作业操作证，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，中金汇朝阳分公司雇用的维护工）是波罗赤班组的组长，其组内共有4名组员，其中王某某、王某某、白某某3名维护人员一组负责朝阳县波罗赤、东大道、贾家店等乡镇，武某某和刁某某(取得特种作业高处作业操作证，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，中金汇朝阳分公司雇用的维护工)一组，负责龙城区联合乡、朝阳县大庙、西五家子、东五家子、古山子等乡镇的家集客线路维护工作。

（四）安全管理情况

1.安全协议签订有关情况。中移铁通有限公司辽宁分公司(甲方)与中金汇公司(乙方)签订《安全协议》。协议载明:乙方严格按照相关安全技术操作规程实施网络管理服务工作中的各项生产和维护操作，乙方负责保证网络管理服务工作范围内通信网络、设备和设施的安全，服从甲方网络管理服务管理人员、基站或机房管理人员和生产指挥调度人员的管理,乙方应建立安全责任制度,成立安全组织,负责网络管理服务工作现场安全监督和管理工作，对网络管理服务工作现场安全负全面责任。甲方有权对乙方安全生产进行检查，对于存在的安全隐患和问题，有权要求乙方在规定期间进行整改,整改达不到要求的,甲方有权作出停工处理,必要时甲方终止合作协议。

2.铁通朝阳分公司安全管理情况。铁通朝阳分公司总经理马某某负责公司全面工作，是该单位安全生产第一责任人，副经理蒲某某分管安全与维护业务。公司下设综合服务部，负责安全质量监督，维护业务部负责家集客和网络支撑维护服务以及高端维护业务管理。区县支撑服务中心任命7名经理，负责对中金汇公司对应支撑服务中心承包项目各项指标进行考核和监督指导。制定了《中移铁通维护作业安全管理办法》,明确了近电作业、高空作业、登杆作业、室内维护作业、夜间作业等安全要求,每月组织安全检查,制作《各单位领导

班子安全检查现场写实统计表》，定期召开会议，学习传达国家、省、市安全生产工作要求，组织员工安全生产教育培训。


3.中金汇公司安全管理情况。中金汇公司委派葛某某负责朝阳区域的全面工作，兼职安全管理人员，葛某某每月在朝阳市工作时间在一周左右；各支撑服务中心区工助理兼职负责本区域的维护业务安全，各运维班组的组长兼职负责本组的作业安全。中金汇朝阳分公司与维护作业人员签订《劳动合同》的同时，维护作业人员在《中金汇通信技术有限公司朝阳分公司员工管理办法》、《员工承诺书》、《员工劳动关系告知书》上签名，每年度与员工签订《中金汇通信技术有限公司朝阳分公司2024年度装维人员安全生产责任书》。

（五）事故现场勘查分析情况

经公安部门和专家现场勘查分析，事故现场位于辽宁省朝阳市龙城区联合镇下三家子村中国移动公司5#防腐杆。5#防腐杆位于一座民用住房院墙外侧东南角，与民用住房间距约0.3米，其东北侧是村间道路。5#防腐杆材质为防腐油木，表面完好、无断裂，底部直径约0.25米，自下而上直径逐渐减小，底部向上2.8米处，挂设分纤箱。武某某登高完成分纤

箱故障维修作业，在下杆时未正确使用安全带，身体失稳坠落至地面。武某某坠落地点位于5#防腐杆东北侧，距杆底部1.3米。武某某在登高作业时使用围杆作业安全带，其中主带的连接器的闭锁装置缺失，安全带其他部位的系带、连接器、调节器（调节扣）、围杆带（围杆绳）均完整良好；武某某在作业时使用钢材质脚扣，脚扣金属件表面光洁，无裂纹，所有焊接部位表面平整、光洁，可调式脚扣的钩体横截面宜为“△”形，钩体在扣体内滑动灵活，无卡阻现象，防滑块为橡胶材质，与金属件的连接紧密、牢固，无松动现象，踏板表面有防滑孔槽，踏板与扣带连接处圆滑、无棱角，踏板完整，扣带完整无拼接。从视频显示，事故死亡人员在坠落时，身体呈现后仰姿态坠落至地面，且在坠落过程中，其头部及上身与防腐杆距离远大于安全带约束的范围。



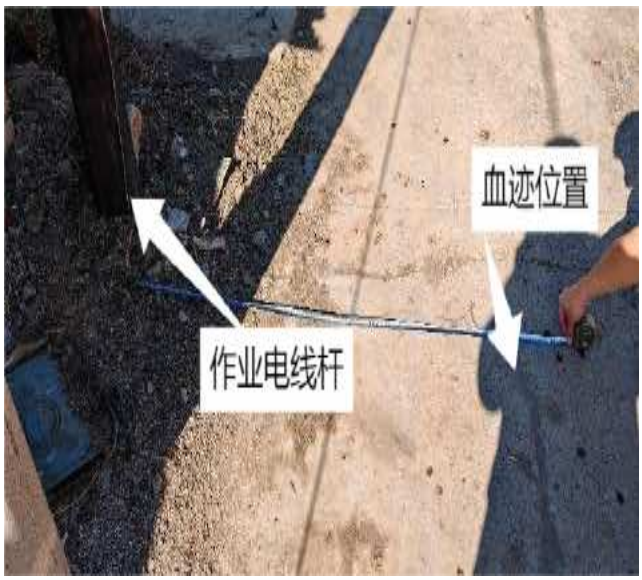

（六）事故发生经过

2024年9月9日19时36分，龙城区联合镇下三家村中国移动通信公司客户拨打10086报宽带上网故障。10086进行预处理后，按照派单规则，9月11日12时20分，系统向装维作业人员武某某和刁某某派发工单，武某某和刁某某在系统上签收工单。刁某某与故障报修客户联系，通知客户该故障可在11日19时前排障恢复。

9月11日15时40分许，武某某和刁某某驾车到达龙城区联合镇下三家村。武某某和刁某某先从报障客户住房的户内开始沿着光纤线路进行排查，最终确认故障点位于5#防腐杆分纤箱。武某某安排刁某某到距离5#防腐杆约100米的3#防腐杆上打光辅助查找故障点，自己在5#防腐杆排障。16时许，武某某和刁某某使用安全带、脚扣分别登上5#和3#防腐杆，刁某某使用检测设备向5#防腐杆分纤箱打光，武某某在刁某某的协助下确定5#防腐杆分纤箱故障点后，电话通知刁某某下杆。武某某将5#防腐杆分纤箱故障排除后准备下杆，因5#防腐杆有交叉的钢制拉线，影响其下杆，武某某遂将安全带的主绳连接器打开，在下杆过程中身体失稳坠落地面。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，事故直接经济损失135.5万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置和医疗救治情况

刁某某从3#防腐杆下来时，下三家一村民跑来告诉刁某某，武某某从5#防腐杆坠落。刁某某立即跑到5#防腐杆处查看，发现武某某躺在杆下部的地面上，遂呼喊武某某未应答。16时13分，刁某某拨打120救援电话，同时向郝某某报告事故。120急救人员赶到现场，对武某某进行现场急救后将其送至朝阳市第二医院，郝某某和乔某某（铁通朝阳分公司朝阳县支撑服务中心经理）也先后赶赴医院。18时33分，朝阳市第二医院宣布武某某经抢救无效死亡。

（二）事故信息报告情况

9月12日3时49分，中金汇朝阳分公司李某某向朝阳市应急管理局指挥中心报告事故。

（三）事故善后情况

事故发生后，中金汇朝阳分公司积极与武某某家属取得联系。2024年9月14日，中金汇朝阳分公司与武某某家属签订《补偿协议书》，一次性支付武某某死亡赔偿金135.5万元

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场救援处置得当，事故救援未导致事故扩大，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

作业人员违反《中移铁通维护作业安全管理办法》登高作业安全要求[1]的规定，防护人员与作业人员同时登高作业，在登高排障作业时，冒险打开安全主绳连接器，身体失稳坠落地面，是造成事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1.登高作业安全管理缺失。中金汇公司组织登高排障作业，未制定专门的安全方案，未明确安全防护措施；未安排专人对登高作业现场进行安全管理，对防护人员和作业人员同时登高作业，登高作业人员冒险打开安全主绳连接器，不正确使用劳动防护用品的行为未进行制止和纠正。

2.承揽项目安全管理混乱。中金汇公司承揽铁通朝阳分公司综合业务支撑服务项目，未加强安全生产管理，未加大对安全生产技术、人员的投入保障力度，未设置安全生产管理

1[?]《中移铁通维护作业安全管理办法》第四章 :高空作业安全要求第二十九条 :登高作业应有二人在场 ,防护人员和作业人员不得同时作业。登高作业时应挂牢安全带(绳) ,禁止安全带(绳) 低挂高用。

机构，仅委派葛某某负责承揽项目的安全管理，但葛某某未常驻朝阳分公司，不能对作业现场进行经常性安全检查；各县区的区工助理和运维班组班长兼职负责安全管理工作，上述人员未经专门安全生产教育培训考核，且因负责地域面积较大，不能对登高作业进行经常性安全检查，更不能在2名作业人员全部登高作业时，在现场进行旁站式监护管理；未健全风险防范化解机制，未组织对综合业务支撑服务项目各环节的安全风险进行分级，未明确落实安全管控措施；未按照规定组织综合业务支撑服务项目生产安全事故隐患排查治理，隐患排查台账不健全，未采取技术管理措施，及时治理消除登高作业无专项方案，无专人现场管理的生产安全事故隐患。

四、事故责任单位存在的主要问题

中金汇公司，**未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第四条的规定，未加强安全生产管理，未**

加大对安全生产技术、人员的投入保障力度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未健全风险防范化解机制；违反《安全生产法》第四**十一条的规定，未对承揽项目安全风险进行辨识，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术管理措施，及时治理消除登高作业存在的生产安全事故隐患；违反**《安全生产法》第四**十五条的规定，未督促、教育从业人员按照使用规则佩戴使用劳动防护用品。**

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

中金汇公司，**违反《安全生产法》第四条、第四十一条、第四十五条的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条规定，建议处**65**万元罚款。**

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.**武某某**，中金汇朝阳分公司雇用的维护班组的班长，违反《中移铁通维护作业安全管理办法》的规定，在登高排障作业过程中，冒险打开安全主绳连接器，身体失稳坠落地面致死，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.葛某某，中金汇朝阳分公司负责人，是该单位的安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款；违反《安全生产法》第八十三条和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未在1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，迟报事故，依据《安全生产法》第一百一十条的规定，建议处上一年年收入百分之六十的罚款。

（三）其他处理建议

铁通朝阳分公司，对分包单位安全管理架构不健全，无专职安全管理人员在作业现场进行经常性检查管理、未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的问题未进

行纠正，对分包单位安全生产统一协调管理职责不到位。建议由铁通朝阳分公司依据内部管理规定对有关责任人员进行处理。

六、事故防范措施建议

(一)中金汇公司，全面落实安全主体责任。要深刻吸取事故教训,举一反三，加大安全投入，健全风险防范化解机制，建立健全安全生产组织机构，安排专职安全管理人员负责承揽项目的安全管理；严格开展承揽项目安全风险辨识和安全隐患排查治理，对发现的问题隐患，要采取技术管理措施进行治理和消除；要加强对登高作业的安全管理，制定专项安全方案,安排专人进行现场安全管理,落实技术防范措施;要监督从业人员正确佩戴使用劳动防护用品，严格安全检查，坚决防范遏制生产安全事故发生。

(二)铁通朝阳分公司，全面落实安全生产统一协调管理责任。要深刻吸取事故教训,举一反三，进一步加强对外委项目安全生产统一协调管理。要切实开展安全隐患排查治理，要求项目承揽单位指派具备相应资格的人员负责作业现场安全。要加强对登高作业的安全检查，严格落实安全监护人全程监督检查制度，督促项目承揽单位落实安全技术防范措施，坚决防范遏制生产安全事故发生。

（三）通信管理办公室，进一步压实安全监管职责。要加强对通信企业的安全监管，督促其依法落实安全生产主体责任，要切实开展安全生产治本攻坚三年行动，加强对危险作业的安全检查。要进一步加大执法力度，严肃查处通信领域安全生产违法违规行为，严防各类事故的发生。

附件：中金汇通信技术有限公司“9·11”高处坠落事故调查组成员确认签字表

中金汇通信技术有限公司朝阳分公司

“9·11”高处坠落事故调查组

（朝阳市应急管理局代章）

2024年11月25日