道里群力黑龙江省新恒顺达建筑安装工程有限公司“11·24”一般坍塌事故调查报告

2025年11月24日14时50分，位于道里区群力街道云河里项目排水工程施工现场发生一起坍塌事故，造成1名工人死亡。

接到报告后，道里区应急局立即组织相关人员赶赴事故现场了解情况。经现场核实后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，受道里区人民政府委托，成立了由区应急管理局、区住建局、市公安局道里分局、区总工会等相关单位组成的事故调查组，并邀请了人民检察院派人参加[1]。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等，查明了事故发生经过、原因，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，“11.24”事故是由于作业人员进入地质条件不稳定且未采取支护措施的沟槽内作业时，周边土方突然坍塌导致作业人员被埋引发的一起一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

---

[1][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.事故发生单位

企业名称：黑龙江省新恒顺达建筑安装工程有限公司（以下简称：新恒顺达公司）

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：韩某

注册资本：4000万人民币元

统一社会信用代码：9123011155829385O8

成立日期：2010年11月11日

住所：哈尔滨利民开发区北京路（老管委会楼）

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；一般项目：工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；等（详见营业执照）

2.建设单位

企业名称：哈尔滨泽祥房地产开发有限公司（以下简称：泽祥开发公司）

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：关欣

注册资本：3000万人民币元

统一社会信用代码：91230102MA1BC8J580

成立日期：2018年11月13日

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区上海街7号B栋9层903号

经营范围：房地产开发经营。

（二）事故发生单位安全管理情况

生产工艺流程：事故涉及的生产工艺流程为云河里项目S6外网排水管道铺设，主要包括沟槽开挖、管道安装、基坑回填等环节，本次事故发生于基坑内管道口清理作业准备进行管道安装阶段。

现场管理情况：施工现场管理混乱，存在严重安全漏洞。沟槽开挖未按照规范采取放坡或支护措施，且开挖后未及时清理周边掉落的混凝土路面碎块；沟槽北侧边缘违规堆放土方，堆高达1.87米，进一步增加了坍塌风险；对中止施工期间的现场作业缺乏有效管控，允许临时雇佣人员在未经审批的情况下擅自恢复施工，未对作业现场的安全条件进行核查。

员工教育培训情况：未落实从业人员安全教育培训制度，未对临时雇佣的作业人员开展针对性的安全生产教育培训，作业人员不具备相应的安全操作技能和风险辨识能力，对沟槽作业的坍塌风险认知不足，违规进入危险区域作业。

安全管理机构及制度建设情况：安全管理机构设置不完善，安全生产责任制未有效落实，未明确各岗位的安全职责。

法规标准贯彻执行情况：未严格贯彻执行《安全生产法》等

相关法律法规及建筑施工安全标准规范，对沟槽开挖、支护等关键作业环节的安全要求执行不到位，未制定针对杂填土等不良地质条件的专项施工方案，事故防范措施流于形式。

（三）事故发生经过

2025年9月，泽祥开发公司（甲方）与新恒顺达公司签订了《排水合同协议书》，约定由新恒顺达公司铺设云河里项目约300米的下水管道外网排水工程（S6外网排水工程），工程期为2025年11月1日至2026年7月31日，合同总价款人民币12.8万元。

11月2日新恒顺达公司开始到云河里项目现场进行排水管道铺设施工。11月8日，按照甲方工作人员通知，新恒顺达公司暂时停止施工。11月20日，甲方通知新恒顺达公司云河里项目S6外网排水工程负责人田某，要求其组织人员到施工现场进行整理，准备越冬。田某将整理施工现场的工作安排给外雇人员黄某。11月21日，黄某带领王某山和李某强两名力工，在一辆挖掘机配合下开始清理云河里项目现场。24日，黄某在未向上级领导请示的情况下，带领工人欲将仅距离排水井口10米的排水管道铺设完，以便兼顾消除隐患和节省工期。24日14时50分许，工人王某山在基坑内清理排水管道口时，基坑北侧忽然发生塌方，将正在基坑内作业的王某山掩埋，仅露出背部和臀部。黄某和现场工人李某强见状立即开展施救工作。

（四）事故现场情况

1. 发生事故的地址在道里区，如下图 1。



图 1

2. 经现场测量，开挖沟槽长度为 6. 3 米，宽度为 1. 5-2. 9 米，最大开挖深度为 2. 2 米，未采取放坡或支护措施。沟槽开挖后，现场存在原混凝土路面碎块掉落至沟槽底部情况（如图 2）。

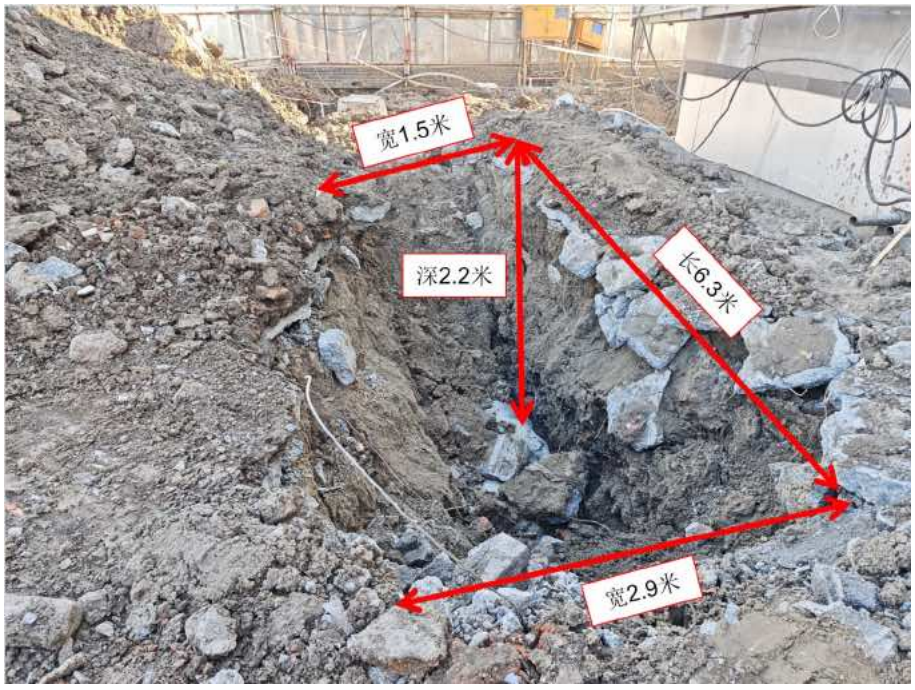


图 2

3. 沟槽北侧边缘堆放开挖土方，土方高度 1.87 米（如图 3）。




图 3

4. 沟槽南侧为幼儿园教学楼，距离沟槽边缘 3.5 米（如图 4）。



图 4

5.根据项目勘察报告得知，项目现场开挖沟槽地表以下 5.2 米均为杂填土（如图 5）。

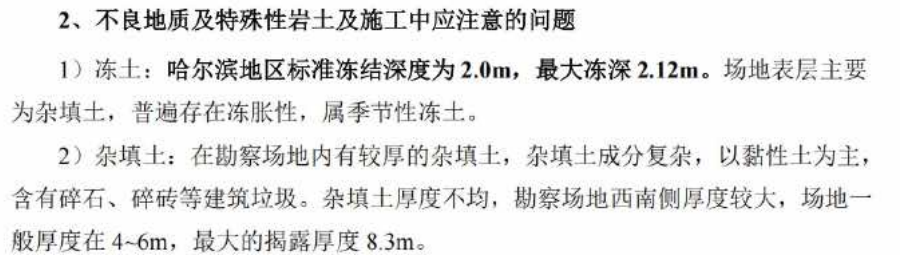

2、不良地质及特殊性岩土及施工中应注意的问题

1）冻土：**哈尔滨地区标准冻结深度为 2.0m，最大冻深 2.12m。**场地表层主要为杂填土，普遍存在冻胀性，属季节性冻土。

2）杂填土：在勘察场地内有较厚的杂填土，杂填土成分复杂，以黏性土为主，含有碎石、碎砖等建筑垃圾。杂填土厚度不均，勘察场地西南侧厚度较大，场地一般厚度在 4~6m，最大的揭露厚度 8.3m。

图 5

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者王某山，男。

（六）其他情况

该起事故无舆情产生，无其他特殊情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后黄某于 14 时 59 分拨打了 120 急救电话并将人从危险区域救出，120 急救人员到达事故现场后将受伤工人王某山转运至哈尔滨医科大学附属第一医院群力院区进行进一步救治，抢救约半个小时后宣布王某山抢救无效死亡。15 时 59 分黄某拨打 110。

事故发生当天16时20分，道里区应急局值班室接到了道里公安分局指挥中心电话称中艺和悦府云河里小区在建工地发生建筑塌方导致1名工人受伤，送往哈尔滨医科大学附属第一医院群力院区抢救无效死亡。接报后，道里区应急局立即联系区住建局、区总工会、道里公安分局等有关单位人员赶赴现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，在基坑附近协助挖掘机吊管的力工李某强见状立即跳入基坑进行施救。基坑旁的黄某在拨打完急救电话后也跳入基坑协助李某强救人。两人徒手挖掘约10分钟，将王某山救出并放到安全处。当时王某山处于昏迷状态，有呼吸，面部有血迹。二人将其抬至地面后，李某强采取呼喊、拍打等方式试图唤醒王某山无果。

（三）医疗救治和善后情况

120急救人员赶到现场进行简单急救后，将王某山转运哈尔滨医科大学附属第一医院群力院区进行进一步救治。李某强与黄某随车前往医院，约半小时后，王某山经抢救无效被宣布死亡。

2025年12月12日，新恒顺达公司与王某山家属签署了《赔偿协议书》。

（四）事故应急处置评估

本次事故应急处置工作中，现场人员的初步响应和医疗、政府部门的后续联动为减少损失发挥了一定作用，但核心暴露了事故单位应急管理责任不落实、应急预案缺失、应急培训不足等根

本性问题。整体应急处置呈现“响应及时但处置不专业”的特点，从业人员应急技能匮乏、事故信息上报不规范是导致未能挽回人员生命的可能性因素。事故应急处置能力与实际需求严重不匹配，需通过健全应急体系、强化技能培训、规范上报流程等方式全面整改提升。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员进入地质条件不稳定且未采取支护措施的沟槽内作业时，周边土方突然坍塌导致作业人员被埋是本起事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，道里区政府事故调查组聘请哈尔滨市应急管理专家组成专家组，对事故现场进行了勘察。并出具了《技术鉴定报告》。

（三）其他可能因素排除

公安机关通过事故现场勘查、询问和相关资料分析，排除自杀、他杀、人为故意破坏等刑事案件可能性。

（四）间接原因分析

1.现场负责指挥整理施工现场准备越冬的黄某，擅自带领工人进行管道铺设作业；

2.新恒顺达公司未能有效落实安全生产责任制，未对从业人员进行安全教育培训，未对施工现场进行检查和管理。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

虽然事故发生时，事故工程现场存在工作人员私自做主，私自组织施工的行为，施工单位及相关管理人员并不知情。但从事实角度出发，新恒顺达公司作为事故发生单位，仍存在以下主要问题：

1.安全生产责任制落实不力：未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[2]规定，建立健全并有效落实全员安全生产责任制，法定代表人、项目负责人、现场管理人员及作业人员的安全职责未明确，安全管理链条断裂，导致施工现场安全管理失控。

2.从业人员安全教育培训缺失：违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]规定，未对临时雇佣的作业人员开

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

展安全生产教育培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，作业人员安全意识淡薄、违规操作现象突出。

3.施工现场安全管理混乱：违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款[4]规定，未对施工现场进行有效的安全检查和管理，未及时发现并消除沟槽开挖未采取支护措施、违规堆放土方等重大事故隐患；对甲方通知的“整理现场准备越冬”工作未进行专项安全部署，未能及时发现现场人员擅自变更作业内容、违规恢复管道铺设施工。

4.应急处置能力不足：事故发生后未能有效启动应急处置预案，未对作业人员开展应急救援培训和演练，事故发生后现场人员仅能进行简单徒手施救，未采取人工呼吸、心肺复苏等专业急救措施，错失最佳救援时机。

（二）有关监管部门

自2025年3月14日至2025年11月24日间，道里区住建局组织该项目相关人员召开开工前安全监督交底会议1次，现场安全监督检查3次，共计下达行政执法文书4份。其中包括：《施工安全监督告知书》1份、《责令整改通知书》2份、《中止施工安全监督告知书》1份。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

1.该项目于2025年3月14日取得《建筑工程施工许可证》。2025年4月22日，区住建局组织项目建设、监理、施工单位相关管理人员在道里区住房和城乡建设局会议室进行了安全监督交底，会上发放了《安全监督交底基本内容》。

2.2025年4月3日该项目递交安全监督材料，道里区住建局2025年7月1日出具《施工安全监督告知书》1份。

3.2025年7月22日对该项目进行首次监督，下发了《责令整改通知书》1份，已按要求完成整改。

4.2025年10月11日对该项目进行第二次监督，下发了《责令整改通知书》1份，已按要求完成整改。

5.该项目于2025年10月31日递交《中止施工安全监督申请书》，11月4日道里区住建局出具《中止施工安全监督告知书》1份。

6. 2025年11月7日对该项目进行第三次监督，下发了《现场检查笔录》1份。

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》第十二条工程项目因故中止施工的，建设单位应当向监督机构申请办理中止施工安全监督手续，并提交中止施工的时间、原因、在施部位及安全保障措施等资料。

监督机构收到建设单位提交的资料后，经查验符合要求的，应当在5个工作日内向建设单位发放《中止施工安全监督告知书》。监督机构对工程项目中止施工期间不实施施工安全监督。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.黄某，男，群众。新恒顺达公司雇佣人员。被安排至云河里项目S6外网排水工程现场负责指挥冬季中止施工前的现场清理维护工作。擅自带领未经安全教育培训的人员进行管道铺设作业；未能发现施工现场的不安全因素并向本单位安全生产管理人员报告。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，第五十八条，第五十九条[5]之规定。建议新恒顺达公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[6]之规定，对黄某给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

2.田某，男，群众，黑龙江省新恒顺达建筑安装工程有限公司云河里项目S6外网排水工程负责人。安排黄某等人对施工现场进行清理准备越冬，却未对黄某及其他作业人员进行安全培训；未检查清理施工现场时的安全生产状况，未及时消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项[7]之规定，建议道里区应急局依据《生产安全事

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

《中华人民共和国安全生产法》第五十八条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

《中华人民共和国安全生产法》第五十九条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履

故罚款处罚规定》第二十条第一项[8]之规定对其予以处罚。

3.韩某，女，群众，黑龙江省新恒顺达建筑安装工程有限公司法定代表人兼总经理，负责公司的全面工作。落实本单位全员安全生产责任制不到位；未能有效组织实施本单位安全生产教育和培训计划；未能督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项[9]之规定，建议道里区应急局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[10]之规定对其予以处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

黑龙江省新恒顺达建筑安装工程有限公司未能有效落实安全生产责任制，未对从业人员进行安全教育培训，安全员未对施工现场进行检查和管理。对本起事故的发生负有责任，是本起事故的责任单位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第一款、第四十六条第一款之规定。建

行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

8[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

10[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

议道里区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[11]之规定对黑龙江省新恒顺达建筑安装工程有限公司予以处罚。

六、事故主要教训

1.企业安全发展理念严重缺失，主体责任落实流于形式：新恒顺达公司未牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全发展理念，忽略了“清理施工现场”这项作业内容仍属于本单位安全管理范畴之内这一事实。安排了没有经过安全教育培训的人员到现场进行清理作业。恰巧因为缺乏安全教育培训，导致从业人员私自开展“清理工作”以外的施工作业等一系列违反安全规定的行为发生。

2.企业规模受限，人员配备不足：本起事故的发生单位新恒顺达公司由于经营不善，专业人员急剧缩减，致使该单位即使从法律层面满足各种资质，但从实际操作角度出发却体现出人员配备严重不足的弊端。在此情境下，该企业未能及时转变企业安全管理策略，建立适配小微企业的简易、可操作的安全管理制度，安全生产责任制仅停留在纸面，未明确从法定代表人到一线作业人员的具体职责。对临时雇佣人员的招录、培训、作业管控全流程缺失，使得“中止施工期间擅自复工”“无支护沟槽作业”等违规行为无人制止，最终酿成事故。

---

[11][?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

3.从业人员安全素质低下，风险辨识能力不足：企业未对临时雇佣人员开展任何安全教育培训，作业人员不了解沟槽作业的潜在风险，不掌握基本的安全操作规范和应急处置方法，盲目作业、施救不专业，反映出部分建筑施工行业从业人员安全素质较低。

七、事故整改和防范措施

（一）坚持强化企业主体责任落实，健全安全管理体系：

1.新恒顺达公司需立即全面梳理并修订安全生产责任制，明确法定代表人、项目负责人、现场管理人员、作业人员等各岗位的安全职责，签订安全责任书，确保责任层层落实到位。

2.完善安全管理机构设置，配备足额专职安全生产管理人员，健全危险源辨识、隐患排查治理、安全教育培训、应急管理等核心安全管理制度，形成“全员参与、全程管控、全方位覆盖”的安全管理体系。

3.法定代表人及管理层需定期组织开展安全生产工作会议，研究解决安全生产重大问题，保障安全生产投入，确保各项安全管理制度有效执行。

4.新恒顺达公司需立即组织全体从业人员（含临时雇佣人员）开展全覆盖、针对性的安全生产教育培训，重点培训沟槽作业、基坑支护、隐患识别、应急处置等相关知识和技能，经考核合格后方可上岗作业。

5.建立从业人员安全教育培训档案，如实记录培训时间、内

容、考核结果等信息，定期开展复训和再教育，确保作业人员熟练掌握安全操作规范和应急处置方法。

6.组织开展现场应急演练，重点演练坍塌事故、人员掩埋等场景的应急救援流程，提升作业人员的自救互救能力和应急处置协同配合水平。

（二）规范现场作业管控，强化风险预判和隐患排查治理：

所有建筑施工企业需引以为戒，严格执行施工方案审批制度，针对沟槽开挖、基坑支护等危险作业环节，结合地质勘察报告制定专项施工方案，明确支护方式、开挖坡度、堆土距离等安全要求，经审批后方可施工。

加强施工现场全过程安全管控，对沟槽开挖、支护、作业、回填等环节实行全程监督，严禁在未采取支护措施、地质条件不稳定的区域作业，严禁违规在沟槽周边堆放土方、物料等荷载物。

建立常态化隐患排查治理机制，采用“日常排查+专项排查+季节性排查”相结合的方式，重点排查沟槽支护、临时用电、作业环境等关键环节的隐患，建立隐患排查台账，明确整改责任人、整改措施、整改时限，实行闭环管理。

（三）加强监管力度，筑牢安全监管防线：

1.道里区住建局作为建筑行业主管部门，需进一步强化对建筑施工项目的安全监管，特别是对各种原因处于中止施工的项目现场，应采取有效措施监管。坚决杜绝企业在中止施工阶段擅自施工、隐患未整改到位擅自复工等违规行为。

2. 完善监管执法闭环机制，对检查发现的问题依法下达执法文书，跟踪督促企业限期整改，对整改不到位、拒不整改的企业依法从严处罚，并纳入企业信用惩戒名单。

3. 加强对建筑施工企业的安全指导，组织开展安全生产法律法规、标准规范和专项施工技术的培训，提升企业安全管理水平和风险防控能力。

道里区政府事故调查组

2026 年 1 月 12 日