宁乡经开区长沙格力暖通制冷设备有限公司“3•3”一般机械伤害事故调查报告

宁乡市人民政府长沙格力暖通制冷设备有限公司

“3•3”一般机械伤害事故调查组

2024 年 5 月 6 日

目　录

一、事故概述……2

（一）事故发生时间……2

（二）事故发生单位……2

（三）事故发生地点……2

（四）事故类别……2

（五）事故伤亡情况……2

（六）事故直接经济损失……2

二、事故单位及相关情况……2

（一）长沙格力暖通制冷设备有限公司……2

（二）钣金注塑分厂……3

（三）事故现场基本情况……3

三、事故发生经过、应急处置情况及伤亡人员情况……4

（一）事故发生经过……4

（二）应急处置情况……5

（三）伤亡人员情况……6

四、鉴定意见及公司内部调查处理情况……7

（一）法医鉴定意见……7

（二）公司内部调查及处理情况……7

五、安全生产管理情况……8

（一）企业安全生产管理情况……8
（二）安全生产监管情况……9
六、事故原因及性质……12
（一）事故直接原因……12
（二）事故间接原因……12
（三）事故性质认定……13
七、对事故有关责任人员和单位的处理建议……13
（一）建议不再追究责任的人员……13
（二）建议由应急管理部门依法处理的单位和个人……13
（三）建议按企业内部规章处理的个人……14
（四）监管责任处理建议……15
八、整改措施建议……16
（一）加强责任传导，切实落实企业安全生产主体责任…16
（二）加强组织领导，严格落实属地监管责任……16
（三）加强统筹协调，全面提升工贸企业安全管理水平…16

宁乡经开区长沙格力暖通制冷设备有限公司“3•3”一般机械伤害事故调查报告

2024年3月3日，位于宁乡经济技术开发区（以下简称宁乡经开区）的长沙格力暖通制冷设备有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失118.255万元。

事故发生后，湖南省应急管理厅、长沙市应急管理局相关领导赶赴现场，指导事故救援及处置工作。宁乡市委市政府主要领导作出重要批示。长沙市安委办对事故的调查处理进行挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，宁乡市人民政府成立事故调查组，依法对事故进行调查。调查组由市应急管理局牵头，宁乡经开区管委会、市公安局、市工信局、市总工会为成员单位。同时，邀请市纪委监委参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、搜集证据，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故发生的原因和调查发现的有关问题，提出了事故防范整改措施建议。

经调查认定，长沙格力暖通制冷设备有限公司“3•3”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故概述

（一）事故发生时间：2024年3月3日17时41分。

（二）事故发生单位：长沙格力暖通制冷设备有限公司。

（三）事故发生地点：长沙格力暖通制冷设备有限公司钣金注塑分厂钣金车间6*400T冲压生产线。

（四）事故类别：一般机械伤害事故。

（五）事故伤亡情况：死亡1人。

（六）事故直接经济损失：118.255万元。

二、事故单位相关情况

（一）长沙格力暖通制冷设备有限公司

长沙格力暖通制冷设备有限公司（以下简称长沙格力公司）成立于2014年4月14日，注册地宁乡经开区永佳路168号。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码91430100097487****，法定代表人庄某，经营范围包括家用空调器、商用空调器、压缩机、小家电及配套产品的生产、销售等。长沙格力公司为珠海格力电器股份有限公司（以下简称珠海格力公司）100%控股的子公司。

长沙格力公司主要部门有总装分厂、钣金注塑分厂、两器分厂、总装二分厂、控制器分厂、生产部、采购部、物流管理部、总经办、财务部、工艺设备部、质量控制部、安全管理部等。公司法定代表人庄某担任珠海格力公司副总裁，公司总经理王晓彬2021年开始担任珠海格力公司总裁助理。公司授权总经理助理彭某兵全面负责公司日常管理，为安全生产第一责任

人。总经理助理古某龙分管工艺设备部及质量控制部。公司现有从业人员3800人。

（二）钣金注塑分厂

钣金注塑分厂为长沙格力公司下设部门，负责空调钣金的生产，分为注塑、钣金两个车间。钣金注塑分厂主要管理人员有厂长陈某，负责分厂全面工作；副厂长周某平，负责生产、增效和自动化，侧重钣金车间；厂长助理汪某，负责质量和设备，侧重注塑车间；综合主管刘某分管人力资源及安全生产；专职安全员周某和艾某某，分白班晚班轮流负责安全巡察检查。钣金车间有冲压、喷涂、点焊、物流、预装等班组。其中冲压班共有41人，负责14条冲压生产线。冲压班班长柳某，副班长李某波。2024年年初开始，长沙格力公司安排喻某全到冲压班，准备接替柳某，担任班长，还在熟悉和适应阶段。冲压班分白班和晚班两班。事发时，李某波负责白班，喻某全负责晚班，柳某总负责。

（三）事故现场基本情况

事故发生在长沙格力公司钣金注塑分厂钣金车间6*400T冲压生产线。生产线上方悬挂有“6*400T智能示范线”标志。该生产线一个集合生产线，由三套系统组成，分别是冲床系统、智能机器人系统、自动换模系统。生产线由黄色格栅围挡围住，围挡门口有联动装置，人员进入生产线内，冲床及机器手臂会自动停止。该生产线为智能化自动生产线，只有在清理废料、更换模具及检修时，作业人员才需进入。事故地点在

6*400T 冲压生产线 4 号冲床工作区。该冲床为直壁式曲轴机械冲床，生产商协易科技精机（中国）有限公司，型式 SAG-40T，加压能力 4000KN，行程 400mm。事发时正在进行冲床模具切换。需更换的模具为冲孔模 M4，尺寸为 2300*1300*595.75（mm），总重 4.98 吨。6*400T 冲压生产线的黄色格栅围挡上张贴有《自动冲压线岗位安全操作规程》和《机器人安全十大禁令》。规程中明确“禁止将头手等身体部位伸入机器内，非维修人员严禁维修设备”。禁令中有“严禁无证上岗”、“设备运行时，禁止任何人进入作业活动区域”、“严禁任何人屏蔽各类光栅、感应及门机连锁等装置”等规定。发生事故时，李某波卡在模具与冲床立柱接油盒之间。立柱接油盒可见明显变形，且有油漆脱落。冲床上张贴有“严禁手进模腔”的警示标语。

三、事故发生经过、应急处置情况及及伤亡人员情况

（一）事故发生经过

2024 年 3 月 3 日，长沙格力公司正常生产。钣金注塑分厂钣金车间冲压班副班长李某波组织白班人员进行冲压生产。17 时 11 分许，6*400T 冲压生产线一批冲压产品已完成，需更换模具。换模工唐某司在“钣金冲压精英管理团队”微信群发“要换模”的消息，并进入该生产线开始清理废料准备更换模具。李某波马上在群内回复“好”并在几分钟后也来到生产线内换模具。李某波于 17 时 15 分和 17 时 20 分许，分别安排李某冬、唐新均进入 6*400T 冲压生产线协助换模和清理废料。唐某司从


第1号冲床开始更换模具，李某波则从第6号冲床开始更换冲床模具。唐某司换好第1台冲床的模具后，因第2、3台冲床不需要更换模具，便开始调试机器人。

17时38分许，李某波在更换4号冲床模具时，模具切换系统出现故障报警，要唐某司过去。在等待唐某司时，李某波用金属片屏蔽了光电感应开关信号，致使设备自锁功能失效报警取消。唐某司来到4号冲床区，看到换模台车停止，切换系统未报警。此时，6*400T作业区工作有4人作业，李某波和唐某司在检查4号冲床换模系统。唐新均在4号冲床边低头背对冲床清理废料，李某冬则拿一块大废料准备放到围栏外去。17时41分许，唐某司确认4号冲床换模系统无异常后，根据李某波安排，翻越护栏和换模台来到换模台车对面的操作平台按下换模开关，模具在换模台车的钩子拉动下开始往外移动。李某波在移出之前屏蔽光电感应开关的金属片时，上半身探入模具移动行程内，其右胸部被挤压在移动的模具与冲床立柱接油盒之间，发出紧急呼叫。

（二）应急处置情况

唐某司听到呼叫声后，立即翻越换模台查看情况，发现李某波被挤压，立即返回操作面板处关闭换模系统电源，然后大声呼救。现场的唐新均、李某冬立即过来救援。3人挪开拉动模具的挂钩，用钢方管撬动模具，将李某波救出放在地面。唐某司17时41分电话联系班长柳某。正在冲压区的柳某立即跑到现场。看到李某波无法活动，呼喊无反应，且气息微弱。随即

电话报告钣金注塑分厂厂长陈某等人。现场人员雷某于17时51分拨打120急救电话。17时56分，120医护人员到达现场。医护人员采取了心肺复苏、除颤等急救处理约32分钟，宣布抢救无效死亡。柳某于18时40分拨打110报警电话。随后，经开区管委会、公安、应急及法医等相继到达现场参与现场处置及调查。2024年3月5日，长沙格力公司与死者家属达成调解协议。经评估，事故发生后应急救援处置工作开展有序，现场处置得当，未扩大人员伤亡和财产损失，未造成次生事故。事故善后处置及时，未造成不良社会影响。

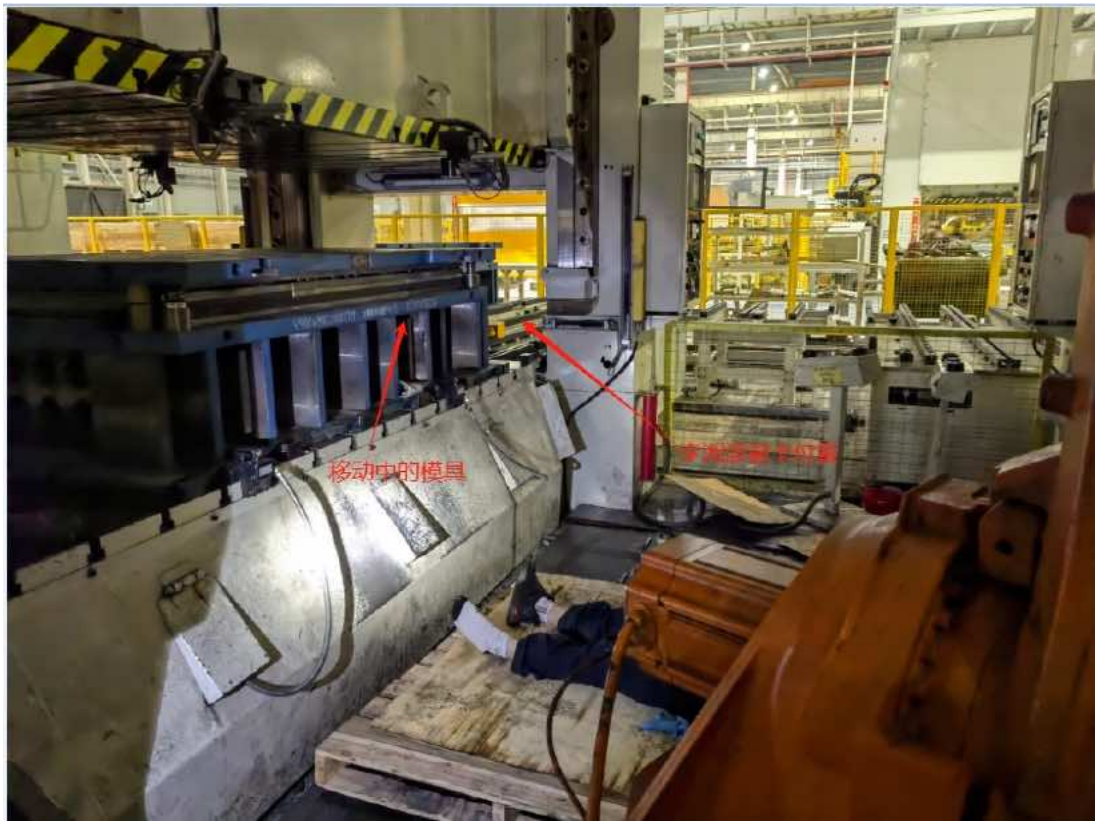

现场照片

（三）伤亡人员情况

李某波，男，42岁，身份证号430726198109294***，户籍地址湖南省石门县楚江镇中渡社区居委会。李某波于2006年3月31日入职珠海格力公司，2016年8月11日调入长沙格力公司，一直任钣金注塑分厂冲压班副班长。

四、鉴定意见及公司内部调查处理情况

（一）法医鉴定意见

受宁乡市应急管理局委托，湖南大学司法鉴定中心对死者李某波的尸体进行了鉴定并出具司法鉴定意见书（湘湖大司鉴〔2024〕病鉴字第37号）。鉴定意见：“李某波符合重物挤压胸部致胸内脏器损伤死亡。”

（二）公司内部调查处理情况

事故发生后，由珠海格力公司牵头，立即启动内部调查，根据事故经过模拟复盘，对事故原因进行分析，对相关人员给予处理并通报，就调查中发现的问题积极开展了整改。

1.原因分析。一是当事人违章作业。当事人李某波违章作业，在自动冲压生产线换模过程中违规进入模具与冲床区域，在未按急停开关，同时设备未停机的情况下，用金属片屏蔽光电感应开关信号致使设备自锁功能失效，并指挥另一名员工翻越护栏启动设备操作。二是自动换模存在异常。该模具无法完全满足自动换模，须人员现场辅助作业，存在安全风险，工艺设备部未及时整改模具。三是监督管理不到位。钣金注塑分厂人员违章作业，安全管理部对生产现场监督管理不到位，未及时发现制止违章作业，及时消除安全隐患。

2.人员处理。共对公司领导、钣金注塑分厂、工艺设备部、

安全管理部相关负责人、现场责任人等相关人员给予撤职、降职、记过、下浮绩效奖金等处理。

3.整改情况。一是立即停产整改，举一反三，对全公司立即开展专项隐患排查和治理。二是对现有的安全防护机制进行全面排查，进一步增加安防措施。包括对门机联锁有效性进行全面排查整改；增加光电感应设备能与换模单元联动；制定安全防护网标准化实施方案并落实整改，护栏全部加高。三是在停产期间组织全员进行安全生产培训和考核验收。四是加大违章检查力度，落实视频监控反查，狠抓违章违规行为，严厉考评。

五、安全生产管理情况

（一）企业安全生产管理情况

长沙格力公司成立了EHS（环境、职业健康和安全管理体系）管理领导小组，明确第一责任人是彭某兵，小组长古某龙，副组长周某明和张某标，成员为各部门负责人。公司设立安全管理部，部长周某明，部长助理张某标。公司各分厂及各部门设置有安全主管及安全员。公司及各部门安全管理人员共39人。公司81人取得安全管理人员资格，2人取得注册安全工程师资格。公司建立了全员安全生产责任制并对落实情况进行监督考核；公司制定了相关安全生产规章制度和相关安全操作规程。公司从业人员进行了三级安全教育培训，并进行考试。公司定期召开安全生产工作会议，定期开展隐患排查治理。每天召开班前会，集中宣讲安全生产注意事项。

但经调查，长沙格力公司安全生产主体责任落实不力，现场

安全管理不到位。一是安全风险辨识和管控不到位，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[1]。事发的6*400T冲压生产线虽然是一个安全防护措施比较完善，自动化程度较高的智能生产线，设置了防护栏及门机联锁，每台冲床都有多个急停按扭及多个光电感应设备。但该生产线安全防护还存在缺陷，包括部分防护栏高度不够，可以轻易翻越；光电感应设备虽然与冲床冲床系统、智能机器人系统联动，感应到人体进入危险区域，会停止设备，但未与换模系统联动，人体进入模具运行行程的危险范围内，不会自动停止；模具U型槽加工尺寸误差较大，存在无法精准定位等问题。二是日常安全管理不到位，未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[2]。根据调取宁乡市工伤保险中心数据，长沙格力公司近三年（2021年3月至2024年3月）共发生压伤、砸伤等致人员受伤的各类工伤事故共45起。调查中发现，日常作业中也多次存在员工采取屏蔽光电感应信号的方式处置换模异常，换模过程中清理轨道内废料，跨越护栏启动设备，双人联合作业未执行安全监护等违章行为。长沙格力公司对这些苗头性、倾向性的问题重视不够，管控不严。

（二）安全生产监管情况

1.宁乡经开区管委会。宁乡经开区管委会产业发展局（即安全生产监管局，两块牌子一配套班子，以下简称经开区安监

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

局）对长沙格力公司的安全生产进行统一监管。按网格分片，经开区安监局将长沙格力公司安排在“主体三组”。“主体三组”由李威、张振泉两名安监专干负责片区企业的日常安全巡察。

根据《宁乡市关于加强安全生产工作的八条措施》，经开区印发《企业安全生产分类精准执法实施方案》，按企业自主申报、片区组织核查、经开区安监局核准、结果公示的流程，将长沙格力公司的安全生产等级确定为“A”类。

2023年3月11日，经开区安监局联合第三方安全机构对长沙格力公司开展危化品使用和高风险生产装置专家安全体检工作。2023年7月20日，经开区安监局对长沙格力公司开展安全隐患大排查，做到检查隐患、问题整改闭环。2023年9月10日，经开区安监局督促长沙格力公司将本企业的安全生产有关信息逐项录入湖南省工贸企业安全监管平台。2023年10月19日，督促企业完成安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。2023年11月，经开区管委会委托第三方单位对长沙格力公司进行消防安全评估。2024年1月16日，经开区安监局“主体三组”对长沙格力公司开展年度安全目标管理考核和春节前安全隐患巡察。2024年2月23日，经开区安监局“主体三组”对长沙格力公司开展复工安全审查及消防隐患集中攻坚整治。2024年1月30日，经开区党工委委员、管委会副主任郑旗带队对长沙格力公司进行安全检查，对发现问题现场交办。2023年11月、12月经开区安监局对省应急管理厅及长沙市工

信局交办问题进行督促整改落实。

2023年4月11日，召开经开区2023年安全生产工作大会，长沙格力公司主要负责人彭某兵和安全管理部部长助理张生标参加。2023年5月25日至26日，经开区组织企业安全员进行集中封闭培训，学习安全管理知识，长沙格力公司公司车占平、刘文等11名安全员参加。2023年6月6日至7日，经开区组织企业主要负责人举办为期2天的封闭式安全培训，学习习近平总书记关于安全生产重要论述、企业安全生产主体责任、安全生产八项措施、事故案例分析等内容，并当场组织考试。长沙格力公司主要负责人彭某兵参加。2023年7月13日，经开区组织蓝月谷大讲坛·宁乡经开区企业维修工安全事故案例警示教育公开课，长沙格力公司的检维修工参加培训。2023年6月27日，经开区组织仓储物流消防应急演练，11月1日，组织开展宁乡经开区有限空间作业事故应急演练，12月15日，组织开展高层建筑火灾事故应急救援和疏散演练，长沙格力公司有关安全员均到现场参加观摩学习。

经开区安监局“主体三组”虽然对长沙格力公司开展了日常安全巡察检查，但检查不深入、不细致。对长沙格力公司存在的安全生产规章制度和安全操作规程不落实，多次发生工伤事故等苗头性、倾向性的问题未引起足够重视，未严格做到抓早抓小、抓小防大，及时有效督促企业整改。

2.宁乡市应急管理局。宁乡市应急管理局工贸企业安全监管科履行全市冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商

贸等行业安全生产监督管理工作。宁乡市应急管理局党委委员、副局长杨磊分管工贸企业安全监管科，科长龙水。2023年2月24日召开宁乡市工贸领域安全生产工作会议暨安全生产“稳固仗”誓师大会，全市工贸企业参与誓师会。2023年5月26日开展宁乡市工贸机械行业企业落实“八项措施”及安全培训教育，宁乡市机械行业257家企业参与。2024年1月21日，工贸领域开展《岁末年初工贸领域专项行动》，对属地和企业就岁末年初关键时间加强安全管理和应对冰雪危害天气。按长沙市应急管理局统一安排，加强各类工贸企业危险作业和“省厅十九条”的传达和部署。2024年1至2月，工贸领域共检查企业223家，立案11起，罚款10万元。2024年2月29日对全市877家工贸企业开展“复工复产第一课讲安全暨警示教育片”。

宁乡市应急管理局将长沙格力公司纳入2022年年度安全生产监督检查计划，并于2022年8月18日对该公司进行执法检查，发现问题隐患两条，当天下达现场检查记录及责令限期整改指令书，并于2022年9月28日进行复查，问题隐患已整改完毕，形成闭环。2023年，宁乡市应急管理局未将长沙格力公司纳入年度监督检查计划，年度双随机执法检查中也没有抽取到该公司。

六、事故原因及性质

（一）事故直接原因

李某波忽视安全，违章作业。李某波违规屏蔽光电感应开关

信号致使设备自锁功能失效，且在模具移动时进入其运行行程范围内，运行的模具将其挤压在模具与冲床立柱接油盒之间，导致死亡。

（二）事故间接原因

长沙格力公司安全生产主体责任落实不力，现场安全管理不到位。安全风险辨识和管控不到位，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。日常安全管理不到位，未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）事故性质认定

经调查认定，长沙格力暖通制冷设备有限公司“3•3”一般机械伤害事故是一起因作业人员违章违规操作、现场安全管理不到位、企业主体责任落实不力而导致的生产安全责任事故。

七、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议不再追究责任的人员

李某波。李某波忽视安全、违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）建议由应急管理部门依法处理的单位和个人

1.长沙格力公司。安全生产主体责任落实不力，现场安全管理不到位。安全风险辨识和管控不到位，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。日常安全管理不到位，未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。长沙格力公司是事故的发生单位，对事故

的发生负有直接的主体责任，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定[3]，给予行政处罚。

2.彭某兵。根据公司授权，彭某兵作为安全生产第一责任人，全面负责公司安全管理工作。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对公司存的安全管理问题失察，未及时消除生产安全事故隐患，对本次事故发生负重要领导责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定[4]，给予行政处罚。

3.艾某某。长沙格力公司钣金注塑分厂专职安全员，负责钣金注塑分厂安全生产检查，开展日常隐患排查与治理，及时纠正和制止违章作业。作为事故当班安全员，未依法履行安全生产管理职责[5]，未认真检查分厂的安全生产状况，未及时排查并消除生产安全事故隐患，对员工的违章作业制止不力，对本次事故发生负有直接管理责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[6]，给予行政

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[6] 《中华人民共和国安全生产法第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

处罚。

（三）建议按企业内部规章处理的个人

1.陈某，长沙格力公司钣金注塑分厂厂长。作为分厂安全生产第一责任人，未认真督促、检查分厂的安全生产工作，对员工的违章作业监管和制止不到位，未及时消除分厂生产安全事故隐患，对本次事故发生负有直接领导责任。建议由长沙格力公司依据企业内部规章制度处理。

2.周某平，长沙格力公司钣金注塑分厂副厂长，负责分厂生产、增效和自动化，分管钣金车间。未认真检查分厂的安全生产状况，对员工的违章作业监管和制止不到位，未及时排查并消除生产安全事故隐患，对本次事故发生负有管理责任。建议由长沙格力公司依据企业内部规章制度处理。

3.汪某，长沙格力公司钣金注塑分厂厂长助理，负责分厂质量和设备管理。未认真检查分厂设备及模具使用情况，未及时排查并消除模具加工尺寸误差较大，存在无法精准定位的问题，对本次事故发生负有管理责任。建议由长沙格力公司依据企业内部规章制度处理。

4、张某标，长沙格力公司安全管理部部长助理。作为安全管理部分管环安技术科、消防管理科负责人，未认真监督管理环安技术科及钣金注塑分厂检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，未对本次事故发生负有监督管理责任。建议由长沙格力公司依据企业内部规章制度处理。

5.丁某华，长沙格力公司工艺设备部副部长。作为工艺设备

部分管设备及模具管理负责人，未认真监督检查公司设备及模具使用情况，未及时组织排查并消除模具加工尺寸误差较大，存在无法精准定位等问题，未对本次事故发生负有监督管理责任。建议由长沙格力公司依据企业内部规章制度处理。

（四）监管责任处理建议

经开区安监局“主体三组”对长沙格力公司的日常安全巡察检查不深入、不细致，对存在的事故苗头性、倾向性问题重视不够，未及时有效督促企业整改。建议由宁乡经开区管委会对安监局“主体三组”安监专干履职情况进行调查处理。

八、整改措施建议

有关各方要汲取“3•3”机械伤害事故的深刻教训，认真分析事故发生原因，举一反三，落实好事故防范措施。

（一）加强责任传导，切实落实企业安全生产主体责任

长沙格力公司要切实落实安全生产主体责任，要把安全生产责任落实到车间班组、落实到员工、落实到每个环节。要持续加强对从业人员进行安全生产教育和培训，切实提高全员安全意识和安全生产知识能力；要加强安全风险辨识和管控，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；要加强现场安全管理，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）加强组织领导，严格落实属地安全监管责任

宁乡经开区管委会要进一步增强责任意识和危机意识，加强安全生产工作的组织领导，严格督促区安监局等部门落实安全监督管理责任，加强对工贸企业的监督检查，全面落实安全生

产属地监督管理责任。

（三）加强统筹协调，全面提升工贸企业安全管理水平

宁乡市应急管理局要认真分析全市工贸企业安全生产形势，加强统筹协调，持续推进工贸企业安全生产八项措施落实落细。严格督促有关乡镇（街道、园区）加强对工贸企业安全生产监管和执法。全面推动工贸企业建立健全管理体系，加大隐患排查整治力度，落实“一盘棋”应急响应，通过深化源头治理，完善安全预防控制体系，全面提升工贸企业安全生产整体水平。

调查组成员签名:

附件:

1、附件 1 事故调查组名单

2、附件 2 现场勘查报告

3、附件 3 现场示意图

4、附件 4 伤亡人员情况表

5、附件 5 直接经济损失统计表

宁乡市人民政府长沙格力暖通制冷设备有限公司

“3•3”一般机械伤害事故调查组

2024 年 5 月 6 日