浏阳农业科技园国强彩印包装厂“7·29”一般机械伤害事故调查报告

2024年7月29日15时50分许，位于浏阳市省级农业科技园的浏阳市国强彩印包装厂发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定和长沙市挂牌督办要求，2024年8月7日，浏阳市人民政府成立浏阳市国强彩印包装厂“7·29”一般机械伤害调查组（以下简称事故调查组），依法对该起事故进行调查。事故调查组由市应急管理局党委副书记、局长杨海任组长，市应急管理局、市委宣传部（新闻出版局）分管负责人任副组长，市应急管理局、市委宣传部（新闻出版局）、市公安局、市卫健局、市总工会、省级农业科技园为成员单位，并邀请市纪委监委派员参加，同时聘请专家组参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、资料审核、专家论证和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对有关责任单位和人员提出了处理建议，并针对事故原因及调查发现的有关问题，提出了事故防范整改措施建议。

经调查认定，浏阳市国强彩印包装厂“7·29”一般机械伤害

事故是一起因作业人员安全意识淡薄，违反操作规程，在未停机的情况下，将头部伸入模切机运动部件危险区域违章作业；事故单位安全生产主体责任未落实、现场管理缺失、隐患排查和教育培训不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况。浏阳市国强彩印包装厂（以下简称：国强包装厂），类型：个人独资企业，投资人：汪国强，出资额：叁拾万元整，统一社会信用代码：91430181338427 95XJ，经营范围：包装装潢及其他印刷，食品用塑料包装容器工具、包装箱的生产；食品用塑料包装容器工具、包装箱销售；塑料包装箱及容器制造。成立日期：2015 年 4 月 30 日，登记住所：浏阳市古港镇浏阳市省级农业科技园区湖南大吉环保印务科技有限公司（浏阳市古港镇燕港村湖南大吉环保印务科技有限公司）。该厂于 2023 年 12 月 20 日取得《印刷经营许可证》，编号：（浏）印证字第 4301080343 号，经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，有效期限至 2025 年 12 月 31 日，发证机关：浏阳市新闻出版局。

2. 事故相关单位概况。湖南大吉环保印务科技有限公司（以下简称：大吉公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李晴，注册资本：叁仟万元整，统一社会信用代码：91430181MA4PN5U31F，经营范围：环保材料、文化产品的研发；

环保技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；环保设备、纸制品的销售；机制纸及纸板、环境保护专用设备。包装专用设备的制造；环保工程设计；环境技术咨询服务；环境评估；环境卫生管理；环境污染治理项目投资；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；纸制品加工。成立日期：2018 年 6 月 22 日，登记住所：浏阳市两型产业园（现浏阳市省级农业科技园）。该公司于 2024 年 1 月 19 日取得《印刷经营许可证》，编号：（浏）印证字第 4301080328 号，经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，有效期限至 2025 年 12 月 31 日，发证机关：浏阳市新闻出版局。

3. 国强包装厂和大吉公司的关系。2022 年 11 月 4 日，大吉公司与国强包装厂签订《厂房租赁合同》，大吉公司将厂区内 3 号厂房（共 2 层，建筑面积 3960m^2）租赁给国强包装厂用于彩印包装业务，租期 5 年，租金 40 万元/年（按 10 万元/季度缴纳，每个季度前 10 日缴纳下季度租金）。2023 年 10 月 20 日，双方签订《出租厂房安全生产协议书》，在《厂房租赁合同》的基础上进一步明确双方安全生产责任。双方约定：大吉公司对国强包装厂的安全生产进行监督检查和督促（包括定期、不定期监督检查安全工作，督促建立安全管理机构、健全安全及消防管理制度和台账等）。国强包装厂全面负责承租场所的安全生产及消防管理工作。



图 1　涉事厂房

（二）事故单位相关人员情况

1. 汪国强，男，汉族，浏阳市沙市镇人，国强包装厂投资人、厂长、安全生产主要负责人，负责国强包装厂全面工作。

2. 聂烨（汪国强之妻），女，汉族，浏阳市沙市镇人，国强包装厂主管，负责国强包装厂的业务接单、人员调配管理。

3. 黎启胜，男，汉族，浏阳市北盛镇人，国强包装厂印刷机操作工。

4. 卢美亿，男，汉族，浏阳市古港镇人，国强包装厂员工。

5. 许光（死者），男，汉族，身份证号码：430123********2812，浏阳市北盛镇人，国强包装厂员工，2023 年 8 月到国强包装厂从事模切机操作工。

6. 罗素辉，女，汉族，浏阳市沙市镇人，国强包装厂员工。

7. 罗振威，男，汉族，浏阳市古港镇人，国强包装厂员工。

8. 李晴，男，汉族，浏阳市金刚镇人，大吉公司法定代表人、安全生产主要负责人，全面负责该公司的安全生产管理工作。

9. 张开明，男，浏阳市张坊镇人，大吉公司行政部经理、安全生产领导小组副组长，协助李晴全面开展安全生产管理工作。

（三）事故发生单位安全管理情况

经调查，国强包装厂属于“厂中厂”小微型企业，于2023年2月从浏阳市官桥镇整体搬迁至大吉公司3号厂房，没有单独的厂牌和办公场所等明显标识，员工相对不稳定，事发时仅有员工11人（包括汪国强夫妻在内），且所有员工均未签订劳务协议，也未参加工伤保险[1]。该厂系家庭作坊式管理，主要由汪国强负责安全和生产管理，未明确其他安全管理人员，管理松散、制度缺失，未落实全员安全生产责任制，未建立健全相关安全生产规章制度，缺乏规范的操作流程和明确的安全管理要求，对企业安全生产未进行全面、系统、有效的管理。

（四）涉事模切机主要结构和作业流程

涉事模切机主要由四个部分组成，即进纸部、模切压痕部、去除废纸部、出料口收纸部，四个部分呈一条直线分布，机器内部通过传送部件完成整个流程的纸板传送。其主要工作流程：先安装模版，调试机器（一般由汪国强负责调试机器，许光协助），再将需加工的纸板放在进纸部正确位置，机器自动完成吸入纸板到机器内部、按照调好的模版进行模切压痕、去除切出的废纸、

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条第一款 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

把模切压痕好的纸板送到出料口，出料口的推杆纵向往复运动，将纸板接住放下至出料口处的托盘上，随着纸板数量的增加托盘往下降，纸板达到一定数量，由操作工用手动小叉车将托盘叉走，码放到纸板存放区，再放另一托盘到出料口相应位置。如此往复进行纸板模切压痕作业。



图 2　涉事模切机

（五）事故发生经过

因事故发生时无视频监控，且同车间工友位置相对较远，事故调查组经现场勘查和调查询问，基于现有证据，推断还原了事发经过:

2024 年 7 月 29 日下午，汪国强、黎启胜、许光等 3 人在 3 号厂房一楼车间上班，汪国强调度安排黎启胜、许光并协助他们

作业，黎启胜负责印刷机操作作业，许光负责 MX1300 下吸给纸全自动模切压痕机（简称：模切机）操作作业；聂烨、卢美亿、罗素辉、罗振威等 4 人在 3 号厂房二楼车间上班，聂烨和罗素辉负责打包纸箱，卢美亿负责订纸箱，罗振威负责清理转运纸箱。当天，该厂另有 2 名员工在外送货，还有 2 人请假休班。

15 时 00 分许，汪国强将模切机调试好，许光开始进行作业；之后汪国强到位于模切机左后方约 20 米的印刷机处，协助黎启胜进行纸箱印刷作业。

15 时 50 分许，印刷工作基本完成，汪国强返回模切机处巡查，发现许光背对着站在模切机出料口处的防护罩下，立即走近查看，发现许光的头颈部被卡在模切机出料口处的防护罩和推杆之间，地面有血迹，模切机周围没有其他人。

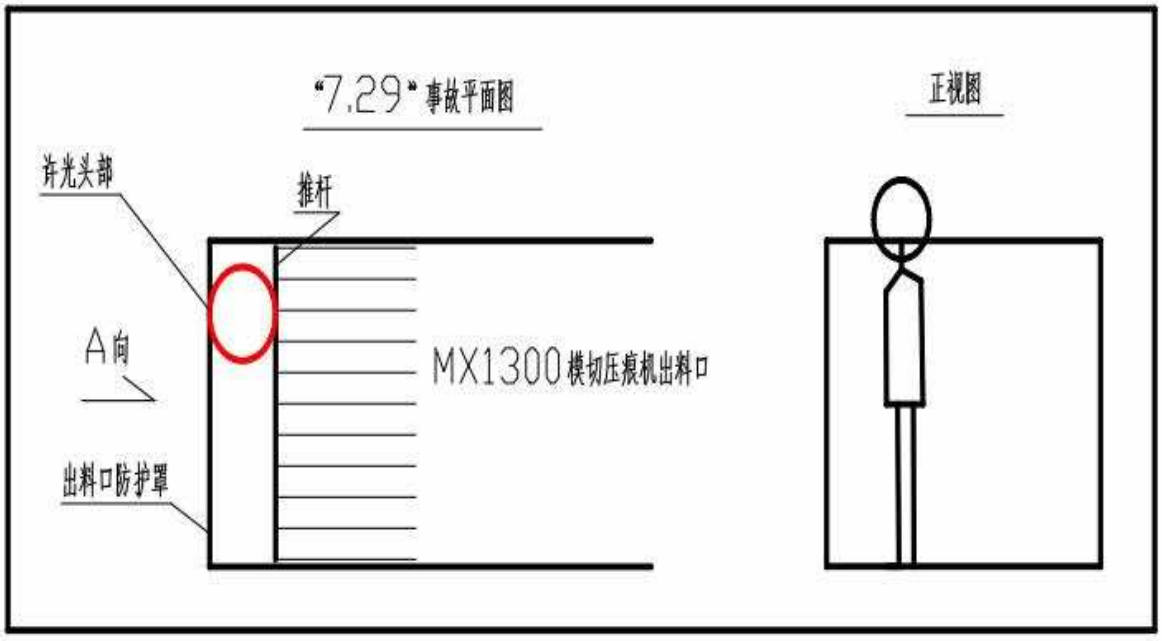


图 3　事故示意图

（六）事故现场情况

经现场勘查，事故发生在国强包装厂租赁的3号厂房一楼进门右边中间位置的模切机出料口处，模切机处于停机状态，出料口的防护罩内侧、推杆和地面三处有血迹，防护罩内侧靠左边位置有微弯变形。模切机出料口处的纸板托盘上有少量纸板，机身张贴有“设备安全操作规程”“作业指导书”和“模切机操作概要和保养须知”等安全技术资料，模切机附有“安全风险告知”和开机警示警铃等风险警示标志，设备周围和厂房内杂乱，地面杂物废纸较多。



图4　事故现场模切机出料口地面留有血迹



图 5　事故发生的位置



图 6　模切机出料口部位及地面留有血迹

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成许光1人死亡，2024年7月29日浏阳市中医医院120急救中心院前急救病历显示，许光为特重型颅脑损伤。无其他人员伤亡。

本次事故造成的直接经济损失统计为人民币约150万元（事故罚款除外）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

16时08分许，大吉公司主要负责人李晴、分管负责人张开明接报后，立即组织人员参与现场应急处置；16时20分许，浏阳市公安局古港派出所接报后迅速到达现场进行警戒、处置，并对相关人员进行了询问；16时24分许，浏阳市省级农业科技园区管委会接报后，立即启动应急预案，分管安全的副主任和产业发展部工作人员等迅速到达现场进行处置，并及时报告事故情况，督促企业做好现场处置和家属安抚等善后工作。

（二）事故现场应急处置情况

15时50分许，汪国强发现许光头颈部被卡在模切机出料口处，随即大声呼喊黎启胜，黎启胜听到后马上停机跑来，汪国强继续跑到楼梯间呼喊在二楼的员工下来救援。随后，汪国强按下模切机关停按钮，模切机推杆随即往里推开，黎启胜等现场人员将许光扶着救出，并将其小心平放于旁边地面，发现许光头颈处有伤口出血痕迹，已无意识，处于昏迷状态。

黎启胜随即拨打120急救电话。17时00分，浏阳市中医医

院120急救车到达事故现场，经随车出诊医生现场检查，初步诊断许光为特重型颅脑损伤，医生当场宣布许光死亡。

（三）事故善后情况

事故发生后，浏阳市省级农业科技园区管委会第一时间组织人员会同古港镇司法所与死者家属沟通协商善后事宜，7月30日18时许达成调解。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，事故应急响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，现场处置和救援过程未发生次生不安全事件。

三、事故原因

（一）直接原因

模切机操作工许光安全意识淡薄，违反操作规程，在未停机的情况下，将头部伸入模切机运动部件危险区域违章作业，纵向往复运动的推杆与许光的头部接触并挤向防护罩，导致许光头部因挤压造成特重型颅脑损伤而死亡。

（二）间接原因

国强包装厂安全生产主体责任落实不到位，未建立健全相关安全生产规章制度和全员安全生产责任制；未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未认真督促从业人员严格执行安全操作规程，未及时发现并制止员工进入模切机危险区域违章作业行为；未建立健全并落实安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，未能对模切机出料口处防护罩和推杆之间形成的危险区域进行辨识，未采取技术、管理措施并及时发现并消

除事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）国强包装厂

1．隐患排查治理不到位。未建立完善并落实安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度[2]，未能对模切机出料口处防护罩和推杆之间形成的危险区域进行辨识，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；现场安全管理缺失，未及时发现并制止员工进入模切机危险区域违章作业行为。

2．安全教育培训不到位。未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训[3]，未认真督促从业人员严格执行安全操作规程[4]，从业人员安全意识缺乏，不熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素，不熟悉相关安全操作规程和防范措施及事故应急措施。

3．主体责任落实不到位。主要负责人未依法全面履行安全生产管理职责[5]，安全管理随意性大，机构不健全、制度不完善、要求不明确、措施不具体，未建立健全相关安全生产规章制度和

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公开栏等方式向从业人员通报。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建设并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

全员安全生产责任制[6]，未明确各岗位责任人员、责任范围等[7]，也未与从业人员签订安全生产责任书。

（二）大吉公司

大吉公司作为涉事厂房的出租方，虽与承租单位国强包装厂签订了专门的安全生产管理协议[8]，明确了各自的安全生产管理职责，但仅对国强包装厂的生产现场进行过日常督促检查，未落实协议约定职责，未履行“督促国强包装厂建立健全安全管理机构和安全管理制度[9]”等方面的统一协调管理职责。

（三）浏阳市省级农业科技园区管委会

根据浏阳市省级农业科技园区管委会“三定方案”职能和部门职责分工，该园区产业发展部（安全应急部）根据有关法律法规和政策规定，按权限负责安全生产监督管理、应急管理和生态环境保护等工作；负责该园区安全生产、应急管理、消防安全等综合监督管理工作，负责安委会工作的实施、监督。该园区由党工委委员、管委会副主任李永强分管安全生产和产业发展部安全环保工作。产业发展部（安全应急部）部长为李超，副部长为陈建辉。2023 年 10 月 26 日，该园区产业发展部开展“双百行动”

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9] 大吉公司（甲方）和国强包装厂（乙方）2023 年 10 月 20 签订的《出租厂房安全生产协议书》第一条（甲方的权利和义务） 第五项：督促乙方建立安全管理机构，健全安全及消防安全管理制度和台账。

检查，发现国强包装厂存在“安全生产双重预防机制建立不规范，隐患排查、风险分级管控台账不完善；应急疏散出口锁闭；消防栓被设备阻挡”等问题隐患，并对其立案查处，处罚款2万元。2024年1月4日，该园区组织开展岁末年初安全检查，发现国强包装厂存在问题隐患2条，督促现场整改。5月16日，该园区产业发展部开展2024年第一轮“双百行动”检查，发现国强包装厂存在“安全生产责任制签订不完善；教育培训记录不齐全；安全投入不完善；岗位职责未进行考核；风险管控清单不完善”等16条问题隐患，5月24日进行了整改复查。

经查，浏阳市省级农业科技园区管委会督促企业落实安全生产主体责任不到位，“厂中厂、园中园”安全生产专项整治工作不全面、不彻底，对国强包装厂的安全监督检查和督促整改不深入、不细致。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

许光，作为国强包装厂模切机操作工，安全意识淡薄，违反操作规程，在未停机的情况下，将头部伸入模切机运动部件危险区域违章作业，对事故发生负有直接责任。鉴于许光在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1．国强包装厂，安全生产主体责任落实不到位，未建立健全相关安全生产规章制度和全员安全生产责任制；未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未认真督促从业人员严格执

行安全操作规程，未及时发现并制止员工进入模切机危险区域违章作业行为；未建立健全并落实安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，未能对模切机出料口处防护罩和推杆之间形成的危险区域进行辨识，未采取技术、管理措施并及时发现、消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十二条、第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十四条第一款的相关规定，对事故发生负有直接主体责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[10]的规定予以行政处罚。

2. 汪国强，国强包装厂投资人、厂长、安全生产主要负责人，未认真履行主要负责人安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度，未组织建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未严格督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项的规定，对事故发生负有管理责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[11]的规定予以行政处罚。

3. 大吉公司，作为涉事厂房的出租方，未落实安全生产协议约定职责，未履行“督促国强包装厂建立健全安全管理机构和

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

安全管理制度”等方面的统一协调管理职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[12]的规定予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1. 建议责成浏阳市省级农业科技园区管委会向浏阳市人民政府作出深刻检查。

2. 建议由浏阳市省级农业科技园区管委会主要负责人约谈该园区分管负责人以及相关监管人员，督促其深入分析园区安全生产状况和企业安全管理存在的问题漏洞、薄弱环节，特别是督促小微企业强化“防范机械伤害”和“厂中厂、园中园”等专项整治，加强事故警示和宣传教育，加强监管巡查力度和频次，强化对企业的安全生产监管。

六、事故主要教训

事故主要暴露出以下问题：一是部分小微企业未能落实安全生产主体责任，主要负责人履行安全生产管理职责不到位，既未建立健全安全生产规章制度和操作规程，又未按照规定落实隐患排查治理和安全教育培训。二是部分小微企业现场安全管理随意性大，从业人员岗位职责不明、风险辨识不清、安全意识不强，为追求进度、效益，对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的行为未进行有效管理，也未进行严厉惩处。三是“厂中厂”小微企

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿。

业由于订单不稳定、生产不正常、投入不充足等，导致一些问题隐患不能得到根本性、实质性的整改和完善。

七、事故整改和防范措施

针对该起事故暴露出来的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的发生，提出如下事故整改和防范措施建议:

（一）全面压实主体责任。国强包装厂要举一反三、查漏补缺，修订完善符合自身实际的安全生产管理制度和操作规程，建立健全本单位全员安全生产责任制，并督促、培训员工严格遵循;要加强对从业人员安全生产教育和培训，并督促严格执行安全生产管理制度和操作规程；要建立健全并落实落细本单位安全风险分级管控和隐患排查治理工作，切实加强作业场所的安全巡查和管控措施，对危险性较大的区域场所要设置相应的警示标志，并告之从业人员具体的危险因素。大吉公司要严格按照安全生产协议约定职责和要求，逐条逐项、依法履行对承租单位安全生产工作的统一协调、管理，定期组织安全检查，发现隐患及时督促整改。

（二）切实加强属地监管。浏阳市省级农业科技园区管委会要全面分析本园区安全生产状况和特点，聚焦重点领域、薄弱环节、突出问题，夯实安全生产基础，强化安全监管力量，加大督查检查力度，采取更加严厉措施，督促企业全员、全过程、全方位落实安全生产法定责任。特别是要聚焦本次事故暴露出来的问题，举一反三，以案为鉴，进一步强化“厂中厂、园中园”和小微企业安全专项整治，加大监督检查力度，全面督促企业主体责

任落实。

（三）持续强化严管重处。市应急管理局、新闻出版局和省级农业科技园区管委会要加强协调联动，加强对同类企业的执法检查，督查企业完善安全生产规章制度和操作规程，加强对从业人员的安全生产教育和培训，加大力度查处违章违规作业行为，落实落细各项安全防范措施，坚决防范类似事故的发生。

浏阳市政府事故调查组

2024 年 9 月