沈阳中凯恒达电力工程有限公司“7·8”一般触电事故调查报告

沈阳中凯恒达电力工程有限公司“7·8”

一般触电事故联合调查组

2026 年 7 月 10 日

目　录

一、事故基本情况 - 2 -

（一）工程概况 - 2 -

（二）事故单位情况 - 3 -

（三）企业主要负责人及安全管理人员情况（2022 年） - 5 -

（四）事故现场勘察 - 6 -

二、事故发生经过和应急处置情况 - 9 -

（一）事故发生经过 - 9 -

（二）应急处置及评估情况 - 11 -

三、 事故造成人员伤亡和善后处理情况 - 12 -

（一）死者基本情况 - 12 -

（二）善后处理情况 - 12 -

四、事故瞒报情况 - 13 -

五、事故原因分析和暴露出的问题 - 13 -

（一）直接原因 - 13 -

（二）间接原因 - 13 -

六、对有关人员和单位的责任认定及处理建议 - 14 -

（一）因死亡不予追究责任人员 - 14 -

（二）对事故责任单位的处理建议 - 14 -

（三）对相关责任人员的处理建议 - 15 -

（四）对事故其他责任人员的处理建议 - 17 -

七、事故防范和整改措施 - 18 -

（一） 严格落实企业安全生产主体责任 - 18 -

（二）加强安全教育培训，提升从业人员安全素质 - 19 -

（三）严格事故报告制度，杜绝瞒报行为 - 20 -

沈阳中凯恒达电力工程有限公司“7·8”一般触电事故调查报告

2022年7月8日14时40分，沈阳中凯恒达电力工程有限公司在进行于洪区大青供电所小微企业扩业工程（地址：沈辽西路122-32号）低压绝缘导线（0.4千伏）作业时，发生一起触电事故，造成一人死亡。

沈阳市委第六巡察组向沈阳市应急局反馈该事故，沈阳经开区应急局接到沈阳市应急局下发的《安全生产举报投诉事项交办单》（沈应急交〔2026〕2号），要求对该起涉嫌瞒报事故核查。2026年5月18日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关法律法规规定，沈阳经济技术开发区管理委员会（以下简称经开区）依法成立由经开区应急局、经开区公安分局、铁西区总工会等有关单位参加的沈阳中凯恒达电力工程有限公司“7·8”一般触电事故联合调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请铁西区纪委监委机关和经开区检察院派员参加。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问取证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡、直接经济损失和瞒报情况，认定了事故性质和责任，提出了对涉事企业、有关责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，沈阳中凯恒达电力工程有限公司“7·8”触电事故是一起因工人违章作业造成的一般生产安全责任事故，该公司瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

2021年11月9日国网辽宁省电力有限公司沈阳分公司（发包单位）与沈阳电能建设公司（承包人）签订《国网辽宁沈阳供电公司2021年0.4千伏扩配套工程（小微施工6）》工程合同，合同金额捌佰万元整，工程范围专用于2021年0.4千伏小微企业新建及改造工程。2021年11月10日，沈阳电能建设公司（委托方）与沈阳电能建设于洪分公司（受委托方）签订委托施工协议书，施工内容为《国网辽宁沈阳供电公司2021年0.4千伏扩配套工程（小微施工6）》合同中于洪区域2021年0.4千伏业扩配套工程，由沈阳电能建设于洪分公司施工。2021年11月18日，沈阳电能建设于洪分公司（承包人）与沈阳中凯恒达公司（劳务分包人）签订《国网辽宁沈阳供电公司2021年0.4千伏扩配套工程（小微施工6）（国网沈阳供电公司于洪区沈阳惠能热力有限公司等21项0.4千伏业扩配套工程（小微企业））劳务分包合同》，劳务分包施工内容：电缆敷设辅助用工，合同金额：捌万肆仟捌佰肆拾贰元（暂定）。劳务分包合同中约定双方安全管理职责（见图1）。



图 1 工程签订流程图

（二）事故单位情况

1.沈阳中凯恒达电力工程有限公司（以下简称沈阳中凯恒达公司），统一社会信用代码 91210111XXXXXXXX，注册资本人民币 XXX 元整，类型为有限责任公司（自然人独资），2014 年 10 月 29 日成立，地址为沈阳市浑南区 XXXXXXX，法定代表人田某，经营范围：许可项目：各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建设工程设计，消防技术服务，建筑智能化工程施工，供电业务，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）等。建筑业企业资质证书编号：D3210XXXX，有效期至 2022 年 12 月 11 日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、施工劳务

不分等级。承装（修、试）电力设施许可证编号：2-1-01XXXX（1/2），有效期：2017.5.16-2023.5.15，许可类别和等级：承装类二级、承修类二级、承试类三级。安全生产许可证编号：（辽）JZ 安许证字〔2018〕01111XXXX，许可范围：建筑施工，有效期：2021.1.10-2024.1.9。

2.沈阳电能建设集团有限公司（以下简称沈阳电能建设公司），统一社会信用代码 9121010XXXXXXXX，注册资本人民币壹亿伍仟玖佰伍拾捌万元整，类型为有限责任公司（法人独资），2005 年 1 月 8 日成立，地址为沈阳市和平区 XXXXX，法定代表人包某，经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试，施工专业作业，各类工程建设活动，消防设施工程施工，建设工程质量检测，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑劳务分包，建设工程设计，发电、输电、供电业务，工程造价咨询业务，餐饮服务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）等。资质类别及等级：电力工程施工承包贰级，输变电工程专业承包贰级。建筑业企业资质证书编号：D9121010XXXXXX，有效期至 2022 年 12 月 31 日，承装（修、试）电力设施许可证编号：2-1-0112XXXXX，有效期：2019.10.10-2025.10.9，许可类别和等级：承装类二级、承修类二级、承试类二级。安全生产许可证编号：（辽）JZ 安许证字〔2016〕0055XX，许可范围：建筑施工，有效期：2019.10.26-2022.10.25 。

3.沈阳电能建设集团有限公司于洪工程分公司（以下简称沈阳电能建设于洪分公司），统一社会信用代码91210114MAXXXXXX，类型为有限责任公司分公司，负责人徐某，经营范围：电力项目技术开发及其咨询服务；变电线路设备安装、维修；电力成套设备安装、电线电缆接头附件、变压器、电流互感器、电压互感器检修；送变电工程、供用电工程勘测、设计；电力设备调试、维修和技术服务；高低压成套开关设备及附件、预装式变电站、电力变压器、电力线路器材、彩钢板销售，彩钢板加工、安装等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.国网辽宁省电力有限公司沈阳市于洪区供电分公司（以下简称沈阳供电于洪分公司），统一社会信用代码9121011XXXXXX，类型为有限责任公司分公司，负责人陈某，2008年1月23日成立，经营场所：辽宁省沈阳市于洪区沈辽路18号，经营范围：电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）企业主要负责人及安全管理人员情况（2022年）

1.田某，男，沈阳中凯恒达公司法定代表人，取得《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》，编号：辽建安A(2017)0XXXXX，初次领证日期：2017年12月12日，有效期：2023年10月24日起至2026年12月11日。

2.齐某，男，沈阳中凯恒达公司项目负责人，取得《建筑施

工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，编号：辽建安B(2021)151XXXX，初次领证日期：2021年9月29日，有效期：2024年9月23日至2027年9月28日。

3.徐某，男，沈阳电能建设于洪分公司总经理，取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，编号：辽建安B(2021)1XXXX，初次领证日期：2021年9月29日，有效期：2024年9月23日至2027年9月28日。

4.李某，男，沈阳电能建设于洪分公司项目负责人，取得《建造师职业资格证》，注册编号：辽2211011XXXX，签发日期：2011年7月16日，按照要求正常延续注册。

5.姜某，男，沈阳电能建设于洪分公司安全员，取得《专职安全生产管理人员资格证书》，证书编号：辽建安AC2〔2011〕XXX，发证时间：2021年1月12日，有效期为2020年12月13日至2023年12月12日。

6.韩某，男，沈阳供电于洪分公司总经理，取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，编号：辽建安B(2021)15XXXX，初次领证日期：2021年9月29日，有效期：2024年9月23日至2027年9月28日。

（四）事故现场勘察

2026年5月25日，事故调查组对事故现场进行勘察，发现事故现场已发生变化，涉事电线杆已废弃，现场踏勘已不能复原事发时作业、设备状态及事故痕迹。经对事故发生现场目击者调

查询问，现场还原为：

1.事故发生地点为沈阳市铁西区大青中朝友谊街道沈辽路122-32号（见图2）。



图2　事故发生地点

2.2022年6月15日，沈阳电能建设于洪分公司罗某（电工班班长）向沈阳供电于洪分公司提交电力施工工作票（配电第二种工作票），计划在沈阳市铁西区大青中朝友谊街道沈辽路122-32号进行小微企业供电工程施工，具体内容为在10KV得河线6#杆附近新立3个水泥杆，新建200KVA变台1座，架设JKLYJ-120型绝缘导线2档，计划工作时间2022年7月8日7时30分至2022年7月8日11时30分。在经过沈阳供电于洪分公司相关人员同意后，罗某向国网供电公司开发的“安全风险管控监督平台”提交配电第二种工作票[1]，提交流程为工作计划－

[1]《国家电网有限公司电力安全工作规程》（第8部分：配电部分）补充意见第十一条：非设备运维单位在公司所属生产经营区域内执行的各类配电检修（施工）作业，需履行工作许可手续，工作许可人由设备运维单位具有相关工作许可资质人员担任。
《国家电网有限公司电力安全工作规程》（第8部分：配电部分）补充意见第三十八条：应填用《配电第二种工

现场勘察－提请工作票－现场实施四个步骤（见图 3）。

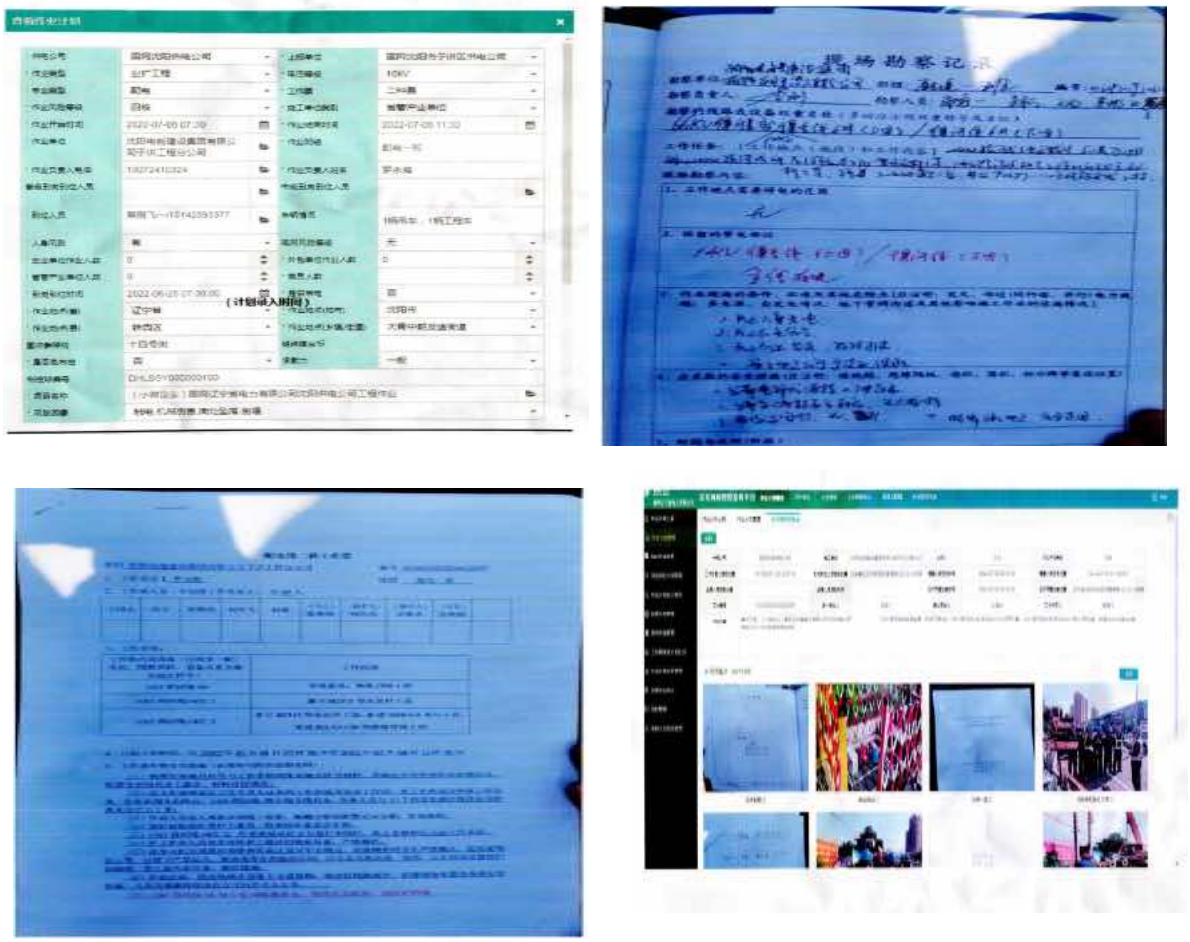


图 3 现场作业票申请流程

3.2022 年 7 月 8 日上午，沈阳电能建设于洪分公司安排沈阳中凯恒达公司开始施工。施工内容按照提请的工作票执行，与事故调查询问笔录描述一致（见图 4）。

作票》的工作：（二）与电网未形成电气连接且在人员、车辆、施工机械确无触及有电线路、设备的情况下，进行的新建、改造、拆除、验收等配电生产作业、配电工程施工，填用配电第二种工作票。基建工程涉及的配电专业施工按照基建相关规定执行。



图 4　10 千伏得河线 0.4 千伏现场状况

4. 涉事水泥电杆（见图 5）位置以 10KV 得河线 6＃杆现场为参考点，沿路向南偏西约 150m，杆高 15m；其隔路相对为得河线 1 杆塔（见图 6）。事故发生时，王某在电线杆上安装横担（不锈钢支架）和架设低压线路（已拆除），电线杆上有一条 220 伏单相供电线路（已拆除），靠近王某登杆高空作业区域。



图 5 事故发生作业电线杆图



图 6 隔路相对为得河线 1 杆塔

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故发生当天，沈阳中凯恒达公司共进行两项作业，分上下午进行。其中上午作业是按申请的作业票内容开展，下午作业为沈阳中凯恒达公司自行安排，作业内容不是当天申请的作业票工

作内容。

1.按照作业票进行当天作业经过（时间：7 时—11 时 30 分）

2022 年 7 月 8 日 7 时许，沈阳供电于洪分公司大青供电所班长（以下简称大青供电所）蔡某、沈阳电能建设于洪分公司安全员罗某和沈阳中凯恒达公司施工现场负责人刘某带领 8 名工人（含死者王某）陆续到沈辽路 122-32 号 10KV 得河线 6＃杆附近准备当天施工作业。

7 月 8 日 7 时 5 分，大青供电所蔡某对沈阳中凯恒达公司工人劳动用品佩戴、现场工人资质进行审核，其中检查重点为现场工人信息表中人员照片、身份证号、特种作业工作证等信息，以及施工现场安全措施确认，王某、刘某等 8 人均佩戴安全带、安全帽和绝缘鞋等安全防护用品。

7 时 8 分，沈阳电能建设于洪分公司电工班班长罗某对沈阳中凯恒达公司工人进行安全技术交底，交底内容为配电第二种工作票内编制的安全措施，同时现场工人在作业票上签字。

7 时 50 分，完成工人技术交底和安全措施审核后，蔡某和罗某在工作票上签字，现场开始施工，工作内容无带电作业。

9 时 30 分许，沈阳中凯恒达公司现场负责人刘某在接到公司电话后，离开施工现场到其他区域进行电力抢修，未安排其他人员代替其对事故现场进行监护管理。

10 时许，沈阳供电于洪分公司安全总监刘某到现场进行抽查，未发现安全隐患后，便到其他工程现场进行检查。

11 时 30 分，在现场完成 3 个水泥杆新立、1 座 200KVA 变台安装，以及 JKLYJ-120 型绝缘导线架设后，罗某在“安全风险管控监督平台”提交作业结束。蔡某、罗某离开现场。配电第二种工作票上申请工作内容结束。

2.沈阳中凯恒达公司自行安排工人作业经过（13 时—15 时）

13 时许，按照沈阳中凯恒达公司当天下午工作安排，刘某（沈阳中凯恒达公司电工）、王某（死者）等人开始在其他低压电线杆进行登杆放线作业。其中刘某负责最南端的杆（独立水泥杆，无其他带电线路），登高安装横担、紧线。王某在刘某北侧杆负责安装横担。其中王某所登电杆上有一条已安装完成的 220V 单相带电线路，紧挨着王某进行登高作业安装区域。下午作业，公司现场施工负责人刘某未在施工现场履行安全监护管理。

14 时 40 分，刘某从电线杆上下到地面向王某作业电杆行走，发现王某在电线杆上不动了，其身体搭在电线杆 220V 单相带电线上，刘某判断王某发生触电。

14 时 45 分，刘某向刘某电话汇报事故发生情况，之后刘某分别打电话通知公司项目负责人齐某和公司法定代表人田某，随后田某立即通知齐某要求全力对王某进行抢救，并做好王某家属的安抚工作。

（二）应急处置及评估情况

1.应急处置情况:

刘某在判断王某发生触电后，立即喊人进行施救，现场工人登上电线杆，用绳子把王某顺到地面，同时刘某拨打120急救电话。14时55分120急救车辆到达现场，在对王某采取急救措施后，将其送到原沈阳积水潭医院（现沈阳京沈医院）进行救治，经医院抢救无效于当天17时28分宣布死亡。死亡原因为电击伤。

2.应急处置评估

事故发生后，现场工作人员立即采取急救措施，将王某从电线杆上救下，并第一时间拨打救援电话，120急救车接警15分钟后到达现场，对王某采取急救措施后，将其送到医院进行继续抢救，人员救援处置完成。但事故单位未向相关部门进行事故报告，存在瞒报行为。

三、事故造成人员伤亡和善后处理情况

（一）死者基本情况

死者王某，男，19XX年XX月XX日出生，X族，身份证号：211382XXXXXXXXX，工作单位为沈阳中凯恒达公司，取得《特种作业电工资格证》，证号：T21138219831XXXXX，作业类别：电工作业，操作项目：高压电工作业，取证时间：2021年7月30日，有效期：2021年7月30日至2027年7月29日。

（二）善后处理情况

发生事故后，沈阳中凯恒达公司与王某家属于2022年7月11日签订死亡赔偿协议，7月12日，王某在沈阳于洪区殡仪馆火化，遗体火化手续齐全，善后工作结束，直接经济损失XXX

万元人民币（赔偿金额）。

四、事故瞒报情况

经调查，沈阳中凯恒达公司法定代表人田某法律意识淡薄，事故发生时为疫情期间，企业安全管理未能有效开展，主观意愿与死者家属协商和解，进行高额赔偿私自解决事故问题，故未向沈阳供电于洪分公司、沈阳电能建设于洪分公司、属地公安、电力行业主管部门及事故发生地负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，瞒报生产安全事故。

五、事故原因分析和暴露出的问题

（一）直接原因

王某（死者）个人安全意识淡薄，在登杆作业过程中，未对电线杆上已经架设的临时线路是否带电进行确认，也未采取必要的安全防护措施，登杆进行横担安装作业时发生触电事故。

（二）间接原因

1.建设单位：沈阳供电于洪分公司。未严格落实公司安全生产主体责任，配电作业票管理不严格，安全督导检查不到位，未及时发现和制止施工现场违规施工行为。

2.施工总包单位：沈阳电能建设于洪分公司。对分包单位施工管理存在明显漏洞，对0.4千伏业扩配套工程（小微企业）施工现场存在失管漏管行为，存在分包单位在未申请作业票、现场安全防护缺失的情况下开展施工作业的违规行为。

3.施工分包单位：沈阳中凯恒达公司施工项目安全管理存在

明显漏洞，现场施工负责人（监护人）离岗，现场人员违章作业行为未能及时制止。事故发生时登杆横担安装作业未进行现场危险辨识与风险分析，未对杆上架设的临时线路（带电）采取必要的安全防护措施，致使触电事故发生。

六、对有关人员和单位的责任认定及处理建议

（一）因死亡不予追究责任人员

王某，沈阳中凯恒达公司电工，事故发生时，未对电线杆上已经架设的临时线路是否带电进行确认，也未采取必要的安全防护措施，对事故发生负有直接责任。鉴于本人在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.建设单位：沈阳供电于洪分公司。未严格落实企业安全生产主体责任，对施工单位日常检查不细致、不全面，施工单位存在不履行作业票审批制度的违规行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定，建议由经开区应急局依法处理。

2.施工总包单位：沈阳电能建设于洪分公司。在对分包单位及项目现场安全管理方面存在漏洞，存在施工单位在未申请作业票、现场安全防护不到位的情况下擅自施工的违规行为，缺少对沈阳中凯恒达公司分包单位的安全管理痕迹。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十三条的规定，建议由经开区应急局依法处理。

3.施工分包单位：沈阳中凯恒达公司。未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，配电工作票与施工实际作业不符，带电作业未采取必要的安全防范措施和管理手段，现场监护人员离岗，电工违章作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十三条[2]的规定，对事故发生负有主要责任；事故发生后，未向负有安全生产监督管理职责的部门报告，瞒报生产安全事故，其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[3]的规定。建议由经开区应急局依法处理。

（三）对相关责任人员的处理建议

1.韩某，原沈阳供电于洪分公司总经理，作为建设单位负责人，未能督促单位严格对沈阳电能建设于洪分公司项目部进行检查，施工单位存在未经审批擅自作业的情况，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项的规定，对事故负重要领导责任。建议由经开区应急局依法处理。建议企业依据《中国共产党问责条例》第八条、第十二条[4]之规定，按

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[3] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[4] 《中国共产党问责条例》 第八条 对党组织的问责，根据危害程度以及具体情况，可以采取以下方式：

（一）检查。责令作出书面检查并切实整改。

（二）通报。责令整改，并在一定范围内通报。

（三）改组。对失职失责，严重违犯党的纪律、本身又不能纠正的，应当予以改组。

对党的领导干部的问责，根据危害程度以及具体情况，可以采取以下方式：

（一）通报。进行严肃批评，责令作出书面检查、切实整改，并在一定范围内通报。

（二）诫勉。以谈话或者书面方式进行诫勉。

（三）组织调整或者组织处理。对失职失责、危害较重，不适宜担任现职的，应当根据情况采取停职检查、调整职务、责令辞职、免职、降职等措施。

照干部管理权限对其进行问责，并将处理结果报“7·8”事故调查组备案。

2.徐某，沈阳电能建设于洪分公司总经理，对公司项目部安全监督管理开展不到位，未能督促、检查公司项目部对整体施工过程开展危险辨识和风险分析，现场人员违章作业的安全隐患未及时消除，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）[5]项的规定，对事故负重要领导责任。建议由经开区应急局依法处理。建议企业依据《中国共产党问责条例》第八条、第十二条之规定，按照干部管理权限对其进行问责，并将处理结果报“7·8”事故调查组备案。

3.田某，沈阳中凯恒达公司法定代表人，督促、检查本单位安全生产工作不力，未能及时消除配电工作票与施工实际作业不符、带电作业未采取必要的安全防范措施、电工违章作业等生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[6]的规定，对事故发生负有主要领导责任；事故发生后，未及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门

（四）纪律处分。对失职失责、危害严重，应当给予纪律处分的，依照《中国共产党纪律处分条例》追究纪律责任。

上述问责方式，可以单独使用，也可以依据规定合并使用。问责方式有影响期的，按照有关规定执行。

第十二条　问责决定应当由有管理权限的党组织作出。

对同级党委直接领导的党组织，纪委和党的工作机关报经同级党委或者其主要负责人批准，可以采取检查、通报方式进行问责。采取改组方式问责的，按照党章和有关党内法规规定的权限、程序执行。

对同级党委管理的领导干部，纪委和党的工作机关报经同级党委或者其主要负责人批准，可以采取通报、诫勉方式进行问责；提出组织调整或者组织处理的建议。采取纪律处分方式问责的，按照党章和有关党内法规规定的权限、程序执行。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

报告生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项、第八十三条第二款[7]的规定。建议由经开区应急局依法处理。

4.齐某，沈阳中凯恒达公司施工项目经理，对公司事发当日低压电线杆进行登杆放线作业失管失察，未组织人员对施工现场进行危险辨识与风险分析，未对杆上架设的临时线路（带电）采取必要的安全防护措施，未及时制止和纠正电工的违章作业行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（六）项[8]的规定，对事故发生负有重要领导责任。建议由经开区应急局依法处理。

（四）对事故其他责任人员的处理建议

1.李某，沈阳电能建设于洪分公司项目负责人，未能履行其本职安全管理职责，对公司项目管理存在疏漏。建议依据公司有关规定对其进行严肃处理，并将处理结果报“7·8”事故调查组备案。

2.姜某，沈阳电能建设于洪分公司项目安全员，未能履行安全员管理职责，对项目安全检查不到位，对危险作业现场监督存在脱岗行为。建议依据公司有关规定对其进行严肃处理，并将处理结果报“7·8”事故调查组备案。

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场，毁灭有关证据。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

七、事故防范和整改措施

为认真吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，针对本次事故暴露出的问题，提出以下防范和整改措施:

（一）严格落实企业安全生产主体责任

1.沈阳供电于洪分公司要切实履行建设单位安全管理职责。一是完善对施工单位的安全监督检查制度，细化检查内容、频次和标准，确保检查全覆盖、无死角。二是加强对施工作业票的审核和管理，核实作业内容、安全措施等是否与实际相符，杜绝作业票与施工内容“两张皮”现象。三是建立健全施工安全风险预警机制，对高风险作业实施重点监控。

2.沈阳电能建设于洪分公司要强化对分包单位的统一协调管理，将分包单位纳入本单位安全生产管理体系。一是建立健全分包单位安全管理制度，明确分包单位资质审查、安全协议签订、现场监督检查等管理要求。二是加强对分包单位施工现场的日常检查和专项检查，重点核查作业票与实际作业内容的一致性，严禁超范围、超内容作业。三是对分包单位存在的违章作业行为，要及时发现、坚决制止，并从严从重处罚。

3.沈阳中凯恒达公司要深刻吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任。一是健全完善安全生产责任制，明确从主要负责人到一线从业人员各岗位的安全职责，确保责任到人、措施到位。二是加强施工现场安全管理，严格执行作业现场安全监护制度，现场监护人不得擅自离岗，确需离岗时必须安排具备相应资

质的人员接替。三是严格执行危险作业审批制度，对登高作业、带电作业等危险作业，必须进行现场危险辨识与风险分析，制定并落实安全防护措施后方可作业。

（二）加强安全教育培训，提升从业人员安全素质

1.沈阳中凯恒达公司要强化对一线从业人员特别是特种作业人员的安全教育培训和考核。一是严格落实入场安全教育和岗前培训，确保现场工人熟练掌握岗位安全操作规程、触电防护及带电线路辨识等必备安全技能，做到持证上岗、按章操作。二是作业前必须开展针对性安全技术交底，向作业人员如实告知作业环境中的危险因素（如杆上是否存在带电线路），确认安全防范措施到位后方可作业。三是加强从业人员安全意识和法治观念教育，坚决杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律行为。

2.沈阳电能建设于洪分公司要压实对分包单位人员的安全教育培训责任。一是将分包单位作业人员统一纳入本单位安全培训体系，组织开展进场安全教育和常态化安全警示教育培训。二是强化对分包单位现场负责人、安全监护人员的安全责任意识和管理能力培训，确保其具备识别、制止违章作业的能力。三是严格落实作业前安全技术交底制度，将作业票中的安全措施、风险防控措施准确传达到每一位现场人员。

3.沈阳供电于洪分公司要提升自身及参建单位相关人员的业务素质和法治意识。一是加强对本单位安全管理人员、现场督导人员的安全培训和法律法规教育，提升作业票审核、现场安全

监督的专业能力。二是督促施工单位、分包单位落实安全培训主体责任，对相关人员开展安全警示教育。三是将本次事故案例纳入常态化警示教育内容，以事故为镜鉴，切实增强从业人员“不敢违、不能违、不想违”的思想自觉。

（三）严格事故报告制度，杜绝瞒报行为

要深刻吸取本次事故瞒报的教训，严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，事故发生后必须按程序、按时限向负有安全生产监督管理职责的部门如实报告，不得隐瞒不报、谎报或者迟报。要健全事故信息报送机制，明确事故报告的责任人、报告程序和时限要求，确保信息报送渠道畅通。对瞒报、谎报事故的单位和个人，依法依规从严追责。

沈阳中凯恒达电力工程有限公司“7·8”

一般触电事故联合调查组

2026 年 7 月 24 日