湖北省东焕机械制造有限公司“7·11”一般跌落事故调查报告

2026年7月11日10时18分许，位于城南街道荆西社区湖北省东焕机械制造有限公司发生一起一般跌落事故，死亡1人。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《荆州市荆州区人民政府办公室关于授权荆州区应急管理局组织事故调查组进行生产安全事故调查处理的通知》（荆区政办函〔2019〕9号）规定，成立了由区应急管理局牵头，市应急管理综合执法支队、区纪委监察委、区公安分局、区总工会、区人社局等单位组成的“7·11”一般跌落事故调查组，对该起事故开展全面调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证，经专家技术鉴定、综合分析，认定事故性质，查清事故人员伤亡、直接经济损失、发生经过、原因和有关企业情况，查清相关单位和人员责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理意见，总结事故主要教训，提出整改和防范措施。

经调查认定，湖北省东焕机械制造有限公司“7·11”一般跌落事故是一起因工人违规作业，企业及相关单位监管不到位导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

本起事故涉事单位为湖北省东焕机械制造有限公司（以下简称东焕公司）。该公司成立于2018年7月11日，公司类型：私营企业（自然人投资），注册地：荆州城南高新园陈家湖路157号（自主申报），法定代表人：田某，公司统一社会信用代码：91421000MA494WHE4T，经营范围包括机械设备、节能设备、节能环保炉具的制造及销售；节能产品、五金配件的销售。

（二）事故地点、涉事气化炉及现场相关情况

事发地点在荆州区城南街道荆西社区陈家湖路157号东焕公司12号储存仓库内。图1为仓库内部照片，图2为事发位置照片。仓库为多跨钢结构形式，经现场勘查与测量，涉事12号仓库南北长度为48米，东西跨距为24米，仓库顶棚高度8.4米，南侧靠墙以及东西两边堆放不同型号的气化炉，最大堆放高度约为4.3米。图3为仓库内事发位置周边平面布置图。



图 1 涉事仓库内部照片

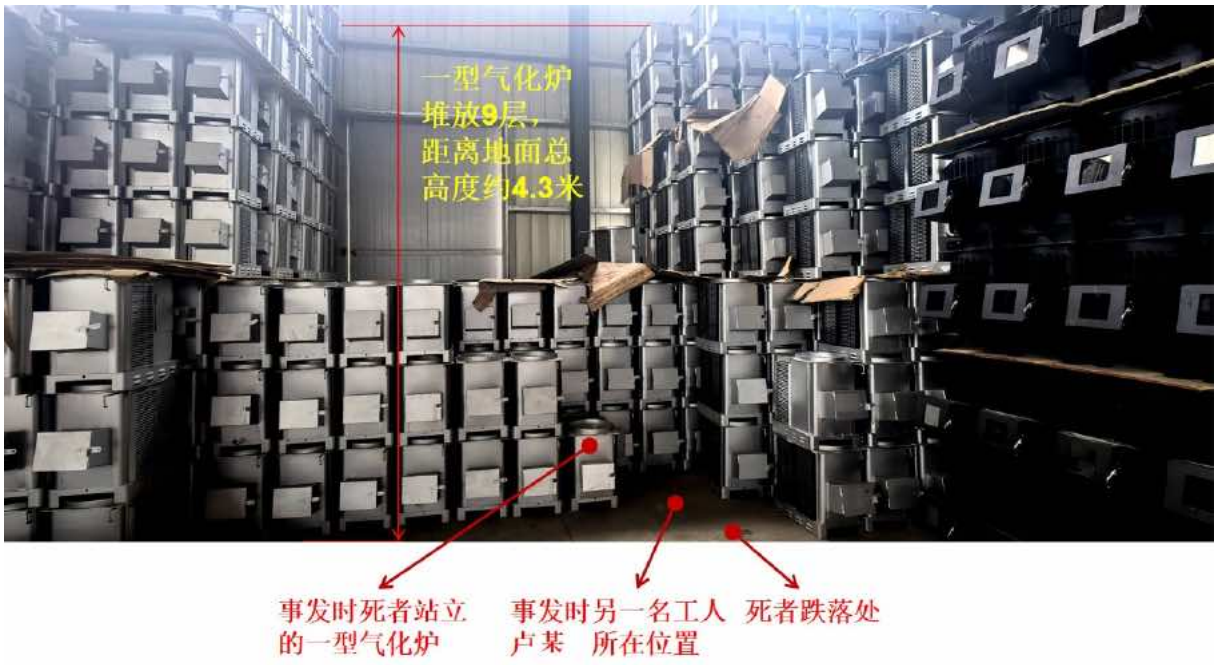


图 2 事发位置照片

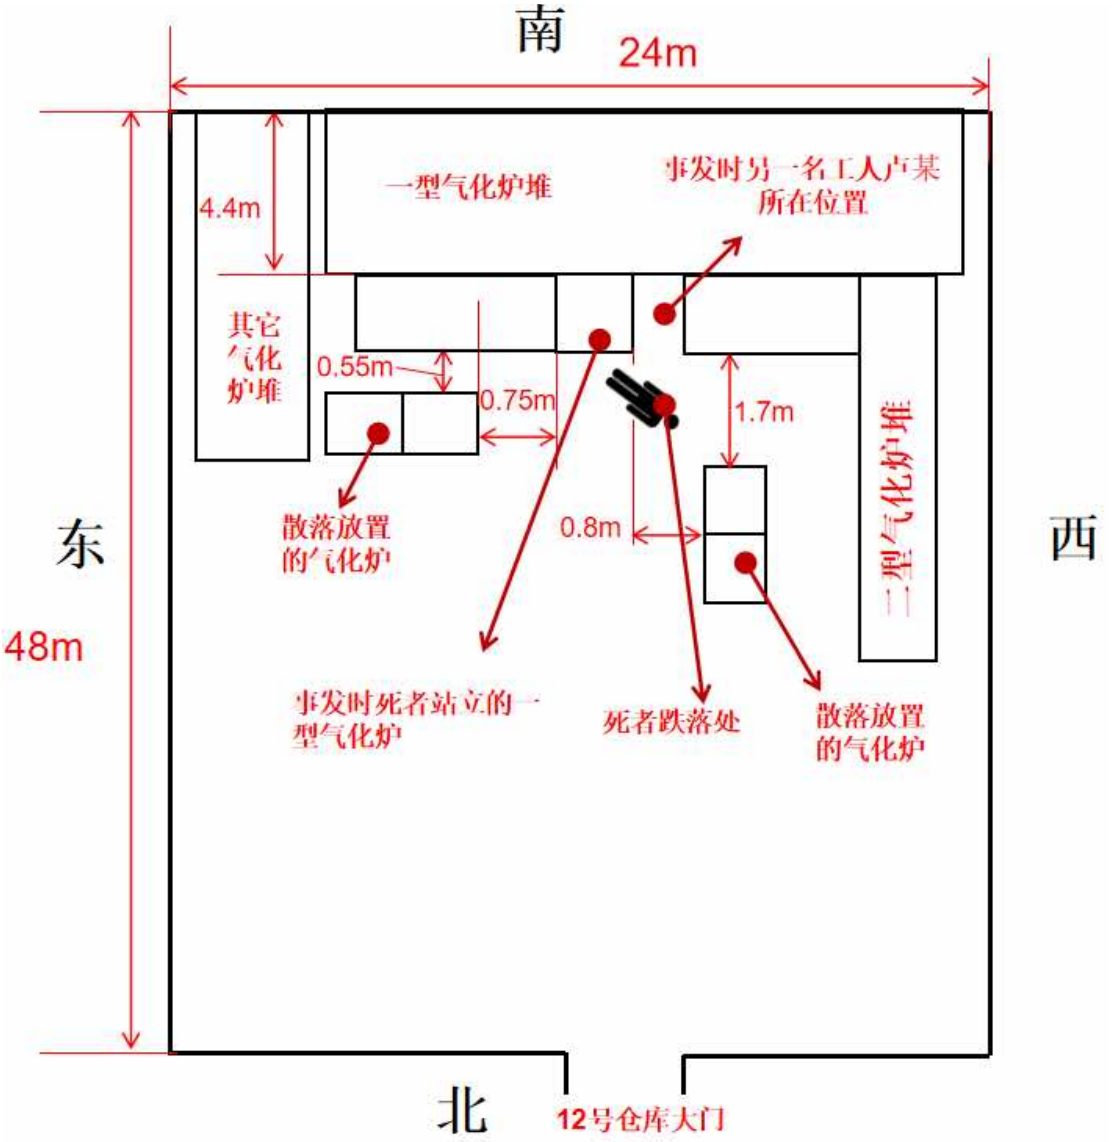


图 3 事发位置事发位置周边平面布置图

图 4 为涉事一型气化炉照片及结构尺寸，其组成机构包括炉体、炉口、底座、台面、加柴仓等，炉体主要材料为钢板，经测量，炉体长度为 52 厘米，台面高度为 48 厘米，炉体宽度 34 厘米，气化炉总重量约 30 公斤。人力搬动气化炉时，需要双手分别托住台面两端伸出炉体部分，经测量，该部分长度仅为 2 厘米。该气化炉炉口总成由两块环板和炉盖堆叠而成，图 5 为炉口组成及结构尺寸，炉口开孔直径 26 厘米，外侧环板外径 27 厘米，内径 17 厘米，中间环

板外径 18 厘米，内径 9 厘米，炉盖直径 9.5 厘米。可见各环板及炉盖外径仅比相应的内孔大 0.5 至 1 厘米。气化炉在仓库中堆放时，两块环板和炉盖堆叠放置盖住炉口，无法相互固定。

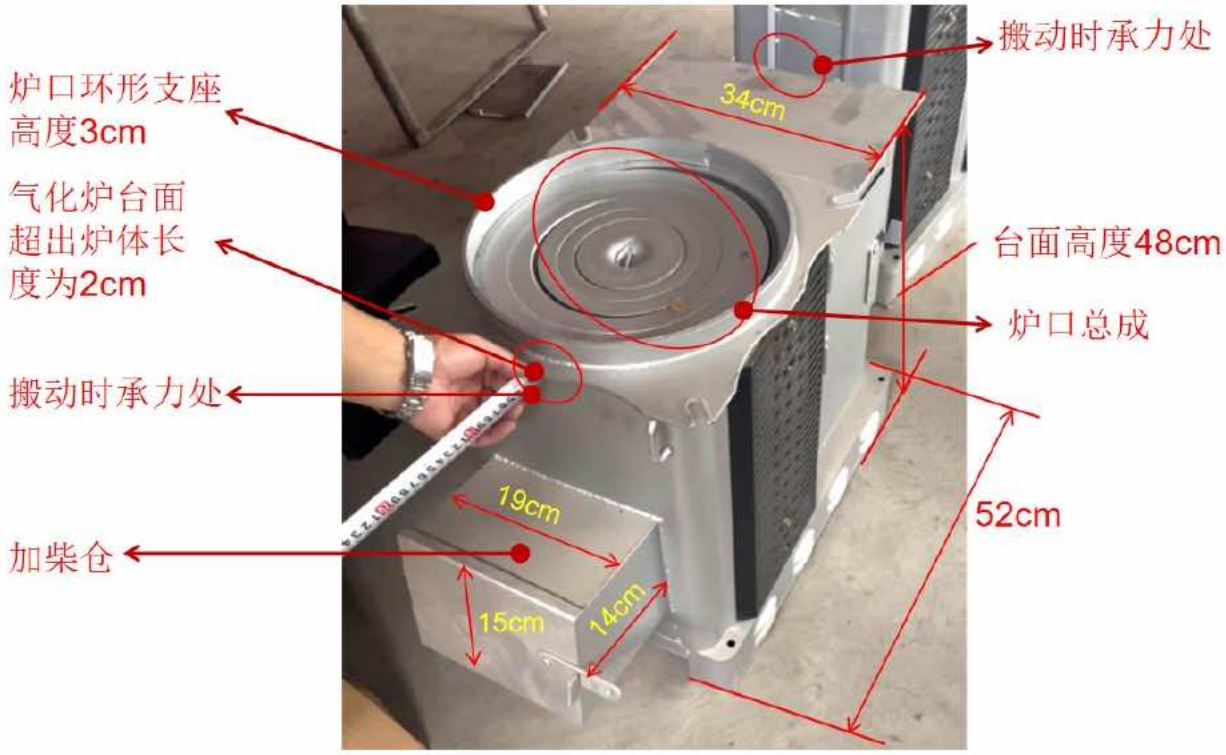


图 4 涉事气化炉照片及结构尺寸

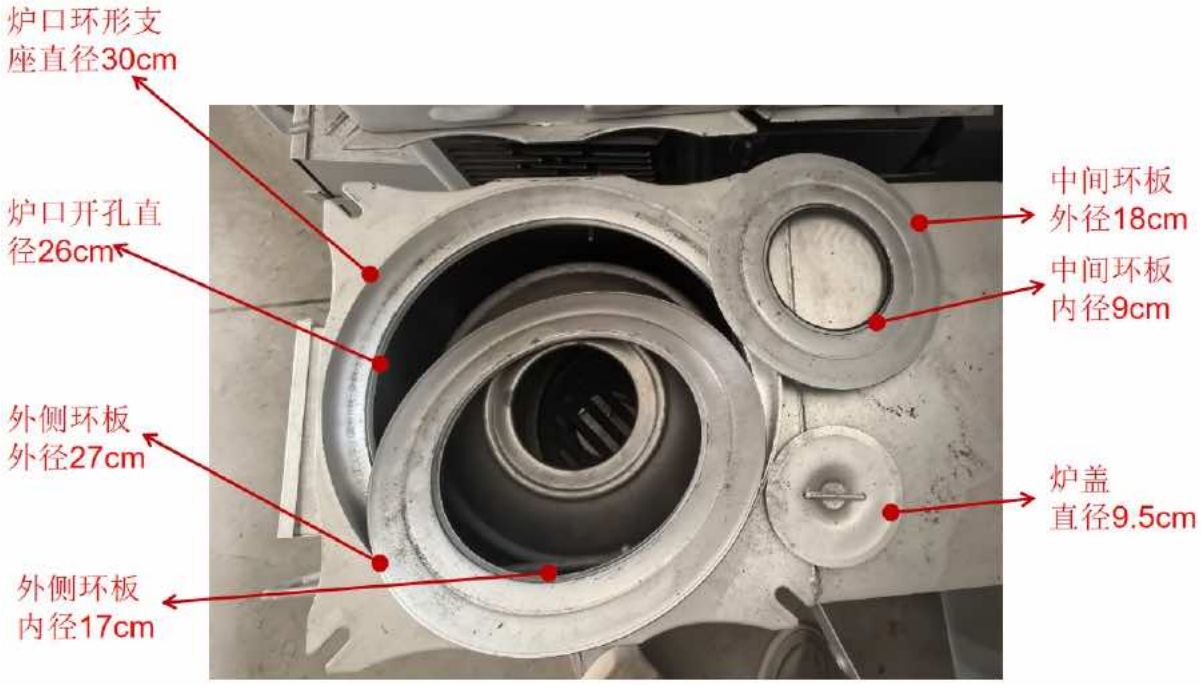


图 5 涉事气化炉炉口总成组成及结构尺寸



图 6 事发时李某所戴的防滑手套

图 6 为事发时李某所戴的防滑手套，可见手套存在较严重的破损，应当更换。

（三）事故发生经过

2026 年 7 月 11 日 7:30 上班后，东焕公司法定代表人田某口头安排卢某、李某二人清扫整理仓库，包括清扫地面，整理堆放地面散落放置的气化炉等。二人将仓库地面清扫整理后，开始将地面的气化炉往一型气化炉堆上堆放。二人未戴安全帽、未穿防滑鞋。由于气化炉重量较大，一人无法独自完成搬运和堆放工作，故由李某站立在事发的气化炉上面，卢某在地面上，将气化炉搬起递到李某手中，再由李某堆放。10 时许，卢某在将一台气化炉递到李某手中后，转身搬运其他的气化炉，突然听到身后发出较大响声，转头看到李某从站立的气化炉上跌落到地面。当时李某后脑勺着地，面部朝上，头部大量出血，但此时其本人还比较清醒，呼喊能够正常回应，随后送往医院，经抢救无效死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

李某，男，汉族，1957 年 x 月 x 日出生，69 岁，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxx，户籍地：荆州区城南街道白龙社区 3 组 158 号。事故共造成直接经济损失约 35.3 万元。主要包括死亡赔偿金、医疗费。

（五）事故发生时天气状况

当天天气情况：2026 年 7 月 11 日（星期六），晴到多云，最低气温 29℃，最高气温 36℃，东南风 1-2 级，无降

雨；当日07时38分发布高温橙色预警信号，白天大部最高气温可达37℃以上，局地可达39℃以上。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援及善后处置情况

卢某看到李某跌落后，立刻给田某打电话，田某第一时间赶到现场，见李某伤情严重，便立即拨打120急救电话，并搬来一台电扇在周边降温。救护车15分钟后到达现场，医护人员紧急处理伤口后，将伤者送往医院抢救，田某陪同前往，当天12时左右，李某经抢救无效死亡，田某得知李某死亡后拨打110报警。

随后，城南街道办事处、荆西社区工作人员协同企业开展家属安抚、赔偿协商工作，通过司法调解达成赔偿协议，处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

（二）事故信息接报及响应情况

事故发生后，城南街道办事处、荆州区应急管理局工作人员约当天下午1时左右第一时间赶赴事故现场，开展事故的初核工作。

（三）应急处置评估

事故善后处理过程平稳有序，无迟报、漏报、瞒报、谎报行为。

三、事故原因分析

（一）直接原因

李某，69岁，安全意识淡薄，在未佩戴安全帽、未穿

防滑鞋、所戴防滑手套已破损的情况下，站在高度48厘米且顶部结构不稳、站立空间不足的气化炉上进行堆放作业不慎跌落导致颅脑损伤死亡，是造成本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安全生产责任制未有效落实。东焕公司未有效建立并落实安全生产责任制，没有形成有效的安全生产管理机制公司缺乏较为专业的安全生产管理人员，不具备必要的安全管理能力，导致公司主要负责人及管理人员未依法履行安全生产管理职责，对作业现场长期存在的违章违规行为失察失管，未形成有效的责任落实，导致安全生产责任层层缺失。

2.安全操作规程不切实际。东焕公司的《成品炉堆放及转运操作规程》不契合公司生产实际，缺乏针对性和可操作性，不能有效指导工人规范作业，工人长期凭经验和习惯操作。

3.安全教育培训不到位。未对从业人员进行针对性的安全知识和操作技能培训，未针对高处作业、重物搬运等风险开展专项培训，从业人员缺乏风险辨识和自我保护能力不了解违章作业危害。

4.作业现场安全管理缺位。气化炉堆放作业未安排专人指挥和监护，未开展作业前安全确认，未及时制止佩戴破损手套、不穿防滑鞋、不戴安全帽等不安全行为。

5.隐患排查治理流于形式。长期存在不戴安全帽等习惯性违章未纠正；气化炉顶部结构不稳、无专用搬运提手等设备设施隐患未有效整改，本质安全水平不足。

四、相关单位安全生产履职情况

（一）事故单位

湖北省东焕机械制造有限公司：企业安全生产主体责任落实不到位。主要负责人田某兼职安全员，安全管理力量不足；对车间整理作业存在的高处风险辨识缺失；安全教育培训针对性不足；对员工不佩戴安全帽等违章行为管控不力，对事故发生负主要主体责任。

（二）有关监管部门

1.荆州区中小企业服务中心：承担中小企业行业安全指导职责，本年度未对该企业开展现场安全指导，行业督促指导存在缺位，负有行业监管责任。

2.荆州区城南街道办事处：统筹辖区安全生产工作，对辖区小微企业风险研判不足，对网格员业务培训不到位，安全生产压力传导不足，负有属地监管责任。

3.城南街道荆西社区：落实属地网格化安全排查存在疏漏。虽然网格员定期上门检查，建立巡查台账，但压力传导不到位，对事故发生负有一定的管理责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

李某，安全意识薄弱，盲目作业，对事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，建议免予追究相关责任。

（二）建议事故责任单位处理意见

湖北省东焕机械制造有限公司：该企业未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，安全操作规程不切实际，安全教育培训不到位，安全教育培训针对性不足，作业现场安全管理缺位，隐患排查治理流于形式。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[①]、第二十八条第一款[②]之规定，对事故发生负主要责任，建议由荆州市应急管理综合执法支队依据《中华人民共和国安全生产法》相关条款给予行政处罚。

荆州区中小企业服务中心：行业安全生产指导督促不到位，小微企业安全监管覆盖存在盲区。建议责成荆州区中小企业服务中心向其主管部门作出书面检查，细化完善

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

② 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

中小企业安全指导工作机制，加强对小微企业的指导。

荆州区城南街道办事处：属地安全监管存在短板，小微企业风险管控、网格督导不到位，对网格员业务培训不足，对辖区小微企业零散作业、超龄务工风险排查不深入，安全压力传导不足。建议责成城南街道办事处向荆州区人民政府作出书面检查。

荆州区城南街道荆西社区：网格化安全排查履职存在疏漏，虽建立企业巡查台账，但日常安全生产督导工作不深、不细。建议由城南街道办事处对荆西社区予以通报批评，督促完善网格化隐患排查工作机制。

（三）建议追究事故单位责任人员

田某：湖北省东焕机械制造有限公司法定代表人、总经理，系企业安全生产第一责任人。未全面建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织开展专项安全教育培训；隐患排查治理不到位；其上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项[①]。建议由荆州市应急管理综合执法支队依据《中华人民共和国安全生产法》相关条款给予行政处罚。

（四）建议对相关管理人员的处理意见

蔡某，城南街道党工委副书记，分管安全生产、应急

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

工作。对辖区小微企业安全风险研判不足，对社区网格巡查工作督导不够，对事故发生负有领导责任，建议由荆州区安全生产委员会办公室主要负责人对其进行约谈。

王某，荆州区经济和信息化局中小企业服务中心副主任（参与区经济和信息化局领导班子日常分工），负责辖区工业企业安全生产行业监管工作。履行中小企业行业安全指导职责不到位，本年度未实质性的开展厂中厂、园中园的监管与指导服务工作，行业督促指导缺位，对事故负有行业监管责任，建议由区经信局对其进行批评教育，责令作出书面检查。

余某，荆州区城南街道经济发展服务中心应急站工作人员，负责应急、消防工作。对辖区安全生产风险研判不足，未根据区安委办《关于开展风险隐患大排查大整治集中攻坚行动的方案》结合本地实际，科学制定切实可行的排查整治方案，隐患排查不全面，未将风险较高的企业纳入监管范围。建议由城南街道办事处对余万国给予批评教育，责令作出书面检查。

张某，荆州区城南街道荆西社区居委委员，分管社区安全生产工作，对辖区企业网格化安全排查负直接工作责任。虽落实上级安全工作部署，督促网格员开展巡查、传达专项整治工作，但督导力度成效不明显，未能督导企业有效落实安全生产主体责任。建议由城南街道办事处对张君给予批评教育，责令作出书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）湖北省东焕机械制造有限公司要全面压实企业安全生产主体责任。配齐专职安全管理人员；完善全员安全生产责任制，修订安全操作规程，明确作业管控要求。足额配齐劳动防护用品，强化安全帽等防护用品佩戴监督检查。做实安全教育培训，培训内容结合车间实际作业风险；落实危险作业辨识、安全交底、现场监护制度。完善隐患排查治理机制，车间每日巡查要把违章作业、防护佩戴、作业风险辨识作为重点，建立隐患台账闭环整改。

（二）荆州区中小企业服务中心要补齐小微企业行业监管短板，把小微企业纳入行业安全指导范围，改变只检查规上企业的工作模式，加强对辖区厂中厂、园中园、小微企业安全生产指导、宣传、警示，推动行业安全监管全覆盖。

（三）城南街道办事处要压紧压实属地安全管理责任。强化小微企业监管，健全企业底数台账，建立风险清单。加强网格员业务培训，重点核查现场违章作业、防护落实，强化对社区网格巡查台账的抽查、督办考核。针对工贸小微企业车间整理、零星登高作业开展专项排查整治，督促企业落实危险作业监护。

（四）荆西社区要做实网格化安全排查工作。完善企业网格包保机制，重点核查现场作业行为情况；发现企业违章作业、重大安全隐患第一时间督促整改并上报街道。