

请输入检索关键字

- 政府信息公开指南
- 政府信息公开制度
- 法定主动公开内容 +
- 信息公开年报
- 申请公开政府信息
- 部门信息公开

松阳赤寿浙江新创泰业不锈钢有限公司“5•14”一般机械伤害事故调查报告

索引号： 78046335_5/2025-20477　发布机构： 松阳县应急管理局　发布时间： 2025-07-02 16:16　点击数： 648

松阳赤寿浙江新创泰业不锈钢有限公司“5·14”一般机械伤害事故调查报告

2025年5月14日10时30分许，浙江省丽水市松阳县赤寿乡川海路3号浙江新创泰业不锈钢有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失140.41万元。

事故发生后，市县有关领导高度重视，分别作出重要批示，要求妥善做好善后处理，尽快查明事故原因，依法依规严肃处理。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府令第310号)有关规定，松阳县人民政府成立了松阳赤寿浙江新创泰业不锈钢有限公司“5·14”一般机械伤害事故调查组，事故调查组由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会和赤寿乡人民政府等为成员单位，并邀请县纪委县监委派员参加,开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘验事故现场、调取监控录像、询问相关人员、检查企业台账、提取相关证据材料，经过认真分析论证，查明了该起事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，松阳赤寿浙江新创泰业不锈钢有限公司“5·14”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故，事故责任单位是浙江新创泰业不锈钢有限公司。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浙江新创泰业不锈钢有限公司（以下简称“新创公司”）成立于2020年3月19日，是一家主要从事不锈钢无缝钢管制造加工及销售的有限责任公司，下设两个厂区，分别位于浙江省丽水市松阳县赤寿乡川海路3号（一厂）和松阳县西屏街道永宁路270号（二厂），总占地面积177.8亩，共有员工450人，年产不锈钢无缝管达12万吨。

新创公司统一社会信用代码：91331124MA2E2YEX6A，注册资本为28800万元人民币，法定代表人林*。因法定代表人林*实际不参与公司管理，总经理陈*云为主要负责人，全面主持公司的日常经营管理工作。安全环保部主管叶*乐，负责公司的安全管理工作。

（二）事故发生单位安全管理情况

事故发生后，经对新创公司安全生产管理情况的检查，该公司虽建立了安全生产责任体系，制定了安全生产规章制度和安全操作规程，但存在安全操作规程不完善：矫直安全操作规程内容缺少具体的操作步骤和流程、无安全技术知识、注意事项及岗位作业要求内容、应急处置措施缺失等问题。矫直机安全措施不足：矫直区域无隔离防护措施、操作台控制杆无防误触装置、作业区域无安全警示标志。现场管理混乱：非矫直岗位人员随意进入矫直操作区域，矫直进料工盲目进入矫直危险区域。未排查治理上述事故隐患。

（三）事故现场基本情况

新创公司一厂车间共分为A、B、C、D四个区，其中A区设有退火、穿孔、矫直、切管等工序。事故发生于A区矫直工序，该工序共有矫直机6台，事发现场位于该区东侧小门旁的426型矫直机，该设备由三部分组成，设备左侧为出料区，中间为九辊四重式辊式矫直主机，右侧为进料区。矫直主机主要由应力机架、矫正辊、传动装置组成，其中矫正辊下辊左斜固定于机架，上辊右斜可通过联轴器调整辊距，进料时上下辊开口进料，离地约1米。主机前方设有操作台，摇杆式手柄控制矫直辊轮的运动方向，圆形按钮控制运动速度和矫直压力的大小。操作台右侧0.5米处设置一台涡轮式轴流风扇。设备右侧设有一台5吨半门式起重机，起重机采用L型吊钩。起重机左侧支腿处设置长3米、宽2米、高0.5米钢制物料架，现场存放有两根直径为500毫米的备轧钢管。事发时，矫直机辊轮上的钢管后退导致失稳向左倾斜撞击物料架钢管。（现场有关情况详见下图）



图1 事故现场全景图(录像截屏)

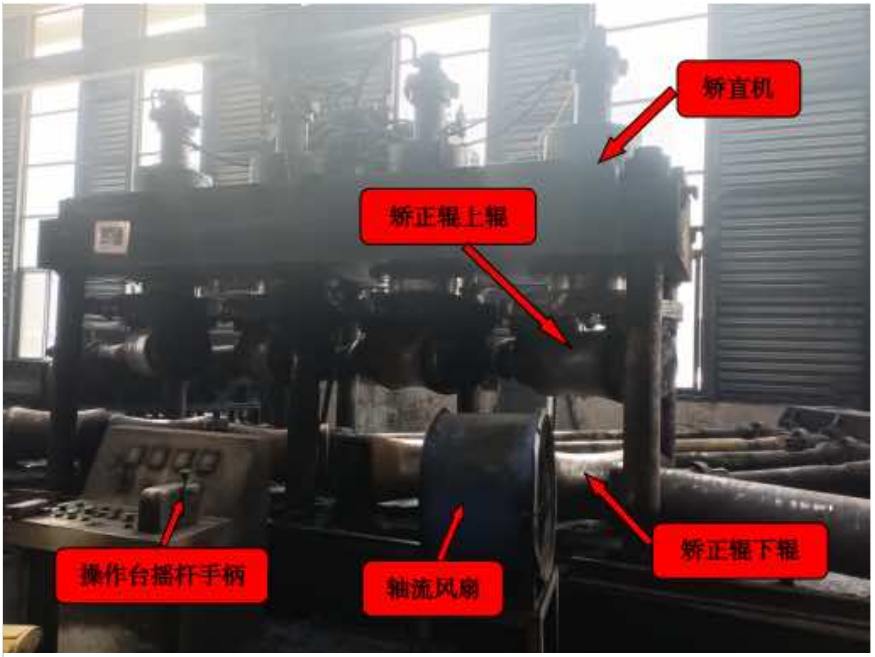


图2 矫直机现场图



图3 进料区现场图

（四）事故发生经过

2025年5月14日7时许，矫直进料工陈*树（死者）、矫直操作工冉*林、切管转运工黄*锋等人开始工作，黄*锋负责将矫直后的钢管转运至切管工序。10时27分许，冉*林控制矫直机操作台对钢管进行矫直，随后离开操作台至出料区，进行矫直后的钢管绑绳、挂工艺参数牌等操作。10时28分许，黄*锋来到矫直机操作台右侧风扇旁乘凉。10时29分许，陈*树利用起重机将待矫直的钢管送进矫直机第二组矫正辊。10时30分23秒，陈*树进入钢管与物料架间捡东西。10时30分29秒，黄*锋误触操作台控制杆，致钢管后退至第一组矫正辊后失稳向物料架侧倾斜，先后撞击陈*树及物料架钢管，将陈*树下半身夹于钢管与物料架间。

（五）事故现场应急处置情况

10时30分32秒，冉*林发现此情形后，立即赶至操作台，进行了矫直机的两次退进操作，致陈*树身体下滑胸部被夹于钢管与物料架间。10时31分许，车间员工利用起重机将钢管一头吊起后，陈*树脱离挤压。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故伤亡情况：事故造成1人死亡。死者：陈*树，男，汉族，身份证号码：512**********77，住址：重庆市万州区太安镇********。

2.直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721-1986)，本次事故造成直接经济损失140.41万元。

二、事故报告及应急处置评估情况

（一）事故报告和医疗救治情况

10时32分许，矫直班组长冉*双向安管员叶*乐报告事故情况。10时38分许，叶*乐向公司主要负责人陈*云报告。10时43分许，叶*乐拨打120急救电话后，为使陈*树及时送医，同时安排公司车辆将陈*树送至松阳县古市医院医治。11时25分许，新创公司将事故情况向浙江松阳经济开发区管理委员会及赤寿乡人民政府报告，随后向松阳县应急管理局、110报告事故情况。11时30分许，陈*树经医护人员抢救无效死亡。

（二）善后处理情况

2025年5月24日，新创公司已就善后事宜与死者家属达成协议，善后处理及时平稳，未造成不良影响。

（三）事故应急处置评估

从本起事故应急处置情况看，新创公司主要负责人、安全生产管理员及现场人员在发现事故后，能及时上报事故并组织现场救援，能及时将伤者送医治疗，但存在应急处置不当问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因

死者陈*树安全意识淡薄，盲目进入矫直危险区域；转运工黄*锋随意进入矫直区域，误触矫直机操作台控制杆，致钢管后退撞击陈*树。

（二）间接原因

1.新创公司未规范制定安全操作规程。矫直操作规程内容缺少具体的操作步骤和流程、无安全技术知识、注意事项及岗位作业要求内容、应急处置措施缺失等问题，致使员工生产操作及事故应急处置无据可依。

2.新创公司矫直机安全措施不足。矫直区域无隔离防护措施、操作台控制杆无防误触装置、作业区域无安全警示标志。

3.新创公司车间现场管理混乱。非矫直岗位人员随意进入矫直区域，进料工盲目进入矫直危险区域。

4.新创公司隐患排查治理不到位，导致上述事故隐患未及时发现并消除。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

陈*树：新创公司矫直进料工。安全意识淡薄，在钢管待矫直时，盲目进入矫直危险区域，是该起事故的主要原因之一，对该起事故负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.新创公司：事故发生单位。未有效采取技术、管理措施，事故隐患排查治理不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]的规定，对该起事故负有责任，建议由松阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[2]的规定，依法对其进行行政处罚。

2.陈*云：新创公司主要负责人、总经理。未规范组织制定本单位安全生产操作规程，未有效督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项[3]的规定，对该起事故负有领导责任，建议由松阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[4]的规定，依法对其进行行政处罚。

3.叶*乐：新创公司安全环保部主管。未有效对车间的安全生产状况进行检查，未及时排查生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[5]的规定，对该起事故负有责任，建议由松阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]的规定，依法对其进行行政处罚。

（三）责成内部处理的人员

1.冉*双：新创公司矫直班组长。未有效履行班组安全管理职责，未有效排查班组生产安全事故隐患，未有效开展班组安全生产培训和教育,对该起事故负有责任，责成新创公司按照劳动合同法和企业安全生产责任制的规定对其进行处理。

2.冉*林：新创公司矫直操作工。事发后现场应急处置不当，对该起事故负有责任，责成新创公司按照劳动合同法和企业安全生产责任制的规定对其进行处理。

3.黄*锋：新创公司切管转运工。上班期间随意进入矫直操作区域，误触矫直机操作台控制杆导致事故发生,对该起事故负有责任，责成新创公司按照劳动合同法和企业安全生产责任制的规定对其进行处理。

五、事故防范和整改措施

（一）新创公司应深刻汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，加强日常安全管理。一要建立健全各项安全生产规章制度和操作规程，并督促企业员工贯彻执行；二要规范安装安全设备设施，并进行经常性维护保养，确保其正常运行；三要加强企业员工的安全教育培训，切实提升员工的安全意识和操作技能，熟悉事故应急处置措施；四要举一反三，全面排查治理本单位存在的事故隐患，确保生产安全。

（二）赤寿乡人民政府要强化属地监管意识，落实属地监管责任，加强对辖区内企业的帮扶指导和日常检查，压实企业依法落实安全生产主体责任，切实防范生产安全事故发生。

（三）松阳县应急管理局要严格落实行业监管责任，举一反三，以案说法，强化警示教育，加强对不锈钢企业的监管力度，督促企业强化事故隐患排查治理工作，压实企业安全生产主体责任，切实防范生产安全事故发生。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。