泰兴城区工业园区
泰兴市浩宇卫星科技有限公司
“9·25”一般高处坠落事故调查报告

2025年9月25日13时30分许，泰兴市浩宇卫星科技有限公司新建厂房电梯安装作业时，发生1起一般高处坠落事故，造成1人（郑某某）死亡，直接经济损失人民币120万元（不含行政处罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2025年9月29日，由泰兴市应急管理局牵头，市总工会、公安局、市场监管局、住建局派员成立了泰兴城区工业园区泰兴市浩宇卫星科技有限公司“9·25”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请市监委、检察院派员参加，同时聘请三名专家参与事故调查，于2025年10月22日出具了专家组鉴定意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《安全生产法》以及相关法律、法规的规定，经过现场勘验、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失等情况，认定了事

故性质和责任，提出了对有关责任人、单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，泰兴城区工业园区泰兴市浩宇卫星科技有限公司“9·25”一般高处坠落事故是一起因高处作业设施安全条件缺失、从业人员未正确佩戴劳动防护用品造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.泰兴市浩宇卫星科技有限公司（以下简称“浩宇公司”），成立于2017年8月24日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所位于泰兴市城区工业区（大生园区内），法定代表人为蔡某某，经营范围：卫星电源相关技术研发；电池钢壳、纸制品、锂电池制造与销售；电池模具相关技术研发与销售。该公司于2024年新建厂房1栋，目前厂房处于设备安装阶段，为此次电梯定作、安装发包单位。

2.美奥电梯（苏州）有限公司（以下简称“美奥公司”），成立于2011年4月19日，类型为其他有限责任公司，住所位于苏州市吴江区七都镇临湖开发区，法定代表人为褚某某，经营范围：生产乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、特种电梯，电梯的安装、改造、维修。该公司于2023年11月9日取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），有效期至2027年11月25日，为此次电梯制造安

装单位。

3.江苏虹兴科技有限公司（以下简称“虹兴公司”），成立于2004年10月29日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所位于泰兴市虹桥镇虹兴路，法定代表人为严某某，经营范围：电梯销售、安装改造。该公司于2024年3月27日取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯安装（含修理），有效期至2028年4月29日，为此次电梯安装开工告知办理单位。

（二）电梯安装发包情况

2025年7月18日，浩宇公司通过其公司货梯维保人员马某介绍，与美奥电梯签订《电梯、自动扶梯定作合同》《电梯、自动扶梯设备安装合同》，约定由美奥公司负责电梯的制造及安装，电梯定作费用9.3万，安装费用3.5万。随后，马某提出由美奥公司委托泰兴本地取得电梯安装许可证件的公司进行电梯安装。马某借用虹兴公司电梯安装许可证件，隐瞒电梯安装实际转包情况，取得美奥公司电梯安装委托书。虹兴公司办理电梯安装开工告知后，默许马某进行施工。马某将电梯安装转包给郑某某个人，由其组织曹某某、钱某某入场施工。

（三）事故发生经过


经问询电梯安装现场作业人员，结合现场勘验情况，事故经过还原如下：

2025 年 9 月 25 日上午，郑某某、曹某某、钱某某三人安装了电梯井内南侧搁机梁，下午计划安装北侧搁机梁。因电梯井北侧东西墙体未预留孔洞，无法直接安装搁机梁，下午上班后三人准备吊运并安装牛腿（用于搁置搁机梁）。13 时 30 分许，三人来到现场，郑某某到二楼从电梯井口攀爬至脚手架作业（准备将钢丝绳连接吊钩的一端放到电梯井底），曹某某和钱某某在一楼电梯井外。突然二人听到“咚咚咚”声音，并看到安全帽从电梯井掉下来，随后郑某某掉落了下来。郑某某蜷缩在电梯井东北侧，他头朝西南角，安全帽滚落在西北侧，头部流血，并失去知觉。

（四）事故现场勘验情况

1. 事故现场情况

查看事故现场，事故现场位于浩宇公司东侧新建车间电梯井内。井内搭设 2 组门式移动式脚手架，高约 14.2 米。该脚手架爬梯未设置护圈，顶部作业平台未满铺脚手板且周边未设防护栏杆，作业层边缘与结构外表面的距离大于 150mm 但未采取防护措施。死者郑某某坠落位置位于底坑东北方位。电梯井顶部预留 2 只吊环，1 只位于中央部位，1 只位于西北侧部位，用于吊运。卷扬机钢丝绳一端穿过 2 只吊环，并系着吊扣搁置在北侧脚手架东北角上。电梯井导轨及南侧搁机梁已安装，西北侧和东北的墙体无预留孔洞，西北侧墙体上已标记牛角安装位置。

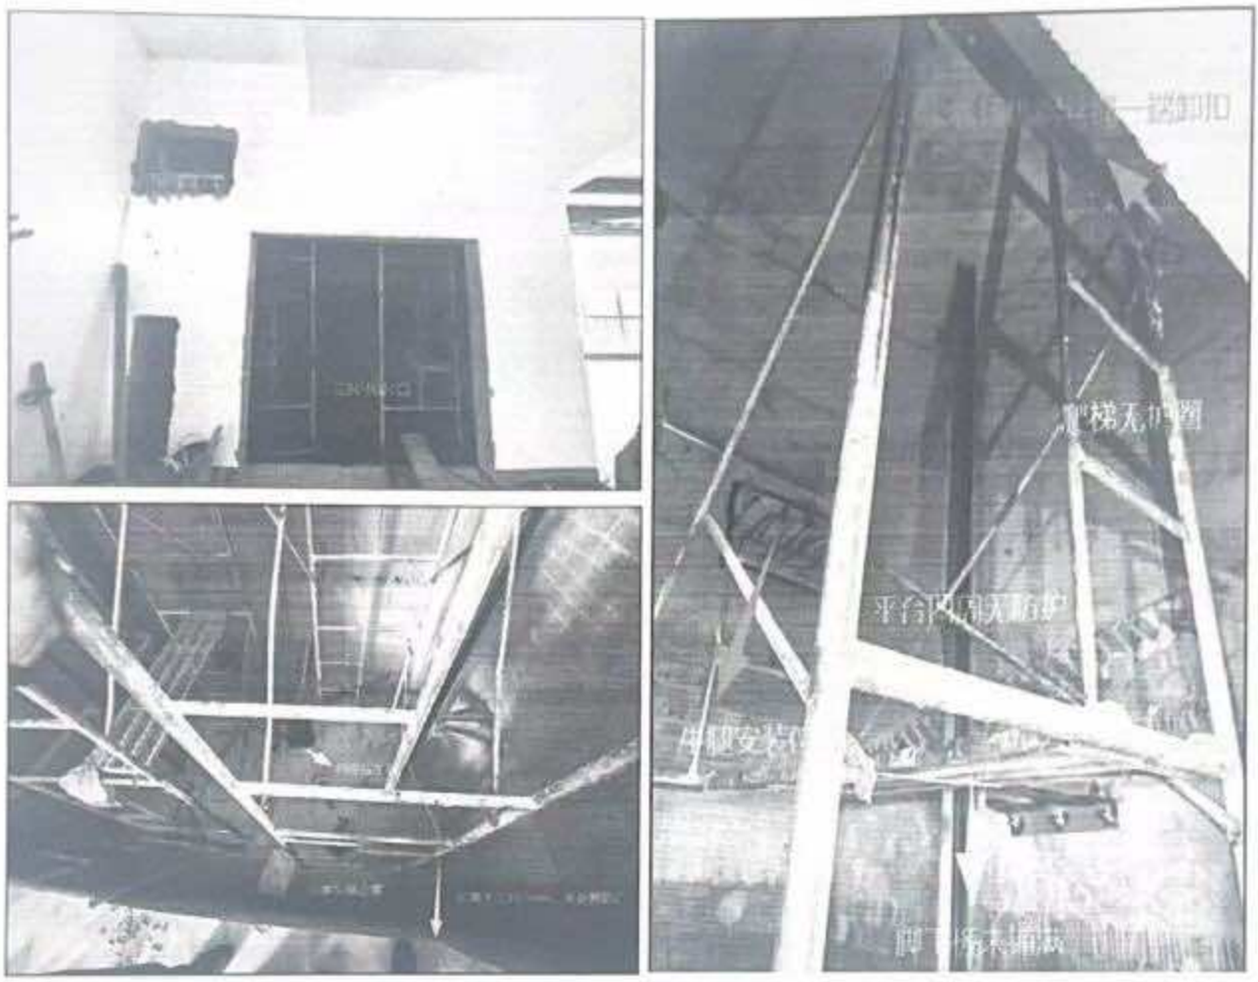

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故共造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，该事故直接经济损失为120万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接事故报告后，市公安局、市场监管局、住建局、应急管理局和城区工业园区等有关单位的负责人、工作人员及时赶赴事故现场进行处置，并按照规定保护现场、开展勘验和证据收集工作，指导企业进行事故善后处理工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员钱某某立即下至地坑查看郑某某受伤情况，曹某某拨打了120。随即浩宇公司车间其他工人协助救护人员将郑某某送往泰兴市人民医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

事故当日21时许，郑某某经抢救无效死亡。10月3日，经泰兴市济川街道人民调解委员会调解，浩宇公司、虹兴公司、马某与死者家属签署《人民调解协议书》。至此，善后工作已处理完毕，未造成社会不稳定因素。

（四）事故应急处置和评估

事故发生后，现场作业人员第一时间抢救伤员并及时送医，积极处理善后事宜。**综合评估：**事故发生后的应急处置适当，符合应急处置有关要求，应急处置流程、措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

郑某某，忽视安全，高处作业未正确使用安全带[①]，作业时不慎从安全条件不符合要求的门式脚手架（爬梯未设置护圈[②]、作业平台未满铺脚手板且周边未设防护栏杆[③]、作业层边缘未设置防护[④]）坠落，导致其受伤致死。

（二）事故间接原因

1.电梯安装发包管理不严。虹兴公司违规向马某出借电梯安装许可证书[⑤]，违规办理电梯安装开工告知，默许马某组织电梯安装活动。

2.电梯安装安全指导缺失。美奥公司委托其他单位安装电梯，未签订书面合同[⑥]，未按规定对电梯安装过程进行安全指导和监控[⑦]，未及时发现马某借用虹兴公司电梯安装许可证书，将电梯安装交由郑某某个人实施安装的违规行为。

---

①《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第 3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

②《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T 128-2019）第 6.1.10：当采用垂直挂梯时，应采用护圈式挂梯，并应设置安全锁。

③④《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）第 4.4.4 脚手架作业层应采取安全防护措施，并应符合下列规定：1 作业脚手架、满堂支撑脚手架、附着式升降脚手架作业层应满铺脚手板，并应满足稳固可靠的要求，当作业层边缘与结构外表面的距离大于 150mm 时，应采取防护措施。

⑤《中华人民共和国特种设备安全法》第八十一条第三款：特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证。

⑥《特种设备安全监察条例》第十七条第二款：电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。

⑦《特种设备安全监察条例》第十九条：电梯的制造、安装、改造和维修活动，必须严格遵守安全技术规范的要求，电梯制造单位委托或者同意其他单位进行电梯安装、改造、维修活动的，应当对其安装、改造、维修活动进行安全指导和监控。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

1.郑某某，男，个人承揽电梯安装业务，高处作业未正确使用安全带，搭设的脚手架不符合安全要求，其对事故的发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.马 某，男，违规组织电梯安装活动，其借用虹兴公司电梯安装许可证书，隐瞒电梯安装实际发包情况，将电梯安装业务交由个人承揽，对事故的发生负有责任，建议由公安机关对其进一步调查处理。

3.虹兴公司，违规向马某出借电梯安装许可证书，违规办理电梯安装开工告知，建议由市市场监督管理局按照相关法律法规的规定对其进行处理。

4.美奥公司，未与虹兴公司签订委托安装合同，未按规定对电梯安装过程进行安全指导和监控，未及时发现马某将电梯安装交由郑某某个人组织实施的情况，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局按照相关法律法规的规定对其进行处理。

五、事故主要教训

（一）从业人员安全能力不足。事故直接责任人郑某某不具备高处作业的基本安全技能，既未正确使用安全带，也未按规范搭设脚手架，属于典型的“违规操作”。曹某某、钱某某作为辅助人员，未接受过电梯安装专项安全教育培训，对施工现场风险

认知不足，无法及时识别和防范隐患。上述从业人员安全能力与操作规范要求严重不匹配。

（二）特种设备安装发包不规范。电梯作为特种设备，其安装环节有严格的法规要求和流程规范。但此次事故中，马某借用资质，私下转包业务，绕开正规管理程序。虹兴公司违规出借资质，使“有资质报备、无资质施工”的违法操作得以掩盖，最终导致整个业务链条脱离监管。

（三）电梯安装监管存在薄弱环节。电梯安装告知存在制度缺陷，现行的电梯安装告知制度无法有效管控电梯安装许可证件出借行为，虹兴公司提交的开工告知材料虽形式合规，但监管部门未发现“报备主体与实际施工主体不一致”的问题，对资质出租、出借执法打击力度不足。此外，电梯实际安装施工过程中，施工现场的安全生产监督职责不清存在盲区。

六、事故整改和防范措施

（一）美奥公司，一是修订业务合作管理制度，明确合作单位资质审查标准、合同签订流程，严禁在未签订正式合同的情况下授权业务委托；二是建立合作项目全流程监管机制，安排专人对接施工进度，定期赴现场开展安全指导和监控，严格核实施工单位、人员与合同约定的一致性。

（二）虹兴公司，一是立即开展资质专项自查，严禁出借资质文件的行为；二是规范业务承接流程，对承接的每一项业务，

均需签订正式合同，明确施工方案、安全责任、费用结算等核心内容，未签订合同前不得办理任何告知手续；三是加强员工安全管理培训，提高业务对接人员的合规意识，杜绝“只办手续、不管施工”的违规行为。

（三）市市场监督管理局，要牵头建立电梯“制造—安装—维保—使用”有效安全风险防范机制，加大对电梯安装、改造、维修过程中生产许可证出租、出借违法行为的查处力度。

泰兴城区工业园区泰兴市浩宇卫星科技有限公司

“9·25”一般高处坠落事故调查组