泰兴新街中新混凝土有限公司
“6·10”一般坍塌事故调查报告

2025年6月10日12时30分左右，泰兴新街中新混凝土有限公司在生产过程中发生一起坍塌事故，造成1人受伤，后送泰兴市中医院救治，当日经抢救无效死亡。事故造成直接经济损失120.74万元人民币（不含行政处罚款）。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，以及《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2025年6月13日，泰兴市应急管理局牵头，市总工会、公安局、发改委派员成立了泰兴新街中新混凝土有限公司“6·10”一般坍塌事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请泰兴市监察委员会、检察院派员参加，事故调查组聘请相关专家组成专家组对事故进行技术鉴定，于2025年6月15日出具专家鉴定意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《安全生产法》以及相关法律、法规的规定，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人的处理建议以及事故防范、整改措施建议。

经调查认定，泰兴新街中新混凝土有限公司“6·10”一般坍塌事故是一起因作业人员不了解作业场所存在的危

险因素违规作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1. 泰兴市中新混凝土有限公司（以下简称：中新混凝土公司），略。

（二）事故发生单位安全管理情况

中新混凝土公司现有员工20余人，2025年1月3日，公司成立安全生产领导小组，明确组长洪某为企业安全生产第一责任人，组员为翁某、耿某、成某、黄某、闫某等5人。同日，公司设立了安全部，并任命翁某为安全员。同日，公司发布了新修订的《安全管理制度》《安全生产责任制》和《安全操作规程》。公司制定了《2025年安全生产隐患排查治理工作计划》《2025年度安全检查工作计划》，截止事发，公司分管安全负责人蒋某和安全员翁某每月开展隐患排查、每日开展日常安全检查、不定期组织开展公司级综合性检查等，并填写相关检查记录表。


（三）事故发生经过

2025年6月10日中午12时许，装载机驾驶员叶某驾驶装载机从堆料区由南向北行驶，他看到翁某站在料斗西侧的过道向料斗处看了片刻，可能是阴雨天细砂板结出料不畅，然后拿了一个木梯和一根钢钎来到细砂料斗处，翁某通过木梯爬上细砂料斗，站在细砂料堆上手持钢钎向下捣，当叶某驾驶装载机距料仓约10多米时，翁某突然向下掉到了料仓内，叶某立即从装载机上下来，爬上木梯查看情况，当时翁

某已经被细砂完全掩埋。

（四）事故现场情况

事故发生地位于泰兴市新街镇孔叶村中新混凝土公司配料区，配料区位于一号拌灰楼的南侧，该区域共5只料仓（如图1），由西向东分别为备用仓、粗砂仓、细砂仓、粗石仓、细石仓，每只料仓的尺寸均为高2米、宽3.2米、长3.4米，底端呈锥形状，容积约为25立方米，料仓下方安装有振动器和计量斗（如图2）。事发位置在细砂仓处，位于料仓区域中间位置，现场可见细砂仓南侧挡板已打开，仓内细砂向南侧散落，粗砂仓南侧斜靠着一个木梯。

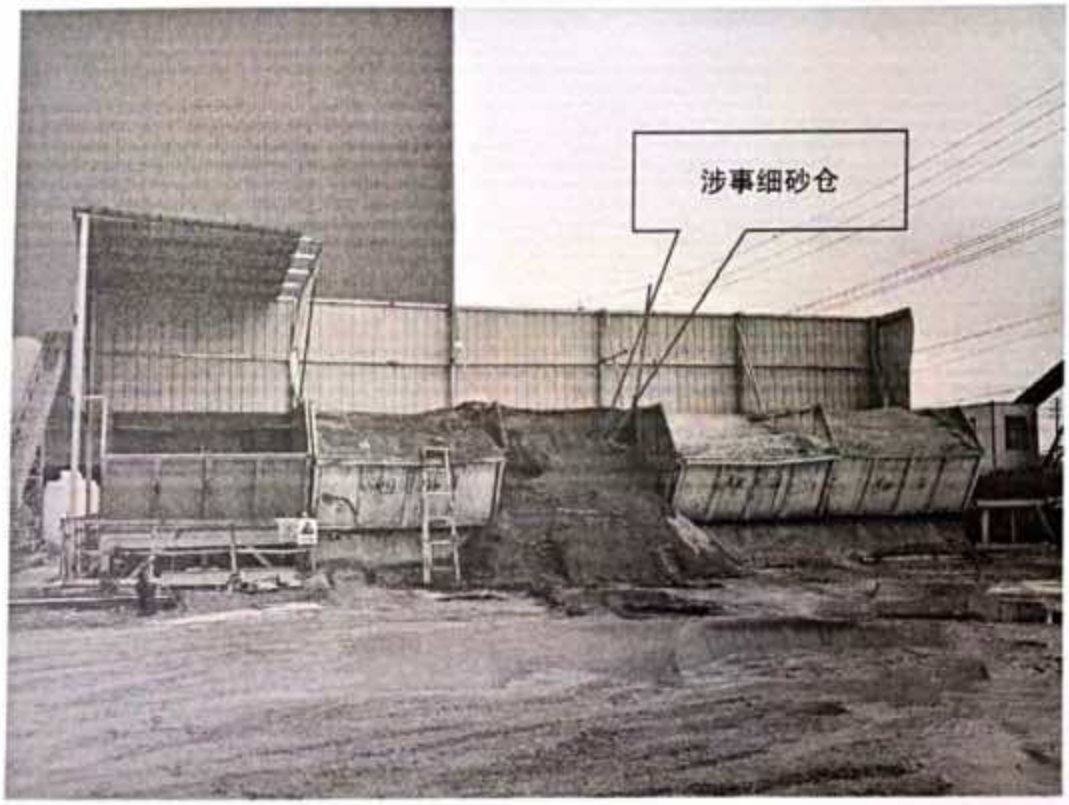

如图1：配料区



如图 2：涉事料仓底部

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，该事故直接经济损失为 120.74 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 6 月 10 日 12 时 30 分许事故发生后，中新混凝土公司车队主管叶某先后拨打了 120 急救电话和 110 报警电话，并向公司法定代表人洪某进行了报告，公司分管安全负责人蒋某立即向新街镇人民政府进行了报告。120 急救车赶到现场后，蒋某等人协助救护人员将翁某送往泰兴市中医院抢救，当天 14 时 05 分医院宣布翁某经抢救无效死亡。

接事故报告后，泰兴市公安局、泰兴市应急管理局、新街镇人民政府等有关单位的负责人、工作人员及时赶赴事故现场进行处置，并按照规定保护现场、开展勘查和证据收集工作，指导企业进行事故善后处理，对事故后续调查与处理提出了明确要求。

（二）事故现场应急处置情况

装载车驾驶员叶某发现翁某掉入料仓被细砂掩埋之后，立即使用对讲机呼叫操作工王某关掉所有料仓的振动机和放料口，然后呼叫现场的员工进行救援，2名员工站到细砂料斗里用铁锹进行挖掘，因速度太慢，叶某驾驶装载机将细砂料仓南侧挡板扒开，现场员工将翁某从砂堆里拉出来后，根据120急救人员电话指导进行急救，120急救车赶到现场后，蒋某等人协助救护人员将翁某送往泰兴市中医院进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

翁某送医经抢救无效死亡，蒋某支付医疗、丧葬及抚恤等费用XX万元。事故发生后，中新混凝土公司积极安抚家属及善后处理事宜，2025年6月15日，经泰兴市新街镇人民调解委员会调解，中新混凝土公司与死者家属达成一致意见：由中新混凝土公司给予一次性经济赔偿XX万元（其中包含中新混凝土公司为翁某购买的意外伤害保险理赔款XX万元），根据《人民调解协议书》约定，赔偿款分期直接打至翁某儿子翁某账户。截止目前，善后工作已处理完毕，未造成社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，中新混凝土公司能够迅速进入应急处置程序，第一时间抢救伤员并及时送医，积极处理善后事宜。

综合评估：中新混凝土公司在事故发生后的应急处置适当，符合应急处置有关要求，应急处置流程、措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

翁某，忽视安全，在无防护措施的情况下，擅自进入细砂仓内进行捣砂时发生坍塌被细砂掩埋，导致其窒息死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2025年6月16日，泰州市公安局物证鉴定所出具了《检验报告》，泰兴市公安局刑事犯罪侦查大队送检的翁某8ml血液中未检出灭多威、敌敌畏、乐果、安定等47种常见毒物，检出其血液中乙醇含量为109.6mg/100ml。

2025年6月19日，泰兴市公安局物证鉴定室出具了《鉴定书》（泰公物鉴（病理）字【2025】114号），根据对翁某尸表检验，结合事故发生经过和现场勘验，分析认为翁某符合窒息死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故相关检验检测和鉴定情况分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）事故间接原因

1.安全操作规程不健全。中新混凝土公司未制定料仓岗位安全操作规程，致使员工无章可循，不了解作业过程中存

在的风险和防范措施。

2.事故隐患排查不到位。中新混凝土公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除在无防护措施的情况下进入细砂仓内作业的事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

中新混凝土公司安全操作规程不健全，未制定料仓岗位安全操作规程，致使员工无章可循，不了解作业过程中存在的风险和防范措施；中新混凝土公司虽对料仓区风险因素进行了辨识，但相关管理措施不到位，未能及时发现并消除在无防护措施的情况下进入细砂仓内作业的事故隐患。

（二）有关监管部门

泰兴市发改委作为行业主管部门，每年对全市所有的商砼企业进行两次全面的安全生产、防尘污染等综合检查；在“五一”、国庆中秋双节等重点时段进行局部抽查；去年七、八月份陪同省工信厅进行一次“双随机一公开”综合检查；在接到恶劣天气预警前会在工作群中进行安全生产、车辆使用等提醒。去年年底专题邀请安全生产专家对全市商砼企业进行了专门的安全服务和检查。今年开展了一季度安全生产情况走访和“五一”节前检查等工作。

综合分析：调查中未发现市发改委对事故单位安全监管方面未履职的情况。

（三）地方党委政府

中新混凝土公司自2015年成立以来，新街镇人民政府督促该单位完善了项目安全设施“三同时”相关手续，2018年2月27日项目安全设施通过了竣工验收。根据《新街镇2025年安全生产工作要点》要求，今年需对中新混凝土公司检查4次，截止事发，镇综合行政执法和应急管理办公室已对该单位检查2次，共发现隐患15条，均已复查闭环。2025年6月10日中午12时30分许，新街镇人民政府接到该单位事故报告，14时10分，新街镇人民政府向市应急管理局书面报告事故情况。事故发生后，新街镇进行了举一反三，对全镇49家生产企业进行了全面检查。

综合分析：调查中未发现新街镇对事故单位安全监管方面未履职的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1. 翁某，男，身份证号：略，中新混凝土公司安全员，忽视安全，在无防护措施的情况下，擅自进入细砂仓内进行捣砂时发生坍塌被细砂掩埋，导致其窒息死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2. 洪某，女，身份证号：略，中新混凝土公司法定代表人、总经理，未组织制定料仓岗位安全操作规程，致使员工无章可循，不了解作业过程中存在的风险和防范措施，对

事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据相关法律法规的规定对其进行处理。

（二）有关责任单位

中新混凝土公司安全操作规程不健全，未制定料仓岗位安全操作规程，致使员工无章可循，不了解作业过程中存在的风险和防范措施；中新混凝土公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除员工在无防护措施的情况下进入细砂仓内作业的事故隐患。对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据相关法律法规的规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

中新混凝土公司，应深刻吸取事故教训，认真落实企业主体责任，重新梳理本单位涉及的所有生产岗位，结合实际修订完善安全操作规程，要具有可操作性；应加强员工安全教育，切实从岗位安全操作规程、岗位间工作衔接、岗位有关的安全技术知识及遇到异常情况的处理方法等方面开展教育培训，通过培训真正提高从业人员的安全意识、事故防范和应急处置能力；应认真梳理各岗位存在的风险因素，落实有效的安全防范措施；应加强生产现场安全管理，加大安全检查和隐患排查力度，及时纠正员工的危险作业行为。应建立相应的内部管理制度，明确员工在上班期间不得酗酒，并做好班前检查工作。在收到市政府批复一个月内将公司整改情况报市应急管理局。

泰兴新街中新混凝土有限公司

“6·10”一般坍塌事故调查组