镇海九龙湖宁波市镇海五金锻打拉丝厂“7·10”一般机械致害事故调查报告

2026年7月10日15时许，位于镇海区九龙湖镇田顾村的宁波市镇海五金锻打拉丝厂发生一起机械致害事故，造成1人死亡，直接经济损失约153万元。

事故发生后，相关部门及属地镇街第一时间派员赶赴现场，了解事故情况，区领导就事故善后处置、调查处理等工作提出相关要求。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，镇海区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、九龙湖镇政府参与的事故调查组，对该起事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查组认定，镇海九龙湖宁波市镇海五金锻打拉丝厂“7·10”一般机械致害事故是一起因人员违章作业，企业设备安全防护不完善、现场安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位和人员情况

1.宁波市镇海五金锻打拉丝厂（以下简称“拉丝厂”），统一社会信用代码：9133021114438047 98，成立于2003年7月3日，注册地位于镇海区九龙湖镇田顾村，个人独资企业，投资人顾**，共有员工5人。经营范围：五金件、金属拉丝、塑料制品制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.顾**，拉丝厂投资人，男，汉族，1962年**月**日出生，公民身份号码：3302**********3015，住址：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇******号。负责拉丝厂的全面工作，包括作业现场的安全生产管理工作。

（二）事故单位安全管理情况

拉丝厂已制定相关安全管理制度和无酸拉丝除锈机等设备的安全操作规程，已开展安全教育和隐患排查治理工作。但对拉丝车间的安全风险辨识和隐患排查治理工作落实不到位，未对2025年发现的“收线机周围未设置防护栏，未张贴安全警示标识”等问题进行举一反三，及时消除事发现场存在的同类安全隐患；安全生产教育培训缺乏针对性，作业人员对岗位的安全操作和危险因素认识不足。

（三）事故发生经过

2026年7月10日15时左右，员工陈**在拉丝车间吊料，期间事发拉丝机处于停机状态，完成吊料后，程*（死者）操作拉丝

机恢复生产，陈**将料运送到其他车间。约10分钟后陈**返回拉丝车间，发现程*躺在拉丝机的收线架下方，拉丝机收线架仍在转动，陈**呼救后，顾**、顾**父子立刻来到拉丝车间，关停设备后将程*从收线架底部拖出，顾**立即拨打了120并根据电话指导对程*进行抢救，后由120送至镇海区人民医院，当日17时04分经抢救无效后宣布死亡。

（四）事故现场及勘查情况

1.事故发生位置位于厂区东侧拉丝车间，无视频监控，事发设备位于车间内南侧居中，名称为无酸拉丝除锈机，型号WSX22、功率12KW、机器重1400KG、最大生产量100m/min、机体尺寸2m、制造日期2015年，制造单位为上海亿浩环保设备有限公司，机器呈长条形，北侧为进料端，南侧为出料端；出料端连接收线架，收线架上缠绕钢丝，该架最低处距离地面约29厘米，收线架南侧及下方地面血迹。拉丝机收线架距离其北侧操作台约50厘米，周围未采取相关安全防护隔离措施。

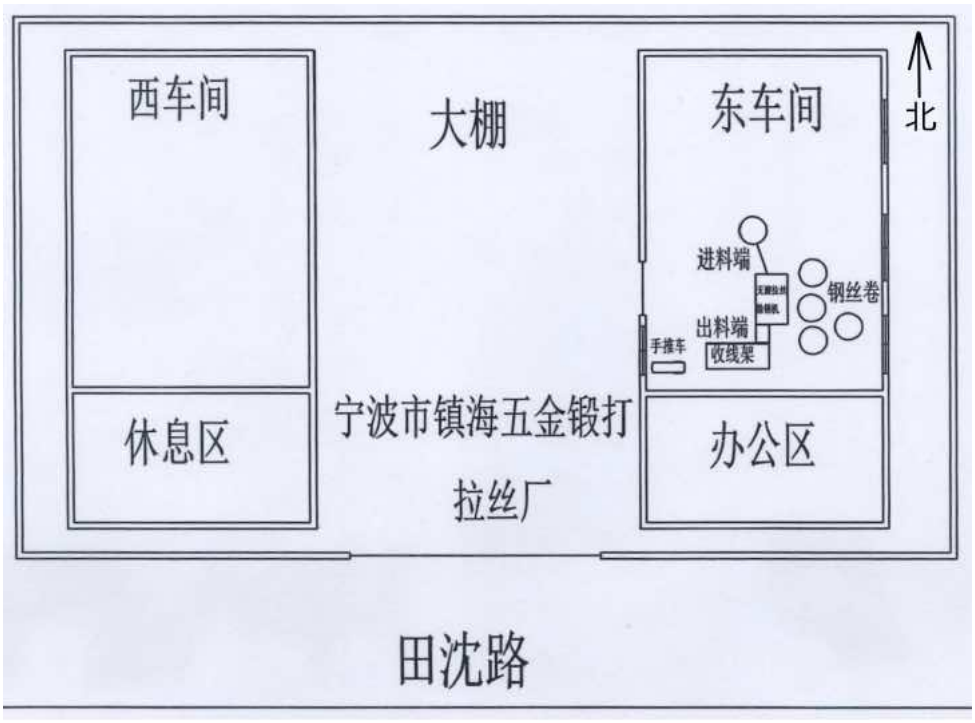


图 1：厂区示意图



图 2：无酸拉丝除锈机概貌



图 3：收线架南侧及下方地面血迹

2.死者被发现时，头部朝北侧躺在拉丝机收线架下方，左侧额颞大片头皮撕脱、缺损，颅骨骨折，胸部畸形，腹部膨隆，全身多处皮肤挫伤、淤青，左手中、环、末指损伤；手部未穿戴防护手套，遗留现场的鞋子非劳保安全鞋。



图 4：事故发生位置



图 5：收线架北侧遗留鞋子

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故共造成 1 人死亡，根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721-2025）及企业与家属一致达成的赔偿协议，事故直接经济损失约 153 万元。

2.死者情况。死者程*，男，汉族，1965 年**月**日出生，户口所在地：四川省三台县三元镇龙局村*****号，身份证号：5107**********4274，系拉丝厂拉丝机操作工，已在拉丝厂工作约 26 年。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及处置情况

2026年7月10日15时许，区应急管理局接到市应急局核查120信息“九龙湖镇田舍路111号九龙五金厂创伤事件”，经初步核实后于当日15时45分上报了事故信息。区应急管理局、区公安分局、九龙湖镇政府第一时间派员赶赴现场，了解事故情况，区领导就善后处置、事故调查等工作提出相关要求。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，拉丝厂员工顾**立即拨打了120并根据电话指导对程*进行抢救，120到达后将伤者送至镇海区人民医院进行抢救和治疗。2026年7月10日17时04分，程*经抢救无效死亡。九龙湖镇协助企业及时做好善后处置工作。2026年7月12日，拉丝厂与程*家属协商后签订人民调解协议书，善后处置工作结束。

（三）事故应急处置评估

经评估，本次事故应急响应迅速、信息报送及应急处置及时，善后处理稳妥有序。

三、事故原因分析

通过事故现场勘查、尸体勘查、人员问询，排除了人为故意、突发疾病、突发灾害影响等因素。

（一）直接原因分析

死者程*安全意识淡薄，忽视拉丝机的机械致害风险，在未按要求佩戴个人劳动防护用品及未与收线架保持安全距离的前

提下违规操作，身体不慎被拉丝机收线架扯带绕转，头部、胸部等部位受到摩擦撕裂和挤压伤害，导致发生机械致死的安全事故。

（二）间接原因分析

拉丝厂对拉丝车间机械设备的风险认识不足、安全隐患排查治理落实不到位，未能及时消除生产现场拉丝生产线缺少安全防护装置等事故隐患，对拉丝机上岗操作人员缺乏有效的安全教育，对作业过程缺乏有效管控。

四、有关责任单位和人员存在的主要问题

（一）事故单位和人员

1.拉丝厂，未有效落实安全生产主体责任，生产安全事故隐患排查治理落实不到位，未及时消除拉丝车间存在的事故隐患；员工安全教育培训缺乏针对性；未严格监督员工佩戴劳动防护用品。

2.拉丝厂主要负责人顾**，未有效落实安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时消除拉丝车间存在的生产安全事故隐患。

（二）监管履职情况

九龙湖镇应消站2025年对拉丝厂共开展了3次检查，其中2025年8月6日检查时对非事发收线机周围未设置防护栏，未张贴安全警示标识的问题提出了整改要求；2025年12月该企业投保安责险，2026年1月9日安责险服务机构对其开展服务，以上检查和服务发现的隐患均由九龙湖应消站确认闭环。

九龙湖镇应消站已基本履行安全生产属地监管责任，但对该企业存在的风险管控和隐患排查不到位问题的监管、指导力度还需进一步强化。

五、事故责任及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故责任人员和有关人员的责任认定和追究提出如下建议：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

程*，安全意识淡薄，违反相关安全操作规程，对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任单位和人员的行政处罚建议

1.拉丝厂未有效落实安全生产主体责任，未采取有效的技术、管理措施，及时消除生产安全事故隐患，对本起事故的发生负有管理责任，建议区应急管理局对其依法给予行政处罚。

2.顾**，拉丝厂主要负责人，未有效履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对本起事故发生负有管理责任，建议区应急管理局对其依法给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，有关单位须认真落实以下整改措施：

（一）拉丝厂要认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，一是认真开展安全教育培训工作，保证一线从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程；二是要督促从业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程，及时纠正“三违”行为；三是要健全安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，防范类似事故发生。

（二）九龙湖镇政府要深刻吸取事故教训，进一步加强防范机械致害的相关宣传和监管工作，将本次事故情况在辖区范围内进行通报，充分利用网络平台、安全检查巡查等途径进行事故警示教育，适时开展对企业安全生产宣教会，针对辖区事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业安全警示。

（三）区相关行业部门要深刻吸取事故教训，严格落实安全生产监管职责，指导各镇街深入开展风险排查和隐患治理；将事故企业纳入明年年度执法重点企业名单，强化其安全生产管理工作，依法打击“三违”行为，确保消除安全隐患，不断提升企业履行主体责任的能力。