嵊州浦口浙江富立轴承钢管有限公司“3·11”一般机械伤害事故调查报告

2023年3月11日12时39分左右，位于嵊州市浦口街道的浙江富立轴承钢管有限公司发生一起机械伤害事故,造成1人死亡，直接经济损失168万元。

2023年10月24日，根据有关问题线索材料，绍兴市委第六巡察组到浙江富立轴承钢管有限公司核查事故情况。10月31日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《嵊州市生产安全事故报告和调查处理实施办法》（嵊政办〔2021〕123号）等规定，受嵊州市人民政府授权，成立了由市应急管理局牵头，浦口街道办事处、市公安局、市总工会组成的事故调查组。11月1日，绍兴市安委办对该起事故实行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查询问、查阅资料、现场勘察和实验鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和有关企业、单位、人员的责任，提出处理意见。针对事故暴露的问题，提出了防范措施及整改建议。

经调查认定，浙江富立轴承钢管有限公司“3·11”机械伤害事故是因企业安全防护措施不完善、安全管理不到位、现场作业人员违规作业造成的一般生产安全责任事故，事故信息未

按规定报送。

一、事故有关情况

（一）事故发生单位概况

浙江富立轴承钢管有限公司（以下简称富立钢管公司），位于浙江省绍兴市嵊州市浦口街道经环东路89号，成立于2005年，统一社会信用代码：91330600776487047T。法定代表人张*，经营范围：一般项目：轴承钢材产品生产；钢压延加工；轴承、齿轮和传动部件制造等，目前有员工265名。

富立钢管公司总经理、主要负责人王*，对本单位的安全生产工作全面负责。副总经理梁*祥，分管设备、安全生产、环保工作，协助公司主要负责人履行安全生产管理职责。公司成立了安全生产委员会，主任王*，副主任张*、梁*祥，组员王*祥、章*东等人。公司下设安环科，科长王*祥为公司专职安全生产管理人员，负责公司日常安全生产管理工作。

（二）伤亡情况

本起事故造成1人死亡。

死者王*义，男，2017年8月进入富立钢管公司工作，富立钢管公司精整工序精整工段长。

（三）事故发生经过及应急处置情况

1.事故经过。根据询问现场人员、调阅监控视频（与调取视频时的北京时间对比，监控视频慢30分钟），还原事发经过如下:

2023年3月11日12时30分许，向*海在富立钢管公司的矫直车间上班，发现40型20辊矫直机出现了问题，叫王*义过来调试机器。12时39分，王*义调试完毕，告知（示意）向*海调试完毕可以作业，随后向*海操作调速按钮，开始送料，王*义在下料架处观察完毕，随后横穿矫直机与下料架之间的间隙，矫直机内一根钢管运转出来戳穿了王*义的下腹部（12时39分58秒）。12时40分，向*海听到王*义“啊”的一声喊叫，立即按下矫直机急停按钮，跑过去看到王*义身体（下腹部位置）被一根钢管戳穿。

2.应急处置情况。向*海发现事故后，去松矫直辊，在现场呼救，并打电话报给矫直车间的车间主任卢*伟。空调修理工叶*挺（非富立钢管公司员工）发现后也出去喊人救援。12时41分，设备动力部经理丁*丹听到向*海、叶*挺呼救，跑到操作台关闭了电源，车间主任卢*伟等员工先后赶到现场参与救援。12时42分，向*海等员工用切割机切割钢管，另外有人扶着王*义，开展救援。12时44分，丁*丹拨打了120急救电话，随后打电话给公司副总经理梁*祥、安管员王*祥。12时47分许，梁*祥赶到事故现场，并打电话报告给公司总经理王*，此时钢管已被切断。12时54分，120救护车赶到，在救护人员指导下，员工和救护人员一起将王*义抬上救护车（此时12时58分，公司总经理王*赶到现场），送往嵊州市人民医院抢救，卢*伟随车同去。王*祥赶到公司时碰到救护车，便跟随救护车去医院。

13时许，王*、梁*祥、丁*丹等人回到车间查看现场，员工用围栏拦住事故现场，随后王*、梁*祥自行前往医院。医院初步诊断为呼吸心跳骤停，开放性腹部损伤。13时43分，王*义经抢救无效宣布死亡。嵊州市人民医院《居民死亡医学证明（推断）书》直接死亡原因：腹部贯穿伤。3月16日，富立钢管公司与死者王*义家属签订《协议书》，死者遗体已于3月16日火化。

（四）事故信息报送及事故调查情况

1.信息报送情况。企业，事故发生后（12时40分许），现场作业人员向*海第一时间向车间主任卢*伟、设备动力部经理丁*丹报告。12时44分许，丁*丹拨打120，并报告给公司副总梁*祥、安管员王*祥。12时50分许，梁*祥报告给公司总经理王*。王*义抢救无效宣布死亡后（14时许），王*指示梁*祥向浦口街道报告，梁*祥指示王*祥向浦口街道报告，王*祥因工作忙碌忘记报告，未向事故发生地浦口街道办事处、市应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告相关情况。

浦口街道办事处，2023年3月11日下午，汇通达浙江网络有限公司一负责人电话告知童*波（浦口街道办事处党工委委员、副主任）富立钢管公司有人受伤，童*波派黄*（时任浦口街道办事处应急和消防管理办公室主任）去核实，黄*派王*虎（时任浦口街道办事处应急和消防管理办公室工作人员）去核实，王*虎到富立钢管公司进行实地核实，在公司停车场口头问

询王*祥（未到车间现场），王*祥当面告知王*虎“一点小事情公司已经处理，没什么事情”，未如实跟王*虎报告相关情况。王*虎仅根据王*祥口头告知的信息报告黄*没什么事情，黄*仅根据王*虎口头告知的信息报告童*波没什么事情。10月31日上午，嵊州市应急管理局通过直报系统报送事故信息。


经调查认定，富立钢管公司未按照有关规定向当地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况。

（五）事故车间及生产工序

1.事故发生的车间为富立钢管公司3号拼接厂房精整（矫直）车间（如图1所示）。车间主任卢*伟，精整工序精整工段长王*义，负责精整工段生产安排及工艺调试。矫直操作工有向*海等6人，向*海负责40型20辊矫直机钢管矫直操作。工作时间为8时至11时30分，12时至16时。

2.事故发生的工序为精整车间西侧的钢管矫直工序。钢管矫直工序作业流程包括信息核对及追溯、吊运/测量、调整、检验、首检/调整/报废、打包/吊运六个环节。矫直工序设备、设施分为上料架、矫直机、下料架、操作台。矫直的物料为空心钢管，外径30毫米，厚度2毫米，长度约6米，材质为不锈钢。矫直机工艺调整观察（调试）状态下，钢管运行速度约0-0.4m/s，事故发生时，钢管为正常运行，运行速度约0.4m/s。矫直工序设备、设施组成情况（如图2、图3、图4、图5所

示）。

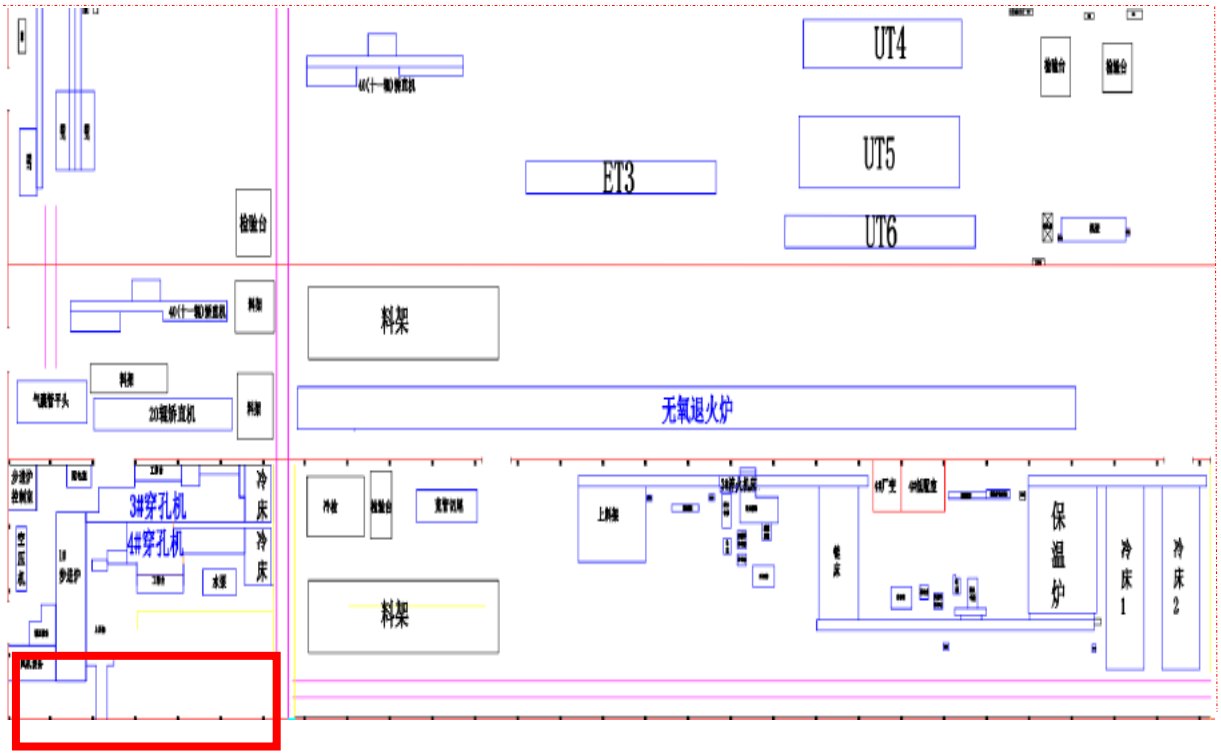

矫直工序所在区域

图 1 精整（矫直）车间平面位置



图 2 上料架



图 3 矫直机



图 4 下料架



图 5 操作台

（六）事故设备情况

事故设备为钢管矫直机（以下简称“矫直机”），生产厂家为东莞市方荣冶金设备有限公司，主要用于金属棒材的精密矫直和滚光。矫直机规格型号为 FR-76 型（20 组），设备内部编号：FL-Z-204。

（七）事故现场勘察情况

事故发生地点为富立钢管公司 3 号拼接厂房精整（矫直）车间西侧的钢管矫直工序 40 型 20 辊矫直机。死者王*义面朝矫直机，被钢管贯穿在矫直机与下料架之间的间隙中（如图 6 所示），

间隙长度 47cm。

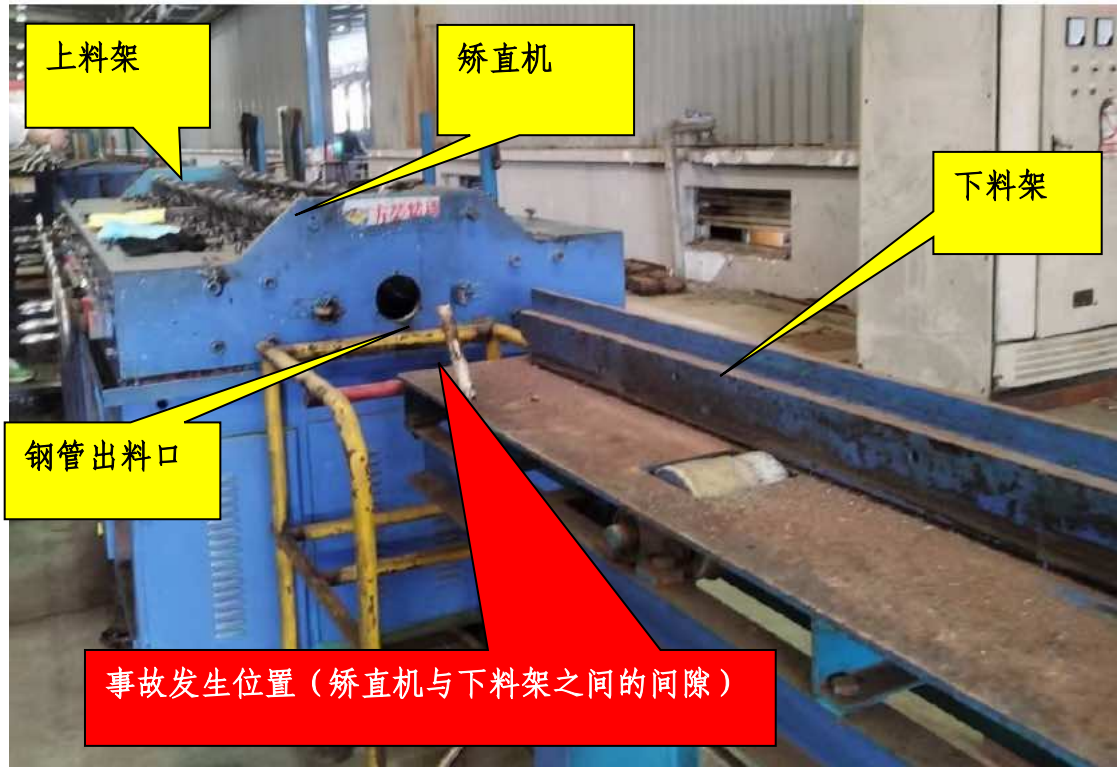


图 6　事故设备及事故发生位置

（八）第三方服务情况

2022 年 7 月 18 日，浦口街道办事处与绍兴市源兴企业管理咨询有限公司（以下简称源兴公司）签订安全生产（消防安全）社会化服务项目合同，服务期为 2022 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 17 日，要求对浦口街道辖区内的所有企业开展安全生产与消防隐患摸排等，2023 年 1 月份至 2 月份，源兴公司对富立钢管公司共开展检查服务 2 次，发现问题隐患 4 条，隐患内容较少，未涉及矫直机等设备安全问题，摸排不够深入细致。根据街道会议记录，于 2023 年 3 月份终止部分服务内容（巡查服务等）。

2023 年 3 月 1 日，浦口街道办事处与绍兴泰民科技股份有限公司（以下简称泰民公司）签订平台填报工作服务项目采购合同，服务期限 2 年。要求合同签订生效后 2 个月内对辖区内企业完成一次安全隐患摸排，建立健全“一企一档”，完成工业企业安全在线风险普查信息数据的录入和完善等。已完成对富立钢管公司的风险普查，较大风险 3 处，一般风险 1 处，低风险 6 处，辨识出带锯、机床存在机械伤害风险，但未辨识出矫直机存在的风险。

二、事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、调查询问、查阅资料等方式，经过综合分析后，认定事故直接原因是：死者王*义违反《矫直

工安全操作规程》，穿越矫直机与下料架之间的间隙，被矫直机出料口处运转出来的一根钢管贯穿腹部，导致死亡。

三、事故相关单位主要问题

（一）富立钢管公司

1.安全防护措施不完善。事故矫直机与下料架之间存在间隙，钢管运行时从中穿过，存在安全风险，未落实相应管控措施，未设置围栏等防止人员穿越的防护措施。

2.安全管理不到位。矫直机作业现场管理不当，安全警示标志不足，未对相关岗位作业人员起到警示作用。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]的规定，员工安全意识淡薄，对从业人员安全生产教育和培训不够到位，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程。风险分级管控开展及隐患排查治理工作不到位，部分安全检查流于形式，未对设备（矫直机）开展专项检查。

3.违反操作规程作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[2]的规定，富立钢管公司虽然制定了安全操作规程，严禁穿越或者跨越设备，但对矫直机作业情况的巡查监督不到位，未及时发现并制止王*义穿越设备的行为。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4.未按规定报告事故情况。未按照规定[3]向当地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（二）安全服务机构

源兴公司、泰民公司。服务人员隐患排查不深入、不细致，未有效辨识富立钢管公司矫直机存在的安全风险，未能及时发现、协助排除富立钢管公司安全培训不到位、矫直车间现场安全监管缺乏等问题隐患。

四、地方党委政府主要问题

嵊州市浦口街道办事处。落实安全生产属地监督管理职责欠到位，组织开展安全生产隐患大排查大整治不细不实，未及时督促指导辖区内企业排查整治明显的安全生产隐患。贯彻落实事故信息报告责任欠细欠实，未有效督促企业及时如实报告生产安全事故，生产安全事故核查不到位。责令嵊州市浦口街道办事处向市安委会作出深刻书面检查。

五、对责任单位和责任人的处理建议

（一）因在事故中死亡，免于追究责任人员

王*义。事发时事故车间精整工序精整工段长，违规穿越运行中的设备，对事故发生负有直接责任。

（二）建议行政处罚的事故有关单位和人员

1.富立钢管公司。未严格落实企业安全生产主体责任，对

---

[3] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

从业人员安全生产教育和培训不到位，未严格教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度。发现矫直机的事故隐患，但未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患，对事故发生负有责任。事故发生后，未按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定给予行政处罚。

2.王*，富立钢管公司总经理。作为公司主要负责人，未全面履行安全生产管理职责，未及时、如实报告生产安全事故，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

3.梁*祥，富立钢管公司副总经理。作为公司分管安全生产负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责不到位，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。未严格督促落实生产安全事故报告，对事故发生负有管理责任，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

4.王*祥，富立钢管公司专职安管员。作为公司安全生产管理人员，组织本单位安全生产教育和培训不到位，检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查矫直机生产安全事故隐

患，提出改进安全生产管理的建议。未及时发现并制止员工违反操作规程的行为，未及时、如实报告生产安全事故，对事故发生负有安全管理责任，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定从重给予行政处罚。

（三）其他责任单位

源兴公司、泰民公司，在街道开展第三方安全生产服务不到位，隐患排查不深入、不细致，建议由嵊州市应急管理局对源兴公司、泰民公司开展警示约谈。

（四）建议党纪政务处理的公职人员

1.童*波，浦口街道办事处党工委委员、副主任。分管街道安全生产工作，布置落实企业安全生产工作欠细欠实，履行事故信息报告责任欠到位，负有一定的领导责任，建议市安委办负责人约谈童*波。

2.黄*，时任浦口街道应急和消防管理办公室主任。全面负责应急和消防管理工作，未严格督促企业落实主体责任，落实事故信息报告责任欠细欠实，负有一定的监管责任，建议根据相关管理职责给予黄*责令检查处理。

3.王*虎，时任浦口街道应急和消防管理办公室工作人员。负责富立钢管公司所在片区的安全生产监管工作，督促企业落实安全风险分级管控和隐患排查治理不到位。未仔细核实事故情况，未关注事故后续进展，未督促企业及时、如实报告生产安全事故，负有一定的监管责任，建议根据相关管理职责给予

王*虎诫勉处理。

六、事故防范和整改措施

该起事故暴露出企业员工安全生产意识薄弱、主体责任不落实、安全教育培训不到位、事故隐患排查整治不彻底等问题，为深刻吸取事故教训，坚决防范各类生产安全事故发生，针对事故暴露出的问题，提出以下防范和整改措施:

（一）严格落实企业主体责任。富立钢管公司应深刻总结事故教训，根据法律法规规定，落实企业安全生产主体责任，加强从业人员安全生产教育和培训，增强员工的安全生产意识，保证员工熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并督促员工严格执行。排查各类机械设备，采取技术、管理措施，及时消除事故隐患。有针对性的加强事故隐患排查治理，及时落实整改措施，杜绝各类事故发生。按规定及时、如实报送事故信息，不漏报、迟报、谎报、瞒报。

（二）切实履行属地监管责任。浦口街道办事处要深刻吸取事故教训，举一反三，加大对辖区内企业的安全监管力度，对事故企业的同类企业开展一次事故隐患大排查，隐患做到闭环管理。要加强企业事故信息报送的培训、管理，督促企业及时报送生产安全事故。严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，切实履行好安全生产“一岗双责”，预防各类生产安全事故的发生，杜绝漏报、迟报、谎报、瞒报事故发生。

（三）做好责任单位和责任人的处理工作。有关部门要根据法律法规有关规定，按照“四不放过”的原则，做好事故责任单位和责任人的处理工作。