萧山盈丰欧镁创新城不锈钢零星工程施工项目“7·12”一般淹溺事故调查报告

2025年7月12日，萧山盈丰欧镁创新城不锈钢零星工程施工项目现场发生一起一般淹溺事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，依据杭州市萧山区人民政府办公室《关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2025年7月14日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区总工会等有关部门参加的萧山盈丰欧镁创新城不锈钢零星工程施工项目“7·12”一般淹溺事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同步参与，对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料和调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山盈丰欧镁创新城不锈钢零星工程施工项目“7·12”一般淹溺事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

项目名称：EIC（欧镁创新城）不锈钢零星工程施工项目。

项目地址：位于萧山区钱江世纪城，东南至利二路，西南至金鸡路，西北至平澜路，东北至御金台（见图 1）。

承包范围：不锈钢水井盖，零星不锈钢修缮等工程，具体以甲方现场指定地点为准。

承包方式：包工包料。

合同工期：2025 年 5 月 11 日开工，于 2025 年 8 月 30 日完工。具体开工日期以甲方开工令为准。

合同总价：19 万元。

建设单位：杭州超级总埠置业发展有限公司。

施工单位：浙江旭辉金属科技有限公司。

劳务分包单位：浙江鼎贝装饰修缮有限公司。



图 1　项目地理位置

（二）事故相关单位概况

建设单位：杭州超级总埠置业发展有限公司（以下简称超级

总埠），统一社会信用代码：913301****2J0G4R86，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：毛*锋，注册资本：21000万(元)，成立日期：2020年8月5日，营业期限：2020年8月5日至2050年8月4日，住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦202室-74。经营范围：许可项目，房地产开发经营；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；市场营销策划；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

施工单位：浙江旭辉金属科技有限公司（以下简称旭辉金属），统一社会信用代码：91330481****WUDL22，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：张*华，注册资本：1500万(元)，成立日期：2019年8月16日，营业期限：2019年8月16日至无固定期限，住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇农发区之江路61号2幢。经营范围：研发、设计、生产、安装及售后服务：节能门窗、建筑幕墙、钢结构、阳光房、室内外金属景观、光电式太阳能门窗幕墙及配件；金属结构、金属门窗、电动门、感应门、电梯轿厢安装；室内外景观工程、建筑装饰工程设计、施工；金属新材料和新工艺科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）。

劳务分包单位：浙江鼎贝装饰修缮有限公司（以下简称鼎贝装饰），统一社会信用代码：913301****DQ1N328F，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：贾*，注册资本：1000万（元），成立日期：2024年7月17日，营业期限：2024年7月17日至无固定期限，住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道通惠北路1515号恒源国际财富中心1幢801室。经营范围：许可项目，住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；专业设计服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备销售；办公用品销售；日用百货销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）合同签订情况

2025年5月10日，超级总埠与旭辉金属签订了《不锈钢零星工程施工合同》，合同约定了承包范围、承包方式、工期、价款等。

2025年5月18日，旭辉金属与鼎贝装饰签订了《工程安装劳务承包合同》，承包内容为不锈钢水井盖、零星不锈钢修缮等

工程安装，承包方式为劳务分包，劳务报酬按实际完成工程量结算。

（四）死者概况

王*，男，户籍住址：四川省泸州市古蔺县****，公民身份号码：510525****4899，系鼎贝装饰安装工，2025 年 5 月 10 日鼎贝装饰与其签订了《劳动合同》。

二、事故经过及应急处置情况

根据欧镁创新城不锈钢零星工程施工项目地面改造要求，旭辉金属需要将原先广场上圆形塑料井盖更换成方形不锈钢井盖。

2025 年 7 月 12 日 6 时 30 分许，根据旭辉金属现场负责人史*华的工作安排，鼎贝装饰主要负责人贾*安排员工王*和贾*将欧镁创新城项目西南角广场地面上一块废弃的不锈钢幕墙材料搬离施工区域，便于井盖更换。当日 8 时 40 分许，王*和贾*开始搬运不锈钢幕墙材料（见图 2、3），在搬运过程中，王*因视线受阻不慎踩到化粪池清掏孔井上，由于清掏孔井盖未盖，导致其坠落至化粪池内（见图 4）。事发后，贾*立即呼喊附近工友汪*祥一同救援，汪*祥发现情况后马上拨打了 110、119 和 120，并向贾*进行了汇报。119 救援人员到达现场后立即展开施救，9 时 45 分许将王*救出化粪池，随即由 120 救护车将其送往萧山医院进行抢救，最后经抢救无效死亡，死亡原因为窒息。

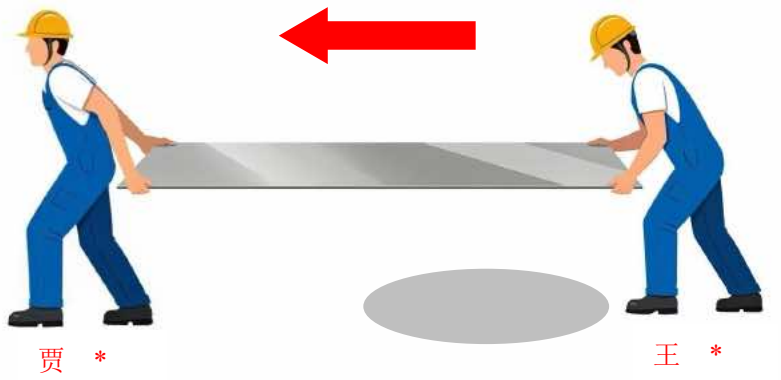


图 2　搬运示意图



图 3　涉事不锈钢幕墙材料



图 4　涉事化粪池清掏孔井井口

三、应急处置评估

事故发生后，汪*祥第一时间拨打了 120 急救电话，尽到了一定的紧急救助责任。

四、现场勘验情况

事故发生后，联合调查组于 2025 年 7 月 15 日对现场进行勘验，具体情况如下：

本起事故具体事发地点位于欧镁创新城项目西南角(见图5),涉事化粪池为三格化粪池，清掏孔井井口直径700mm，清掏孔井筒高2300mm，化粪池罐高2700mm。该化粪池尚未正常投入使用，内有较多积水。涉事不锈钢幕墙材料重80kg，外形尺寸：长3350mm*宽1250mm*厚10mm。

事故发生处化粪池清掏孔井处于无盖状态，且附近未张贴明显的安全警示标志或者采取物理隔离等防坠措施（见图4、5）。



图5　事发位置

五、事故直接原因

鼎贝装饰安装工王*安全意识淡薄，在搬运不锈钢幕墙材料时，不注意观察地面情况，未及时发现化粪池清掏孔井井盖未盖，不慎坠入化粪池引发事故。

六、企业存在的主要问题

（一）旭辉金属生产安全事故隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除化粪池清掏孔井井盖未盖的事

故隐患。

（二）旭辉金属安全生产教育和培训不到位，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，从业人员缺乏必要的安全意识。

（三）超级总埠安全生产工作统一协调管理不到位，未发现化粪池清掏孔井存在的事故隐患，并及时督促承包单位整改。

七、履职情况

2025年以来，盈丰街道办事处持续强化建筑工地安全生产的管理，认真开展日常安全生产检查和专项检查整治工作，截止目前共排查安全隐患1151个，发出整改单202份。

八、事故责任认定及对相关责任人员、责任单位的处理建议

（一）旭辉金属

生产安全事故隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除化粪池清掏孔井井盖未盖的事故隐患；安全生产教育培训不到位，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，从业人员缺乏必要的安全意识，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]和第二十八条第一款、第二款[2]，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[3]的规定予以行政处罚。

（二）超级总埠

安全生产统一协调管理不到位，未发现化粪池清掏孔井存在的安全问题，并及时督促承包单位整改，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[4]，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[5]的规定予以行政处罚。

（三）张*华

旭辉金属主要负责人，落实隐患排查治理制度不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患；实施本单位安全生产教育和培训不到位，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项[6]，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]的规定予以行政处罚。

九、事故防范和整改措施

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（一）旭辉金属

要深刻吸取本起事故教训，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。要加强对作业人员的安全生产教育和培训，对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，保证从业人员具备必要的安全生产知识，并掌握安全操作技能。

（二）超级总埠

要深刻吸取本起事故教训，加强对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期开展安全检查，发现安全隐患的，及时督促承包单位整改。

（三）盈丰街道办事处

要将本起事故在本辖区内通报，针对本起事故暴露的问题，进行举一反三排查整治。要强化属地监管责任，督促发包单位落实对承包单位的安全生产工作统一协调、管理。要加强对限额以下建筑工程的安全生产监督管理，依托网格巡查摸清底数、动态掌握情况，实现常态化监管。要督促辖区内各生产经营单位严格落实各项安全生产规章制度和操作规程，遏制各类生产安全事故的发生。

萧山盈丰欧镁创新城不锈钢零星工程施工项目

“7·12”一般淹溺事故调查组

2025年8月28日