附件

临安於潜杭州临安浮玉堂纸业有限公司

“6·1”一般爆燃事故调查报告

临安於潜杭州临安浮玉堂纸业有限公司“6·1”

一般爆燃事故调查组

2024年9月18日

目　录

一、事故基本情况.....3
（一）事故发生单位基本情况.....3
（二）供油合同签订单位情况.....3
（三）委托运输单位情况.....4
（四）燃料油发货单位情况.....5
（五）油品供应关系.....5
（六）事故发生经过.....6
（七）油品鉴定情况.....7
（八）技术分析情况.....7
（九）人员受伤和直接经济损失情况.....11
二、事故应急处置及评估情况.....11
（一）事故现场应急处置情况.....11
（二）善后情况.....11
（三）事故应急处置评估.....11
（四）及时举一反三情况.....11
三、事故直接原因.....12
四、有关责任单位存在的主要问题.....12
（一）油品使用单位浮玉堂公司.....12
（二）油品经营单位国迎公司.....12
（三）运输单位宇达公司.....12
（四）油品发货单位龙岩公司.....13
五、地方政府履职情况.....13
六、对有关责任人员及责任单位处理建议.....13
（一）对事故单位责任人员的处理建议.....13
（二）对事故责任单位的处理建议.....14
（三）其他处理建议.....14
七、事故防范和整改措施.....15

2024年6月1日16时06分许，杭州市临安区於潜镇枫凌村1号杭州临安浮玉堂纸业有限公司发生一起爆燃事故，造成二人受伤，伤者1：洪某某，男，59岁，浙江临安人，身份号码为33******32，系杭州临安浮玉堂纸业有限公司机修工；伤者2：陆某某，男，58岁，安徽蚌埠人，身份号码为34******15，系衢州市宇达物流有限公司驾驶员，直接经济损失约140万元。

事故发生后，省应急管理厅、杭州市应急管理局领导分别作出批示，企业要严格落实火灾防控措施，采取有力有效措施遏制事故的发生，认真谋划工业企业火灾事故防控工作，切实提升工业企业火灾事故防控成效。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）规定，6月7日，经杭州市临安区人民政府批复同意，成立了由区应急管理局、区消防救援大队、区公安分局、区总工会及於潜镇人民政府组成的“临安於潜杭州临安浮玉堂纸业有限公司‘6·1’一般爆燃事故调查组”，并邀请区纪委监委、区检察院参与，同时委托浙江省应急管理科学研究院进行相关鉴定、分析工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、资料调阅、

人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员受伤和直接经济损失等情况，认定了事故性质和相关单位及人员的责任，提出了对事故相关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施建议，现将事故调查情况报告如下。

经调查组认定，临安於潜杭州临安浮玉堂纸业有限公司“6·1”爆燃事故是一起因公司对燃料用油属性审查不清，未按危化品要求实施监管，油气泄出遇热源发生爆燃，火势蔓延后造成2名工人烧伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

杭州临安浮玉堂纸业有限公司（以下简称浮玉堂公司），统一社会信用代码：91330185729095761K，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：陈旭东，注册资本：壹佰万元整，成立日期：2001年4月27日，营业期限至长期，经营范围：生产、销售宣纸，PS、PP、PE板。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）供油合同签订单位情况

国迎能源（浙江自贸区）有限公司（以下简称国迎公司），统一社会信用代码：91330900MAC2NYAR34，法定代表人：胡政伟，注

册资本: 壹仟万元整, 类型为有限责任公司(自然人投资或控股), 成立日期: 2022 年 10 月 21 日, 注册地址: 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 305-52232, 经营范围为许可项目: 危险化学品经营; 成品油批发等; 一般项目石油制品制造(不含危险化学品); 成品油批发(不含危险化学品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 煤炭及制品销售; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 炼油、化工生产专用设备销售等。

持有《危险化学品经营许可证》(舟应急危经字[2022]001862), 有效期: 2022 年 10 月 19 日至 2025 年 10 月 18 日经营方式: 批发无仓储票据经营, 许可范围为: 实际经营地址: 定海区盐仓街道兴舟大道 189 号海运大厦 8 楼中税油气企业服务中心 749*汽油、煤油、石油原油、柴油、石脑油、石油醚、煤焦油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、杂戊醇、硝化沥青、苯、正丁醇、丙烷(仅限工业原料等非燃料用途)、正辛硫醇、正丙硫醇、异辛烷、甲基叔丁基醚、甲醇、乙醇[无水]、混合芳烃*。

(三)委托运输单位情况

衢州市宇达物流有限公司(以下简称宇达公司), 统一社会信用代码: 913308006982664752, 法定代表人: 吴清芳, 注册资本: 壹仟万元整, 类型为有限责任公司(自然人投资或控股), 成立日期: 2009 年 12 月 4 日, 营业期限至长期, 注册地址: 浙江省衢州市浙西大道 101 号 87 幢 9、10、11 号, 经营范围: 道路货物运输; 道路

运输站（场）经营（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。运输车辆：浙H26205-浙HQ022挂重型半挂牵引车品牌为沃尔沃，实际购买人为刘某和武某某。该单位为普货运输单位，未取得危化品运输许可。

（四）燃料油发货单位情况

龙岩武凡再生资源有限公司（以下简称龙岩公司），统一社会信用代码：91350822MA31YP9G5B，法定代表人：林依利，注册资本：贰佰万元整，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2018年8月6日，营业期限至2048年8月5日，注册地址：福建省龙岩市永定区抚市镇溪联村下坑，经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；煤制活性炭及其他煤炭加工；金属丝绳及其制品制造；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；橡胶制品销售；机械设备销售；机械设备租赁；智能物料搬运装备销售；五金产品批发；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物质能技术服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（五）油品供应关系

2021年底，胡政伟上门找到浮玉堂公司法定代表人陈旭东洽谈燃料油供应事宜，谈成后，由胡政伟介绍给厂方提供锅炉供热

燃烧器、储油罐，安装后，2022年1月开始供油，一次供油提供一次发票和合同（合同不齐，某些时段供油稳定就未出具合同），至2023年4月10日前，胡政伟作为浙江某某有限公司、上海某某科技有限公司、永康市某某科技有限公司业务员向浮玉堂公司提供燃料油。2023年4月10日后，由胡政伟注册的公司国迎公司继续提供，联系人由胡政伟变更为公司业务员陈某某，截至事故发生前，国迎公司与浮玉堂公司共发生业务往来25次，涉及金额2190489.98元。

2024年1月10日，国迎公司与龙岩公司签订了非成品油石油制品*橡胶裂解油的长期购销合同，有效期至2025年1月10日，约定由龙岩公司提供产品，采用散装槽车自提、按实际成交数量结算的方式供应。

2024年5月31日，陈旭东联系陈某某需再次供油，陈某某联系龙岩公司后发布订单，订单由衢州市宇达物流有限公司挂靠车辆车主刘某接得，后告知雇佣司机陆某某完成运输任务。

（六）事故发生经过

6月1日15时14 分许，陆某某驾驶浙H26205-浙HQ022挂重型半挂牵引车到达杭州临安浮玉堂纸业有限公司厂区，停在距离油库约18.5 米处准备卸油，油库紧邻锅炉房，间距约5.5米。厂区2名工人赵某某、洪某某协助陆某某卸油。期间，因卸油管和油泵推车接口处未密闭，部分燃料油泄漏，密闭后赵某某 用塑料桶将

泄漏的燃料油接走后离开，洪某某和陆某某进行后续卸油工作。

16时06分许，锅炉房燃烧器、进油管区域突发爆燃，火势瞬间蔓延至锅炉房外卸油作业管线，并沿管线向油库及卸油车辆发展赵某某听见响声后，立即赶到现场，询问陆某某伤势情况后，指挥其立即将车辆驶离火场。同时，公司负责人陈旭东等人也到达事发地点，关闭电源并组织灭火。

（七）油品鉴定情况

2024年6月3日，临安区应急管理局委托浙江省应急管理科学研究院对涉事燃料油进行抽样检测，经检测，油品闭杯闪点＜0℃，属于易燃液体（类别2），确定为危险化学品，与国迎能源（浙江自贸区）有限公司在事故发生前所提供的检测报告[1]所显示的燃料油闭杯闪点70℃不符合。


（八）技术分析情况

1.现场勘验

事故发生地点为杭州临安浮玉堂纸业有限公司锅炉房、油库及周边，爆燃发生位置为锅炉房进油管线附近区域，该锅炉房位于公司北侧，长13.5米、宽7.2米，油库大门距锅炉5.5米，油库内设置20吨圆形罐体2只，分别呈东西、南北走向，锅炉房东北侧停留油罐车一辆，车牌为浙H26205-浙HQ022（挂），荷载32600KG，容积42m³，该车尾部油管输出口及左侧轮胎及罐体有过火痕迹

[1] [?] 实际提供的油品技术鉴定文件显示：闭杯闪点为70℃，为非危险化学品。

（已被清洗），锅炉房燃烧器旁进油管线部分已被烧化，锅炉周边有过火痕迹，油库房东西走向，储油罐过火后已从架子掉落地面，油库房屋顶部分被烧毁，地面有掉落建筑物。（具体见平面图 1）

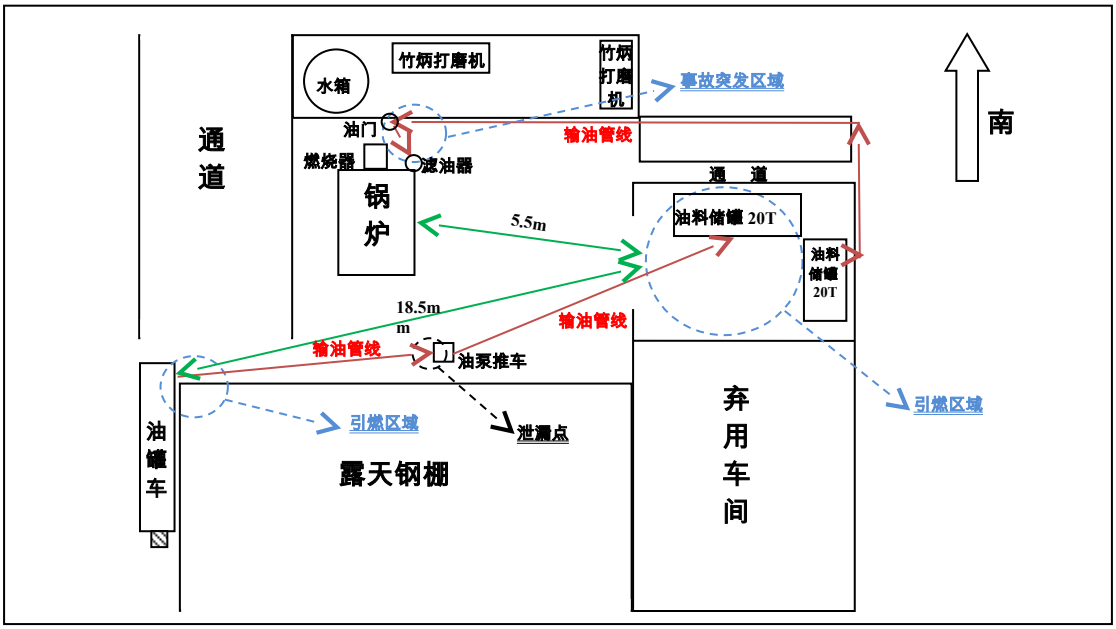

事发区域平面布置图 1

2.浙江省应急管理科学研究院对起火原因分析结果

锅炉在使用过程中进行卸油作业，导致手阀与输油管线结合处因高压发生泄漏，油气挥发扩散，锅炉房燃烧器南部设备平台最早显现闪燃红光，该处滚筒打磨设备不是防爆类设备，在成分为正十三、十四、十五烷烃和烯烃等油品挥发气体泄漏的情况下，非防爆的电气断路器和旋转的皮带轮及电机均可能是导致爆燃的点火源。



监控视频显示在 16:05:59 第 42698 帧，锅炉房燃烧器南部滚筒打磨设备平台区域凸显闪燃火焰红光



滚筒打磨设备断路器现场图



滚筒打磨设备皮带轮和电机现场图



泄漏点（输油管手阀处）截图



泄漏点（输油管手阀处）现场图

（九）人员受伤和直接经济损失情况

事故造成洪某某和陆某某2人约50%烧伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故造成直接经济损失约为140万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

16时08分许，陈旭东拨打了119火警电话，区消防救援大队接警后迅速赶赴现场施救，并于17时许将火势扑灭。现场人员将2名受伤人员送往临安区第三人民医院救治，后转至浙江大学医学院附属第二医院继续治疗。

（二）善后情况

临安区於潜镇人民政府第一时间成立应急小组，联系涉事单位及相关负责人，妥善安抚家属，协调后续治疗事宜。

（三）事故应急处置评估

经事故调查组复盘评估认为，接到报警信息后，区消防救援大队立即赶赴现场扑救，於潜镇应急力量也同时赶赴现场处置、协调，在短时间内将火扑灭，有效控制火势蔓延，未造成大面积成火。

（四）及时举一反三情况

事故发生后，临安区应急管理局对浮玉堂公司责令暂时停产停业整顿，并对事故发生区域风险重新辨识，聘请第三方安全机构对燃料油使用区域、储存区域重新设计，完善安全措施。区安委办

消安委联合组织召开专项工作会议，部署工业企业消防专项整治工作，持续深化电气焊“一件事”改革工作，聚焦火灾易发重点区域开展消防安全检查，发动应消站、网格员等基层力量，通过张贴海报、发放宣传单等方式广泛开展安全宣传，结合“安全生产月”活动，发动企事业单位模拟火灾、地震等场景开展应急逃生演练。

三、事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、视频分析、人员询问等调查，认定事故直接原因是：在锅炉使用过程中进行卸油作业，导致手阀与输油管线结合处因高压发生泄漏，油气挥发扩散，遇非防爆设备设施点火源导致爆燃事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）油品使用单位浮玉堂公司

风险辨识和管控不到位。未落实安全风险分级管控制度，对油品经营公司所提供的燃料用油未严格审查，在未向供油单位索要产品安全技术说明书的情况下仅凭前期提供的闪点报告盲目按非危化品管理，导致储存区、使用区安全措施缺失。

（二）油品经营单位国迎公司

在燃料油经营活动中，弄虚作假，避重就轻，向下游使用企业提供与实际不符的检测报告，且未提供产品安全技术说明书，产业链安全管理严重缺失，导致各个环节风险加剧。

（三）运输单位宇达公司

对燃料油运输订单未严格落实“五必查”查验事项，风险意识不足，在未提供安全技术说明书情况下盲目接单，使用不具备危化品运输资质车辆从事运输，安全管理缺失。

（四）油品发货单位龙岩公司

作为燃料油发货单位，向经营单位提供与实际不符产品检测报告，存在违规生产危险化学品及经营行为。

五、地方政府履职情况

於潜镇人民政府接到事故报告后在规定时间内向区应急救援指挥中心上报了事故信息。镇安委会于年初制定并实施2024年於潜镇安全生产工作方案，全年分级分类全覆盖检查各重点领域，同时以“三张清单”形式结合月度工作例会机制研判并部署各领域工作6次，检查企业169家次，发现隐患670余条，现场闭环率80%以上。於潜镇履行属地管理职责，共对杭州临安浮玉堂纸业有限公司开展安全生产检查3次，发现并闭环整改隐患27条。

六、对有关责任人员及责任单位处理建议

（一）对事故单位责任人员的处理建议

1.陈旭东，浮玉堂公司法定代表人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）和第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任。建议临安区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行处理。

2.胡政伟，国迎公司法定代表人，向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品，经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全便签的危险化学品，向经营对象提供失实技术鉴定报告，违反了《危险化学品安全管理条例》第三十七条及《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（六）项的规定，对事故发生负有领导责任。建议临安区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.浮玉堂公司，未落实企业安全生产主体责任，安全生产管理制度不健全，未落实风险辨识、精准管控和隐患排查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有管理责任。建议临安区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行处理。

2.国迎公司，向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品，经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全便签的危险化学品，向经营对象提供失实技术鉴定报告，违反了《危险化学品安全管理条例》第三十七条及《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（六）项的规定，对事故发生负有管理责任。建议临安区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行处理。

（三）其他处理建议

建议事故调查组将龙岩公司涉嫌非法生产、销售危险化学品

的情况移交福建省龙岩市应急管理局调查、处理；将宇达公司涉嫌非法运输危险化学品的情况移交浙江省衢州市交通运输局调查、处理。

七、事故防范和整改措施

（一）浮玉堂公司，要建立、健全并落实安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，完善安全生产规章制度和操作规程，加强员工培训教育，落实安全生产投入的有效实施，严格执行隐患排查治理制度，杜绝事故的发生。

（二）国迎能源（浙江自贸区）有限公司，要认真对照安全生产法律、法规，严格落实主体责任，建立规范销售制度，对油品生产企业资质、产品进行严格审查，对不具备安全生产条件的使用企业坚决不予销售。

（三）行业主管部门及属地镇街，对事故要举一反三，加强相关行业的监督管理，严格实施源头治理，对燃料油使用单位进行全面摸排，对不具备安全生产条件的企业及时提出整改措施，有效遏制事故隐患，时刻紧绷安全这根弦，对生命负责。

临安於潜杭州临安浮玉堂纸业有限公司

“6·1”一般爆燃事故调查组

2024年9月18日