龙港市温州XX实业有限公司

“11·21”一般火灾事故调查报告

龙港市政府事故调查组

2024 年 12 月

目 录

一、事故基本情况..... 5

（一）事故发生单位概况。.....5

（二）事故发生单位安全管理情况。.....5

（三）第三方机构安全服务情况。.....6

（四）事故建筑物相关情况。.....6

（五）生产工艺、设备情况。.....7

（六）现场勘察情况。.....8

（七）现场人员情况。.....9

（八）其他调查情况。.....9

（九）事故发生经过。.....9

（十）事故现场情况。.....10

（十一）人员伤亡和直接经济损失情况。.....12

二、事故应急处置及评估情况.....12

（一）事故现场应急处置情况。.....12

（二）事故应急处置评估。.....13

三、技术分析.....13

四、事故发生原因.....14

（一）起火原因。.....14

（二）火灾迅速蔓延主要原因。.....14

（三）造成人员死亡主要原因。.....15

五、有关责任单位存在主要问题.....15

（一）事故企业。.....15

（二）安全中介机构。.....16

（三）相关监管部门。.....17

六、事故相关责任单位和人员的处理意见.....18

（一）不予追究刑事责任人员。.....18

（二）刑事处罚建议。.....18

（三）行政处罚建议。.....19

（四）对有关公职人员处理建议。.....19

（五）需要另外调查处理的有关问题。.....20

七、事故主要教训.....20

（一）企业主体责任未落实。.....20

（二）安全监管责任不到位。.....20

（三）安全生产基础依然薄弱。.....21

八、事故防范措施和建议.....21

（一）深入贯彻习近平总书记重要指示精神，牢固树立安全发展理念。.....21

（二）举一反三深入开展安全生产和消防安全整治行动。.....21

（三）严格筑牢安全防线强化基层网格化管理工作。.....22

（四）全力加快构建安全生产群防群治体系。.....23

2024年11月21日12时34分许，位于龙港市发展路XX号的温州XX实业有限公司发生一起一般火灾事故，导致1人死亡，过火面积约90平方米，直接经济损失180余万元。

事故发生后，龙港市委、市政府高度重视，市委、市政府主要领导同志第一时间作出指示，要求科学有效做好搜救工作，最大程度减少伤亡，尽快查明事故原因，厘清责任，举一反三，全面排查、化解各类风险隐患。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等规定，11月21日，龙港市人民政府委托龙港市应急管理局牵头成立了由市委宣传统战部、市公安局、市消防救援大队、市群团工作部等单位有关同志参加的龙港市温州XX实业有限公司“11·21”一般火灾事故调查组（以下简称事故调查组），对本次事故开展调查工作。同时，邀请市检察院派员参加，聘请危化、安评等相关专家参与事故调查工作。

事故调查组认真贯彻落实市委、市政府领导同志重要指示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原

因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和措施建议。

经调查认定，龙港市温州XX实业有限公司“11·21”火灾事故是一起因工人违规操作而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况。

温州XX实业有限公司（以下简称XX公司）：事故发生单位，成立于2017年09月22日，营业期限：2017-09-22至无固定期限，统一社会信用代码：9**********4。公司住所位于龙港市发展路XX号，法定代表人：黄X欢。主要经营范围：塑料制品、橡胶制品制造等。

（二）事故发生单位安全管理情况。

XX公司。起火部位为珍珠棉废料回收造粒车间，该车间造粒设备的布局摆放不合理，将设备操作控制柜布置在疏散不便的位置，造粒设备周边存放大量易燃物料占用造粒车间的安全疏散通道，车间现场缺少强制通风措施，通风条件较差。XX公司约有50名在职员工,有设立安全管理机构和人员,有1名兼职安全管理员，并委托第三方服务机构温州XX科技有限公司制定了安全生产、消防安全相关管理制度，员工安全生产教育培训、应急疏散预案、应急救援演练、日常安全检查、防火巡查等安全管理台账。日常安全巡查与防火巡查台账中未见造粒车间的安全隐患发现记录，检查记录情况皆为良好，全员安全生产责任制未全员落实，签名笔迹存

在雷同现象。

另外，XX公司于2023年8月10日通过安全现状评价，由浙江XX安全科技有限公司出具《温州XX实业有限公司危险化学品使用项目安全现状评价报告》，并分别于2023年8月11日、2023年11月8日出具2份整改情况确认报告，确认隐患均已完成整改。

（三）第三方机构安全服务情况。

1.浙江XX安全科技有限公司（以下简称XX安全公司）。成立于2005年01月11日，统一社会信用代码：9**********C，注册地位于浙江省绍兴市越城区颐高广场1幢XX室，法定代表人为邹XX。经营范围：安全咨询服务、安全评价业务、职业卫生技术服务、检验检测服务、消防技术服务等。安全评价机构资质行政许可证号：3**********3；有效期：2020年6月29日至2099年12月21日。XX安全公司于2023年8月10日出具《温州XX实业有限公司危险化学品使用项目安全现状评价报告》，并分别于2023年8月11日、2023年11月8日出具2份整改情况确认报告，确认隐患均已完成整改

2.温州XX科技有限公司（以下简称XX科技公司）。成立于2019年01月14日，统一社会信用代码：9**********G，注册地位于浙江省温州市瓯海区瓯海大道XX号（浙江XX职业技术学院创客空间一号楼XX号工位），法定代表人为陈XX。经营范围：企业管理咨询；消防技术服务；安全咨询服务；环境保护监测；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务等。2022年3月1

日，与XX公司签订风险管控体系建设与标准化体系建设咨询服务合同，2023年5月22日，指导XX公司编制完成了《温州XX实业有限公司安全风险管控分析报告》，截止事故发生前未指导XX公司完成标准化体系建设，仅协助XX公司建立了相关安全制度、台账等。

（四）事故建筑物相关情况。

XX公司2#楼生产车间。系火灾发生建筑，主体为5层框架结构，设计火灾危险性类别为丙类，一层为珍珠棉发泡车间及造粒车间，二层为后道加工车间，三至五层为熟化车间。建筑总高23.7米，单层面积1548㎡，总面积7930㎡。

XX公司厂房于2019年初取得建设工程规划许可证；2019年5月16日办理施工许可证，2019年7月16日开工建设，2021年9月10日，建设单位组织相关责任单位进行了竣工验收；2021年11月3日，项目取得质量监督报告；2021年8月5日，项目完成消防验收备案；2021年11月8日，项目完成竣工备案，2022年初正式投入使用。总建筑面积29103.8㎡，厂区内共有5幢建筑，4幢用于生产（1#楼-4#楼），1幢用于综合办公（5#楼）。

（五）生产工艺、设备情况。

1、涉事造粒车间位于2#楼生产车间的一层北端，现场设有1台熔化成型线（自带破碎机）、1只冷却水槽、1台切粒机、1只半成品料仓，以上设备沿着车间墙体呈“L”形布置，其中熔化成型线的控制柜设在车间北侧墙体与该生产线之间，其配电箱设在东面电梯井墙体上。

2、造粒工艺流程：珍珠棉废料→切碎挤压→高温熔化→挤出成条→筛料冷却→切料成粒（聚乙烯塑料粒子）→收集包装，应用：作为原料生产珍珠棉。

3、设备具体操作步骤：开启造粒机的过滤器加热预热，约1.5小时后开启该设备熔化需要的电加热圈，在达到设定温

度后往破碎机内分批投入珍珠棉废料。

（六）现场勘察情况。

1.该造粒车间(废料再成型区)南侧与珍珠棉发泡车间结合部位有2跨采用无孔洞砖墙隔断，其东侧为出入该场所的主要通道（宽约4米），东侧靠外墙处为封闭货梯，西、北两侧均为车间外墙，设有窗户，其中北侧最下面一排窗户底部距离地面约2.5米，西侧最下面一排窗户底部距离地面约1.2米。

2.该熔化成型线整体为钢材材料，基本未烧毁，控制柜与配电箱损毁严重，仅残留金属壳体与电线，该生产线距离东侧电梯井墙体约0.5米，平时作为操作人员的通道。

3.该事故造成的火灾事故主要影响范围为造粒车间区域，车间地面有燃烧后残留有黑色灰烬，其中在熔化成型线南侧地面有较厚的灰烬，为珍珠棉及货物垫板的燃烧残留物，再南侧隔通道为另一处燃烧残留物，主要为成卷的待处理珍珠棉燃烧所致。根据事故视频，事故前该处堆放有29卷黑色的

待处理珍珠棉（该珍珠棉皆为21日当天生产的不合格产品），上下堆垛摆放，共2层，总高度约2米以及若干白色的条状珍珠棉。

4.根据该事故视频，在作业时突然发生燃烧并迅速蔓延，事故前未见其他异常现象。

5.该造粒车间的所有电气设备均普通的非防爆电气设施。事故现场除墙壁上设有1台风扇（事故前未启用）和电梯旁设有1台移动式冷风机外（事故前未启用），未见其他排风机或废气处理设备等通风设施。

（七）现场人员情况。

事故发生前涉事车间共有4名现场人员，分别是:

1.杨XX，造粒设备操作员，负责设备操作及运行监护。

2.杜XX，造粒小工，负责搬运珍珠棉废料及造粒投料。

3.孙XX，珍珠棉后道加工车间工人，事发时路过现场。

4.黄X城，公司股东，生产部主任，珍珠棉生产车间、造粒车间负责人，负责原材料采购、工作量统计、生产计划安排等工作，事故发生时在车间帮忙搬运及递料给杜XX。

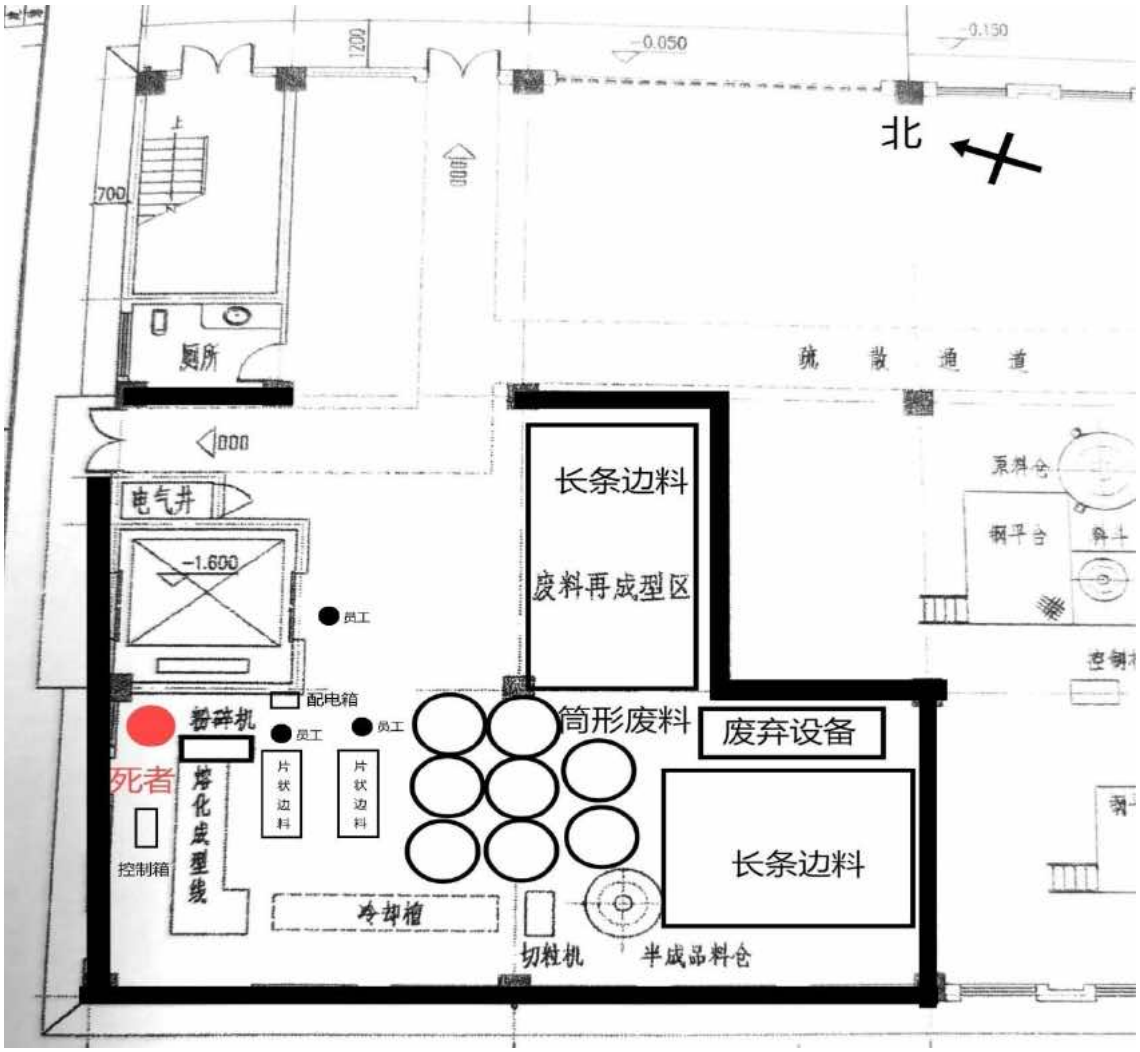
（八）其他调查情况。

事故车间的视频监控时间显示有两个不同的时间点，且每隔一段时间相互跳换显示，其中一个时间较北京时间慢25分52秒，另外一个时间与北京时间吻合。本报告所述时间均为北京时间，除有特别标明外。

（九）事故发生经过。

2024年11月21日11时许，黄X城来到造粒车间操作造粒设备并在打开机器预热开关后离开。12时许至12时21分，杜XX、杨XX、黄X城先后到达车间开始造粒工作。12时22分，造粒设备正式运行开始造粒；12时26分，杨XX从冷却槽里捞起一团块状料并投入破碎机进料口；12时28分，杨XX再次从冷却槽里捞起块状料并投入破碎机进料口（此时黄X城站在水槽旁目睹全过程）；之后杨XX分别于12时29分和12时31分从水槽里捞起块状料（共两团）放置于水槽旁地面处静置。12时34分05秒和34分42秒，杨XX先后两次将刚才静置在地上的珍珠棉块状料投入破碎机进料口，在第二次投料时，造粒机内部突然起火，火焰呈现爆燃状态，火势通过引燃机器周围的可燃物蔓延成灾。火情发生后，杜XX、黄X城、孙XX（路过造粒车间准备搭乘电梯）先后逃生并报警，杨XX因站立于机器与墙壁的夹角处加之逃生通道被火势阻隔，未能及时脱险。

（十）事故现场情况。


北
-0.050
-0.150
厕所
疏散通道
长条边料
废料再成型区
电气井
-1.600
员工
配电箱
粉碎机
员工
员工
死者
熔化成型线
片状边料
片状边料
控制箱
冷却箱
筒形废料
废弃设备
长条边料
切粒机
半成品料仓
原料仓
钢平台

图一：事故车间示意图


2024年11月21日 星期四 10:58:47
Camera 01

图二：事故车间堆物情况


2024年11月21日 星期四 12:08:52
Camera 01

图三：火灾初期的火焰呈现爆燃状态



图四：造粒车间作业现场

（十一）人员伤亡和直接经济损失情况。

事故造成XX公司造粒车间1人死亡,车间内财物不同程度烧毁,根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)核定,事故直接经济损失为180.23万元

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故现场应急处置情况。

事故接报后,龙港市应急管理、消防救援、公安等部门及相关领导立即赶赴现场，成立现场救援指挥部，指导开展应急救援处置，部署抢救伤员、医疗保障、风险排查、事故调查、善后处置等工作。12时39分，温州市消防救援支队龙港大队分指挥中心接到报警称：龙港市发展路XX号厂房着

火，立即调派龙港站、城东专职队、新城专职队共 8 车 42 人赶赴现场处置。12 时 55 分，龙港站、新城专职队到场处置；13 时 02 分，火势控制；13 时 10 分，在厂房一层西北角救出一名被困人员随后由 120 急救车送往医院救治，13 时 16 分，火势扑灭。15 时 50 分，受伤人员经医院抢救无效伤亡。

（二）事故应急处置评估。

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后龙港市及时启动应急响应，信息报送及时。有关部门、救援队伍及医疗机构反应迅速、响应及时、全力救治，未造成次生灾害和衍生事故，处置工作合理、有效。经评估，本次事故应急救援处置组织有力，指挥精准，措施得当。

三、技术分析

为查明事故原因，事故调查组特邀请温州市应急专家库三位安全专家组成专家组提供技术支撑。2024 年 12 月 14 日上午专家组到事故现场进行勘查，重点对造粒设备融化成型线、设备供电线路、火灾燃烧痕迹、通风状况等进行仔细勘查（勘查结果详见附件 1：龙港市温州 XX 实业有限公司“11.21”一般火灾事故技术分析报告）。经现场勘查，结合事故监控视频及事故企业相关人员的陈述，作出以下分析:

（一）该事故的初始燃烧物为丁烷气体，主要来源：一是现场堆放的珍珠棉（未经熟化的黑色珍珠棉，其内部小气泡中残留的丁烷气体会逐渐释放，在前期其释放速度最快），二是熔化成型线破碎机在破碎珍珠棉过程中产生的丁烷气体，三是高温熔融时熔化成型线设备顶部液体排气口散

发的丁烷气体。由于现场缺少强制通风措施，该区域南侧为无孔洞砖墙，车间东侧及北侧局部墙体的自然通风条件较差，北侧与西侧虽有部分窗户，但因高度问题致其通风情况仍然不良，加之现场大量珍珠棉的堆放，因此该场所的整体通风条件差，导致释放出的丁烷气体在该场所的造粒设备近地面处积聚（丁烷的相对蒸气密度为2.0，大于空气）。

（二）根据资料，丁烷的自燃点为365摄氏度，最小点火能仅为0.26毫焦耳。分析该事故视频，确定该火灾事故的点火源为块状回收料投入破碎机料口产生的撞击或碾压火星，不排除该块状物中可能含有的金属异物与铁质碾碎齿之间的撞击产生火星，火星点燃了料斗内的丁烷气体与珍珠棉，同时瞬间引燃了料斗外熔化成型线周边聚积的丁烷气体。

经专家组分析认为，该火灾事故是由于珍珠棉块状回收料投料时撞击产生的火星点燃了现场聚积的丁烷气体，并迅速引燃周边大量珍珠棉所致。由于该熔化成型线布置不合理，设备控制操作岗位布置在疏散不便的位置，且疏散通道宽度不足，在火灾发生时该岗位人员难以逃生，也是该起人员死亡事故的直接原因之一。在作业现场大量堆放珍珠棉是导致该事故后果扩大、造成人员伤亡的主要原因，现场通风不良与事故发生亦存在一定关系。

四、事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、视频分析、人员询问等，排除了故意纵火、电气、自燃、静电、遗留火种等引发火灾因素。

（一）起火原因。

起火原因：投放的废料在接触到造粒机的搅拌机械时发生爆燃引燃周边可燃物所致。

（二）火灾迅速蔓延主要原因。

一是初始燃烧物质为丁烷气体，存在爆燃现象，燃烧迅速火焰范围大，温度高，随后立即引燃了周边堆放的可燃珍珠棉材料，起火后燃烧猛烈，产生大量一氧化碳、二氧化硫等有毒有害浓烟。二是作业现场大量密集堆放珍珠棉为火势蔓延燃烧提供了充分的可燃物质，导致火灾迅速蔓延至整个造粒车间。

（三）造成人员死亡主要原因。

一是丁烷气体及珍珠棉燃烧产生大量有毒有害气体。二是起火设备熔化成型线布置不合理，设备控制操作岗位布置在疏散不便的位置，且疏散通道宽度不足，导致在火灾发生时该岗位人员逃生困难。三是车间大量堆放的珍珠棉占用了设备的南侧操作空间，致使工人只能在相对狭小的北侧空间操作设备。四是大量密集堆放的珍珠棉燃烧时的火焰挡住了疏散通道，致使相关人员在逃生时受到严重阻碍。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故企业。

XX公司落实安全生产与消防安全主体责任不到位，未建立健全本单位的全员安全生产责任制[1]；安全管理不到位，

[1][]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

未采取技术、安全措施，及时发现并消除安全隐患[2]。造粒车间现场管理混乱，生产设备布局不合理，设备控制操作岗位被设置在疏散不便的位置，设备周边大量堆放易燃的待回收珍珠棉废料占用车间部分疏散通道和设备控制操作岗位的操作空间[3]。防火巡查、检查流于形式，未及时消除火灾隐患[4]。车间负责人对自身的安全职责不熟悉，未履行安全管理职责，在事故发生前未对员工多次违反操作规程的情形予以制止[5]，对造粒车间存在的明显火灾事故隐患视而不见。

（二）安全中介机构。

1.XX 安全公司。安全评价报告的评价范围只包含丁烷气瓶间和珍珠棉发泡车间，未能涵盖同一楼层的珍珠棉回收造

---

[2][]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3][]《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款：生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。

[4][]《中华人民共和国消防法》第十六条：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；（六）组织进行有针对性的消防演练；（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

[5][]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

粒车间；评价报告中未指出珍珠棉发泡车间可燃气体探测仪设置不合理等隐患。

2.XX科技公司。一是未能及时指导XX公司完成安全生产标准化体系建设和安全生产标准化自评报告。二是2023年5月22日编制完成的《温州XX实业有限公司安全风险管控分析报告》（以下简称风控报告）所引用的标准不准确，中华人民共和国应急管理部第10号令《工贸企业重大事故隐患判定标准》已经于2023年5月15日起施行，而风控报告中仍然引用2017版的《工贸企业重大事故隐患判定标准》。

（三）相关监管部门。

1.新城开发建设中心与新城联合党委。每年集中开展安全摸底和隐患大排查，2024年，属地部门先后3次到该企业指导安全生产和消防安全工作。

根据《龙港市安全生产工作职责规定》要求，属地片区[6]、社区负责辖区内除工业园区与规模以上企业外的生产经营单位(含出租房和合用场所)安全生产、消防安全排查整治等管理工作，事故企业为规模以上企业，不属于其安全管理的工作职责范围。

2.龙港市应急管理局。负责工矿商贸企业安全生产综合监督管理，依法监督检查各地工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规、规章和规范、行业标准和地方标准情况[7]。

---

[6][]《龙港市安全生产工作职责规定》第三十三条 片区工作职责：(一)负责辖区内除工业园区与规模以上企业外的生产经营单位(含出租房和合用场所)安全生产、消防安全排查整治 等管理工作。落实安全生产、消防安全责任制，建立健全安全 生产防控体系和工作机制。建立片区、村(社区)网格责任制，明确网格职责。...

[7][]《龙港市安全生产工作职责规定》第八条 负有安全生产监督管理职责的部门负责有关行业、领域的安全生产监督管理工作。主要包括：(一)贯彻落实关于安全生产的法律法规、规章政策和标准规范；起草本市相关安全生产规范性文件，并组织实施和监 督检查执行情况。...

2024年，市应急管理局对该企业监督检查4次、立案处罚1次，督促整改隐患12条，现场培训1次，但仍然存在工作开展不够深入、隐患排查不够全面等问题。

3.龙港市消防救援大队。负责对全市区域内的消防工作实施监督管理[8]。按照有关规定XX公司未被列管为重点监管单位，2024年市消防救援大队“双随机”执法工作未抽查到该企业。

4.龙港市经济发展局。负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展规划，负责履行工业、商贸行业安全生产监督管理职责。督促指导工贸企业落实安全生产责任制，落实安全生产管理制度，排查治理各类隐患，做好各类事故防范工作[9]。其作为行业主管部门，未按照《龙港市安全生产工作职责规定》履行安全生产监管职责，督促指导企业开展安全生产监督管理力度不足，日常检查中对XX公司落实安全生产责任指导不足；对“三管三必须”认识有待提高，园区外企业安全生产工作失管，只管“园区内”不管“园区外”。

六、事故相关责任单位和人员的处理意见

（一）不予追究刑事责任人员。

[8][]《龙港市安全生产工作职责规定》第三十二条 市消防救援大队工作职责：(一)负责对全市区域内的消防工作实施监督管理。.....

[9][]《龙港市安全生产工作职责规定》第十八条 市经济发展局工作职责：(一)负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展规 划，负责履行工业、商贸行业安全生产监督管理职责。督促指 导工贸企业落实安全生产责任制，落实安全生产管理制度，排查治理各类隐患，做好各类事故防范工作。...

杨XX，XX公司塑料造粒机操作工，违反安全操作规程[10]，在造粒机运行时多次违规投料[11]，导致火灾发生；操作设备时选位站位不规范，导致其自身在火灾发生时未能及时逃生，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究其相关责任。

（二）刑事处罚建议。

黄X城，XX公司生产部主任、造粒生产车间负责人，履行安全生产管理职责不到位，安全意识淡薄，未对车间的安全隐患进行有效的排查治理，未合理规划造粒车间造粒设备的布局摆放，将设备控制操作岗位布置在疏散不便的位置，对造粒设备周边存放大量易燃物料占用造粒车间的安全通道等安全隐患视而不见；对员工的违规操作、违规站位等行为未进行有

效制止[12]，对员工多次违规操作的情况，仅口头警告，致使安全隐患长期存在，对事故发生负有责任，其行为涉嫌犯罪，建议由司法机关追究其刑事责任。

（三）行政处罚建议。

1. XX公司，未建立健全并落实生产安全事故排查隐患排

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[11] XX公司《造粒机安全操作规程》四、注意事项：2、确保加入混合上料机的物料不含任何破坏性杂质，尤其是各种金属。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

查治理制度，未采取技术、安全措施，及时发现并消除安全隐患，对事故发生负有主要责任，建议龙港市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

2.黄X欢，XX公司主要负责人，履行安全生产管理职责不到位，未有效组织开展事故隐患排查治理工作，未对造粒车间进行细致检查，未能及时发现并消除生产车间存在的违规操作、违规堆物等安全事故隐患，未全面落实本单位的全员安全生产责任制，对事故发生负有责任，建议龙港市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

3.黄X付，XX公司安全管理员，履行安全生产管理职责不到位，防火巡查、安全检查工作流于形式，未能及时发现安全隐患并提出改进安全生产管理的建议，未能及时纠正造粒车间存在的违规行为，对事故发生负有责任，建议龙港市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

（四）对有关公职人员的处理建议。

1.龙港市应急管理局相关监管人员履行监管职责不到位，督促指导企业开展安全生产工作不力，建议市纪委监委对相关责任人员以执纪监督“四种形态”中的第一种形态进行处理。

2.龙港市经济发展局相关行业管理人员履行监管职责不到位，未对事故企业开展安全生产监督指导工作，建议市纪委监委对相关责任人员以执纪监督“四种形态”中的第一种形态进行处理。

（五）需要另外调查处理的有关问题。

事故调查中发现两家第三方安全服务机构存在隐患排查、
隐患跟踪治理、隐患判定标准引用、安全评价、安全服务不到位等问题；建议将上述问题线索移交有部门调查后依法从严处理，并将调查处理情况上报事故调查组。

七、事故主要教训

（一）企业主体责任未落实。一方面业主及员工安全意识淡薄，重生产、轻安全，缺乏有效的管理手段，防火巡查流于形式，长期放任工人习惯性违章操作；另一方面，企业安全管理主体责任落实不到位，常态化事故隐患排查治理不深入，事发车间过量堆物现象严重，部分消防通道被堵塞。

（二）安全监管责任不到位。浙江省委省政府多次部署防范化解重大安全风险行动，特别是去年金华武义“4·17”火灾事故后，开展过多轮安全生产隐患排查整治专项行动，龙港市人民政府以及相关职能部门虽层层动员部署，但安全风险隐患排查仍然不深不实不细，生产安全问题未得到有效解决。部分职能部门对消防安全工作不重视，工作主动性不强，消防安全整治成效不明显，未严格落实安全生产“三个必须”要求，消防安全责任悬空。

（三）安全生产基础依然薄弱。龙港市工贸企业数量众多，
小微企业占比大，企业厂房及生产工艺、设备设施等安全方面历史欠账多，本质安全水平不高。企业员工流动性强，文化素质普遍不高，员工安全意识不强和应急救援处置能力低

下等问题普遍存在。各安全生产专业委员会运行机制不顺畅、制度不健全，特别是属地安全监管、业务安全监管、行业安全监管未形成有效合力。龙港市缺少中间乡镇层级，安全生产和消防安全监管力量配置与繁重的安全监管任务严重不匹配，安全监管人员专业能力偏低，特别是风险隐患排查整改质量偏低，发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平不高，安全生产基层基础薄弱问题突出。

八、事故防范措施和建议

（一）深入贯彻习近平总书记重要指示精神，牢固树立安全发展理念。各地各部门要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，以“时时放心不下”的责任感，把安全生产和消防安全工作抓彻底、抓到位，坚持“人民至上、生命至上”，强化底线思维、红线意识，切实承担起“守土有责、守土尽责”的政治责任，进一步提高做好安全生产和消防安全工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉。各地各部门要深刻吸取此次火灾事故的惨痛教训，进一步严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，牢牢守住安全底线。

（二）举一反三深入开展安全生产和消防安全整治行动。事故发生后，龙港市委市政府高度重视，先后多次召开全市性大会、专题会议部署安全生产和消防安全大检查工作，举一反三，坚决防止类似事故发生。**一是**统筹推进全市工业企业隐患整治安全专项整治，对整治进展实行“每日一报”，

截止目前，全市共排查工业企业956家，已排查整治隐患2281项。**二是**组织专业队伍专项攻坚，成立由龙港市应急局7名领导班子成员担任队长，98名应急和消防专职队骨干担任队员的攻坚队伍，攻坚队人员全部纳入7大片区辖区工业企业网格，落实安全生产网格化管理捆绑式责任，对辖区工业企业开展全覆盖安全隐患大排查大整治。**三是**强化教育培训，提升全民消防安全意识。市安委办印发《龙港市今冬明春消防安全宣传教育培训专项行动的通知》文件，于龙港市市民中心每日开展消防安全与安全生产宣传教育培训，截止目前，已培训企业人员4808人，属地社区网格员、社工1634人，相关部门、社区联合党委主要领导、分管领导等108人。

（三）严格筑牢安全防线强化基层网格化管理工作。各村(社区)要发挥社区网络管理组织作用，压实、强化网格管理责任，严格落实各项网格化管理制度，常态开展多方式的督导、考核，确保网格巡查、排查工作有序有效开展，实现网格责任明确、制度规范、常态巡查的闭环管理要求网格管理员保质保量按期完成入格事项工作任务，提升网格巡查排查工作的覆盖面和精准度。每周集中通报各站工作开展情况，研究解决存在的问题，及时制定改进措施，并对工作不力的网格管理员进行约谈、交叉跟岗学习。建立部门线索隐患处置问责机制，定期对各村(社区)处置情况进行通报，推动党委政府牵头，对处置不力的村(社区)进行约谈问责，提高各村(社区)、职能部门领导对隐患处置的重视程度，发挥处置队伍作用,真正将“采办分离”工作机制落到实处，提高隐患

整治效率。

（四）全力加快构建安全生产群防群治体系。各社区、部门要全面贯彻中央关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见，加强基层应急管理、消防安全治理体系建设，充实安全生产和消防安全管理力量，推进探索机制改革创新，加快融入基层“141”体系，补齐基层短板。要大力推进安全隐患自查自纠进企业、进单位、进学校、进社区、进家庭等“五进”活动，全员发动、全员参与安全隐患排查整改。要加强对第三方安全服务机构的指导和监管，进一步提升服务能力，提高服务质量。要大力开展宣传教育，采取有力措施，有效推动各行业系统落实安全宣传教育职责，利用新闻媒体平台，广泛宣传普及安全常识，以案释法，开展事故警示教育，组织专题安全宣传教育活动，发动村居（社区）、基层派出所等基层力量开展安全宣传教育，特别是消防安全宣传教育培训，形成政府高度重视、部门协作配合、媒体积极支持、群众广泛参与的社会化安全宣传工作新局面，提高群众安全意识，深入实施企业员工安全大培训活动，提高自救互救能力。要健全举报投诉奖励制度，鼓励引导企业建立“内部吹哨人”制度，主动举报重大事故隐患和违法行为，坚决筑牢安全生产人民防线。

龙港市温州XX实业有限公司

“11·21”一般火灾事故调查组

2024年12月20日