肇庆高要肇庆市金磊再生资源回收有限公司“3·8”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区政府调查组

编制日期：2023年6月30日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位概况.....2
（二）事故发生经过.....2
（三）事故现场情况.....3
1.事故地点情况.....3
2.事故单位作业情况.....5
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因分析.....8
（二）有关责任单位存在的主要问题.....9
1.事故单位.....9
2.地方政府.....10
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人）.....10
（二）对有关公职人员的处理建议.....10
（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共1家）.....10

（四）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共2人）.....11
（五）对事故其他责任人员的处理建议（共2人）.....12
（六）其他处理建议.....13
五、事故主要教训.....13
（一）安全发展理念不牢.....13
（二）安全生产规章制度不健全.....13
（三）隐患排查治理不到位.....13
（四）从业人员安全风险意识淡薄.....14
六、事故整改和防范措施.....14
（一）肇庆市金磊再生资源回收有限公司要切实履行安全生产主体责任.....14
（二）属地政府要加强监管研判力度，落实属地监管职责.....15
（三）行业主管部门要加强监管指导，落实行业主管职责.....15
七、附件.....16

肇庆高要肇庆市金磊再生资源回收有限公司“3·8”一般机械伤害事故调查报告

2023年3月8日，上午8时17分，肇庆市金*再生资源回收有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定及区委、区政府主要领导的批示要求，2023年3月10日，我区成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、区市监局、区住建局、区工信局、金利镇人民政府有关人员组成的肇庆市高要区“3·8”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，事故调查组邀请区监察委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市高要区“3·8”一般机械伤害事故是一

起因作业人员擅自进入机械设备造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

肇庆市金*再生资源回收有限公司。统一社会信用代码:91441283MA55K8GB38，法定代表人曾*伦，登记状态：在营（开业）企业，成立日期：2020年11月18日，注册资本：100万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，住所：肇庆市高要区金利镇*（一照多址），经营范围：再生资源回收（含废旧金属回收）、加工、销售；加工、销售及网上销售：建筑材料（涉及禁止和限制类的除外），砂石；建筑工程机械与设备租赁服务；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故发生经过

2023年3月8日7时30分，肇庆市金*再生资源回收有限公司员工开始上班。

7时48分，杨**对振筛风选机巡查一遍后回到3D机旁继续对3D机进行维修。

8时04分，杨**爬进西北侧进料箱体孔口通过进料箱体与振筛风选机的连接通道观察振筛风选机内部，并爬上进料箱体传送带进行察看后，爬出进料箱体的孔口。

8时09分，杨**从振筛风选机墙壁一侧走到控制电箱旁对振筛风选机观察后离开，寻找维修工具。

8时14分，杨**、程**分别找来电线插排及手提砂轮机来到西北侧进料箱体孔口旁。

8时16分，杨**拿手提砂轮机从孔口进入进料箱体，并通过进料箱体与振筛风选机的连接通道进入振筛风选机内胆，程**在孔口旁拿手电筒为杨**照明。

8时17分，电工梁**更换好振筛风选机接触器后开机试机，振筛风选机旋转振动了1至2秒，导致杨**被振筛风选机圆柱形内胆撞击受伤，后经抢救无效身亡。

（三）事故现场情况

1.事故地点情况。事故发生地点位于肇庆市金*再生资源回收有限公司位于长坑村*厂房，厂房东北宽72米，西北长82米，2022年5月搭建，2022年12月正式投产。生产车间长35米，宽25.5米，车间内有1台3D机，1台振筛风选机，多条传送带，2台筛沙机，1台小型吹风机。事故地点位于生产车间振筛风选机内部（见图1）。

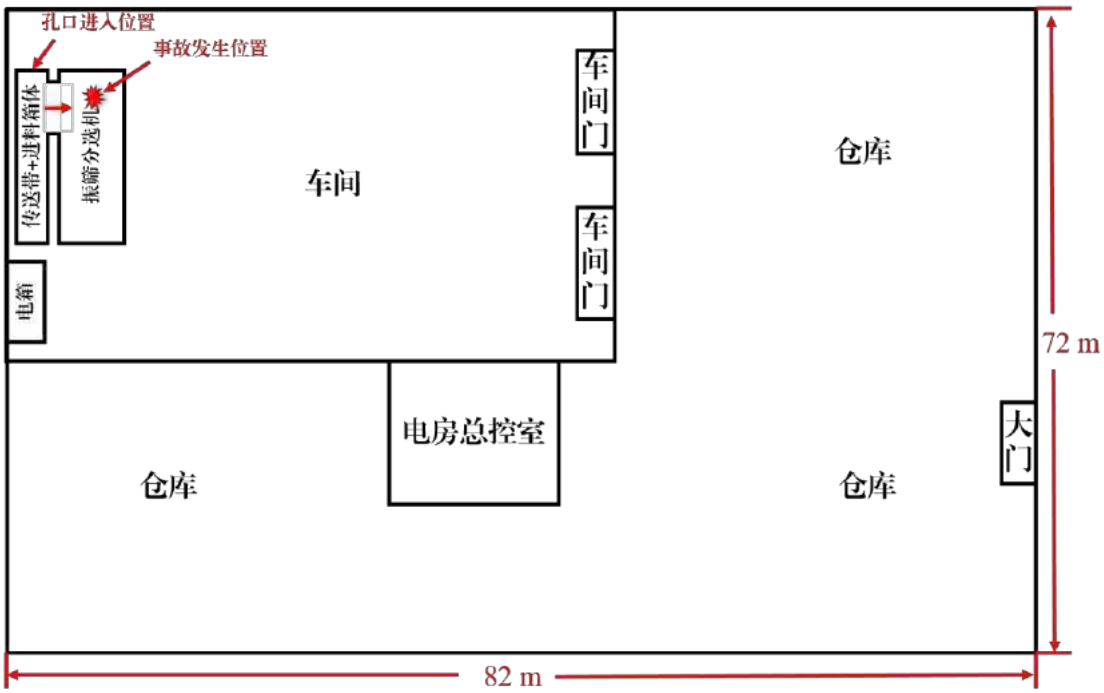


图 1 肇庆市金*再生资源回收有限公司平面布局及事故位置标注图

经现场企业主要负责人指认及事故调查组实地勘验，事故振筛风选机放置在车间西南侧，呈椭圆状结构，底部为传送带装置，振筛风选机长 6.6 米，椭圆面长直径 1.6 米，短直径 1.5 米，内部有一钢筋焊接的圆柱形内胆，底部为传送带与外部传送带相连（见图 2）。连接振筛风选机一侧是用于进料的箱体结构向上延伸出进料传送带，箱体西北侧有一长 0.6 米，宽 0.55 米的长方形孔口结构，孔口用活动钢板作简易门，门扣与箱体相扣，进料箱与振筛风选机用长 1 米、宽 0.3 米、高 0.55 米的长方体管连通用于进料（见图 3a,b），振筛风选机西南侧有一紧靠墙壁的电源控制箱用于控制振筛风选机开关机，振筛风选机进料传送带及箱体将电箱与进料箱体开孔口的视线完全阻挡，振筛风选机开关机过程中无法看到孔口情况。

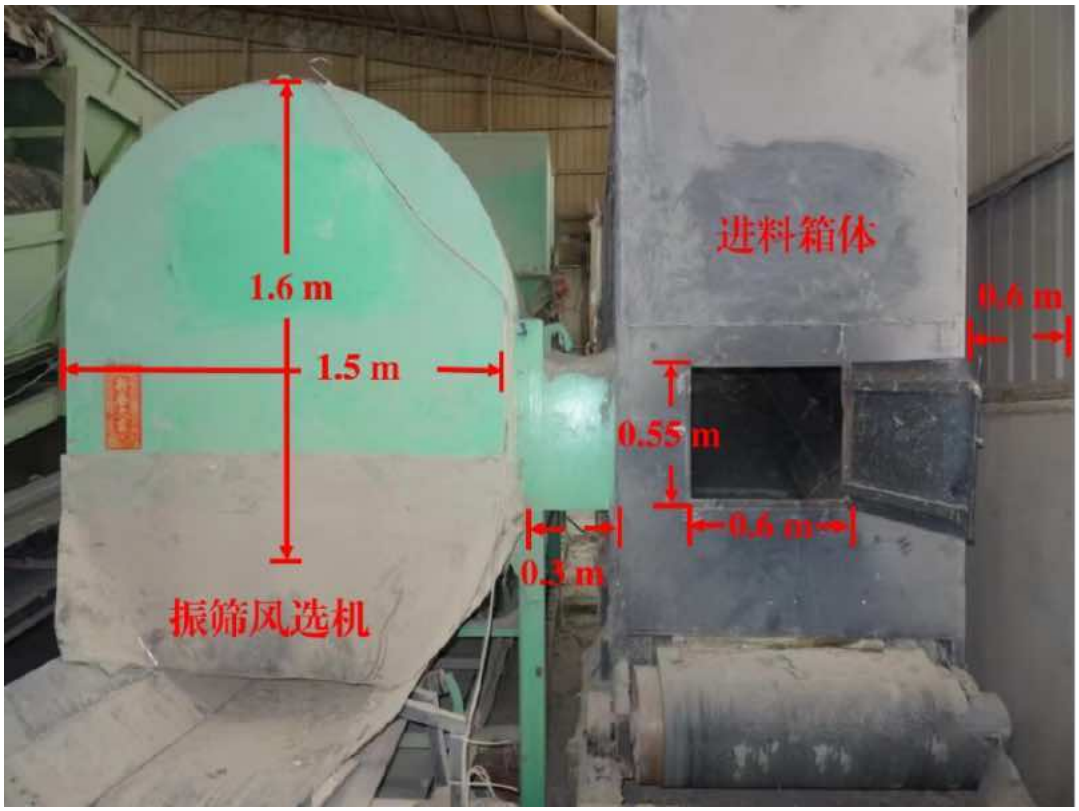


图 2 事故振筛风选机



图 3 a)进料箱体孔口位置；b)进料箱体与振筛风选机连接通道及振筛风选机内胆

2.事故单位作业情况。事故发生时，杨**拿手提砂轮机从孔口进入振筛分选机内胆，对内胆内杂物铁丝进行切割，程**在孔口旁拿手电筒为杨**照明，梁**更换振筛分选机电源接触器

后开机试机。

经查，梁**未持有特种作业资格证（电工证）。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据佛山市高明区荷城街道富湾社区卫生服务中心的居民死亡医学证明（推断）书反映，**杨**直接**死亡原因：失血性休克；引起直接死亡原因的情况：复合型胸腹联合伤、意外受伤。事故造成直接经济损失150万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8时23分、8时25分和8时26分，肇庆市金*再生资源回收有限公司厂长曾**分别拨打高要区120急救电话和高明区120急救电话。

9时55分，肇庆市金*再生资源回收有限公司主要负责人林**电话向金利镇应急办工作人员报告事故情况，接报后金利镇政府分管领导及应急办工作人员立即赶往现场，了解事发经过，控制现场秩序，封锁事故现场和相关机械设备，协助企业做好善后处理工作。

10时10分，金利镇政府向区人民政府、区应急局报告事故情况，区委、区府高度重视立即启动应急响应，区领导作出批示，要求相关部门组成事故处置组，赶往事故现场核实处置。区应急局协调金利镇政府开展应急处置并派人赶赴现场了解事发原因经过、研判现场环境、开展现场处置，并将事故发生情

况向区人民政府和市应急局报告。

（二）事故现场应急处置情况

8时17分，电工梁**更换好振筛风选机接触器后开机试机。正在振筛风选机内胆从事切割工作的杨**未能及时撤离，被振筛风选机内胆撞击胸部后大声叫喊，听到叫喊声梁**马上关机，杨**自行从振筛风选机内胆爬出躺在进料箱体传送带上，程**马上叫旁边作业的工人过来帮忙救人，梁**、钟**从电箱旁走到进料箱体孔口查看，并第一时间打电话告知厂长曾**和主要负责人林**。

8时22分，曾**赶到车间后马上拨打120电话，8时27分，梁**、曾**与众人一起把杨**从进料箱体传送带抬出，在公司门口与赶来的林**汇合，用私家车自行将杨**送往佛山市高明区荷城街道富湾社区卫生服务中心进行抢救，高明区120医护人员也赶到富湾社区卫生服务中心对杨**进行抢救。

9时44分，经高明区120医护人员和富湾社区卫生服务中心医生确认杨**经抢救无效死亡。

9时55分，金利镇政府接到林**事故信息报告后，马上派出应急办人员到场进行应急处置。区应急局与金利镇政府联合开展现场警戒、现场拍照取证、了解事故经过及死者信息等基本情况，做好社会动态信息收集及舆情掌控工作，并要求企业负责人做好事故现场围蔽保护并设置安全警示标识，指导事故企业做好事故的善后处理工作。

（三）医疗救治和善后情况

杨**被送到佛山市高明区荷城街道富湾社区卫生服务中心进行抢救，经抢救治疗，患者心跳仍持续下降，予以心肺复苏后仍无法恢复心跳，9时44分心电图呈一直线宣布死亡。

2023年3月10日，肇庆市金*再生资源回收有限公司与杨**家属在肇庆市高要区金利镇劳动人事争议调解仲裁庭调解下就杨**工亡达成调解赔偿协议，签订《调解书》。目前，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，现场人员在杨**被振筛风选机内胆撞击受伤后有迅速给予抢救措施，及时组织人员进行应急处置，整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

事故发生后，肇庆市、高要区两级党委、政府高度重视，相关职能部门及金利镇政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证、查看监控视频和综合分析认定，本起事故的直接原因为：**杨**擅自进入振筛**风选机内胆进行切割作业，梁**未确认**振筛**风选机安全条件的情况下启动该机械设备，导致**杨**被振筛风选机**圆柱形内胆

撞击受伤致死。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.事故单位。肇庆市金*再生资源回收有限公司未落实安全生产主体责任。生产车间现场管理缺失，包括振筛风选机在内的机械设备内部作业管理混乱，人员随意进出，存在有相互影响的各岗位各自作业的情况，缺乏统一管理；未在有较大危险因素的3D机、振筛风选机、筛沙机等机械设备以及机械设备控制电箱上，设置明显的安全警示标志[1]；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施[2]；未建立事故隐患排查治理制度，未对机械设备进行风险辨识，安全隐患排查不彻底，未及时发现并消除杨**擅自进入振筛风选机内作业、梁**未巡查振筛风选机安全情况违规启动机械的事故隐患[3]；未对杨**、梁**在内的从业人员开展安全生产教育和培训，未教育和督促从业人员落实岗位安全责任、遵守安全操作规程[4]；安排未按照规定经专门的安全作业培训

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

并取得相应资格的特种作业人员（电工）上岗作业[5]。

2.地方政府。金利镇人民政府对本辖区的安全生产形势分析不及时，采取措施不够迅速果断，督促监管部门依法履行安全监管工作、压实企业主体责任工作存在不足。金利镇应急办虽多次到该公司进行巡查检查提出存在隐患问题，但未有效督促该公司进行整改落实，未及时发现该公司生产车间在有较大危险因素的机械设备上未设置明显的安全警示标志的隐患情况，未能掌握企业安全生产管理动态。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人）

杨，男，群众，肇庆市金*再生资源回收有限公司工人。**安全意识淡薄，擅自进入振筛**风选机内胆进行切割作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关部门公职人员履职方面的问题，建议由区纪委监委根据干部监督管理进行处理。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共1家）

肇庆市金*再生资源回收有限公司。未落实安全生产主体责

[5][] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、第四十四条、第四十一条第二款、第二十八条第一款、第三十条的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]的规定进行行政处罚。

（四）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共2人）

林，男，群众，肇庆市金*再生资源回收有限公司主要负责人。**未履行安全生产管理职责，作为公司主要负责人未按法律要求建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[7]第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安

[6][] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[7][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；...（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

全生产法》第九十五条第一款第（一）项[8]的规定进行行政处罚。

曾，男，群众，肇庆市金*再生资源回收有限公司厂长。**未履行管生产经营必须管安全职责，未及时发现并制止杨**擅自进入振筛风选机内开展切割作业，未及时发现并制止梁**未巡查振筛风选机安全情况违规启动机械，参与公司日常安全生产管理工作存在缺失，隐患排查治理不到位；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[9]第（五）项、第（六）项的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]的规定进行行政处罚。

（五）对事故其他责任人员的处理建议（共2人）

梁，男，群众，肇庆市金*再生资源回收有限公司电工。**未取得特种作业人员资格（电工证）从事电箱维修作业，维修完振筛风选机电箱后，在试机前未巡查振筛风选机安全状态，未响铃进行开机警示，未及时发现杨**进入振筛风选机内胆进

[8][] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一项）：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[9][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：…（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；…

[10][] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

行切割作业的情况，启动**振筛**风选机试机，造成杨**受伤死亡对事故负有责任，**建议**肇庆市金*再生资源回收有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[11]等有关法律法规的规定给予批评教育、处分。

钟，女，群众，肇庆市金*再生资源回收有限公司车间主管。**作为车间主管，对车间安全生产状况未尽到监督检查职责，对存在的事故隐患缺乏辨识，未能提醒梁**进行试机前巡查和警示，未能提醒杨**及时从振筛风选机撤离，建议肇庆市金*再生资源回收有限公司予以处理。

（六）其他处理建议

建议责成金利镇人民政府向区人民政府作出深刻检查，吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管、及时督促企业落实隐患整改工作。

五、事故主要教训

（一）安全发展理念不牢。有关部门及企业没有牢固树立安全发展理念，贯彻落实安全生产工作主动性、自觉性有待提高，压实生产经营单位安全生产主体责任及部门监管责任还不够，现场检查指导工作不够严实、不够细致，督促隐患整改落实不到位，安全思想基础不牢固，对安全生产工作的重要性和严峻性认识不深刻、不彻底，安全生产工作成效不明显。

---

[11][] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（二）安全生产规章制度不健全。肇庆市金*再生资源回收有限公司主要负责人履行安全生产工作职责不力，未系统性健全安全生产规章制度和操作规程，企业安全生产状况不佳，对存在较大危险因素的机械设备内部作业未形成有效的安全作业制度和现场管控，各岗位安全生产工作缺乏统一性、协调性管理。

（三）隐患排查治理不到位。肇庆市金*再生资源回收有限公司未将事故防范工作做实做细，日常安全管理松散，机械设备安全管理缺失，安全生产隐患排查治理工作流于形式，未对车间作业情况进行隐患排查，对车间涉及的危险区域未设置警示标志，未能及时发现并消除事故隐患。

（四）从业人员安全风险意识淡薄。从业人员未掌握安全技能，缺乏危险性因素辨识能力，存在经验主义和侥幸心理，冒险、违规作业明显，岗位人员之间未做到相互提醒和监督、未明确可能影响自身安全的其他作业行为，自身安全防护意识薄弱。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，保障高要区生产安全，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施:

（一）肇庆市金*再生资源回收有限公司要切实履行安全生产主体责任。一是要深刻汲取事故教训，采取安全评价等方式

深入分析事故成因，总结经验教训，制定防范和整改方案，落实防范整改措施，将整改落实情况进行公示，提高从业人员安全意识和事故防范能力；**二是**要建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程，加强对从业人员的安全生产教育和培训，建立安全生产教育和培训档案，明确安全管理人员，加强作业过程的现场管理，落实各岗位安全生产职责；**三是**要对生产作业各环节进行全面的安全风险隐患辨识，对存在有较大危险因素的机械设备要建立相关安全作业制度、设置明显警示标志，明确作业人员，完善岗位安全操作规程，加强安全技术交底，建立并完善现有机械设备风险辨识排查制度与台账清单，消除潜在安全隐患，严格落实整改措施。**四是**要建立健全隐患排查治理制度，组织开展全厂各岗位、各机械设备安全风险隐患大排查，加强各岗位和机械设备、设施及其运行的安全检查，对作业违章违规问题能及时发现、及时纠正，坚决防范违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的行为。**五是**要确保特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，持证上岗作业。

（二）属地政府要加强监管研判力度，落实属地监管职责。金利镇人民政府要深刻吸取事故教训，加强分析研判，举一反三，做好安全生产工作。**一是**迅速组织相关人员在辖区范围内，认真开展安全专项检查，突出重点，及时排查整治各类安全隐患，严格落实隐患整改复查工作，切实履行监管职责，强化工

作措施落实，严控各类安全事故，确保辖区安全稳定。**二是**督促属地企业严格落实安全生产主体责任，强化从业人员安全生产教育和培训，督促企业完善安全规章制度及操作规程，督促企业严格落实按章操作，全面提升从业人员安全生产意识和技能。**三是要**以此次事故作为典型事故案例，做好事故警示教育工作，广泛宣传机械设备作业存在的危险因素及防范措施，提升本质安全水平，坚决防范类似事故再次发生。

（三）行业主管部门要加强监管指导，落实行业主管职责。区住建局要深刻吸取此次事故教训，做好对发证企业日常服务与指导的同时，更要强化“管行业必须管安全”要求，落实好监管职责，针对事故暴露出的安全问题，举一反三，对辖区内相关发证企业深入开展安全生产隐患排查治理和专项整治行动，对排查出来的问题隐患，建立隐患整改台账，督促企业落实整改措施，确保所有风险隐患整改到位、根治消除。同时加大执法力度，加强对行业主管企业的日常巡查、检查，及时发现隐患、消除隐患，压实企业安全生产主体责任。

七、附件

1.事故调查组成员名单及签名表

2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告