广东省广州市“10.21”一般叉车碰撞事故调查报告

广东省广州市“10.21”一般叉车碰撞事故调查组

2023 年 2 月

目　录

一、事故基本情况

二、事故发生单位及设备概况

三、事故发生过程及应急救援情况

四、人员伤亡、设备损坏及直接经济损失情况

五、事故原因及性质

六、责任认定及处理建议

七、预防措施及整改建议

一、事故基本情况

事故发生单位	广东天龙印刷有限公司		
事故发生单位地址	中山市小榄镇永宁工业开发区		
法定代表人 (主要负责人)	李某	安全(质量) 管理负责人	周某
单位性质	有限责任公司	所属行业	制造业
单位类别	特种设备使用单位	统一社会信用码	91442000768422550Y
作业人员数量	3	持证人员数量	3
设备种类	场（厂）内专用机动车辆	设备类别	机动工业车辆
设备品种(名称)	叉　车	设备代码	51104420002016010027
产品编号	020301K6956	制造日期	2015 年 05 月 12 日
设备用途	生产自用	施工日期	——
投用运行日期	2016 年 01 月 20 日	使用登记日期	2016 年 01 月 20 日
使用登记证编号	厂内粤 A17927	检验类别	定期检验
检验日期	2022 年 3 月 31 日	检验结论意见	合格
事故发生时间	2022 年 10 月 21 日下午 15 时 55 分		
事故发生地点	广州市从化区鳌头镇星业路浔沣产业园广东天龙印刷有限公司租用厂房		
事故等级	一般事故	事故特征	碰撞
损坏程度	无	事故直接原因	叉车司机视线受阻情况下将叉车前方死者撞倒，并压至叉车底部死亡。
事故主要原因	违章操作	直接经济损失	163 万元
死亡人数	1 人	受伤人数	0 人
负责组织事故 调查部门	广州市市场监督管理局		

事故发生后，经广州市人民政府于2022年11月4日批准，由市市场监管局牵头，会同市应急管理局、市公安局、市总工会、从化区政府共同组织事故调查组进行调查，事故调查组共进行调查问话13次，并组织专家进行了事故技术原因分析，查明了事故单位和设备基本情况、事故经过和现场救援情况，分析了事故原因、认定了事故性质，确定了相关责任单位和责任人员在事故中的责任，提出了处理建议，总结了事故教训，并提出了防范措施建议。

二、事故发生单位及设备概况

（一）事故发生单位概况

广东天龙印刷有限公司成立于2004年10月29日，地址为：中山市小榄镇永宁工业开发区，法定代表人李某，注册资本：人民币壹亿元，经营范围：印刷品印刷。广东天龙印刷有限公司从2022年9月开始陆续将中山厂区的设备和物料，运输至广州市从化区鳌头镇浔沣产业园浔沣大街5号、17号、25号、56号及浔沣二街27号的厂房中，截止事故发生前，该公司未在从化区鳌头镇投产，未在从化区办理营业执照。

（二）设备概况

产品名称	内燃平衡重式叉车
车牌	场（厂）内粤 T-06745
型号	CPC30
额定起重量	3000kg
产品编号	020301K6956
生产厂家	安徽合力股份有限公司
出厂日期	2015 年 5 月 12 日
使用单位	广东天龙印刷有限公司
注册代码	511044200020160100 27
登记证编号	厂内粤 A17927

（三）事故相关人员情况

1. 唐某凤：女，51 岁，货车送货员，事故死者。

2. 李某山：男，41 岁，广东天龙印刷有限公司叉车司机。

3. 周 某：男，51 岁，广东天龙印刷有限公司总经理。

4. 林某深：男，40 岁，广东天龙印刷有限公司企管部总监。

5. 巫某昌：男，57 岁，广东天龙印刷有限公司技术部技术员。

（四）安全教育情况

李某山于 2022 年 7 月到广东天龙印刷有限公司工作，2022

年7月5日至7日期间参加了新员工三级安全教育培训，内容包括本部门主要危险因素、岗位安全操作规程，7月15日参加了叉车基本安全操作规定培训。

三、事故发生过程及应急救援情况

结合事故现场检查、监控录像调取、当事人调查及现场技术分析，综合认定事故发生过程及应急救援情况如下：

（一）事故发生过程

1. 2022年10月21日下午13时30分左右，广东天龙印刷有限公司叉车司机李某山在办公大楼与C幢厂房之间的道路开始进行纸箱卸货作业（见图一）。


2. 15点54分左右，叉车司机李某山卸货车3的纸箱（见图二），随后其见货车1卸完货后并未开离卸货区，便询问位于货车2尾部的唐某凤货车1是否是她的，李某山要求唐某凤将货车1驶离，以便货车3进入卸货区卸货。李某山说完后按原路线返回货车3处继续用叉车卸纸箱。唐某凤与李某山对话时大概位于图二中A位置，对话后唐某凤步行至图二中B位置指挥货车1进行倒车驶离。

3. 15点55分叉车司机李某山驾驶装载纸箱的叉车按原路线（见图二虚线所示）准备进入C厂房与办公楼之间的临时卸货台。此时，唐某凤站立在位置B处，背向驶来的叉车，指挥


货车 1 倒车。由于李某山视线被前方的货物遮挡，唐某凤也未发觉驶来的叉车，导致其被叉车撞倒（见图三标识处）。此时李某山并未马上觉察到叉车撞人，叉车继续前行。唐某凤倒地后随即被卷入货叉与地面的间隙中，叉车发生颠簸，李某山发现后紧急刹车，托盘上的纸箱随即向叉车前方倒下。

4. 李某山下车查看时，唐某凤倒在货叉下面，右手和双脚有鲜血流出，意识清醒。李某山立刻打 120 电话， 20 分钟后急救车到达现场把伤者送至南方医科大学第五附属医院抢救。到 22 日凌晨 1 点多伤者情况出现反复，于凌晨 1 点 46 分左右抢救无效死亡。

5. 林某深在 2022 年 10 月 21 日负责安排 B、C 厂区卸货，包括货物瓦楞纸堆放和叉车运行，他下午安排员工巫某昌指挥后，就离开现场，而装卸过程涉及 3 辆货车、装卸场地及 C 区厂房，事故发生时巫某昌在 C 区厂房内部工作，无法知悉 C 区厂房外面情况。

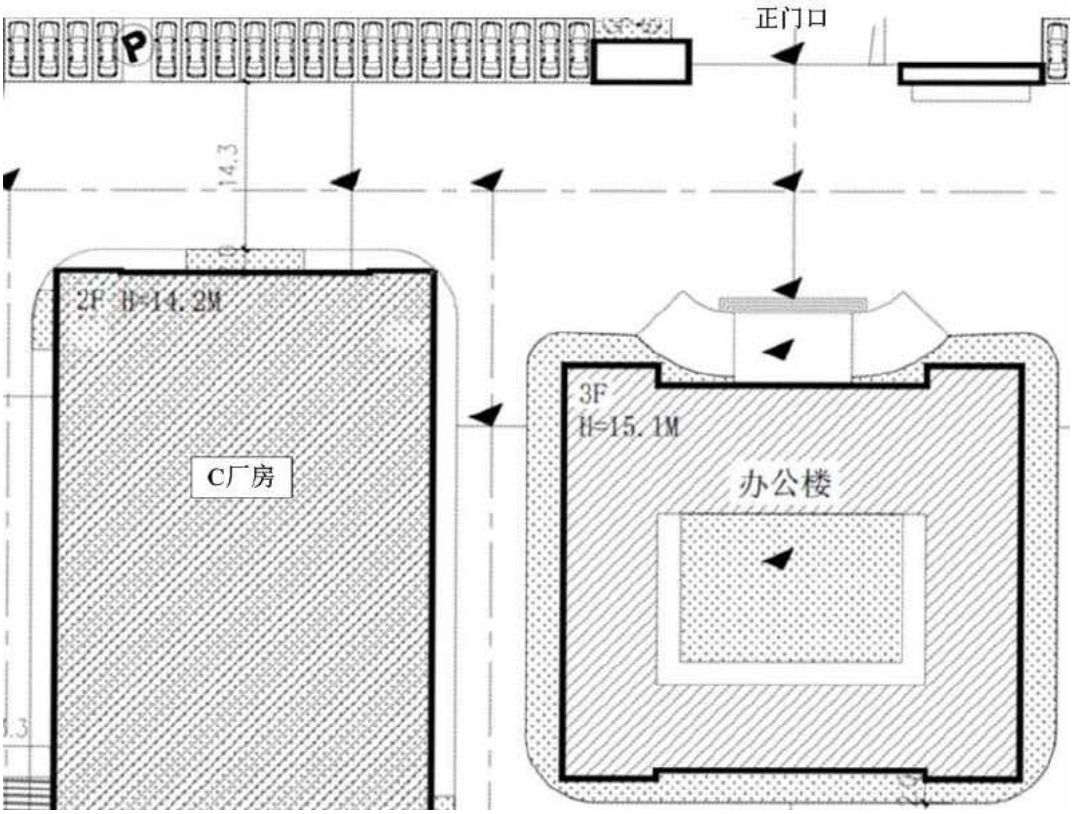

图一、事故现场方位示意图

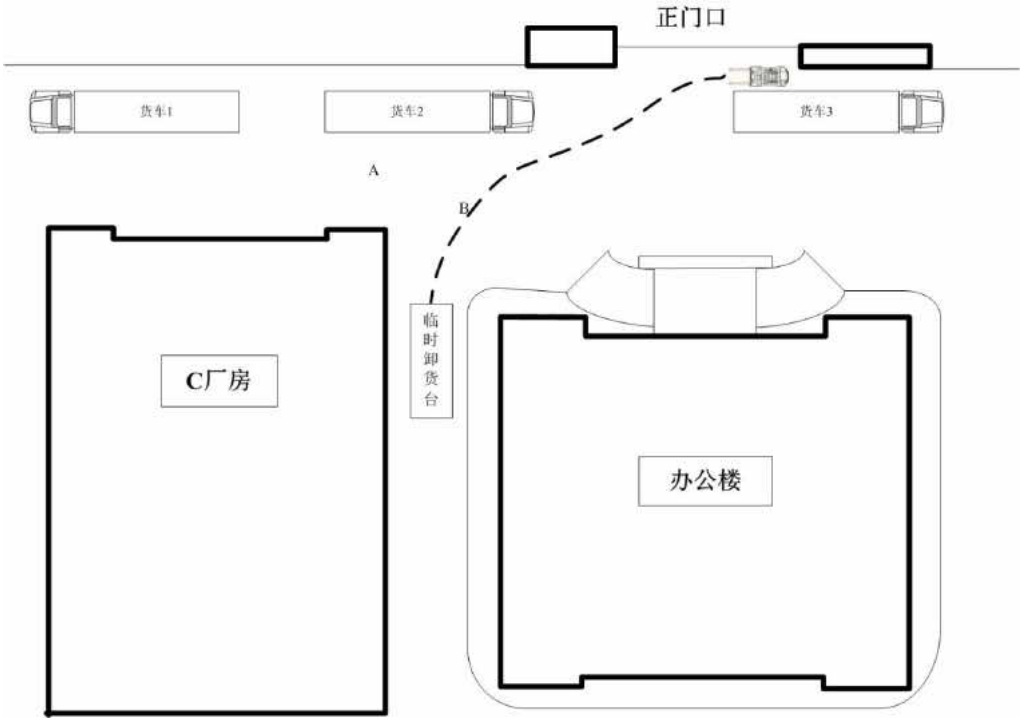

图二、事故经过示意图



图三、死者被叉车撞到瞬间

（二）应急救援情况

1.企业应急救援。事故发生后，李某山等人立刻打 120 电话，20 分钟后急救车到达现场把伤者送至南方医科大学第五附属医院抢救，到 22 日凌晨 1 点多伤者情况出现反复，于凌晨 1 点 46 分左右抢救无效死亡。

2.相关职能部门应急处置。接报后，从化区经济开发区、区公安分局、区应急管理局、区市场监管局等相关部门先后赶赴现场处置，封存涉事叉车，听取企业现场负责人事故处置相关情况汇报，询问事故发生经过及原因，要求公司全力做好善后赔偿等事宜。

3.隐患排查工作。2022 年 10 月 22 日，从化区市场监管局在

从化区鳌头镇浔沣工业园区广东天龙印刷有限公司厂区现场召开约谈会议，要求广东天龙印刷有限公司落实事故防范措施，包括划定叉车装卸区域、卸货期间禁止其他人员进入，组织员工观看叉车事故视频、公布叉车操作规程等，避免类似事故再次发生。

企业和相关职能部门应急响应、应急处置程序、处置措施基本符合特种设备安全技术规范要求。

四、人员伤亡、设备损坏及经济损失情况

本次事故造成1人死亡，设备无损坏，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986)进行统计，直接经济损失163万元。

五、事故原因及性质

经事故调查组委托专家组进行技术分析，并结合现场作业过程和有关调查情况，综合认定本次事故发生直接原因是叉车司机行驶视线被挡，违反操作规程驾驶叉车向前行驶，撞倒违规进入作业区域的死者，死者被卷入货叉下面受挤压死亡。具体如下：

（一）事故直接原因

叉车司机李某山在向前行驶视线被货物遮挡，无人指挥引导情况下，驾驶叉车向前行驶，导致撞倒、压死死者。

（二）事故间接原因

唐某凤在指挥货车倒车过程中，自行进入叉车作业风险区

域，没有留意周围环境风险。

（三）事故主要原因

1.李某山违章操作。李某山是叉车司机，应当知晓叉车的性能和有关操作要求，本次事故中，他在向前行驶视线被货物遮挡，无人指挥引导情况下，没有采取倒行方式操作叉车，而是驾驶叉车向前行驶，导致撞倒、压死死者。违反本公司《叉车安全技术操作规程》和《工业车辆 使用 操作与维护安全规范》中4.5.1.7条[1]关于视线被遮挡的有关规定。

（四）事故次要原因

1. 唐某凤安全意识薄弱。其应当知晓搬运作业区存在的风险，自行进入叉车作业风险区域指挥货车倒车，且未留意周围环境风险情况。

2.广东天龙印刷有限公司现场管理混乱。根据现场视频及调查记录表明，事发当天有多辆货车及叉车进行装卸，现场秩序混乱。在叉车司机视线有可能被遮挡及周边人员较多的情况下，未能严格落实专人指挥引导，未及时发现并制止叉车司机李某山违章操作，未及时发现并制止唐某凤进入叉车作业风险区域。有关叉车安全操作方面的制度不够健全，执行不够严格。违反了《中

1《工业车辆 使用 操作与维护安全规范》中4.5.1.7条 如果运载的货物会影响操作的行驶视线，则运行时货物应位于运行方向的后方（上坡除外），或由其他人员在车前指挥，同时操作者应以步行速度小心驾驶。

华人民共和国特种设备安全法》第三十四条[2]关于操作规程的有关规定。

（五）事故性质

本次事故是一起因违章操作，现场安全管理混乱造成的特种设备责任事故。

六、责任认定及处理意见

1.李某山，广东天龙印刷有限公司员工，违章操作、缺乏安全意识，违反了本公司《叉车安全技术操作规程》和《工业车辆 使用 操作与维护安全规范》中 4.5.1.7 条[3]关于视线被遮挡的有关操作规定，对本次事故负主要责任，建议由从化区市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条[4]的规定，依法对李某山予以吊销特种设备作业人员资质。

2.唐某凤，货车送货员，安全意识淡薄，应当知晓搬运作业区存在的风险，违规进入搬运作业区域，未警惕周围环境风险情况，对本次事故负次要责任，鉴于其已死亡，建议免予追究责

2**《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条** 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

3**《工业车辆 使用 操作与维护安全规范》第 4.5.1.7 条** 如果运载的货物会影响操作的行驶视线，则运行时货物应位于运行方向的后方（上坡除外），或由其他人员在车前指挥，同时操作者应以步行速度小心驾驶。

4**《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条** 违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。

任。

3.广东天龙印刷有限公司。广东天龙印刷有限公司有制定特种设备安全管理制度、应急预案，相关安全教育培训和应急演练记录也基本齐全，但对搬迁厂房现场安全管理不够重视，现场维持秩序的管理人员不够，造成搬迁现场混乱，没能及时发现并制止叉车司机违章作业和非工作人员进入风险区域，对本次事故负有次要责任。建议由从化区市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条[5]规定予以处罚。

4.周某，广东天龙印刷有限公司总经理，负责广东天龙印刷有限公司的安全工作，对事故的发生负有领导责任，建议由从化区市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条[6]的规定，依法予以行政处罚。

5.林某深，广东天龙印刷有限公司企管部总监，负责安排事故现场卸货作业，对事发作业过程的组织管理不到位，建议广东天龙印刷有限公司按照公司规定进行处理，并将处理结果报送从

5**《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条** 发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款；（二）发生较大事故，处二十万元以上五十万元以下罚款；（三）发生重大事故，处五十万元以上二百万元以下罚款。

6**《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条** 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款；（二）发生较大事故，处上一年年收入百分之四十的罚款；（三）发生重大事故，处上一年年收入百分之六十的罚款。

化区市场监督管理局。

6.巫某昌，广东天龙印刷有限公司技术部技术员，负责事故现场叉车卸货指挥，未能及时发现并制止李某山违章操作行为，建议广东天龙印刷有限公司按照公司规定进行处理，并将处理结果报送从化区市场监督管理局。

七、预防措施及整改建议

针对本次安全事故暴露出来的问题及施工现场的实际情况，建议进一步完善以下安全防护措施：

（一）广东天龙印刷有限公司应当严格按照国家相关法律、法规规定和标准落实企业安全生产主体责任，对叉车司机定期进行安全教育和技能培训。叉车司机必须全部持证上岗，并保证人员数量充足，建立有效完善的安全工作制度，防范类似事故发生。

（二）广东天龙印刷有限公司应当对纸箱卸货作业进行安全风险分析，划定叉车卸货区域，卸货期间禁止其他人员进入。加强对作业现场的安全管理，强化对外来入场人员的管控，全面检查并消除作业现场的安全隐患问题，加强对作业现场危险源的识别和控制。落实外来人员入场管控制度，要安排专职安全员进行现场指挥作业，及时发现并消除事故隐患。

（三）从化区市场监管局应当加强与属地各产业园管理机构的沟通联系，定期开展特种设备安全宣传及检查。属地产业园管

理机构统一组织新投产、搬迁的企业进行投产前安全生产教育培训，及时告知企业应当落实包括特种设备等各项安全管理责任。市、区两级市场监管部门要督促相关企业落实安全主体责任，加强对新迁入企业的抽查，包括叉车司机必须持证上岗、企业必须定期开展内部自查自纠、及时消除可能存在的事故隐患，定期开展年度检查和专项整治，对于执法检查过程中发现的各类违法行为应当依法予以纠正，情节严重的，依法予以行政处罚。