连山壮族瑶族自治县“8·30”一般物体打击事故调查报告

2023年8月30日19时30分许，在连山壮族瑶族自治县福堂镇新溪村委会唐屋村鸡句（粤桂隧道旁），怀集县大岗镇军安再生资源回收部在吊装废旧物资（回收粤桂钢筋加工厂厂房及场内龙门吊已拆除构件）作业过程中，摆放于平板货车上的一块场内龙门吊构件（以下简称构件）滑落砸伤一名作业人员。伤者送连山壮族瑶族自治县人民医院抢救，随后转连州市人民医院抢救，于2023年8月31日00时05分抢救无效死亡。造成直接经济损失135.15万元。

事故发生后，连山壮族瑶族自治县委、县政府高度重视，组织相关部门立即开展事故救援、善后处置、舆情管控和事故调查等工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《广东省安全生产条例》等的有关规定，县人民政府依法成立了由县交通运输局牵头，县纪委监委机关、县检察院、县公安局、县应急管理局、县经济发展促进局、县人力资源社会保障局、县市场监管局、县总工会、福堂镇人民政府等有关单位组成的连山壮族瑶族自治县“8·30”一般物体打击事故调查组。按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议，并针对事

故暴露出的问题提出了整改措施建议。

经调查认定，连山福堂怀集县大岗镇军安再生资源回收部“8·30”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.二广连贺支线TJ2标施工单位广州公路工程集团有限公司（二广连贺支线TJ2标项目经理部）。

2020年12月14日，广州市公路工程公司（2021年6月更名为广州公路工程集团有限公司）与广东省路桥建设发展有限公司二广分公司（业主单位）签订二广连贺支线TJ2标施工合同协议书。2020年12月项目部组建成立，项目部驻地位于连山壮族瑶族自治县福堂镇，配备了项目经理及专门的安全管理部门和安全管理人员，成立了安全生产领导小组。广州公路工程集团有限公司持有广州市市场监督管理局核发的营业执照，广东省住房和城乡建设厅核发的建筑业企业资质证书（有效期：至2023年12月31日），广东省住房和城乡建设厅核发的安全生产许可证（有效期：2023年5月30日至2026年5月30日）。

2.杨*（自然人）。

2023年8月21日，与二广连贺支线TJ2标项目经理部代表邢某某签订粤桂钢筋加工场拆除协议。

3.怀集县大岗镇军安再生资源回收部。

鉴于怀集县大岗镇军安再生资源回收部注册地为怀集县，我县调查组在调查此回收部经营情况、安全生产情况等过程中联合

怀集县应急管理局、怀集县工业和信息化局、怀集县大岗镇人民政府共同进行调查。怀集县大岗镇军安再生资源回收部持有怀集县市场监督管理局核发的营业执照；组成形式：个人经营；类型：个体工商户；经营者：林*军）。杨*与怀集县大岗镇军安再生资源回收部经营者林*军签订粤桂钢筋加工场拆除协议，约定林*军承担粤桂钢筋加工厂厂房及场内龙门吊拆除搬运任务。

4.文*杰。粤R06281重型非载货专项作业车车主及操作人员，持有汽车式起重机操作证，发证机关：建筑业技能岗位考试服务中心。

5.桂BG2706平板货车，车主为柳州市桂亨汽车运输公司，车辆持有道路运输证；驾驶员覃*初，准驾车型A2E，持有肇庆市交通运输局核发的经营性道路货物运输驾驶员从业资格证。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.怀集县大岗镇军安再生资源回收部。

回收部按照怀集县大岗镇政府、怀集县应急管理局等单位的要求设置场地消防安全设施，不定时开展案例培训。回收部不做加工作业，安全生产台账简单，有制定安全生产承诺制度、安全生产诚信承诺书、安全生产和消防安全整改记录等。外出回收作业时，临时组织相关人员进行安全生产知识的培训。

2.施工单位广州公路工程集团有限公司（二广连贺支线TJ2标项目经理部）。

一是在工程开工前编制了安全生产管理制度，安全生产策划书，安全管理体系、安全生产操作规程及安全生产责任制和应急

预案等相关安全生产制度并已上报总监办审核批复，项目部规章制度完善并运行正常。二是按要求配备了3名交安B证管理人员及3名交安C证专职安全管理人员，并专门成立了安全生产领导小组及领导小组办公室负责项目日常安全管理工作。三是严抓新进场人员的安全教育及安全技术交底工作，经安全教育培训合格及进行安全技术交底后方可进场作业。四是严格按照安全标准化及上级单位要求落实现场安全防护措施及人员安全防护用品发放及正常佩戴。五是每月、不定期开展安全检查，针对检查出现的安全隐患定员定措施定时完成整改。六是每月不定期开展安全会议，对项目部管理人员及各班组的人员进行安全教育培训学习。

钢筋棚拆除作业前编制了专项拆除方案并上报总监办审核批复，拆除作业前对相关机械设备进行了检查，并对拆除作业人员进行了安全教育培训及安全技术交底。钢筋棚在拆除施工时项目部安排施工技术员及安全员全程监管，钢筋棚顺利安全拆除完成。钢筋棚拆除完成后的废品材料由专业废品回收公司处理。

（三）事故发生经过

8月30日14时许，怀集县大岗镇军安再生资源回收部林*军与其临聘人员3人（梁*养、李*强、黄*弟）、粤R06281重型非载货专项作业车（以下称吊车）车主及操作人员文*杰与其临聘的辅助人员杨*祥（死者）、桂BG2706平板货车司机覃*初等共7人，到连山壮族瑶族自治县福堂镇新溪村委会唐屋村鸡句（粤桂隧道旁），使用吊车对场内已拆除的构件进行搬运装车作业。经现场简单互相沟通约定，文*杰负责操作吊车，杨*祥和黄*弟负责用钢


丝绳绑住构件，杨*祥还负责指挥吊车，梁*养和李*强负责在平板货车上协助将构件摆放好并解开钢丝绳。

2023年8月30日19时30分许，杨*祥指挥吊车对第6个部件进行摆放时，多次摆放仍不能达到理想效果，遂自行决定爬上平板货车并站在已摆放于车上的构件上面指挥，期间发现脚下的构件松动，立即从平板货车上跳下地面。松动的构件沿杨*祥跳下的同一方向滑落，砸中杨*祥腰部致其受伤。现场人员见状立即合力将构件抬起，将杨*祥移至安全区域，文*杰随即拨打120急救电话。19时38分，福堂镇中心卫生院接到120急救指挥中心派单，派出粤RFT120救护车前往事故现场对杨*祥进行应急救治并送至连山壮族瑶族自治县人民医院进行治疗，22时35分连山壮族瑶族自治县人民医院将杨*祥转院至连州市人民医院。23时03分连州市人民医院接诊，并于次日00时05分确认伤者杨*祥抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

2023年9月7日，事故调查组人员到现场进行勘查。查明“8·30”事故现场位于连山壮族瑶族自治县福堂镇新溪村委会唐屋村鸡句（粤桂隧道旁）。其南面为山，西面为隧道，北面为山，东面为在建二广高速公路主线旁。现场停放有一辆吊车，车头朝向东面，车牌号码为粤R06281。中心现场右边隧道口两侧摆放有水泥板，水泥板中间为水泥路，西侧有一条排水沟，水沟上见有一块造成事故的构件，颜色为棕红色，构件为梯形，腰长7.27米，

上底 0.4 米，下底 1.56 米，厚度 0.28 米，构件旁地面上见有血迹。

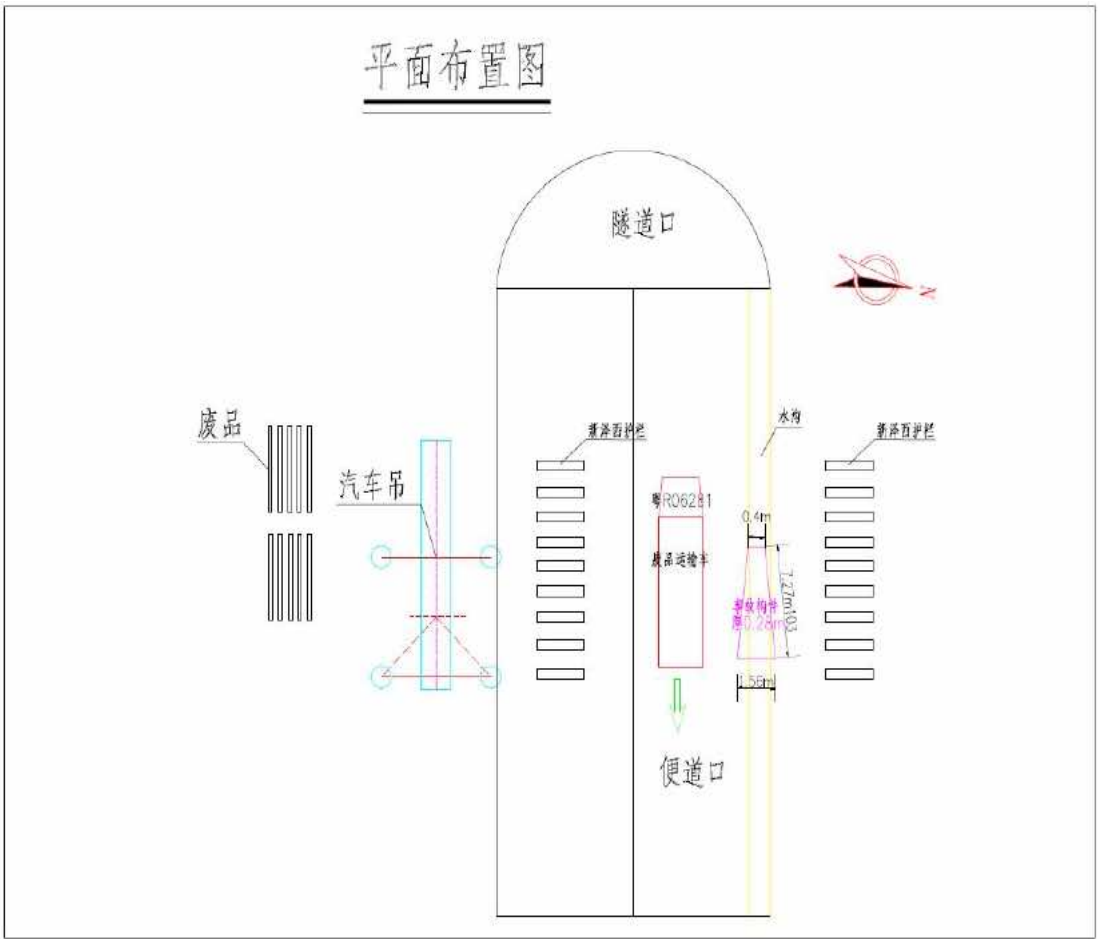

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者情况如下：杨*祥，系文*杰临聘人员。

经核，该起事故造成直接经济损失 135.15 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2023 年 8 月 30 日 19 时 30 分许，杨*祥被车上松动的构件砸中腰部致其受伤。现场人员见状立即合力将构件抬起，将杨*祥移

至安全区域，文*杰随即拨打120急救电话。19时38分，福堂镇中心卫生院接到120急救指挥中心派单，派出粤RFT120救护车前往事故现场对杨*祥进行应急救治并送至连山壮族瑶族自治县人民医院进行治疗，22时35分连山壮族瑶族自治县人民医院将杨*祥转院至连州市人民医院。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。事故发生后，福堂镇中心卫生院、连山壮族瑶族自治县人民医院、连州市人民医院相继开展救治工作。23时03分连州市人民医院接诊，并于次日00时05分确认伤者杨*祥抢救无效死亡。经抢救无效死亡（死亡原因为创伤性休克）。

2.善后情况。8月31日17时许，在福堂镇人民政府组织协调下，二广高速连山至贺州支线（粤境段）TJ2标工程项目部对死者家属进行人道主义补偿，至当日22时与死者家属签订了调解协议书，补偿款于9月2日全额支付，善后工作已妥善处置完毕。目前死者家属情绪稳定，全县社会稳定，无引发信访、不良舆论等问题。

（三）事故信息接报及响应情况

8月30日21时04分，福堂派出所接警，派出所民警立即对事故进行调查，对事故现场人员进行询问，调查事故发生经过、原因等情况。8月31日接报后，连山壮族瑶族自治县应急管理局、连山壮族瑶族自治县交通运输局、福堂镇人民政府三方立即到现场调查了解事故情况，指导事故善后处理工作。随后，连山壮族瑶族自治县应急管理局、连山壮族瑶族自治县交通运输局、福堂镇人民

政府按规定分别上报县政府总值班室和有关市直部门。

（四）事故应急处置评估结论

事故发生后，连山壮族瑶族自治县委、县政府高度重视，批准并迅速成立了以县交通运输局牵头，县纪委监委机关、县检察院、县公安局、县应急管理局、县经济发展促进局、县人力资源社会保障局、县市场监管局、县总工会、福堂镇人民政府等单位组成的连山壮族瑶族自治县“8·30”一般物体打击事故调查组，对事故进行调查处置。

福堂镇中心卫生院、县人民医院、县公安局、县应急管理局、县交通运输局、福堂镇人民政府等部门在接到相关报警和通知后，迅速组织力量开展救援和善后处置工作，对现场实施警戒管制，防范发生次生事故。

经调查评估：本次事故应急反应迅速，救援及时，未造成社会负面影响，相关善后工作处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

现场作业人员杨*祥（死者）安全意识薄弱，未佩戴安全帽等安全防护用品，在吊装作业中未确定平板货车上构件稳固的情况下，擅自爬上货车进行指挥作业，造成事故发生。

（二）其他可能因素排除

经事故现场勘查、询问有关人员，已排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

林*军作为怀集县大岗镇军安再生资源回收部经营者，落实安全生产主体责任不到位，疏于对现场作业人员的安全教育培训，缺少应急救援知识宣传、培训和演练，致使从业人员的安全意识淡薄，现场未组织安全有效的作业流程，对现场安全管理不力，未对已装载的货物组织实施固定措施。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.林*军，怀集县大岗镇军安再生资源回收部经营者和吊装作业组织者。未组织安全有效的作业流程，对现场安全管理不力。

2.二广连贺支线TJ2标项目经理部，项目经理部安全管理体系基本健全，基本落实了企业安全主体责任。

（二）有关监管部门

福堂镇人民政府、县交通运输局等部门已履行安全生产属地和部门监管责任，未发现与本次事故发生有关联的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员。

杨*祥，安全意识薄弱，未佩戴安全帽等安全防护用品，在吊装作业中未确定平板货车上构件稳固的情况下，擅自爬上货车进行指挥作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[①]，应对本次事故负有主要责任。鉴于其在事故发生后经抢救无效死亡，不再追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。

①《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

林*军，怀集县大岗镇军安再生资源回收部经营者和吊装作业组织者，未组织安全有效的作业流程，对现场安全管理不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款[②]、第二十八条第一款[③]的规定，应对本次事故负有管理责任。

鉴于该回收部为个体工商户，根据《中华人民共和国民法典》第五十四条“自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号”之规定，认为“怀集县大岗镇军安再生资源回收部”实际为林*军作为自然人依法登记为个体工商户使用的字号，没有独立人格和独立财产，若同时对林*军和怀集县大岗镇军安再生资源回收部作出罚款的行政处罚将加重了经营者的责任，不符合《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条“对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚”的规定。故建议根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[④]“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”的规定，由连山壮族瑶族自治县应急管理局对怀集县大岗镇军安再生资源回收部经营者林*军处以罚款。

六、事故整改和防范措施

“8·30”事故导致1人死亡，给人民群众生命财产安全带来

②《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

④《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

较大损失，教训十分深刻，下一步将采取以下措施，避免类似事故再次发生:

（一）深刻吸取事故教训，切实增强忧患意识

各镇人民政府和县级有关单位要深刻吸取事故教训，切实增强红线意识，树牢底线思维。正确处理发展与安全之间的关系，增强安全生产的紧迫感和责任感，认真落实党委政府和部门安全生产职责。要有针对性，深入持久抓好临聘人员安全意识教育、安全知识教育、安全技能教育、事故案例教育培训，保证从业人员对安全意识安全知识入脑入心，了解作业环境存在的风险和隐患，增强作业人员的自我保护意识，掌握事故应急处理措施，将各项安全措施落实到作业的每个岗位、每个环节，每个人员，提升安全保障和事故预防能力。

（二）强化安全风险管理，扎实做好重点领域事故防控

各镇人民政府和县级有关单位要加强监督检查，项目施工单位要针对项目施工特点，加强对吊装现场的巡查巡视和旁站监管力量，不放过任何一个重点部位、关键环节，深化整治吊装现场普遍违章现象和管理中存在的突出问题，落实防坍塌、防滑坡、防坠落等针对性措施，着力解决不按规程操作、违反劳动纪律的现象，做到每个部位、每个环节问题隐患、情况明，把安全生产责任制、安全管理制度和安全措施落到实处，坚决防止失管失控引发事故。

（三）强化责任落实，推动安全生产责任全覆盖

各镇人民政府和县级有关单位要健全和完善安全生产规章制

度，落实安全生产责任制，加快构建风险管控和隐患排查治理双重预防机制，强化企业安全风险排查管控，推动企业安全生产责任全员覆盖，督促企业落实安全生产主体责任，要求企业对外包外租等生产经营活动开展安全隐患排查整治。