肇庆高要肇庆市高要区**纺织有限公司“9·12”一般触电事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制日期：2024 年 1 月 5 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位概况.....2
（二）事故发生经过.....3
（三）事故现场情况.....3
1.事故地点情况。.....3
2. 事故单位作业情况。.....5
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二） 事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）现场勘验和技术鉴定.....8
1.现场供电勘验情况.....8
2.事故原因机理分析.....9
（三）有关责任单位存在的主要问题.....11
1.陈*.....11
2.肇庆市高要区**纺织有限公司.....12
3.地方政府.....12
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人）.....12
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共2家）.....13
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共3人）.....13
（四）对事故其他责任人员的处理建议（共2人）.....15

（五）其他处理建议.....16
五、事故教训.....16
（一）生产经营单位安全生产制度责任未落实.....16
（二）生产经营单位安全管理不到位.....16
肇庆市高要区**纺织有限公司对外包施工单位乙方陈*的安全生产工作协调、管理存在缺失，安全检查工作不全面、不细致，未能全面辨识和排查作业可能存在的安全问题并及时消除事故隐患，对外包施工单位作业人员安全操作规程的遵守监督检查不到位。.....16
（三）从业人员安全风险意识淡薄.....16
六、事故防范和整改措施建议.....16
（一）肇庆市高要区**纺织有限公司要严格落实安全生产主体责任。.....17
（二）属地政府要加强行业监管，落实属地监管职责。.....17
（三）供电部门要加强用电安全警示、教育、培训。.....18
（四）各镇（街道）、各工业园区要深刻吸取事故教训，举一反三，加大监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任。.....18

肇庆高要肇庆市高要区**纺织有限公司“9·12”一般触电事故调查报告

2023年9月12日17时25分许，高要区莲塘镇肇庆市高要区**纺织有限公司定型车间发生一起触电事故，事故造成1人死亡，直接经济损失129万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，2023年9月14日，区人民政府成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、区供电局和莲塘镇人民政府派员组成的肇庆市高要区“9·12”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，同时邀请了区纪监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市高要区**纺织有限公司“9·12”一般触电事故是一起因照明电线在接入开关时将相线（火线）进线接到出线处，致使断开开关时出线至光管和电灯线

路依然带电，作业人员使用风焊切割定型机烟道管期间未对照明电线及PVC塑料套线管进行保护，风焊切割产生的高温金属火花把PVC塑料套线管及套管内的电缆熔断，铜线裸露跌落搭到金属设备上，作业人员身体触碰到带电金属体形成回路，导致触电死亡的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1、肇庆市高要区**纺织有限公司。统一社会信用代码:91441283MA4UHP****，法定代表人周*琼，登记状态：在营（开业）企业，成立日期：2015年9月29日，注册资本：160万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，住所：肇庆市高要区莲塘镇蚌岗工业园（捷诚纺织印染公司工业用地首层西侧），经营范围：加工、销售：纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、**陈***。广西昭平县马江镇和平街人。系本次定型机导热油烟管拆除及处理施工承包方、施工方，系本次事故工程项目乙方。主要承接肇庆市高要区**纺织有限公司定型机导热油烟管拆除及处理工程，未取得工商营业执照。

3、烟管拆除施工基本情况

2023年9月10日，陈*与肇庆市高要区**纺织有限公司签订《互明导热油烟管拆除及处理协议》协议项目内容为导

热油管、烟道管道拆除；施工时间：2023年9月11日至2023年9月15日；费用支付以及承担：甲、乙双方签订本协议时，乙方支付甲方废旧零配件预付款5000元，此款项在最后一车结算时执行多退少补的原则。每车废旧零配件按照拆卸下来的管道阀门槽钢等金属具体的过磅重量进行结算，约定统一单价为1800元/吨。每拉一车废旧零配件时，过完磅后立即结算当车费用才能拉走。签订协议时，乙方须向甲方支付施工安全保证金5000元，施工保证金汇入甲方指定彭要安帐户。双方未签订安全生产管理协议。

（二）事故发生经过

根据现场监控录像以及现场相关人员谈话笔录反映：

9月12日8时30分许，陈*组织临时施工人员5人进入肇庆市高要区**纺织有限公司开展导热油管、烟道管道拆除作业。

15时16分，梁*华开始对事发位置烟道管道进行风焊切割拆除。

16时01分，梁*华爬上烟道管道对另一侧进行风焊切割，其间，多次对管道不同位置进行风焊切割。

17时25分，梁*华在切开连接3号定型机的烟道管道后，转身往后走时跌倒在导热油管上。

（三）事故现场情况

1.事故地点情况。事故发生地点位于肇庆市高要区**纺织有限公司，位于肇庆市高要区莲塘镇蚌岗工业园（**纺织

印染公司工业用地首层西侧），车间长 77.8 米，宽 29.5 米，东西向。车间为肇庆市高要区**纺织有限公司与肇庆市***纺织有限公司共用车间，设置有 4 条定型线，其中 1、2 号定型机为肇庆市***纺织有限公司生产机械，3、4 号定型机为肇庆市高要区**纺织有限公司生产机械，事故发生于车间西南方位 3 号定型线上，定型机长 49 米、宽 4.5 米。

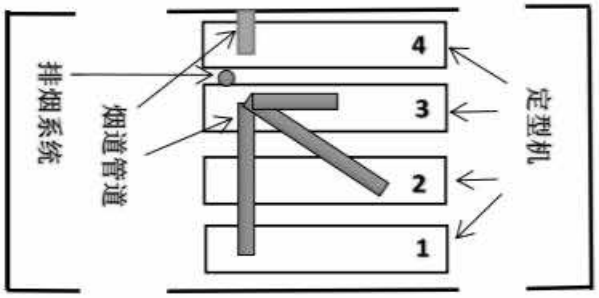




图 1 肇庆市高要区**纺织有限公司定型车间布局图



图 2 事故位置图

经现场人员指认及事故调查组实地勘验，正在切割的烟道管道位于 3 号定型机西南机顶上，为钢管状结构，离地高度约 3 米。烟道管道侧下方有一条由 pvc 塑料套线管套住的照明电缆，pvc 塑料套线管及电缆有严重烧焦痕迹已熔断，铜线裸露。

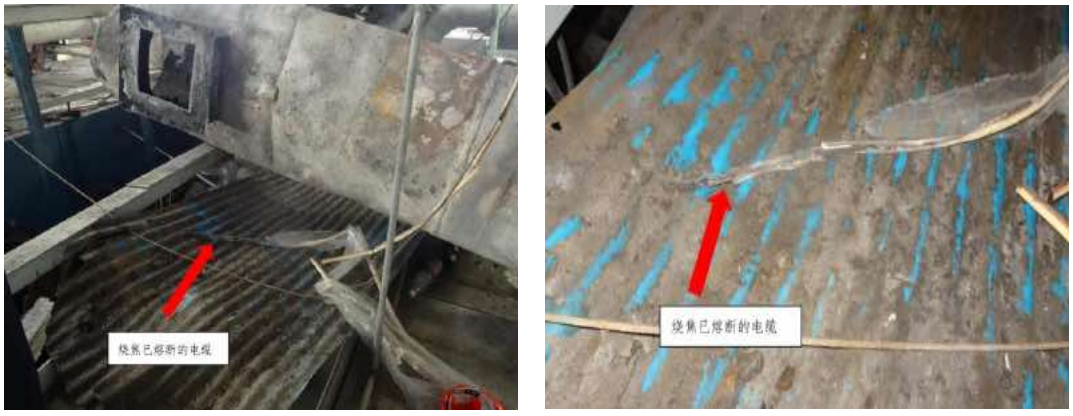


图 3 烧焦已熔断的电缆

2.事故单位作业情况。

事故发生时，梁*华在切开连接 3 号定型机的烟道管道后，转身往后走。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据肇庆市高要区人民医院南岸分院的居民死亡医学证明（推断）书反映，梁*华直接死亡原因：心跳呼吸骤停、电击伤。事故造成直接经济损失129万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

18时29分，冼*全拨打110电话报警。随后莲塘派出所干警到场进行处置。

区应急局接市应急局转来110报警电话，并将相关情况转告莲塘镇人民政府及上报区政府，协调莲塘镇政府开展应急处置并派人赶赴现场事故现场核实，并协助企业展开救援，开展现场警戒、现场拍照取证、了解事故经过及死者信息等基本情况，做好社会动态信息收集及舆情掌控工作，并要求企业做好事故现场围蔽保护，指导事故企业做好事故的善后处理工作，并向区人民政府和市应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

在旁观察的陈*看到梁*华触电后，马上呼叫断电并跑过去把梁*华身旁电线扯开，附近作业的朱海盛、朱建华等人听到呼喊声后马上跑过来并对梁*华进行心外按压及人工呼吸。随后众人把梁*华抬到地面继续对梁*华进行心外按压及人工呼吸。17时28分，冼*全拨打120求救。肇庆市高要区**纺织有限公司厂长谢*常、人事主管谢*卿等人也赶到事故

现场参与救援。

（三）医疗救治和善后情况

120 到场后马上把梁*华送往医院救治，18 时 01 分送到高要区人民医院南岸分院进行抢救。梁*华经抢救无效于 23 时 56 分被宣布临床死亡。

2023 年 9 月 21 日，肇庆市高要区**纺织有限公司、陈*、彭*安三方与梁*华家属在肇庆市高要区莲塘镇人民调解委员会调解下就梁*华工亡签定《人民调解协议书》。目前，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，现场人员在发现梁*华触电后，马上进行断电并给予抢救措施，及时组织人员进行应急处置，整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

事故发生后，肇庆市、高要区两级党委、政府高度重视，相关职能部门及莲塘镇政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证、查看监控视频和综合分析认定，本起事故的直接原因为：

1.电线在接入开关[1]时将相线进线错误接到出线处[2]，

[1]《低压配电设计规范》GB 50054 - 2011　2.0.32 开关电器 用于接通或分断电路中电流的电器。2.0.33 开关在电路正常的工作条件或过载工作条件下能接通、承载和分断电流，也能在短路等规定的非正常条件下承载电流一定时间的一种机械开关电器。

开关没有接入零线，断开开关没有形成回路，光管和电灯不亮，出线至光管和电灯线路依然带电。

2.梁*华在使用风焊切割定型机烟道管期间未对PVC塑料管进行保护[3]，风焊切割产生的高温金属火花直接把PVC塑料管及套线管内电缆熔断，铜线裸露跌落搭到金属设备上，身体触碰到带电金属体形成回路，造成触电。其身处金属构件位置，无法挣脱带电体，触电时间增加、通过人体的电流上升，在触电电流大于室颤电流时导致死亡。

（二）现场勘验和技术鉴定

1.现场供电勘验情况

肇庆市高要区**纺织有限公司供电型式采用TN-C-S系统，由高压进线通过变压器降压后作为一级配电后再由低压配电柜以架空绝缘铝绞线路放射式分别向生产间、机修维修间、仓库、办公等用电设施，在生产间装设有配电箱作为二级配电，然后通过绝缘1.5平方铜芯线穿PVC管接在事故现场附近的水泥柱上所装设的控制光管、灯泡的照明开关。事发时，控制光管、灯泡的照明开关处于断开（打落）状态。

---

[2] 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015 20.1.4 照明开关安装应符合下列规定：1 同一建(构)筑物的开关宜采用同一系列的产品，单控开关的通断位置应一致，且应操作灵活、接触可靠；2 相线应经开关控制；…。

[3]《焊接与切割安全》GB9448-1999 3.2.3 操作者：操作者必须具备对特种作业人员所要求的基本条件，并懂得将要实施操作时可能产生的危害以及适用于控制危害条件的程序。操作者必须安全地使用设备，使之不会对生命及财产构成危害。操作者只有在规定的安全条件得到满足；并得到现场管理及监督者准许的前提下，才可实施焊接或切割操作。在获得准许的条件没有变化时，操作者可以连续地实施焊接或切割。4.1.3 防护屏板：为了防止作业人员或邻近区域的其他人员受到焊接及切割电弧的辐射及飞溅伤害，应用不可燃或耐火屏板或屏罩加以隔离保护。 4.1.4 焊接隔间：在准许操作的地方、焊接场所，必要时可用不可燃屏板或屏罩隔开形成焊接隔间。

事故现场环境较乱，有正在风焊切割残旧金属管道设备，杂物金属构件较多且处于高空作业活动空间。



图 4 照明开关断开状态

2.事故原因机理分析

触电事故是电流形态能量造成的事故。其危险程度和下列因素有关：通过人体的电压、通过人体的电流、电流作用时间的长短等。

现结合本事故的实际，分析如下:

（1）触电电压。事故现场经测量为输出电压为 220 V。

（2）触电电流。当人员触电时，人体电阻 2500 Ω左右，金属导体电阻为 0 Ω，则通过人体电流：I=U/R=220V/2500 Ω ≈ 88 mA。

（3）本次触电事故中梁*华身体紧靠金属导体，风焊割切残旧金属管道设备，事故电线因高温熔断裸露铜线。经过现场排查，该线路属于 220V 电压来电，在接入开关的时候

电工将相线进线错误接到出线处，由于开关没有接入零线，所以断开（打落）开关时没有形成回路，光管和电灯不会亮，但出线至光管和电灯线路是依然带电，上述错误接线方式令现场作业人员没有意识到开关在断开（打落）状态下，开关后端的电线仍然带电，在这种情况下带电熔断的线路接触到金属体导致金属体带电，这是本次事故的主要原因。

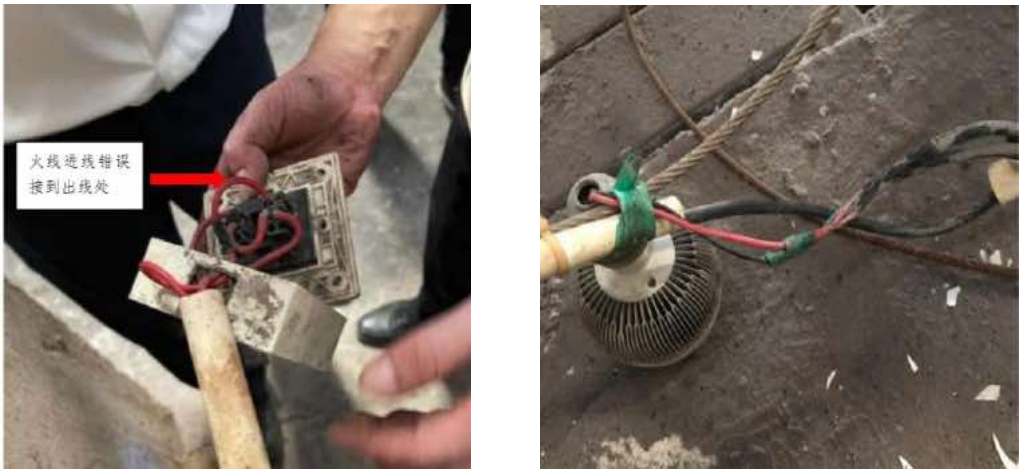


图 5 火线进线接到出线处

（4）触电时间。数十至数百毫安的小电流通过人体短时间使人致命的最危险的原因是引起心室纤维性颤动。室颤电流与电流持续时间有很大关系，当电流持续时间超过心脏跳动周期（正常人 0.8 秒）时，人的室颤电流约为 50 mA；当电流持续时间短于心脏跳动周期时，室颤电流约为 500 mA。当电流持续时间在 0.1 秒以下时，只有电击发生在心脏易损期，500 mA 以上乃至数安的电流才可能引起心室纤维性颤动；如果电流持续时间超过心脏跳动周期，可能导致心脏跳动周期脏停止跳动发生心室纤维性颤动时，心脏每分钟颤动

1000 次以上，但幅值很小，而且没有规则，血液实际上中止循环，如抢救不及时，数秒钟至数分钟将由诊断性死亡转为生物性死亡，即触电持续时间越长，危险性越大。事发时，身处金属作业的死者长时间不能摆脱带电体，其他现场人员未能及时切断电源开关，较长时间不能摆脱带电体，因而其触电电流增大，超过室颤电流，最终导致梁*华抢救无效死亡。

（三）有关责任单位存在的主要问题

1.陈*，事发工程项目施工方，**未落实生产经营单位主体责任。**经调查，陈*承接肇庆市高要区**纺织有限公司的导热油烟管拆除及处理作业时未制定相应安全操作规程，未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程作业[4]；未开展作业环节隐患排查治理工作，未能及时发现并消除存在有触电风险的隐患，未对梁*华进行焊接切割资格检查[5]，造成梁*华未取得相应资格作业而未被发现；未对包括梁*华在内的从业人员开展安全生产教育和培训，导致从业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未能掌握岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施[6]。

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2.肇庆市高要区纺织有限公司，未落实安全生产主体责任。**未建立健全并落实全员安全生产责任制和制定本单位的安全生产规章制度、操作规程、安全生产隐患排查制度及生产安全事故应急预案等[7]；未将外来施工单位人员纳入本单位从业人员统一管理，未对外来施工单位人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训[8]；未向外来施工单位作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施[9]；未建立事故隐患排查治理制度，对企业用电安全隐患排查不彻底，未发现火线进线错误接到出线处[10]。

3.地方政府。莲塘镇人民政府对本辖区的安全生产形势分析不及时，采取措施不够迅速果断，督促监管部门依法履行安全监管工作、压实企业主体责任工作存在不足。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人）

梁*华，男，群众，外包施工单位工人。安全意识淡薄，

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》 第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

对受切割产生飞溅火花影响的电缆未采取防护措施进行切割作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共2家）

陈*，事发工程项目施工方。未落实安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项、第二十八条第一款对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[11]的规定进行行政处罚。

肇庆市高要区纺织有限公司**未落实安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》 第四条第一款、第二十八条第二款、第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[12]的规定进行行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共3人）

1.周*琼，肇庆市高要区纺织有限公司法定代表人、主要负责人。**未切实履行安全生产管理职责，作为公司主要负责人未按相关法律法规要求建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[13]第（一）项、第（二）项、第（五）项、第（六）项的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[14]的规定进行行政处罚。

2.谢*常，肇庆市高要区纺织有限公司厂长。**未切实履行安全生产管理职责，检查公司安全生产工作不力，未组织拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未及时排查生产安全事故隐患，未能制止外来特种作业人员无证操作行为；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项、第（五）项、第（六）项的规定，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]的规定进行行政处罚。

3. 刘*松，肇庆市高要区纺织有限公司安全员，**作为公司安全生产管理人员，检查公司安全生产工作不力，未及时排查生产安全事故隐患，未能制止外来特种作业人员无证

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；…。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一项）：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；…。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

操作行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项；第四十六条第一款的规定，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[16]的规定进行行政处罚。

（四）对事故其他责任人员的处理建议（共3人）

1.谢*卿，肇庆市高要区纺织有限公司人事经理，负责安全生产资料台账。**未组织外来施工人员进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；未组织开展应急救援演练；建议肇庆市高要区**纺织有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[17]等有关法律法规的规定给予批评教育、处分。

谢*，肇庆市高要区纺织有限公司文员。**未组织外来施工人员进行安全生产教育和培训、应急演练，未如实记录安全生产教育和培训、应急演练情况；建议肇庆市高要区**纺织有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[18]等有关法律法规的规定给予批评教育、处分。

欧*发，肇庆市高要区纺织有限公司机修部修理工。**未发现电线在接入开关时相线进线错误接到出线处，对用电安全隐患排查不彻底，未及时消除用电安全隐患，建议肇庆

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

市高要区**纺织有限公司予以处理。

（五）其他处理建议

建议责成莲塘镇人民政府向区人民政府作出深刻检查，吸取事故教训，加强辖区企业巡查监管力度、及时督促生产经营单位落实安全生产主体责任、落实隐患整改工作。

五、事故教训

（一）生产经营单位安全生产制度责任未落实

事故施工工程发包方甲方肇庆市高要区**纺织有限公司和乙方陈*未约定并履行各自的安全生产管理职责，对施工现场安全情况、施工人员安全操作技能的掌握情况把关不严、监督检查不到位。

（二）生产经营单位安全管理不到位

肇庆市高要区**纺织有限公司对外包施工单位乙方陈*的安全生产工作协调、管理存在缺失，安全检查工作不全面、不细致，未能全面辨识和排查作业可能存在的安全问题并及时消除事故隐患，对外包施工单位作业人员安全操作规程的遵守监督检查不到位。

（三）从业人员安全风险意识淡薄

从业人员未严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，缺乏特种作业、安全用电、触电急救知识，对受切割产生飞溅火花影响的电缆未采取任何防范措施，自身安全防护意识薄弱。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全

管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议:

（一）相关单位要严格落实安全生产主体责任。

肇庆市高要区**纺织有限公司在对外包施工拆除及处理等工程时要落实各方安全生产主体责任，要严格遵守安全生产、操作规程等有关法律法规和标准、规范规定，不能仅凭经验从事生产经营活动，加强作业人员教育和培训，提升作业人员岗位安全操作技能，严格审查特种作业人员操作资质，规范作业人员的安全生产行为。要加强施工周边安全生产隐患进行排查，及时消除各类生产安全事故隐患。

（二）属地政府要加强行业监管，落实属地监管职责。

莲塘镇人民政府要深刻吸取事故教训，举一反三，聘请专家对辖区内企业进行安全审计，严格落实属地监管责任。一是要通过建立完善监管台账和安全生产检查基础档案，摸排底数、分类梳理，实时更新掌握外来施工单位的安全生产情况，特别是全面摸清纺织企业承租车间的现有用途、生产行业特点、安全条件和证照办理等情况。二是要加强专项督查与日常巡查，加大对租赁企业及承租车间的安全监管力度，重点检查租赁企业及租赁车间安全生产条件是否具备、双方是否签订安全生产管理协议、租赁企业是否开展统一协调、管理等，并在日常检查中督促企业强化安全生产意识、严格落实安全生产主体责任、加大隐患排查整改力度，确保

租赁企业及承租车间安全生产稳定有序，杜绝“一包了之，只租不管”现象出现。三是要加强对租赁企业及承租车间的安全生产宣传教育和指导，通过普及安全生产法律法规、日常隐患排查方法、事故防范措施等安全知识，进一步提高租赁企业及承租车间安全意识，推动落实安全生产主体责任，确保生产活动安全有序进行。

（三）供电部门要加强用电安全警示、教育、培训。

区供电部门要加强全区的用电安全警示、教育、培训，特别是对“来电在接入开关的时候，电工将相线进线错误接到出线处，由于开关没有接入零线，所以断开（打落）开关时没有形成回路，光管和电灯不会亮，但出线至光管和电灯线路是依然带电”这样的错误接线方式导致的严重后果向社会作广泛的警示宣传，并指导用户开展排查整改，坚决防范遏制由于“接错线”等原因导致的各类触电事故发生。

（四）各镇（街道）、各工业园区要深刻吸取事故教训，举一反三，加大监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任。

一是迅速组织对外包外租等生产经营活动开展排查整治，特别是对“接错线”的情况进行彻底排查整改，及时排查治理各类安全隐患，严格落实隐患整改复查工作，坚决杜绝类似事故发生。二是以“9·12”一般触电事故作为典型案例，做好事故警示教育工作，广泛宣传安全用电的重要性。三是督促企业要进一步完善和落实安全生产教育和培训工

作，强化从业人员安全生产教育和培训，督促企业要按章操作，全面提升从业人员安全生产意识和技能。四是切实履行监管职责，强化工作措施落实，严控各类安全事故，确保辖区安全稳定。