斗门白藤广东益辰装饰工程有限公司“6·23”一般触电事故调查报告

斗门区人民政府事故调查组

2025年10月11日

Watermark Text

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）相关单位基本情况.....2
（二）项目情况.....2
（三）相关人员情况.....3
（四）事故发生经过.....3
（五）事故现场情况.....5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）善后处理情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....8
四、监管单位履职情况.....8
五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....8
（一）免予责任追究人员.....8
（二）对有关单位的处理建议.....8
（三）对有关责任人员的处理建议（1 人）.....9
（四）其他处理建议（1 人）.....10
六、主要教训.....10
七、事故防范和整改措施.....10

斗门白藤广东益辰装饰工程有限公司“6·23”一般触电事故调查报告

2025年6月23日14时15分许，斗门区白藤街道某小区负一层消防水泵房内一人触电受伤，经送医院抢救无效死亡。

为查明事故发生的经过、原因，认定事故的性质和责任，总结事故教训，提出防范和整改措施，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第十九条、第二十条的规定，斗门区人民政府依法成立了斗门白藤广东益辰装饰工程有限公司“6·23”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区委常委、副区长杨富邦任组长，区安委会副主任、区应急管理局局长夏志华任副组长，白藤街道办、区司法局、区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局、区应急管理局、区总工会、斗门公安分局等单位派员组成，并邀请斗门区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、查阅资料、询问有关人员等方式，通过综合分析查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了对责任者的处理建议以及事故防范和整改措施。

经事故调查组调查研究，认定斗门白藤广东益辰装饰工程有限公司“6·23”一般触电事故是一起因员工冒险作业，

企业隐患排查治理工作不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1.广东益辰装饰工程有限公司[1]（以下简称“益辰公司”）

统一社会信用代码：91440402MA55L10240

住所：珠海市香洲区前山路293号302-4号房

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：叶某

成立日期：2020年11月23日

2.某物业管理（北京）有限公司珠海分公司[2]（以下简称“某物业”）

统一社会信用代码：91440400323319526X

住所：珠海市香洲区情侣北路

企业类型：分公司

负责人：赵某

成立日期：2015年4月30日

（二）项目情况

项目名称：珠海某小区项目C地块二标段第三方零星工

---

[1]经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；交通设施维修；金属门窗工程施工；对外承包工程；工程管理服务；物业管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；电力设施器材销售；建筑用金属配件销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），2025年3月1日该公司任命主要负责人为陈梦。

[2] 经营范围：一般项目：物业管理；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；房地产经纪等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

Watermark Text

程施工合同

甲方：珠海XX房地产开发有限公司

乙方：广东益辰装饰工程有限公司

2024年7月，XX地产（甲方）与益辰公司（乙方）签订珠海某小区项目C地块二标段第三方零星工程施工合同，合同约定由乙方承担珠海某小区项目C地块二标段的零星工程施工。

（三）相关人员情况

1.陈梦，男，身份证号码：41152219XXXXXXXX10，益辰公司主要负责人。

2.胡志超，男，身份证号码：41152219XXXXXXXX14，益辰公司生产经理。

3.黄含运，男，身份证号码：43048119XXXXXXXX30，某物业项目经理。

4.陈建，男，身份证号码：32032119XXXXXXXX72，地产机电经理。

5.吴师，男，身份证号码：41152219XXXXXXXX55，益辰公司水电班组工人。

6.郭秋良[3]，男，身份证号码：43230219XXXXXXXX16，益辰公司水电班组工人，在事故中触电，经抢救无效死亡。

（四）事故发生经过

2024年11月23日，某小区C区住宅竣工，2025年1

[3] 郭秋良于2025年6月10日入职益辰公司，双方同日签订劳动合同，郭秋良工作岗位为水电班组，工作地点为珠海市斗门区，工作内容为消防排污管道安装及清理2024年6月4日至6月10日，益辰公司对郭秋良开展新工人入场三级安全教育。

月 10 日，建设单位 XX 地产将某小区花园 C 区住宅移交某物业进行管理（新建物业移交确认表编号：JL-CX-QQ-0074）。2025 年 5 月底，某物业在巡查时发现位于小区 C 区 25 栋地下车库的消防水泵房存在消防管道漏水和光线不足的问题，由于仍处于 2 年质保期内，物业经理黄含运将上述问题口头反馈给某地产机电经理陈建。陈建在现场确认后，将检修任务交给益辰公司的主要负责人陈梦和生产经理胡志超。

2025 年 6 月 23 日，益辰公司主要负责人陈梦安排郭秋良和吴师前往消防水泵房开展消防管道法兰加装跨接接地线，同时排查消防水泵房的漏水情况。13 时 21 分，郭秋良与吴师驾驶电动三轮车来到消防水泵房，两人进入消防水泵房开始作业。14 时左右，吴师独自驾驶电动三轮车离开消防水泵房去拿工具，14 时 10 分，吴师驾驶电动三轮车返回消防水泵房，在到达水泵房门口时听到一声巨响，吴师随后停车前往水泵房查看，发现郭秋良趴在地面处于无意识状态。吴师立即拨打 110 报警电话和 120 急救电话，同时电话向陈梦报告事故，陈梦接到电话后向胡志超电话通报，胡志超接报后立即赶往事故现场。14 时 28 分，物业经理黄含运在微信工作群中看到保安说有工人坠落受伤，黄含运立即从 1 期物业办公室赶往事发现场，同时通过电话向地产机电经理陈建通报事故情况，陈建接到电话后立即赶往事故现场。

120 医护人员赶到现场后将郭秋良送往医院进行抢救。6 月 23 日 17 时 09 分，郭秋良经医院抢救无效死亡。法医尸检报告显示，郭秋良双手拇指和食指（虎口两侧）可见电流

斑，推断死因符合电击死。

（五）事故现场情况

事故发生地点位于白藤街道某小区C区25栋地下车库消防水泵房，现场可见一高约2米的折叠梯，地面放有工具包、水桶和三捆电线（图1），折叠梯上方的电缆桥架下表面可见未安装完成的灯管支架，灯管支架的支架盖尚未安装，灯管支架内可见裸露电线（图2）。



图1

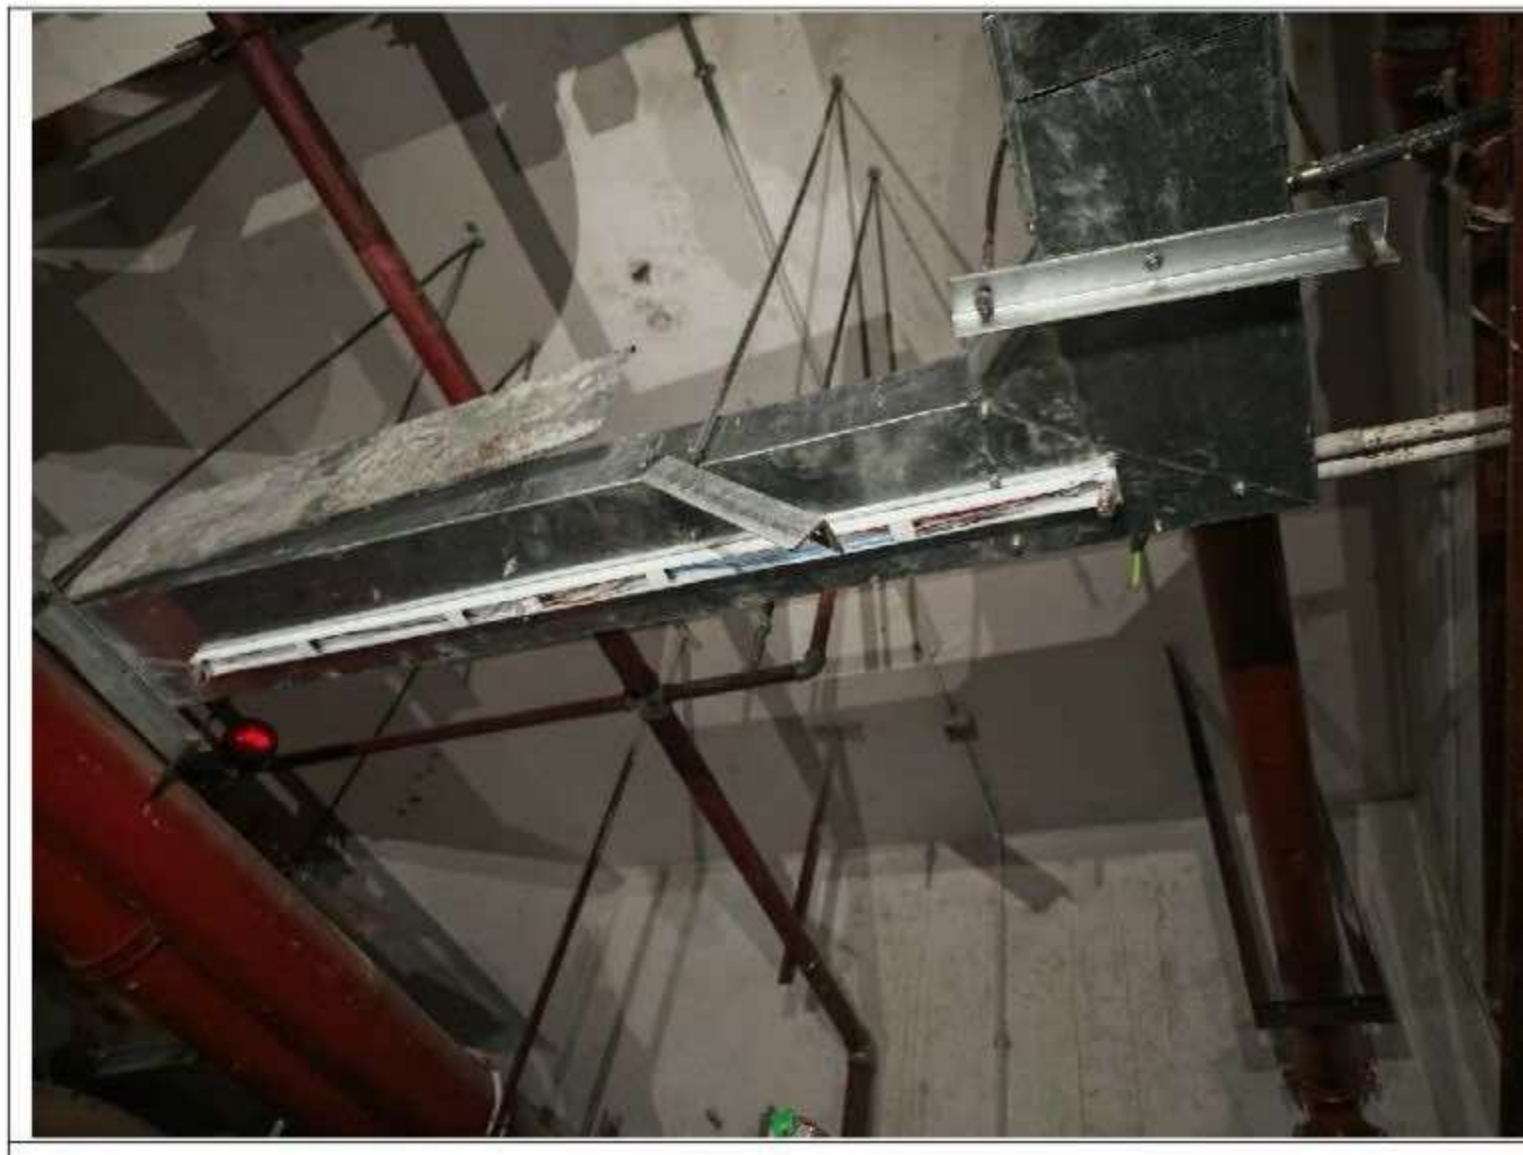


图 2

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成郭秋良（性别：男；身份证号：43230219XXXXXXXX16）1 人死亡，无其他人员受伤。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，该起事故造成的直接经济损失约为 140 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 6 月 23 日 15 时 25 分，斗门区应急管理局指挥中心接区卫健局报：“遵医五院收到 1 名红旗 120 送来疑似在某工地受电击伤高处坠落的患者，心跳呼吸停止”。接报后，区应急管理局、白藤街道办的相关负责人第一时间前往

现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

1. 区应急管理局

区应急管理局指挥中心接报后，负责人员立即赶到现场处置，通过现场问询了解事故发生情况，要求相关单位对事故现场进行警戒，保护好现场。

2. 白藤街道办

白藤街道值班室接报后立即安排负责人员赶到事故现场，核实事故情况，同时要求涉事人员接受调查并做好善后工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，益辰公司与死者家属取得联系，积极协商处理善后事宜，益辰公司于2025年6月28日与死者家属达成一致，益辰公司向死者家属支付死亡赔偿金、丧葬费、抚恤金总计140万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各相关单位均能在规定的时间内及时上报事故情况，积极参与救援行动，第一时间赶赴现场处置。经综合评定，本次事故应急救援处置有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置程序及要求，措施得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

郭秋良安全意识淡薄，爬上梯子进行检修作业时不慎触碰带电线路，触电后从梯子坠落地面，经送医院抢救无效后

死亡，死亡原因为电击死。

（二）间接原因

益辰公司未认真落实安全生产主体责任，作业现场安全管理不到位，作业现场安全隐患排查治理不力，未及时发现并消除员工在消防水泵房检维修作业时与裸露的带电线路安全间距不足的事故隐患；作业现场安全监督检查不力，未能及时发现并制止作业人员冒险作业。

四、监管单位履职情况

2025 年，事发地点的属地管理单位白藤街道对辖区内施工场地、各类企业持续开展安全生产检查工作，通过日常巡查、专项检查以及群众投诉相结合的方式，及时发现并督促整改各类安全隐患，发现的问题均已整改。事故调查组认为，白藤街道已经履行了安全生产监管职责。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，调查组对事故相关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）免予责任追究人员

郭秋良，男，益辰公司水电班组工人，事发时爬上梯子进行检修作业时不慎触碰带电线路，触电后经抢救无效死亡，安全意识薄弱，自我保护意识差，对事故发生负有责任，**鉴于其本人在事故中死亡，建议免予追究其责任。**

（二）对有关单位的处理建议

益辰公司落实安全生产主体责任不到位，作业现场安全管理不到位，作业现场安全隐患排查治理不力，未及时发现并消除员工在消防水泵房检维修作业时与裸露的带电线路安全间距不足的事故隐患；作业现场安全监督检查不力，未能及时发现并制止作业人员冒险作业。益辰公司的以上行为**违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[4]、第四十一条第二款[5]的规定，对事故的发生负有责任，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。**

（三）对有关责任人员的处理建议（1 人）

陈梦，男，益辰公司总经理、主要负责人，对本单位的安全生产工作全面负责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对作业现场的安全检查不力，未能及时发现并制止作业人员冒险作业，未及时发现并消除员工在消防水泵房检维修作业时与裸露的带电线路安全间距不足的事故隐患。**以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[6]的规定，对事故的发生负有责任，建议由斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安**

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；…

全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（四）其他处理建议（1人）

胡志超，男，益辰公司生产经理，对作业现场的安全检查不力，未能及时发现并制止作业人员冒险作业，未及时发现并消除员工在消防水泵房检维修作业时与裸露的带电线路安全间距不足的事故隐患，建议由益辰公司依据公司内部管理规定作出严肃处理，处理结果于事故调查报告批复后一个月内向区安委办备案。

六、主要教训

一是生产经营单位未严格落实安全生产主体责任，对作业现场存在的安全隐患排查不到位，未能及时发现并消除高处坠落的事故隐患。二是作业人员安全意识差，未意识到作业面存在裸露电线的风险隐患。

七、事故防范和整改措施

为进一步吸取事故教训，总结经验，各有关单位要从以下几方面做好事故防范和整改措施：

（一）益辰公司要认真汲取本起事故的教训，一是要建立健全公司安全生产各项规章制度和岗位安全操作规程，把安全生产责任落实到岗位、落实到个人，确保安全生产；二是要进一步加强对从业人员管理，认真做好安全生产教育培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识和安全技能；三是要进一步加强对危险作业现场的安全管理，认真监督、教育作业人员按照规定佩戴、使用劳动防护用品，做好现场

安全防范措施，严格按照法律法规和规范要求进行施工作业；四是要认真开展安全生产事故隐患排查治理工作，加强风险过程管控，及时消除事故隐患。

（二）白藤街道办要将事故情况通报辖区内相关物业管理单位，督促相关单位及时召开事故警示会，强化安全生产宣教工作，汲取事故教训，规范小散工程和零星作业管理，严厉打击小散工程和零星作业不备案、无资质承揽工程、特种作业人员无证作业、临时用电带电作业等违法违规行为，堵源头，消隐患，发现安全问题，及时督促整改，防止类似事故的发生。

斗门白藤广东益辰装饰工程有限公司

“6·23”一般触电事故调查组

2025 年 10 月 11 日

Watermark Text