三水白坭广东金盛彩印包装有限公司“9·19”一般机械伤害事故调查报告

2024年9月19日，广东金盛彩印包装有限公司发生一起机械伤害事故，造成一员工张**受伤，2024年10月21日，经广东通济司法鉴定中心鉴定，张**的损伤构成重伤二级。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）规定，由区应急管理局牵头成立事故调查组，组成单位为区人力资源社保局、区应急管理局、区公安分局、区总工会、白坭镇政府，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出对责任单位、人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，“9·19”事故是一起因机械伤害造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位概况

广东金盛彩印包装有限公司，统一社会信用代码：9144****，


类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），注册资本：伍佰伍拾万美元，成立日期：2002年10月22日，法定代表人：卢*，住所:佛山市三水区白坭镇工业大道171号(F1)、(F2)、(F3)、(F4)（住所申报），经营范围：高档纸板生产,生产经营纸类制品、纸类材料、柔印环保包装,包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司总经理、主要负责人是陈**，全面负责公司的生产、安全工作，在公司中承担全面领导责任。

（二）涉事人员情况

张**，男，汉族，出生日期：1969年10月13日，身份证号码：4402*********，住址：广东省*********，2021年入职广东金盛彩印包装有限公司，日常负责操作涉事全自动模切机（设备编号：JC-CX05）进行模切作业。

（三）涉事模切机情况

涉事装置为1620B全自动模切机，设备编号为JC-CX05，该设备原为MWB1620B半自动模切机，后经升级改造，将半自动模切机改为全自动模切机。模切机主要由送纸部分、模切部分、收纸部分、电器控制四部分组成。模切机作业流程如下:

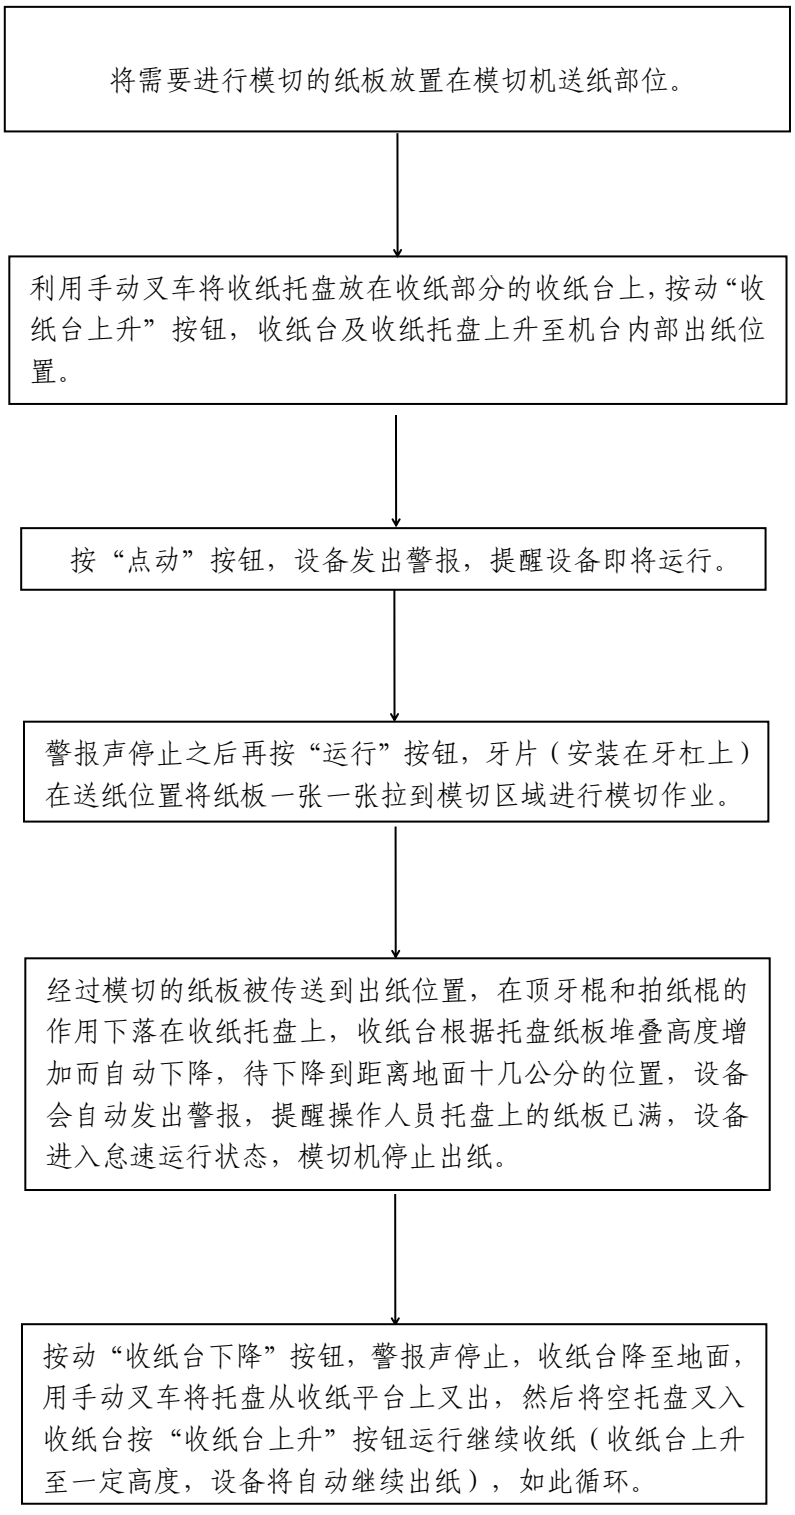
将需要进行模切的纸板放置在模切机送纸部位。
利用手动叉车将收纸托盘放在收纸部分的收纸台上，按动“收纸台上升”按钮，收纸台及收纸托盘上升至机台内部出纸位置。
按“点动”按钮，设备发出警报，提醒设备即将运行。
警报声停止之后再按“运行”按钮，牙片（安装在牙杠上）在送纸位置将纸板一张一张拉到模切区域进行模切作业。
经过模切的纸板被传送到出纸位置，在顶牙棍和拍纸棍的作用下落在收纸托盘上，收纸台根据托盘纸板堆叠高度增加而自动下降，待下降到距离地面十几公分的位置，设备会自动发出警报，提醒操作人员托盘上的纸板已满，设备进入怠速运行状态，模切机停止出纸。
按动“收纸台下降”按钮，警报声停止，收纸台降至地面，用手动叉车将托盘从收纸平台上叉出，然后将空托盘叉入收纸台按“收纸台上升”按钮运行继续收纸（收纸台上升至一定高度，设备将自动继续出纸），如此循环。

（四）事故发生经过


2024 年 9 月 19 日中午 12 时 36 分，模切班组清废工李**在涉事模切机旁清理废纸板时，突然发现模切机运行异常，经查看，涉事模切机操作人员张**颈部被夹在牙杠和顶牙棍之间，处于昏迷状态，李**立即将事故情况汇报给班组长吴**，班组长吴**出于应急救援需要，用切割机将涉事牙杠切断，把人救出来，公司总经理陈**对张**进行了心肺复苏，并安排车辆将张**送到白坭镇人民医院进行抢救，当天白坭镇人民医院又将张**送到三水区人民医院进一步救治。

（五）事故勘察情况


事发位置位于模切机收纸部分收纸平台运行空间，收纸平台运行空间宽 1.9 米，进深 1.97 米，高 1.465 米，该运行空间原防护门已拆除，防护门行程联锁开关已使用胶布缠绕，收纸部位有一个高 1465mm、宽 1900mm 的缺口（原防护门所在的位置），设备运行过程中人员可通过该缺口直接走进机台内部涉事位置触及可动零部件（牙杠、顶牙棍、拍纸棍等），对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件（牙杠、顶牙棍、拍纸棍等），未配置安全防护装置。

模切机收纸平台运行空间内涉事牙杠长 1.7 米、厚度 0.025 米、宽 0.1 米，牙杠上有血迹，据了解，该血迹为事发时张**脖子受到挤压留下的血迹。出于应急救援需要，牙杠已经被锯断。据了解，发现事故时张**站在收纸平台运行空间内的收纸托盘上


身体面向收纸空间，颈部被夹在牙杠和顶牙棍之间。涉事模切机上有张贴警示标识：“机器工作时，必须与机器保持安全距离”、“机器运转时，切勿将手放入”。据现场人员反映，执法人员现场勘察时，事发现场的情况与事发当天是一致的，没有改变。

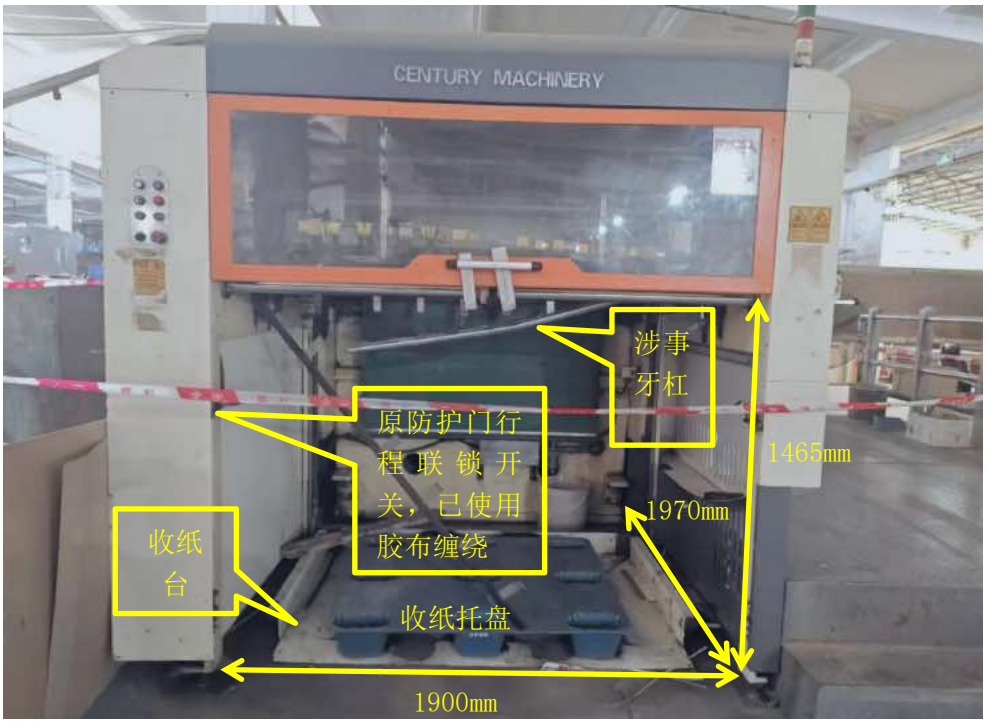

图一：事发现场概貌（一），视角为由西北向东南方向，图示为涉事模切机（1620B 全自动模切机，设备编号为 JC-CX05）的收纸部分，涉事牙杠上有血迹，事发时就是该牙杠与顶牙棍将张**的脖子夹住，导致其受伤。收纸部分的本来设置有安全防护门，后经过设备的升级改造，原防护门已拆除，设备运行过程中人员可通过图示缺口（1900mm×1465mm）直接走进机台内部涉事位置触及可动零部件（牙杠、顶牙棍、拍纸棍等），对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件（牙杠、顶牙棍、拍纸棍等），未配置安全防护装置。

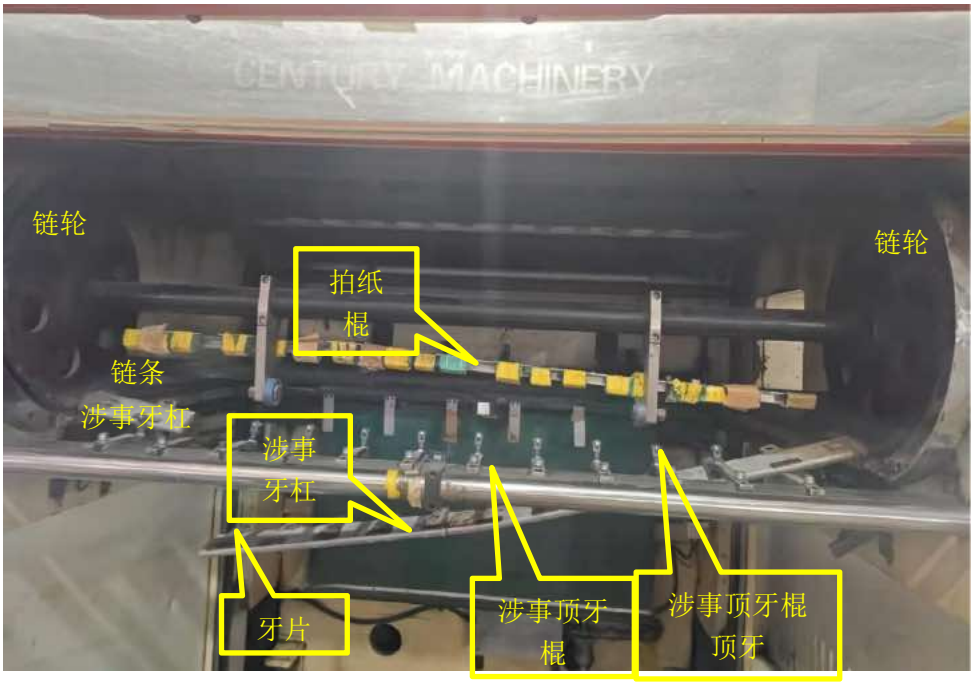

图二：事发现场概貌（二）。

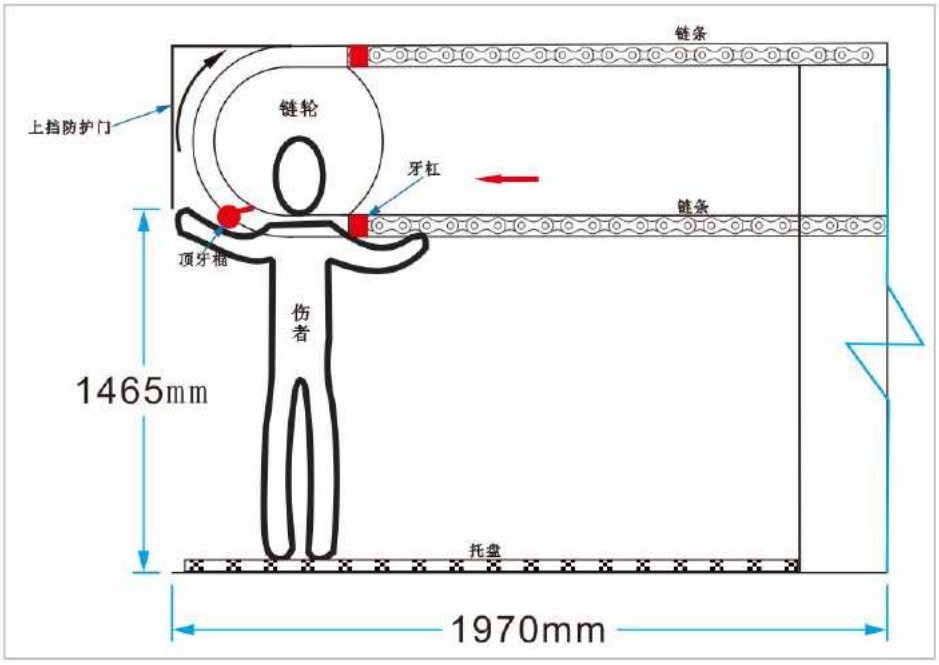

图三：事发现场概貌（三），图示为事故发生时张**受伤示意图。

（六）人员伤亡和直接经济损失

“9·19”机械伤害事故造成1人（张**）受伤，我局委托广东通济司法鉴定中心于2024年9月30日对张**开展伤情鉴定，2024年10月21日广东通济司法鉴定中心出具鉴定报告，张**的损伤构成重伤二级，且其闭合性颅脑损伤特重型、颈部皮肤挫伤、双侧肺挫伤、左侧第1肋骨骨折等损伤与本次事故存在完全作用。该事故直接经济损失约169万元，包括事故伤亡赔付费用、善后处置费用等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事发后涉事人员张**处于昏迷状态，广东金盛彩印包装有限公司立即安排车辆将张**送到白坭镇人民医院进行抢救，并将事故情况报告给白坭镇应急管理办公室。区应急管理局、白坭镇政府等接报后立即启动响应措施。

（二）事故现场应急处置情况

区应急管理局、白坭镇政府等部门到达事故现场后立即协调组织开展事故现场应急处置工作，白坭镇应急办现场下达《现场处理措施决定书》（三白）应急现决〔2024〕919号，责令该公司停止使用涉事模切机，撤离相关工作人员，对现场进行围蔽，经审查同意，方可恢复使用。

（三）医疗救治和善后情况

事发后张**被送往三水区人民医院进行抢救，入院日期为

2024年9月19日，出院日期为2024年10月20日，住院天数为31天。经事故调查组协调处置，广东金盛彩印包装有限公司已与张**家属达成相关赔偿协议，妥善完成事故善后处置工作。

（四）事故应急处置评估

区镇应急管理部门、白坭镇政府等及时启动应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

（一）对涉事单位的调查情况

经对广东金盛彩印包装有限公司法定代表人卢*、主要负责人陈**、生产部经理陈**、行政主任卢**、车间主管覃**、模切班组班长吴**、工作人员李**等人进行询问调查以及查阅安全档案资料，认定相关情况如下:

广东金盛彩印包装有限公司:**一是安全生产教育和培训工作不到位,**未对张**开展三级安全培训教育,未对其进行岗前考核;**二是隐患排查工作不到位,**对操作人员在模切机运行时可能触的可动零部件未配置安全防护装置。

（二）对有关监管单位的调查情况

1.白坭镇政府:**有组织召开安全工作会议**，今年以来白坭镇组织召开了2024年复工复产暨三水区“局长课堂”安全培训班、“7·22”较大事故警示教育会，向企业科普安全管理知识及有关法律法规，进一步强化企业安全生产意识、提升企业安全管理

能力、压实企业安全生产主体责任。**有开展工贸企业防范机械伤害事故专项治理工作**，今年2月份，白坭镇应急办及时将《佛山市应急管理局关于开展工贸行业防范机械伤害事故专项治理工作的通知》转发给辖区企业，并要求各企业深刻吸取相关机械事故教训，认真对照《佛山市防范机械伤害安全专项整治企业自查表》开展自查自纠，及时排查治理机械伤害事故隐患，白坭镇在专项治理的执法检查阶段（4月1日至5月31日）共开展执法检查115家次，排查安全隐患问题409项。**有开展安全生产执法检查工作**，2024年至今，白坭应急管理办公室出动检查人员1820人次，检查辖区企业889家次，排查安全隐患问题1602条，下达责令限期整改指令书429份，立案查处38宗案件，共处罚没款67.2711万。

2.区应急管理局：**有开展执法监督工作**，制定印发《重点领域专项整治工作方案以及加强安全生产工作的通知》，持续指导、监督冶金等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准，并按照有关法律法规要求开展安全生产执法检查工作，1-9月，全区共检查企业6248家次，发现隐患10095项，行政处罚174次，处罚金额641万元。**有开展工贸企业主要负责人书面述职工作，**聚焦“关键少数”，根据《关于进一步加强企业主要负责人依法履行安全生产工作职责的指导意见》，通过每季度督促

企业主要负责人书面述职、不定期约谈企业、对主要负责人履职优秀的企业进行表彰等措施，引导企业主要负责人牢固树立安全生产“三个意识”、建立安全生产“三项制度”，全力推动工贸行业企业主要负责人依法履职尽责，全面落实安全生产主体责任。今年上半年，全区工贸企业主要负责人述职1278人次、约谈企业788家次，有效提高了企业主要负责人安全生产履职能力。**稳步推进工贸行业安全生产治本攻坚三年行动，**印发《三水区工贸安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，明确治本攻坚年度目标，建立信息汇总、动态研判、晾晒通报、督导检查等机制，并组织全区工贸监管人员及村居安全巡查员共101人开展2场工贸行业重大事故隐患工作业务培训班，进一步提升全区应急管理系统基层监管人员重大事故隐患排查能力，形成“人人学标准、人人懂标准、人人用标准”的浓厚氛围，推进治本攻坚三年行动有效实施。**有开展工贸行业防范机械伤害事故专项治理工作**，督促企业结合实际对照《佛山市防范机械伤害安全专项整治企业自查表》开展隐患自查自纠行动，严格对照自查表，落实各环节、各岗位安全生产责任、安全操作规程，消除生产安全管理漏洞，并积极开展机械伤害专项整治检查，对检查发现的问题隐患开具执法文书，督促落实整改。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

事故调查组经现场勘查、调查询问、技术分析，认定本次事故的原因。

直接原因：张**作为涉事模切机机长，安全意识淡薄，违反公司“机器工作时，必须与机器保持安全距离”的要求，擅自进入收纸平台运行空间，导致事故发生。

间接原因：一是广东金盛彩印包装有限公司未对张**开展三级安全培训教育，未对其进行岗前考核，导致其安全意识不足；**二是**对操作人员在模切机运行时可能触的可动零部件未配置安全防护装置，导致模切机存在安全隐患。

（二）事故性质

综合调查情况，调查组认定，广东金盛彩印包装有限公司“9·19”机械伤害事故属于一般生产安全责任事故。

五、相关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）张**：作为涉事模切机机长，安全意识淡薄，违反公司“机器工作时，必须与机器保持安全距离”的要求，擅自进入收纸平台运行空间，导致事故发生。因其在事故中受重伤，不再追究其责任。

（二）广东金盛彩印包装有限公司：安全生产主体责任落实不到位，未对张**开展三级安全培训教育，未对其进行岗前考核；未采取措施消除事故隐患，对操作人员在模切机运行时可能触的

可动零部件未配置安全防护装置。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，广东金盛彩印包装有限公司对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项对其进行处理。

（三）广东金盛彩印包装有限公司总经理、主要负责人陈**：作为公司主要负责人，安全生产管理工作履职不到位，未组织、督促公司做好安全教育培训和隐患排查工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

广东金盛彩印包装有限公司“9·19”机械伤害事故是一宗典型的有关单位及人员安全生产监管责任落实不到位、相关人员安全生产意识淡薄导致的事故，相关行业企业、人员都必须认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）召开事故通报会，加强行业管理

白坭镇政府组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，总结经验教训，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化安全生产红线意识，落实安全生产主体责任。

（二）约谈相关企业，督促落实整改措施

白坭镇政府对广东金盛彩印包装有限公司有关负责人进行

约谈，要求其结合事故实际情况，严格落实企业整改措施。同时要督促广东金盛彩印包装有限公司落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），并做好资料收集。

（三）加强统筹协调，压紧压实责任

白坭镇政府要落实安全生产监管职责，认真总结，举一反三，结合事故发现的问题对辖区内有关企业等开展针对性的巡查检查，发现隐患问题及时处理，避免出现监管缺位现象。

三水白坭广东金盛彩印包装有限公司

“9·19”一般机械伤害事故调查组

2025年1月9日