顺德伦教“4·9”一般物体打击事故调查报告

伦教街道“4·9”物体打击事故调查组

2026年7月

目 录

一、事故相关单位及相关人员情况.....2
（一）相关单位情况.....2
（二）相关人员情况.....3
二、事故发生经过和应急处置情况.....3
（一）事故发生经过.....3
（二）应急处置情况.....4
三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失情况.....4
（一）事故造成的人员伤亡情况.....4
（二）直接经济损失情况.....4
四、事故调查具体情况.....5
（一）合同关系.....5
（二）事故发生过程及现场情况.....6
（三）威固星公司安全生产管理情况.....8
（四）几合体公司安全生产管理情况.....9
五、事故性质及原因.....10
（一）事故发生的直接原因.....10
（二）事故发生的间接原因.....10
六、相关部门履职情况.....11
七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....12
（一）建议免予追究事故责任的人员.....13
（二）建议追究责任的单位和人员.....13
（三）其他处理建议.....14
八、事故主要教训.....14
九、事故防范和整改措施.....15

顺德伦教“4·9”一般物体打击事故
调查报告

2026年4月9日14时45分左右，位于佛山市顺德区伦教街道熹涌工业区龙威路4号的威固星（广东）新材料科技有限公司发生一起物体打击事故，事故造成一人受伤。截至目前，直接经济损失约91604.68元。

事故发生后，顺德区委、区政府和伦教街道党工委、办事处高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作。同时，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规有关规定，迅速成立事故调查组，由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区市场监督管理局、区总工会、市公安局顺德分局和伦教街道办相关人员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”等原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已基本查明事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对事故责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因和暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出事故防范措施建议。

经过调查取证和综合分析，认定顺德伦教“4·9”一般物体打击事故是一起主要因作业人员安全意识淡薄，作业

过程中忽视危险因素，无证操作叉车，未正确佩戴和使用劳动防护用品，且涉事企业履行安全生产主体责任不到位，未监督从业人员规范使用劳动防护用品，安全教育培训、隐患排查治理工作缺失，导致作业人员被所叉物品压伤的一般生产安全责任事故。

现将调查情况报告如下:

一、事故相关单位及相关人员情况

（一）相关单位情况

项目发包单位: 威固星（广东）新材料科技有限公司（以下简称“威固星公司”）；统一社会信用代码:91440606MA4URM***X；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：郭A；地址：广东省佛山市顺德区伦教街道熹涌村熹涌工业区龙威路4号之一。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

项目承包单位: 佛山市几合体工业自动化科技有限公司（以下简称“几合体公司”）；统一社会信用代码:91440606MA55H0***G；类型：有限责任公司(自然人投资或

控股)；法定代表人：郭B；地址：佛山市顺德区勒流街道光大社区永兴南路6号（住所申报）。经营范围：一般项目：金属加工机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）相关人员情况

1、郭A，男，1960年2月出生，广东省佛山市人，威固星公司法定代表人及主要负责人，全面负责威固星公司的总体管理事务。

2、郭B，男，1988年9月出生，四川省武胜县人，几合体公司法定代表人及主要负责人，全面负责几合体公司的整体管理事务。

3、周*文，男，1975年8月出生，重庆市合川区人，工作单位是几合体公司，是该公司的工人。

4、李*雄，男，1987年10月出生，广西壮族自治区钦州市人，工作单位是几合体公司，是该公司的工人。

5、秦*东，男，1994年10月出生，四川省武胜县人，工作单位是几合体公司，是该公司的电工。

6、谭*军（伤者），男，1974年7月出生，重庆市荣昌区人，工作单位是几合体公司，是该公司的从业人员。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年4月9日14时45分左右，几合体公司的工人谭*军在位于伦教街道熹涌工业区龙威路4号的威固星公司生产车间

作业期间，一方形不锈钢储料罐倾倒，造成谭*军头部受伤。现场工友周*文发现储料罐倾倒后上前查看情况，发现谭*军被储料罐体压住，随即呼喊现场人员施救。现场人员合力将罐体抬起，其中一人将伤者从罐体下方拖出转移至安全区域，其他工人拨打了报警、120电话并通知现场负责人。救护车到达后将谭*军送往南方医科大学顺德医院进行救治。

（二）应急处置情况

接报后，区公安局、区应急管理局和区市场监督管理局到达现场进行应急处置，伦教街道总值班室组织伦教派出所、应急办、市监所等部门及熹涌村委会人员迅速到场开展调查取证及善后处置等工作，同时联动宣办、公安落实网络舆情监测工作，并联动综治办、司法所做好稳控工作准备公安对现场进行封闭取证，并于事发当天对相关人员开展笔录问询。应急办、市监所现场查封涉事工程的相关档案材料，对相关人员制作询问笔录，有序推进安全生产事故调查工作。顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

经调查核实，事故造成1人受伤，伤者谭*军，重庆荣昌人。目前，伤者身体状况良好，已出院康复中。

（二）直接经济损失情况

截至目前，伤者因事故受伤被送往南方医科大学顺德

医院救治，产生各项医疗费用共计91604.68元，包括诊查费用、检查费用、治疗费用、手术费用、麻醉费用、输氧费用、西药费用、护理费用、其他材料费用等，均由几合体公司承担。

综上，核定事故造成直接经济损失为91604.68元。

四、事故调查具体情况

（一）合同关系

经调查，涉事项目发包单位是威固星（广东）新材料科技有限公司，承包单位是佛山市几合体工业自动化科技有限公司。

双方于2025年9月签订了《威固星设备拆装协议》，威固星将拆装项目发包给几合体公司。协议签署时，威固星公司尚未变更企业信息，协议上甲方名称为原企业名称“佛山市顺德区威固星硅胶有限公司”，后续企业正式更名为“威固星（广东）新材料科技有限公司”。该拆装项目包括：顺硅旧厂设备拆卸劳务、新厂设备管道安装劳务威固星老厂旧设备拆卸劳务、新厂动力线安装劳务及新昌控制线路安装调试劳务。协议中备注，项目所需叉车、吊车等设备以及电线、控制线等材料均由威固星公司提供，合同总价为******.**元。该协议未约定安全生产管理条款，未明确双方各自的安全生产管理职责，双方亦未签订专门的安全管理协议。

经调查核实，伤者谭*军以几合体公司名义进场作业，接受几合体公司的工作安排和现场管理，从事几合体公司

承包范围内的机械安装业务，其作业行为属于几合体公司生产经营活动的组成部分，属于几合体公司从业人员。几合体公司作为项目承包单位和实际用工主体，对伤者及其他现场作业人员的安全生产负有管理责任。

（二）事故发生过程及现场情况

2026年4月9日下午，几合体公司的谭*军、周*文、李*雄和秦*东等工人在威固星公司的生产车间内进行施工作业。根据谭*军的安排，周*文负责安装设备螺丝，李*雄负责安装设备气动球阀；秦*东则根据郭B的安排，进行生产车间管道线路的铺设。监控录像显示，谭*军于14时32分独自驾驶叉车进入了威固星公司车间。14时45分左右，距离事发位置约6米的工友周*文正前往取拿螺丝等工具，途中发现一个方形不锈钢储料罐倾倒，便走近查看，发现谭*军被压在罐体下方，地面有大量血迹，其头部受伤。事发时，谭*军未佩戴安全帽。在离罐体约1.5米处停放着一台叉车，处于熄火状态，叉臂离地面高度约1米。现场工人周*文立即呼喊其他工人帮忙，几人合力将罐体抬起，其中一人将伤者从罐体下方拖出，其他工人拨打了报警、120电话并通知现场负责人。救护车到达后，威固星公司员工驾驶叉车向后挪车，留出空间，供医护人员抬担架通行。随后，救护车将谭*军送往南方医科大学顺德医院进行救治。



图1 威固星公司事故发生现场环境情况

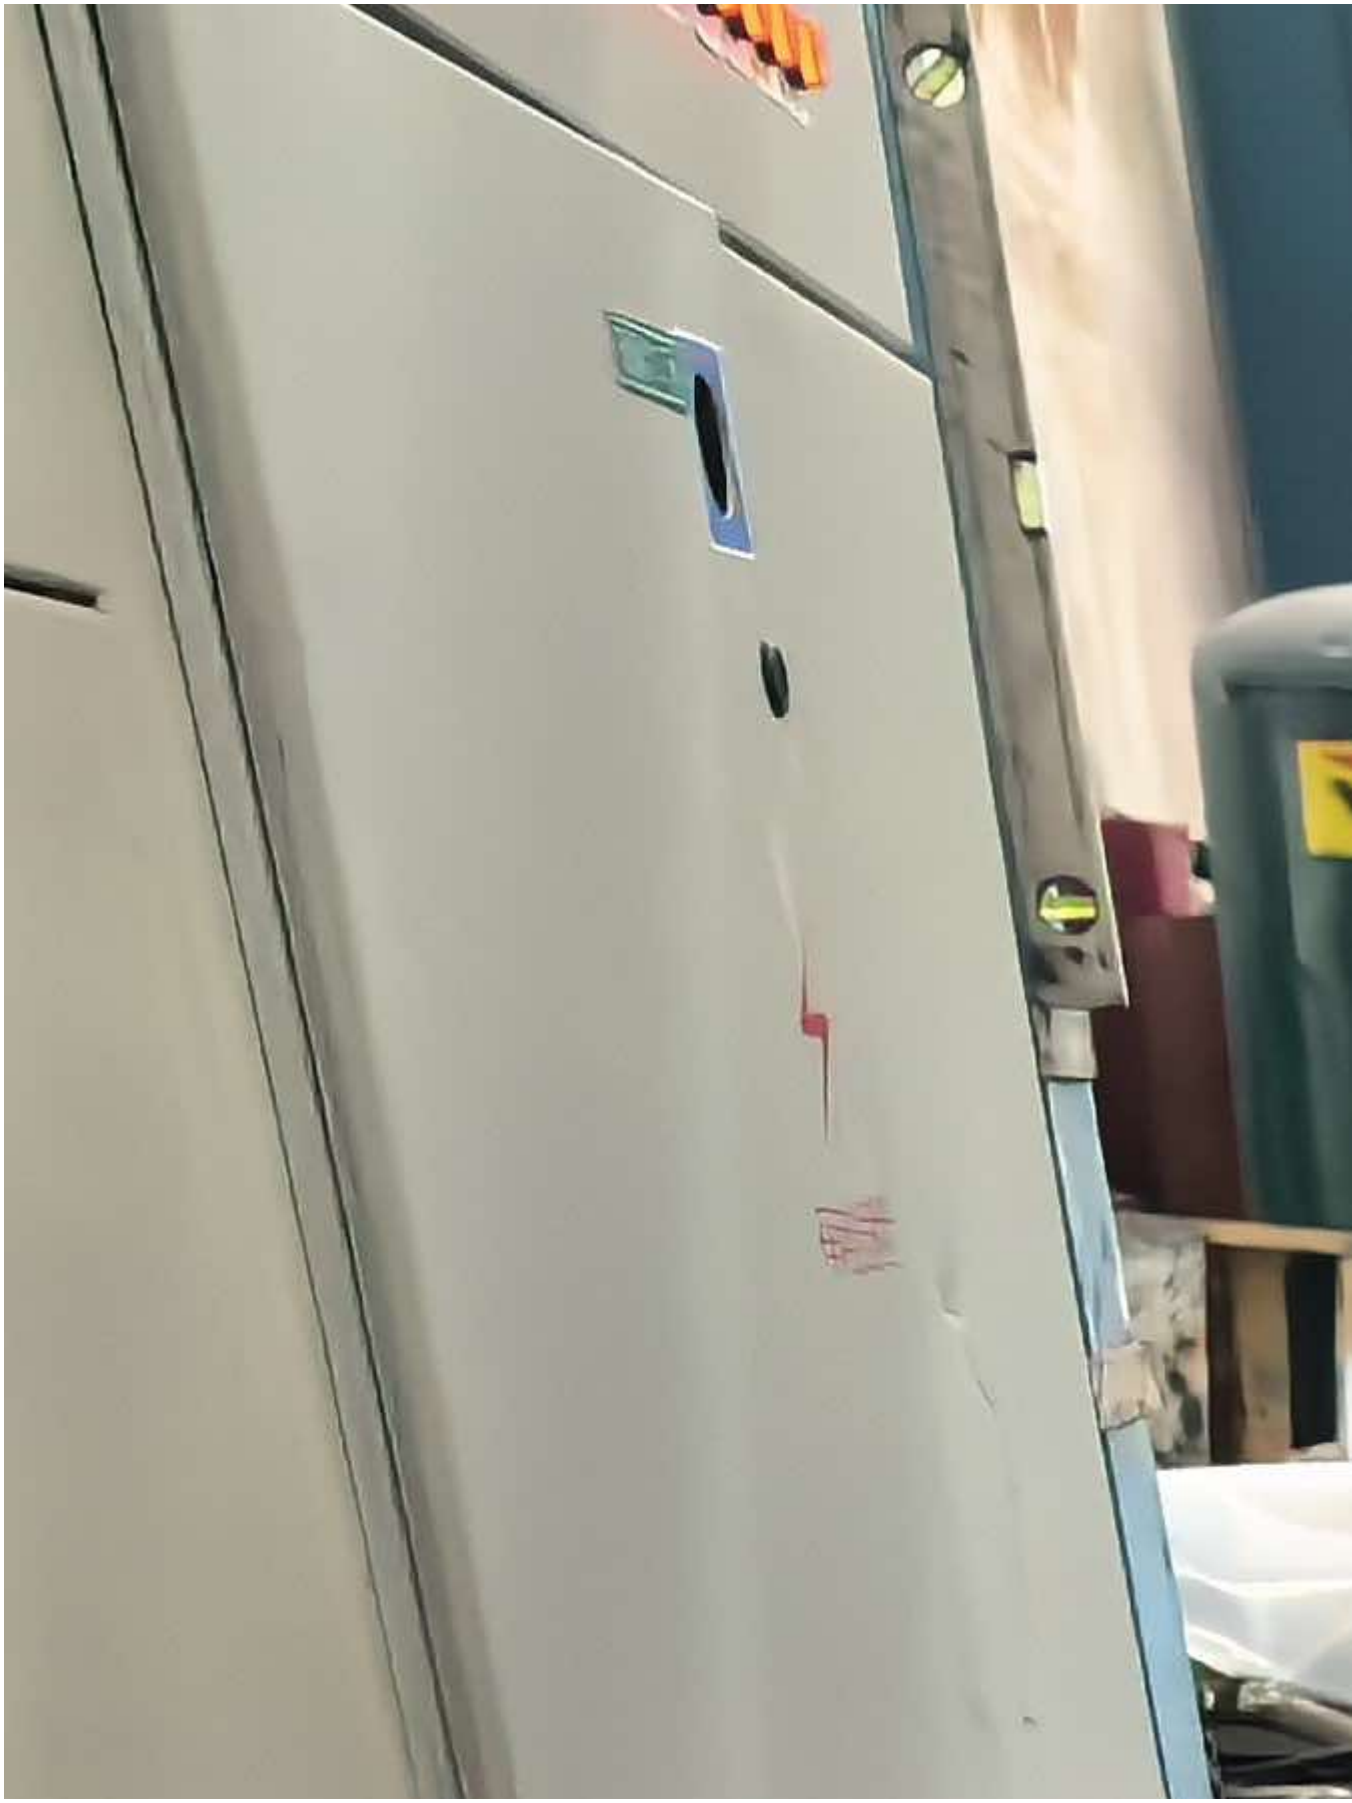


图2 涉事不锈钢储料罐倾倒的情况



图3 涉事叉车的情况

（三）威固星公司安全生产管理情况

1、威固星公司与几合体公司签订了《威固星设备拆装协议》，将威固星公司设备拆装项目发包给几合体公司。经查，该项目不涉及特种设备或其他专业设备的拆装，项目承包单位无需持有相关资质。

2、威固星公司与几合体公司签订的协议中未约定安全生产管理相关条款，未明确各自的安全生产管理职责，双方亦未签订专门的安全管理协议。在几合体公司进场作业期间，威固星公司对外包进场人员、设备等方面的安全管理工作存在疏漏，未对进场作业人员的有关资质进行核查未依法对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理。

3、涉事叉车（车辆牌号：场内粤E·69545）属于威固星公司，该叉车已依规定办理了《特种设备使用登记证》（使用登记证编号：车11粤EX11**（*3）；使用单位名称：佛山市顺硅新材料有限公司；设备使用地点：流动）。经调查，威固星公司法定代表人与佛山市顺硅新材料有限公司法定代表人是合伙人，佛山市顺硅新材料有限公司已经停产，相关设备整体搬迁至威固星公司继续使用。该叉车额定起重量3500kg，货叉最大提升高度4.5m，取得了《场（厂）内专用机动车车辆定期（首次）检验报告（叉车）》（报告编号：BND-X02505**7；检验日期：2025年05月16日；检验结论：合格；下次检验日期：2027年5月），

整体车况良好。

4、威固星公司制定了叉车“专人专用”的管理规定，明确叉车须由持证作业人员操作，配备专职持证操作人员且规定叉车闲置时须拔除钥匙，由公司安全管理员统一保管。但企业搬迁期间现场管理缺位，加之原安全管理员离职，叉车钥匙未落实专人保管，钥匙遗留悬挂于叉车，其未能及时发现、制止外包作业人员擅自驾驶叉车的违规行为。

（四）几合体公司安全生产管理情况

1、几合体公司未建立生产安全事故隐患排查治理制度，开展日常隐患排查治理工作不到位。谭*军从事的工作涉及叉车作业，其未按照国家有关规定取得相应资格上岗作业几合体公司在知悉谭*军无证驾驶叉车的情况下，未能采取技术、管理措施及时发现并消除无证人员操作叉车、作业人员未按规定佩戴使用劳动防护用品的生产安全事故隐患。

经调查，几合体公司有为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，但未建立劳动防护用品发放签收台账，未监督从业人员规范使用；仅对从业人员开展口头、简易的安全生产教育培训，但未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未制定生产安全事故应急救援预案，未定期组织应急救援演练。

2、郭B，几合体公司法人及主要负责人，未严格履行主要负责人安全生产职责，未建立健全并落实本单位全员安

全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除人员违章作业的生产安全事故隐患。

五、事故性质及原因

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

（一）事故发生的直接原因

谭*军，安全生产意识淡薄，未按照国家有关规定取得相应特种设备作业资格擅自上岗操作叉车，在车间作业过程中忽视危险有害因素，未正确佩戴和使用劳动防护用品，被储料罐倾倒砸伤头部，导致事故发生。

（二）事故发生的间接原因

1、几合体公司，安全生产主体责任缺失，劳动防护用品管理不到位，未严格监督从业人员按规范佩戴使用；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除无证人员操作叉车、作业人员未按规定佩戴使用劳动防护用品的事故隐患；未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况未制定生产安全事故应急救援预案，未定期组织应急救援演练。

2、郭B，作为几合体公司法人及主要负责人，未严格履行主要负责人安全生产职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规

章制度和操作规程，未组织制定并落实本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位未能采取技术、管理措施及时发现并消除未持有特种设备作业人员证的人员驾驶叉车和作业人员未按规定佩戴使用劳动防护用品的事故隐患。

六、相关部门履职情况

1、佛山市顺德区市场监督管理局伦教市场监督管理所（以下简称“伦教市监所”）履职情况如下：按照年度监督检查计划，对辖区内特种设备使用单位开展日常监督检查，重点检查特种设备使用登记、定期检验、作业人员持证上岗等情况，对检查发现问题依法下达安全监察指令书督促使用单位限期整改；多批次开展特种设备安全知识培训活动，宣传特种设备安全法律法规和安全知识，提高企业安全意识。

截至事发当日，2026年伦教市监所组织村居、企业召开复工复产、特种设备安全知识专题培训会议共*场次，覆盖企业数***家次，参训人员***人。同时，出动执法人员***人次，检查企业***家次，检查设备***台，发出安全监察指令书**份，发现隐患**处，闭环整改**处，立案*宗，结案*宗，其中，对涉及叉车违法行为立案*宗。

2、佛山市顺德区伦教街道应急管理办公室（以下简称“伦教应急办”）履职情况如下：伦教街道领导对威固星公司进驻情况高度重视，于2026年3月11日带队开展走访工作，了解企业经营情况，问询搬迁进度，督促提醒企业加

强设备拆除、安装过程中的安全管理工作；组织熹涌村委会巡查员于春节后开展企业复工复产工作期间，到威固星公司就厂房搬迁工作做了相关安全提醒，注意防范火灾、工伤事故。

截至事发当日，2026年伦教应急办组织村居、企业召开复工复产、高风险作业专题培训会议共**场次，覆盖企业数****家次，参训人员****人次，提醒企业主要负责人、安全管理人员加强动火作业、高处作业，设备安全使用等管理工作，要求压实企业主体责任，防范事故发生。

综上，佛山市顺德区市场监督管理局伦教市场监督管理所和佛山市顺德区伦教街道应急管理办公室均已履职到位。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，对事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议如下:

（一）建议免予追究事故责任的人员

谭*军，安全生产意识淡薄，无证从事特种设备作业，在作业过程中忽视危险有害因素，未正确佩戴和使用劳动防护用品，被储料罐倾倒砸伤头部，导致事故发生。鉴于谭*军在事故中受伤，建议免予追究其责任。

（二）建议追究责任的单位和人员

1、佛山市几合体工业自动化科技有限公司，安全生产主体责任严重缺失，劳动防护用品管理不到位，未严格监督

从业人员规范佩戴使用；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未落实技术、管理措施，未能及时发现并消除叉车作业人员未取得特种设备作业人员证即上岗作业、未按规定佩戴和使用劳动防护用品的事故隐患；未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未制定生产安全事故应急救援预案，未定期组织应急救援演练。佛山市几合体工业自动化科技有限公司的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其予以行政处罚。

2、郭B，作为几合体公司法定代表人及主要负责人，未严格履行主要负责人安全生产职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能采取技术、管理措施及时发现并消除作业人员无证驾驶叉车和未按规定佩戴使用劳动防护用品的事故隐患。郭B的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其予以行政处罚。

（三）其他处理建议

威固星（广东）新材料科技有限公司，作为项目发包单位，未与承包单位签订专门的安全生产管理协议且未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责，未对进场人员

资质进行核查，未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，同时在特种设备使用管理执行存在疏漏，叉车钥匙未妥善保管，未能及时发现并制止现场作业人员无证擅自操作叉车的违规行为。威固星（广东）新材料科技有限公司的上述行为违反了安全生产的相关法律规定，建议由应急管理部门依法对其予以行政处罚。

八、事故主要教训

首先，作业人员安全意识淡薄，未按照国家有关规定取得相应资格上岗作业，在车间作业过程中忽视危险有害因素，未正确佩戴使用劳动防护用品；其次，项目承包单位履行安全生产主体责任不到位，劳动防护用品管理不到位未严格监督从业人员规范使用，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除无证人员驾驶叉车和未按规定佩戴使用劳动防护用品的事故隐患，未如实记录安全生产教育和培训情况，未制定生产安全事故应急救援预案，未定期组织应急救援演练。同时，项目发包单位职责履行缺失，未明确各自安全生产职责，未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理。上述各种因素叠加，最终导致事故发生。

九、事故防范和整改措施

（一）几合体公司，一是深刻反思分析本次事故成因，总结经验教训，编制专项整改防范方案并逐项落实，将整改结果对内全员公示，同步报送属地监管部门备案；二是压实安全主体管理责任，严格遵循《安全生产法》等法规

全面规范厂区安全管控，完善隐患排查长效机制，常态化开展风险辨识、隐患清零，从源头遏制安全风险；三是规范劳保用品与现场管控，落实劳保用品管理细则，配齐达标防护用具，完善发放、签收、使用完整台账，加大现场巡检力度，督促员工规范佩戴使用；四是强化人员培训与应急管理，全覆盖开展员工安全培训，使其熟知岗位风险与防控手段，杜绝特种作业人员无证上岗、未经培训擅自上岗，修订完善应急救援预案，常态化组织实战演练，提升应急处置能力。

威固星公司,要深刻吸取本次事故教训，加强对外包项目的安全管理，依法签订安全管理协议，严格对进场人员进行资质核查，落实对承包单位的安全生产统一协调、管理坚决杜绝以包代管、包而不管的现象，同时强化特种设备安全管理，加强叉车等特种设备的使用管理，严禁无证人员操作特种设备。

郭B，作为几合体公司的法人及主要负责人，应依法履行在安全生产方面的职责，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，组织制定并实施本单位安全生产规章制度、安全生产教育培训计划以及生产安全事故应急救援预案，严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查并消除事故隐患；深刻反省自身在安全生产管理上的不足，总结教训，举一反三，坚决防范同类事故再次发生。

（二）伦教市监所，要针对本次事故，加强相关安全生产执法检查，督促辖区各特种设备使用单位深刻吸取事故

教训，举一反三，进一步压实承包主体安全责任，强化对叉车等特种设备使用安全方面的监督和管控，重点检查特种设备使用登记、定期检验、作业人员持证上岗、安全管理制度落实等情况，加强动态安全管理，督促落实现场安全防护措施，全力防范遏制特种设备类生产安全事故。

（三）伦教应急办，应将本次事故情况向各工贸企业、各村（居）委会通报，督促相关单位吸取事故教训，要加大对工贸企业安全培训教育、隐患排查治理、事故应急预案编制与演练、安全管理人员履职等工作的监督检查力度要督促辖区工贸企业健全完善外包作业安全管理制度，重点核查发包单位与承包单位是否签订安全生产管理协议、是否对承包单位安全生产工作实施统一协调管理，层层压实企业安全生产主体责任。

（四）伦教街道要以本次事故为警示，立足属地监管职责，统筹应急、市监、村居网格力量，优化辖区工贸企业项目搬迁、外包作业、特种设备领域安全监管短板，深化安全警示宣传教育，进一步提升辖区企业和群众安全履职能力与风险防范意识。

上述事故防范和整改措施的落实情况由伦教市监所牵头汇总，并及时转伦教应急办报送事故调查组。