广州市增城区荔城街道锦绣御景国际四期住宅“1·23”火灾事故调查报告

2026年1月23日6时56分，增城区荔城街道锦绣御景国际四期H1栋1502房发生火灾，过火面积约30平方米，事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《关于开展火灾延伸调查强化追责整改的指导意见》《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》《广东省消防工作若干规定》等有关法律法规规定，增城区人民政府批准成立了由常务副区长韩涛任组长，区应急管理局局长刘晓威、区消防救援局局长刘飞任副组长，区委政法委、区住建局、区应急管理局、区公安分局、区消防救援局、区供电局、荔城街道办事处相关人员为成员的“1·23”火灾事故调查组，对事故开展调查。

事故调查组通过调取档案、技术勘验及走访询问等，查明了事故发生的原因、经过、直接经济损失等情况，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、起火场所概况

（一）起火建筑基本情况

起火建筑位于增城区荔城街道锦绣御景国际花园锦绣二十四街2号（四期H1栋），该建筑共31层，属高层民用建筑，

钢筋混凝土结构，于2017年12月30日建成交付，物业管理公司为广州市群力物业管理有限公司。建筑整体坐东北向西南，西南方向系小区内部道路，东北方向系小区外围道路，西北方向连接H2栋建筑，东南方向系小区外围道路。建筑配备消防设施设备：室内消防栓、火灾自动报警系统、灭火器、应急照明和疏散指示标志等。

起火单元位于该建筑1502房（粤（2019）广州市不动产权第10011196号），四室两厅两卫布局，建筑面积139.93平方米，入户门朝东南，客厅阳台朝西南。

（二）产权、委托情况

产权人李某谦，法定监护人李某涵、王某悦。房屋购置后，监护人李某涵委托其父亲李某平代为管理。

2024年5月10日，李某平与其朋友黄某妙签订房屋租赁登记备案授权委托书。

（三）租赁使用情况

2025年8月，黄某妙受李某平委托，与广州金亭餐饮发展有限公司管理者陈某浩、广州市保三值房地产代理有限公司经纪人郑某青，三方签订租赁合同，租期为2025年8月24日至2030年8月23日。据广州市房屋租赁信息服务平台（阳光租房）显示，未查询到该房屋租赁登记备案和房屋信息采集办理记录。

房屋租赁后，广州金亭餐饮发展有限公司作为员工集体宿舍使用，自行在4间卧室增设7张上下铺合14张床位。火灾发生

时，屋内有11名员工居住。

1.主卧室：段某龙、吴某臻、陈某洋、甘某豪

2.次卧室一：李某旺、聂某生、徐某元、甘某浩

3.次卧室二：农某华

4.次卧室三：邓某力、甘某焰

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2026年1月23日1时许，农某华、段某龙、李某旺三人结伴在客厅内吃宵夜、饮酒，直至凌晨3时许结束。随后，其余2人陆续返回房间休息，农某华独自在客厅沙发玩手机，回房休息时间不详。当日6时45分左右，屋内大部分人已起床，员工李某旺发现室内出现大量浓烟，随即前往主卧室，与段某龙、吴某臻、陈某洋、甘某豪在原地等待救援。6时57分，甘某焰、徐某元、甘某浩三人穿过浓烟下楼躲避。经现场搜救，农某华在次卧室二的床与衣柜之间的地面上，上半身未着衣物，身体被被褥覆盖，呈俯卧状，经法医鉴定系窒息死亡。

据起火建筑西南侧约250米骏欣中心监控显示，6时42分，屋内可见明火。6时45分，锦绣御景国际物业监控室收到H1栋15楼公共走廊烟感报警，监控室值班人员庞某兰立即通知四期巡逻岗李某升前往现场核实情况。6时49分，李某升赶到H1栋大堂，6时50分到达15楼现场，发现有浓烟冒出，立即敲门，但房间内无反应，立即通知监控中心打电话给业主。6时55分，

物业拨打119报警，通知物业微型消防站到场处置，并通知物业负责人。7时1分，物业微型消防站人员携带灭火器赶到现场，因15楼浓烟较大，在14楼打开消防水带，疏散楼层的业主。

（二）灭火救援情况

2026年1月23日6时56分，广州市消防救援支队指挥中心接到报警: 位于广州市增城区荔城街道锦绣御景国际花园锦绣二十四街2号（四期H1栋）1502房发生火灾，6名群众被困室内无法逃生。指挥中心立即调集大队全勤指挥组以及3个消防救援站，共10辆消防车，45名指战员赶赴现场救援。经过约30分钟的处置，明火扑灭，成功救出被火势围困无法逃生的6人，其中1人经抢救无效死亡。

（三）政府应急处置情况

事故发生后，区委、区政府高度重视，并立即启动应急响应，调集消防、公安、卫健等应急联动力量到场协助，全力展开灭火救援、伤者救治、善后维稳等工作，灭火救援工作应急响应迅速，组织指挥到位，采取措施得当，参战力量相关处置程序符合相关规定，火灾应急处置评估良好。

（四）火灾事故损失

1.直接经济损失情况

此次火灾过火面积约30平方米，共造成8户住宅及物业公共区域不同程度受损，依据《火灾损失统计方法》（GA185-2014）等规定,经统计，直接经济损失约12万元。

2.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，农某华，性别：男，居民身份证号码：4507211994****6818，广西籍人。

三、火灾事故认定情况

调查组根据现场勘验、证人证言、走访调查、监控视频、物证送检等，对火灾事故认定如下:

（一）起火时间认定

经调查走访、现场痕迹勘查、物证送检等综合分析，认定起火时间为2026年1月23日6时22分至2026年1月23日6时40分之间。

（二）起火部位认定

结合火灾现场勘验、物证送检等，认定起火部位位于广州市增城区荔城街锦绣御景国际花园锦绣二十四街2号1502住宅的客厅西北侧区域;起火点为客厅西北侧多人位沙发与茶几附近区域。

（三）事故原因

1.直接原因：认定火灾原因是遗留火种引燃周边可燃物所致。

2.间接原因：造成此次火灾1人死亡的原因主要有:

（1）**报警时间延误。**涉事物业消防控制主机显示，感烟探测器6时45分接收报警信号,支队指挥中心6时55分接到警情，两者相隔10分钟。

（2）**物业初期应急处置不力。**物业微型消防站距离火灾现场295米，巡逻人员6时50分到达现场，发现浓烟后未能在第一时间组织有效初期处置。

（3）**消防安全意识薄弱。**承租方消防安全主体责任落实不到位[1]，未有效开展消防安全培训及演练。未建立健全事故隐患排查治理和建档制度、未对员工宿舍开展有效安全隐患排查[2]，起火房屋存在电线乱拉乱接，电气线路敷设混乱。

（4）**将居民小区住宅改为宿舍。**承租方未按规定落实承租人义务[3]，将家庭住宅改造为员工宿舍，居住人数多达11人，用电负荷超标，埋下多重安全隐患。

四、灾害成因分析

（一）房屋租赁相关义务未履行，安全管理责任落实不到位。出租方未对房屋租赁细节、居住人数及安全情况有效监管[4]，未督促房地产经纪公司办理房屋租赁登记备案及报送租赁房屋治安信息。广州市保三值房地产代理有限公司经纪人郑某青在明知陈某浩租用房屋将作为广州金亭餐饮发展有限公司员工宿舍、

---

[1] 《中华人民共和国消防法》第十六条第五、六款 “机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；（六）组织进行有针对性的消防演练”。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 “生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患.....”《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第八条 “生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制”。

[3] 《广州市房屋租赁管理规定》第十一条第二、三、五款 “承租人应当履行下列义务：（二）按照合同约定的租赁用途和使用要求，依法、合理使用房屋；（三）及时向出租人告知居住人员变动的信息；（五）落实安全生产、消防、治安等责任，发现安全隐患应当及时排除或者告知出租人处理，出租人未处理的，应当及时报告有关行政管理部门”。

[4] 《广州市房屋租赁管理规定》第十条 七~九款 “出租人应当履行下列义务：（七）告知非本市户籍的承租人和居住人办理居住登记手续；（八）督促承租人落实安全生产、消防、治安等责任，发现租赁房屋存在安全隐患的，及时排除或者督促承租人处理；（九）协助有关行政管理部门和街道办事处、镇人民政府采集承租人和居住人依法应当填报的信息资料”。

可能存在群居风险的情况下，仍提供居间服务，且未办理房屋租赁登记备案[5]、未报送租赁房屋治安信息[6]。三方签署的租赁合同未明确出租人及承租人安全责任，增加出租屋违规风险。

（二）承租方安全责任落实不到位，员工消防安全意识不足。广州金亭餐饮发展有限公司未按规定落实承租人相关义务，消防安全主体责任落实不到位。**一是**擅自将家庭住宅改造为员工宿舍，与租赁合同“自住”用途不符，增设上下铺床位至14张，并安排11人居住，未申报“粤居码”，且未及时告知出租方实际居住人员信息。**二是**未充分教导员工妥善使用租赁房屋、未对员工宿舍开展有效安全隐患排查，宿舍内电线乱拉乱接、电气线路敷设混乱等消防安全隐患未能及时发现、及时整改，增加房屋火灾荷载和隐患风险。**三是**未对员工落实全覆盖消防安全培训及应急演练，且培训演练实效不足，未能切实提升员工自救互救能力。员工消防安全意识淡薄，发现火灾后未第一时间报警，未能及时开展初期火灾扑救，未能组织快速有序疏散逃生。

（三）物业服务企业管理不到位，应急处置能力有待提升。**一是**对涉事房屋未办理房屋租赁登记备案、未报送租赁房屋治安信息、居住人员未申报“粤居码”的情况，长期未发现、未制止[7]，对小区内出租屋安全监管存在薄弱环节。**二是**应急处置不力。

---

[5] 《广州市房屋租赁管理规定》第十六条第一款 “房屋租赁企业租赁房屋，或者房地产经纪机构对经本机构促成订立房屋租赁合同的，由房屋租赁企业、房地产经纪机构办理房屋租赁登记备案。房地产经纪机构促成房屋租赁企业订立房屋租赁合同的，由房地产经纪机构办理房屋租赁登记备案”。

[6] 《广东省租赁房屋治安管理规定》第十一条 “出租人应当自租赁关系设立、租赁房屋治安信息发生变化之日起三个工作日内报送租赁房屋治安信息；通过房地产经纪机构出租房屋的，由房地产经纪机构报送.....”。

[7] 《广州市房屋租赁管理规定》第十六条第三款 “物业服务企业发现物业管理服务区域内的租赁房屋未进行房屋租赁登记备案的，应当提醒房屋租赁当事人依法办理”。

物业巡逻人员未在第一时间组织有效初期处置，错失扑救初期火灾的黄金时间。值班人员不熟悉应急处置流程，物业拨打119报警时间与烟感报警时间相隔10分钟，暴露出物业服务企业应急联动机制不完善、实战响应能力不足、消防安全教育培训不扎实[8]。**三是**消防控制室未落实24小时双人持证上岗[9]，事故当晚仅1人持证上岗，火灾报警信号接收、核实、处置环节衔接不畅。

（四）有关单位监督指导不到位，排查整治存在漏洞。据李某平反馈，涉事单位自交付后，长期用于出租，未作自住使用。依据《广州市出租屋分级动态管理工作指引（试行）》，该房屋属关注类（二级）出租屋，由出租屋管理员（网格员）上门进行巡查，每季度巡查不少于一次，发现隐患需及时督促整改，涉及违法违规行为及时告知有关行政管理部门[10]。但实际工作中，出租屋管理工作统筹协作机制运行不畅，监管合力还有待加强；区住建局监督指导不到位；荔城街对涉事房屋长期出租、未办理房屋租赁登记备案、未报送租赁房屋治安信息等行为[11]发现不及时、核查不深入、整治不彻底，对辖区内出租屋消防安全情况掌

---

[8] 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款、第六款 “机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；（六）组织进行有针对性的消防演练”。《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十六条第一、二款 “火灾发生时，发现火灾的人员应当立即拨打119电话报警。火灾发生后，高层民用建筑的业主、使用人、消防服务单位应当迅速启动灭火和应急疏散预案，组织人员疏散，扑救初起火灾”。

[9] 《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第一款 “高层民用建筑消防控制室应当由其管理单位实行24小时值班制度，每班不应少于2名值班人员”。

[10] 《广州市房屋租赁管理规定》第十八条第二~四款 “街道办事处、镇人民政府应当建立日常巡查制度，对租赁房屋进行日常巡查，并履行下列职责：（二）发现未进行房屋租赁登记备案的，督促房屋租赁当事人及时办理；（三）发现房屋存在安全生产、消防、治安隐患的，督促房屋租赁当事人及时整改；（四）发现违反房屋租赁、规划、治安、消防、卫生、环境保护、城市管理等法律、法规规定的行为，及时告知有关行政管理部门”。

[11] 《广州市房屋租赁管理规定》第三条“区房屋行政主管部门负责本行政区域内的房屋租赁管理工作，指导和监督街道办事处、镇人民政府开展房屋租赁登记备案工作.....街道办事处、镇人民政府受房屋行政主管部门和公安机关的委托，办理本辖区内房屋租赁登记备案、居住登记、居住证申领受理、发放、签注等事项。”

握不全面、底数不托底，未能及时防范化解出租屋消防安全隐患。

五、事故处理建议

为深刻吸取火灾事故教训，教育和惩戒有关责任单位及责任人员，依据《中华人民共和国消防法》《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》《广东省消防工作若干规定》（广东省人民政府令第282号）《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，对荔城街“1·23”火灾事故有关责任单位、责任人员提出处理建议如下:

（一）承租方：广州金亭餐饮发展有限公司

消防安全主体责任不落实，未建立健全事故隐患排查治理和建档制度、未对员工宿舍开展有效安全隐患排查，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（五）项[12]，由区应急管理局依法处理。

（二）物业服务企业：广州市群力物业管理有限公司

1.消防安全主体责任不落实，违反《中华人民共和国消防法》第十六条第五、六款规定，依据《中华人民共和国消防法》第六十七条[13]，由区消防救援局依法处理。

2.消防控制室未落实24小时双人持证上岗，违反《高层民

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（五）项 “生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的”。

[13] 《中华人民共和国消防法》第六十七条 "机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚"。

用建筑消防安全管理规定》第二十六条第一款规定，依据《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四款[14]，由区消防救援局依规处理。

（三）出租方及房地产经纪机构

1.出租方：鉴于产权人系未成年人，不具备承担行政责任和刑事责任的主体资格，不予追究相关责任。其法定监护人及委托人未督促承租人落实安全生产、消防、治安等责任，未及时督促承租人处理安全隐患，违反《广州市房屋租赁管理规定》第十条第八款规定，由区住建局依规处理。

2.广州市保三值房地产代理有限公司：

(1) 未办理房屋租赁登记备案，违反《广州市房屋租赁管理规定》第十六条第一款规定，依据《广州市房屋租赁管理规定》第二十三条[15]，由区住建局依规处理。

(2) 未报送租赁房屋治安信息，违反《广东省租赁房屋治安管理规定》第十一条规定，依据《广东省租赁房屋治安管理规定》第二十三条[16]，由区公安分局依规处理。

（四）行政监管单位及相关人员处理情况

1.行政监管单位：责成区住建局、荔城街道办事处向区政府作出深刻检讨。

---

[14] 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四款 “违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（四）未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。”

[15] 《广州市房屋租赁管理规定》第二十三条 “违反本规定第十六条第一款规定，未办理房屋租赁登记备案的，由区房屋行政主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处以一千元以上五千元以下罚款”。

[16] 《广东省租赁房屋治安管理规定》第二十三条 “房地产经纪机构未按照规定报送租赁房屋治安信息的，由公安机关处五百元以上一千元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款”。

2.相关责任人员：区房屋交易管理服务中心1名相关责任人员，对基层房屋租赁管理指导不到位，由区住建局对其予以提醒谈话并作出深刻书面检查。荔城街2名相关责任人员，出租屋日常管理等职责履行不到位，由荔城街道办事处依规依纪依法视情予以相应党纪或政务处分处理。

六、事故防范措施建议

火灾发生当天，我区第一时间召开区政府常务会议，专题研究部署消防工作。为深入贯彻落实会议精神及《广州市消防安全委员会办公室关于对“1·23”火灾事故处理工作督办的函》工作要求，深刻汲取本次事故教训，举一反三、以案为鉴，防范化解居住类场所消防安全重大风险，保障人民群众生命财产安全，提出以下工作措施：

（一）提高政治站位，压实各方责任。牢固树立全区“一盘棋”工作理念，坚决摒弃麻痹思想、侥幸心理和松劲心态，切实把消防安全工作摆在突出位置，以“时时放心不下”的责任感、“事事落实到位”的执行力，抓实抓细各项消防安全工作。

（二）聚焦重点场所，深化排查整治。结合前期部署的高层建筑、自建房专项整治行动要求，立即开展居住类场所消防安全集中专项整治行动，聚焦高层建筑、自建房、老旧小区、出租屋、城中村等关键领域和薄弱环节，重点整治违规使用易燃、可燃装修材料、违规占堵消防通道、违规用火用电用气用油、消防设施未保持完好有效等顽疾，对排查出的隐患，逐一建立台账，落实

闭环管理，持续运用应急“一键通”系统，开展高层建筑消防安全排查工作。

（三）强化租赁监管，规范市场秩序。**一是**由增城区委平安增城建设工作领导小组统筹，各镇街、各有关部门依职责加强出租屋管理，做到底数清、情况明，全面防范化解出租屋安全风险，坚决遏制出租屋重大安全事故发生。各镇街要督促出租方、承租方签订消防安全责任告知书，明确双方用火用电、设施维护等基本责任；对集中连片出租房间达到10间以上或者出租房屋内床位数总计达到15张以上的，督促场所建立消防安全管理制度，在客厅等公共部位以及卧室安装独立式火灾探测报警器等火灾报警装置，并保持装置完好有效。**二是**由区住建局牵头，强化房地产经纪机构行业监管，规范居间服务行为，加强员工管理和培训，对违规履职的机构和个人，依法予以罚款、记入信用档案等处罚，形成有效震慑。

（四）强化宣传教育，提升全民意识。扎实推进火灾事故警示教育工作，结合本次事故案例，制作高层建筑消防安全警示片在全区高层楼宇滚动播放；同时聚焦高层火灾风险整治要点，印制公告、宣传单张、海报等宣传物料，依托网格员、小区物业力量，在高层住宅出入口、电梯间等醒目位置张贴发放。联动融媒体中心、区委宣传部、各镇街等部门，通过主流媒体平台、物业工作群、业主群等渠道，多维度推送消防安全知识与警示素材，扩大宣传覆盖面。


（五）强化应急处置，筑牢安全防线。**一是**筑牢高层建筑“防火墙”。从初战控火能力提升入手，推动物业强化消防安全“四个能力”建设，做好每日防火巡查、定期全面检查，指导社区微型消防站实现1分钟快速响应，定期组织疏散演练并常态化开展消防宣传教育培训。以提升公众消防安全知晓率为目标，全力普及消防安全知识，深入高层住宅区开展“理论+实操”培训演练，全面提升物业工作人员与居民的应急处置、自救互救能力。**二是**举一反三，督促各企业严格落实消防安全主体责任，健全消防安全管理制度，定期开展消防安全培训和应急演练，明确应急处置流程和责任人，提升员工火灾隐患识别能力、初期火灾扑救能力和逃生自救能力。**三是**强化微型消防站标准化建设，配齐配强消防装备和人员，确保火灾发生后能够第一时间报警、第一时间处置、第一时间疏散人员，充分发挥微型消防站“就近处置、快速控火”的关键作用。**四是**加快推进镇街消防所建设，明确机构设置、人员配置和职责分工，配齐配强消防执法、巡查和应急处置力量，确保消防所挂牌即履职、运行即见效，提升基层消防安全监管和应急处置能力。**五是**建立健全区域联防联动机制，扎实推进荔城街区域联防试点工作，整合社区、物业、企业、派出所等各方力量，定期开展联合巡查、联合演练和联合处置，形成“信息共享、隐患共治、应急联动”的工作格局，全面提升区域消防安全整体防控水平。

附件：1.起火单元（1502 房）平面图

2.社会单位信息一览表

附件 1

起火单元（1502 房）平面图

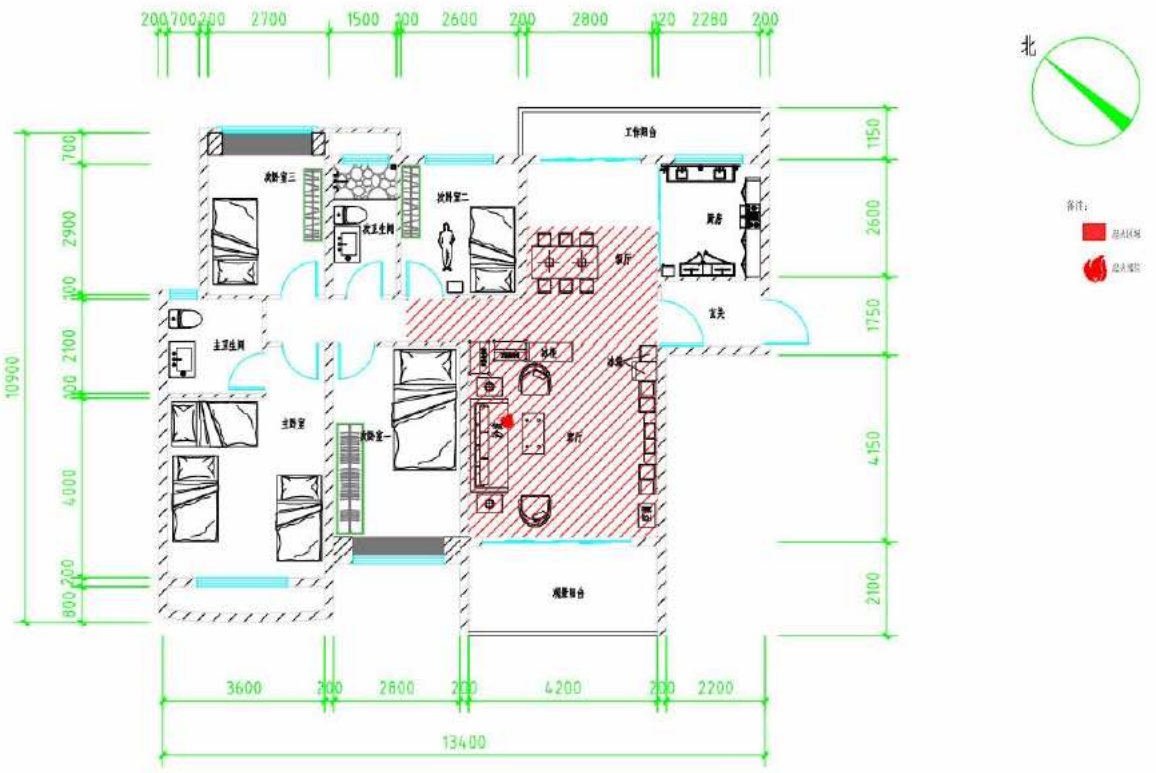

附件 2

社会单位信息一览表

类型	公司名称	统一社会信用代码
物业服务企业	广州市群力物业管理有限公司	91440183788930181C
承租公司	广州金亭餐饮发展有限公司	91440118MAELUJC97T
房地产经纪公司	广州市保三值房地产代理有限公司	91440101MA59GB1M8B