高新珠海市荣新耀建筑工程有限公司“12·12”一般起重伤害事故调查报告

高新珠海市荣新耀建筑工程有限公司

“12·12”一般起重伤害事故调查组

2026 年 1 月 28 日

目　录

一、事故基本情况.....2

（一）项目基本情况.....2

（二）相关企业情况.....2

（三）相关人员情况.....2

（四）事故手拉葫芦情况.....3

二、事故发生经过和应急处置情况.....5

（一）事故发生经过.....5

（二）事故应急处置.....6

三、人员伤亡情况和直接经济损失.....6

（一）人员伤亡情况.....6

（二）直接经济损失.....6

四、事故原因和事故性质.....7

（一）事故原因.....7

（二）事故性质认定.....7

五、事故责任划分及处理建议.....7

（一）责任单位.....7

（二）责任人员.....7

六、事故教训.....8

七、整改防范措施建议.....9

高新珠海市荣新耀建筑工程有限公司“12·12”一般起重伤害事故调查报告

2025年12月12日8时40分许，由珠海市荣新耀建筑工程有限公司承包位于高新区金恒二路8号的珠海富茂钢结构有限公司一车间维修项目，发生一起起重伤害事故，造成1人受伤，经现场抢救无效死亡，直接经济损失149万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，12月16日成立了由区管委会副主任薛飞任组长，区应急管理局局长陈春涛任副组长；唐家湾镇、区总工会、区科技产业局、区社会事业局、区综治局、区应急管理局、金鼎派出所等单位人员组成的高新珠海市荣新耀建筑工程有限公司“12·12”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘察、查阅资料、问询谈话等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

经调查认定，高新珠海市荣新耀建筑工程有限公司“12·12”一般起重伤害事故是一起作业人员违规冒险作业造成的生产安全责

任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

2025 年 12 月 6 日，珠海富茂钢结构有限公司（以下简称富茂公司）和珠海市荣新耀建筑工程有限公司（以下简称荣新耀公司）签订《维修合同》，合同约定双方安全责任事项；

维修地点：唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路 8 号场内；

维修内容：修复墙面、钢梁、柱、雨棚；

合同价格：8000 元；

维修日期：2025 年 12 月 8 日-12 月 14 日（7 天）。

（二）相关企业情况

1.富茂公司，统一社会信用代码：914404007350086 52F；主体类型：其他有限责任公司；法定代表人：蔡**；经营期限：2002 年 1 月 11 日-长期；住所：珠海市唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路 8 号。

2.荣新耀公司，统一社会信用代码：91440404MACWHQMH0W；经济类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：黄**；经营期限：2023 年 9 月 18 日-长期；住所：珠海市金湾区红旗镇金荷路 372 号 4 栋 1101 房。

（三）相关人员情况

1.李**（死者），男，33 岁，广东信宜人，荣新耀公司员工（未签纸质劳务合同）；

2.张**，男，35 岁，福建龙岩人，荣新耀公司员工（未签纸

质劳务合同);

3.覃**，男，35岁，广西来宾人，荣新耀公司员工（未签纸质劳务合同);

4.黄**，男，50岁，福建上杭县人，荣新耀公司法定代表人;


5.陈**，男，60岁，湖南茶陵县人，富茂公司生产厂长。

（四）事故手拉葫芦情况

现场勘验发现发生事故的手拉葫芦悬挂在厂房顶部支撑横梁上（图一），将手拉葫芦取下检查发现，手链轮已破碎（图二），在事故现场找到已脱落掉在地面的手链和外壳（图三），掉落在地面的手链轮碎片（图四）。



（图一）

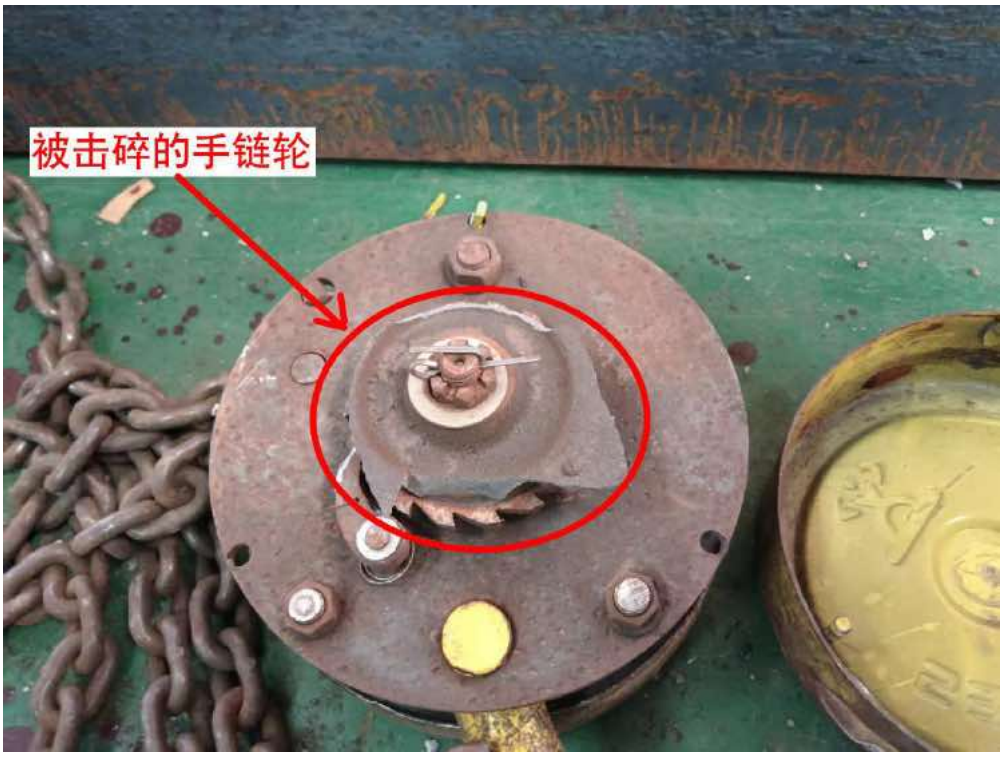

（图二）



（图三）



（图四）

按照技术分析报告：李**在操作手拉葫芦起吊工字钢（约500KG）过程中，手拉葫芦内部机构卡死，导致工字钢无法继续提升，此时工字钢处于悬空状态。李**使用工具打开手拉葫芦外壳，尝试修复卡住部位，过程中误撬动了起重锁止部件棘爪，导致棘爪与棘轮齿脱离，起重锁止失效，工字钢瞬间下坠，通过传

动装置拖拽手链轮、手链条一起快速转动，转动中手链条击碎手链轮，手链轮碎片飞出击中李**前胸。

二、事故发生经过和应急处置

（一）事故发生经过

经事故现场勘验、结合监控录像、人员询问、技术分析，经调查研究，事故经过还原如下:

7 时 47 分许，李**（死者）到达富茂公司一车间上班，张**、覃**随后拿着手拉葫芦到达，李**顺着放置在现场的移动式脚手架爬上车间顶部支撑横梁附近的平台（距离地面约 8 米），覃**协助，将手拉葫芦挂上车间顶部支撑横梁（见图一），然后张**、覃**将手拉葫芦的铁链连接吊绳绑好已放置于地面钢支架上的工字钢（约 500KG），然后张**、覃**扶着工字钢保持平衡，李**操作手拉葫芦将工字钢吊起打算放到已焊接在车间侧墙边工字钢立柱上的支撑座上（距离地面约 6 米），当工字钢提升到接近支撑座下方时，手拉葫芦内部机构卡住，导致工字钢无法继续提升，李**使用工具尝试修复卡住部位。

8 时 41 分许，工字钢突然快速坠落地面，李**开始沿侧墙边工字钢立柱往下爬，张**看见李**姿势不稳跑到李**下面伸出双手去接。

8 时 41 分 18 秒，李**爬下时突然从距离地面约 6 米高处摔下，张**双手承接但没接住，李**摔落地面压到张**脚部。张**、覃**随即呼喊，李**已无反应但还有呼吸，此时在附近的富茂公司

厂长陈**也过来查看并立即打120。

8时51分28秒，120到达开始对李**进行抢救。

9时36分许，120宣告李**抢救无效死亡。

（二）事故应急处置

120、110、区应急管理局、区科技产业局、唐家湾镇等单位接到事故报告后，及时赶到现场开展应急救援及应急处置工作，120对伤者进行抢救；110对事故发生经过进行核查；区应急管理局主要负责同志和分管负责同志到场指挥应急处置工作，了解事故发生经过，督促开展现场隐患排除、事故调查取证、现场勘验、督促相关单位妥善处理善后事宜，以及按要求报送事故信息等。本次事故处置及时，信息续报及时，未发生衍生事故，经综合评定，应急救援处置符合应急处置程序要求。

12月19日死者家属与荣新耀公司达成协议签订《赔偿协议书》，善后工作平稳。

三、人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

按照《居民死亡医学证明（推断）书》，李**的死亡原因为：外伤致心脏破裂死亡。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，事故调查组核实此起事故直接经济损失为

149 万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

手拉葫芦发生卡住故障时，李**处置不当[1]，导致手拉葫芦的手链轮破裂，李**被手链轮碎片击中胸部受伤导致死亡。

（二）事故性质认定

经调查认定，高新珠海市荣新耀建筑工程有限公司“12·12”一般起重伤害事故为一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）责任单位

1.荣新耀公司，经核查，在手拉葫芦发生卡住故障时，李**未消除工字钢可能发生坠落的风险，未断开负载即使用工具尝试修复卡住部位，属于违规冒险作业。荣新耀公司未强化和落实主体责任，未如实记录安全生产教育和培训情况，未保证作业人员具备必要的生产安全知识，掌握本岗位的安全操作技能。未采取有效管理措施及时发现并消除事故隐患，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对荣新耀公司立案调查。

（二）责任人员

1.**李****,**荣新耀公司员工,未消除工字钢可能发生坠落的风险,未断开负载就使用工具冒险进行手拉葫芦卡住故障的修复工作,

[1] 《手拉葫芦 安全规则》（JB 9010—1999）4：使用规则：4.2.4 不得使用非手动驱动方式起吊重物。发现拉不动时，不得增加拉力，要立即停止使用。检查重物是否与其他物件牵连，重物重量是否超过了额定起重量，葫芦机件有无损坏等。

导致葫芦手链轮的碎片击中胸部，经抢救无效死亡，对事故负有主要责任。鉴于其本人在事故中死亡，建议免予追究其事故责任。

2.黄**，荣新耀公司法定代表人，安全工作主要负责人。经核查，发现事故使用的手拉葫芦传动部件未见润滑剂，不符合《手拉葫芦 安全规则》（JB 9010—1999）要求[2]；李**、张**、覃**登高作业时均未佩戴安全带，同时李**存在违规冒险作业行为。黄**未加强使用器具日常安全检查、未履行现场安全管理、未及时消除事故隐患，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对黄**立案调查。

3.**陈****，**富茂公司生产厂长。经核查，陈**发现荣新耀公司员工登高作业未佩戴安全带，但未及时督促整改；作为公司安全工作负责人，未落实对承包单位的安全生产工作统一协调、管理工作，建议由富茂公司按内部管理制度处理，处理结果报区应急管理局备案。

六、事故教训

本起事故中，在手拉葫芦发生卡死故障时，李**处置不当，导致工字钢横梁突然下落手拉葫芦内部件崩裂，李**被部件碎片击中胸部受伤，经抢救无效死亡。李**的行为属于违规冒险作业。荣新耀公司未保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，未及时排查消除工人违规冒险作业的安全隐患。

[2] 《手拉葫芦 安全规则》（JB 9010—1999）5.1：日常检查和保养：5.1.4 各传动部件应定期加油脂润滑，制动器的摩擦表面之间必须保持清洁，无油污，以保证制动性能可靠。5.1.5 起重链条使用时应经常涂敷润滑油，不应粘上泥土等杂物，以免带入起重链轮而沉积在凹处，影响正常啮合。

七、整改防范措施建议

（一）荣新耀公司要认真吸取本次事故教训，对承接的工程项目切实开展隐患排查治理工作，**一是**要严格把好安全教育关、做好员工的安全教育和技术交底，杜绝出现违规冒险作业行为；**二是**加强生产工具的日常维护保养，防止工具带病上岗；**三是**加强监督检查，对高处、吊装等危险作业要严格管控，防止出现未按要求佩戴防护装备、无证上岗等违规行为。

（二）富茂公司要加强对项目承包单位的安全生产工作统一协调、管理，严格落实安全检查工作；发现安全问题，应当及时督促整改，监督外包单位落实作业现场做好各项安全管理工作。