增城新塘“9·4”一般触电事故调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 1 月 17 日

目录

一、基本情况 1
（一）相关单位概况 1
（二）涉事人员概况 2
（三）涉事仓库租赁及使用相关情况 3
（四）涉事产品相关情况 3
（五）涉事企业安全管理现状 5
二、事故现场情况及发生经过 5
（一）事故现场情况 5
（二）事故发生经过 7
三、人员伤亡和直接经济损失 8
（一）伤亡人员情况：死亡 1 人 8
（二）直接经济损失 8
四、事故应急处置 8
五、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
（二）间接原因分析 9
六、相关单位履职情况 9
七、事故相关人员及单位责任认定及处理建议 10

（一）事故相关单位责任认定和处罚建议.....10
（二）建议追究行政责任人员 11
八、事故防范措施建议 12
（一）落实生产经营单位安全生产主体责任.....12
（二）举一反三、加强落实行业监管，开展排查整治工作.12

2025年9月4日15时30分许，工人唐某华在增城区新塘镇环保二路16号之二巨城创新科技产业园A栋4楼仓库触电，后经抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等的有关规定，经区政府授权，由区应急管理局牵头组织区纪委监委、区公安分局、区科工商信局、区市场监管局、区人社局、区总工会等单位和新塘镇政府，并邀请区检察院、番禺区人民政府派员参加，成立增城新塘“9·4”一般触电事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料以及询问相关人员等方式，现已初步核实了事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城新塘“9·4”一般触电事故是一起因企业安全生产主体责任不落实、未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度、对从业人员的安全生产教育培训不到位而导致的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）相关单位概况

1.广州万店免单大数据有限公司（以下简称“万店免单公

司”），法定代表人：孙某根，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期2016年1月22日，住所：广州市天河区翰景路1号金星大厦5楼M880。经营范围：软件和信息技术服务业。**万店免单公司是唐某华的聘用方，**唐某华按照万店免单公司的工作安排，在涉事仓库工作。

2.广州美网智能科技有限公司（以下简称“美网公司”），法定代表人：孙某根，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期2007年2月01日，住所：广州市天河区翰景路1号金星大厦5楼M881。经营范围：保健食品批发;保健食品零售；化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售等。**美网公司是涉事仓库的承租方，在日常生产经营过程中，由美网公司及万店免单公司共同管理并使用该仓库。**在日常工作中，由孙某负责万店免单公司及美网公司的全面工作。

3.广州市柏施丽电子科技有限公司（以下简称“柏施丽公司”），法定代表人：范某，类型：有限责任公司（自然人独资），成立时间：2021年6月28日，住所：广州市番禺区新造镇海景路2号创业园1栋303。经营范围：专用设备制造业等。**受美网公司委托，由柏施丽公司为其生产“御芙兰三通大师”，由万店免单公司对该产品进行日常管理。**

（二）涉事人员概况

1.唐某华，男，**万店免单公司工作人员，**具体工作职责包括：

将涉事仓库内的日常货物分类摆放并做好标识、打扫工作场所、按发货单及时准确打包发货、配合订单岗核实发货物流问题等工作。在事故中死亡。

2.孙某，女，**万店免单公司主要负责人**，负责万店免单公司及美网公司的全面工作。

3.胡某启，男，新塘镇环保二路16号之二巨城创新科技产业园A栋4楼仓库**现场管理人员**，其劳动关系在美网公司，按照孙某的工作指令，负责涉事仓库的日常管理，在日常工作中为唐某华安排工作任务。

（三）涉事仓库租赁及使用相关情况

2019年9月起，美网公司租赁了位于增城区新塘镇环保二路16号之二巨城创新科技产业园A栋4楼仓库。在日常生产经营过程中，由美网公司及万店免单公司共同管理并使用该仓库。

（四）涉事产品相关情况


美网公司与柏施丽公司达成合作意向，**由柏施丽公司为美网公司生产“御芙兰三通大师”。**

在美网公司的委托下，柏施丽公司曾委托广州新益检验认证技术有限公司（佛山分公司）对“御芙兰三通大师”按照GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》等标准进行了检验，**根据检验结论，送检设备符合标准要求。**

经查，该设备未纳入工业产品生产许可范畴，不需要取得中

国强制性产品认证。



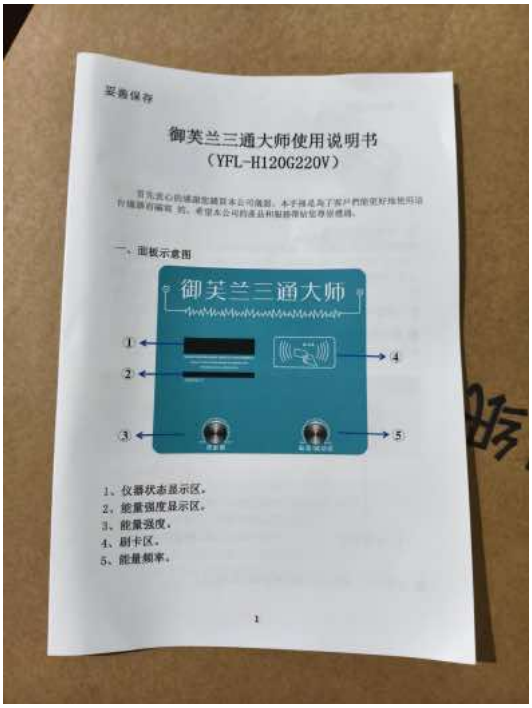

图一及图二 涉事仓库内的“御芙兰三通大师”及其使用说明书

（五）涉事企业安全管理现状

万店免单公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未明确各岗位安全生产工作职责；对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，未保证唐某华具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时制止唐某华使用与其工作职责无明确关联的用电产品，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

二、事故现场情况及发生经过

（一）事故现场情况

事故发生后，事故调查组对事故现场开展了现场勘验[1]。事故现场位于增城区新塘镇环保二路16号之二巨城创新科技产业园A栋4楼一仓库。仓库门口朝北，东北角为一办公室，仓库里堆放着用纸箱装着的货物。

在仓库的西南边地上有一具仰卧状尸体，尸体头朝北，脚朝南，尸体下身穿着牛仔短裤（裤兜里见有药盒、车辆保养单、**钱包里有唐某华的身份证**），上身穿着灰色的T恤，**尸体腹部左下方皮表见有一处伤痕，呈扇形状**，另尸体头部下巴处、左臂靠腋窝处表皮、右肩关节靠腋窝处表皮、胸部表皮多次见有伤痕。

在尸体南边靠墙处有一张桌子，桌子上有御芙兰三通大师的


[1]详见《现场勘验笔录》。

仪器，该仪器的一条线连接到一块方形的金属板上，**金属板上有一个褐色的印痕，呈扇形状。**该仪器的另一条线连接到一个圆形的探头，探头表面见有一处褐色的印痕。

该桌子上有电脑、血压仪、电烙铁、螺丝刀、铁钳、电工胶布、电源线等物品，桌子前的地上有一张翻倒状的塑料凳子。凳子下有一个电路板和一个热熔胶枪，打开凳子旁的一个纸皮箱，纸皮箱里有一台仪器和两张纸，一张白色的纸写着联系人和电话，一张粉红色的纸为货单，该货单后面写着仪器的损坏情况、人名、地址、电话。



图三 事故现场“御芙兰三通大师”及桌面上工具

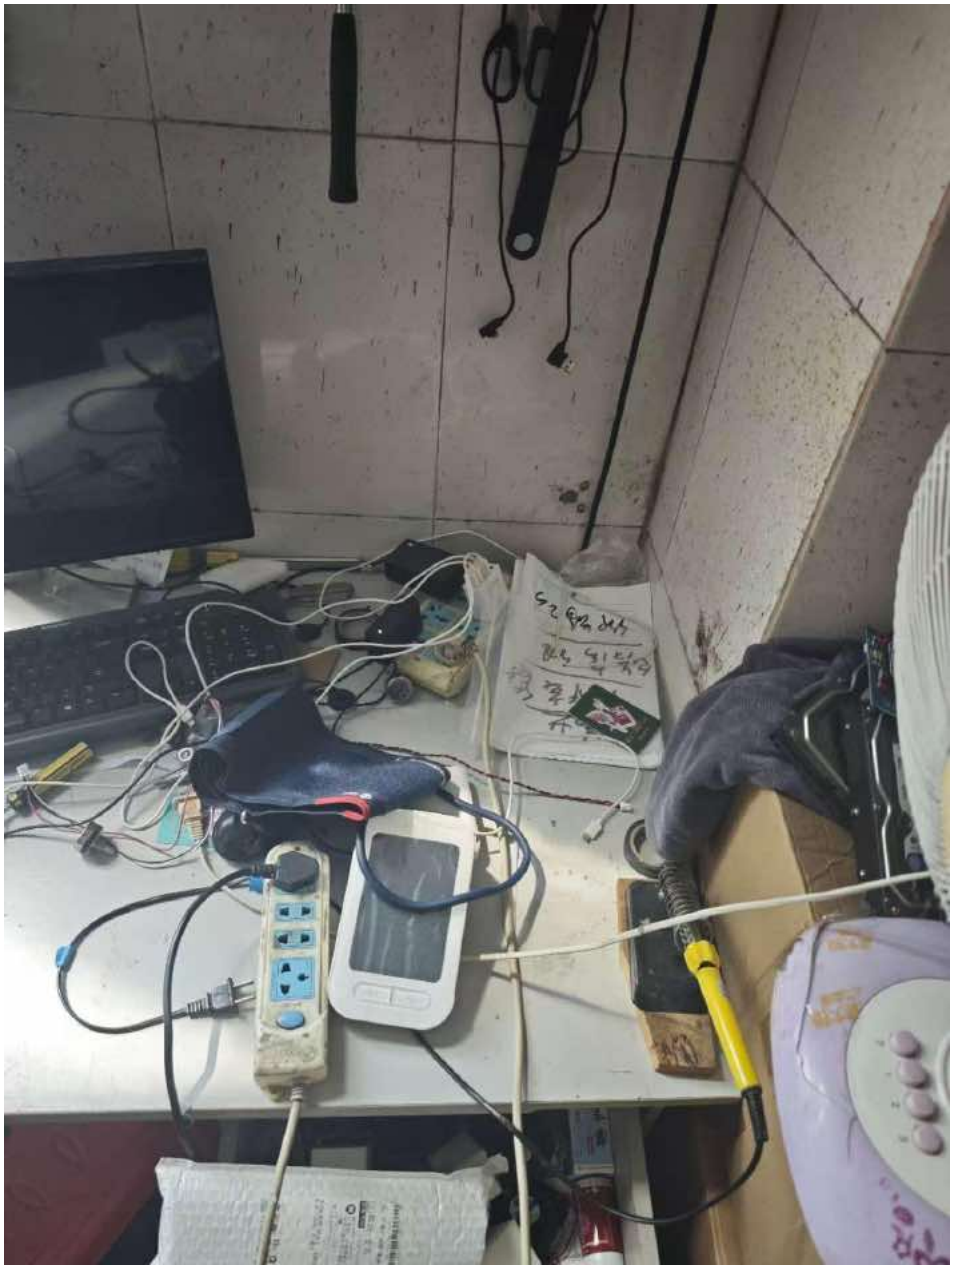

图四 事故现场桌面上工具

（二）事故发生经过

2025 年 9 月 4 日 15 时 30 分许，位于增城区新塘镇环保二路 16 号之二巨城创新科技产业园 A 栋 4 楼仓库突发断电。断电时

胡某启及其他两名员工王某贤、龚某萍均在仓库办公室内。断电后，胡某启及王某贤、龚某萍走出办公室查看电闸情况，发现是电闸跳闸。因当时唐某华还在仓库内，胡某启叫其名字无人应答，于是胡某启走到仓库西南侧，发现仓库管理员唐某华面部朝下趴在地上，胡某启即将唐某华抱起并将身体转过来平放在地上，让龚某萍拨打120急救电话。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡1人

姓名	年龄	性别	籍贯	死亡原因	损失工作日	直接经济损失
唐某华	38	男	广西贺州	触电	6000	112万元

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等有关规定统计，事故直接经济损失约112万元。

四、事故应急处置

事故发生后，仓库工作人员龚某萍第一时间拨打了120急救电话，随后现场管理人员胡某启又拨打了110报警电话。120救护车到场后立即进行现场抢救，唐某华经抢救无效死亡。公安、应急、卫健等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

唐某华，万店免单公司工作人员，安全意识淡薄，在工作时间、工作岗位上，在未穿戴个人安全防护用品的情况下使用与其工作职责无明确关联的“御芙兰三通大师”时触电受伤，后经抢救无效死亡[2]。

（二）间接原因分析

万店免单公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未明确各岗位安全生产工作职责；对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，未保证唐某华具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时制止唐某华使用与其工作职责无明确关联的用电产品，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

六、相关单位履职情况

经核，万店免单公司为工商注册登记的独立市场主体，其登记注册的经营范围为软件及信息技术服务业。涉事仓库实为美网公司租赁的仓储库房，核心功能是集中存放相关货物。

2024 年至 2025 年期间，新塘镇严格按照安全生产监督检查工作计划及上级工作部署，对辖区内各类生产经营单位开展常态

[2] 详见《居民死亡医学证明（推断）书》等有关材料。

化安全生产巡查检查。针对涉事仓库，新塘镇工作人员在巡查中发现并指出其在货物堆放规范、安全通道畅通等方面存在的共计4项具体隐患，要求企业立即整改完毕，落实闭环管理。

新塘镇严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“三管三必须”原则，切实强化属地管理责任，结合专项排查整治、班子成员带班夜查等持续开展各类风险隐患排查，聚焦电商仓库等重点领域，督促企业严格落实安全生产主体责任，跟进闭环整改。2025年，新塘镇检查类似电商仓库等相关场所331间次，发现隐患1061处，整改隐患1016处，发出相关检查文书321份。

七、事故相关人员及单位责任认定及处理建议

（一）事故相关单位责任认定和处罚建议

万店免单公司，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未明确各岗位安全生产工作职责；对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，未保证唐某华具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时制止唐某华使用与其工作职责无明确关联的用电产品，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[3]、第二十八条第一款[4]、第四十一条第二款[5]等的

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，

有关规定，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]的有关规定处理。

（二）建议追究行政责任人员

孙某，万店免单公司主要负责人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项[7]等有关规定，导致发生生产安全事故，建议由区应急管理局依据《中华人

保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[8]的有关规定对其进行处理。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）落实生产经营单位安全生产主体责任

万店免单公司要深刻吸取事故教训，进一步落实生产经营单位安全生产主体责任，主要负责人要牵头建立全员安全生产责任制，制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，增强员工安全意识。

（二）举一反三、加强落实行业监管，开展排查整治工作

新塘镇政府要进一步明确“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“三管三必须”的原则，切实落实属地管理责任，针对互联网零售、批发行业及其相关仓库、厂房的租赁、仓储情况，要进一步明晰各有关部门的监管职责，聚焦安全生产工作，落实日常巡查检查，完善监管机制，落实闭环管理。要真正压实企业安全生产主体责任，切实有效排查事故隐患，最大限度地减少生产安全责任事故的发生，保障人民群众的生命财产安全。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；