港口白沙万防城港市恒荣大酒店有限公司
“5·20”一般墙体坍塌受伤事故调查报告

港口白沙万防城港市恒荣大酒店有限公司

“5·20”一般墙体坍塌受伤事故调查组

2025年 月 日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生有关单位及相关人员概况.....1
1.事故发生有关单位情况.....1
2.相关人员情况.....2
（二）事故发生经过.....3
（三）事故现场情况.....4
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....6
三、事故原因分析.....6
（一）直接原因.....6
（二）间接原因.....6
四、有关责任单位存在的主要问题.....7
五、对有关责任单位的处理建议.....7
六、事故整改和防范建议.....7

2025年5月20日15时30分许，在防城港市恒荣大酒店有限公司发生一起墙体坍塌事故，造成1人受伤，造成直接经济损失约50万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、公安、街道办等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，于2025年6月3日成立由区人民政府分管领导为组长，区住建、应急、商务、公安、卫健、人社、工会、白沙万街道办等部门为成员的港口白沙万防城港市恒荣大酒店有限公司“5·20”一般墙体坍塌受伤事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员受伤情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，港口白沙万防城港市恒荣大酒店有限公司“5·20”一般墙体坍塌受伤事故是一起**因企业把建设工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的个人施工班组施工，施工人员在拆除墙体时操作不当，被坍塌的墙体压伤的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生有关单位及相关人员概况

1. 事故发生有关单位情况

防城港市恒荣大酒店有限公司（以下简称“恒荣酒店”），成立于2008年8月25日，统一社会信用代码为91450602677749793 9（1-1），住所为港口区四川路与渔万路交汇处恒荣大厦，法定代表人林观荣 ，类型为有限责任公司（自然人独资），营业期限为2008年8月25日至2038年8月24日，经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品销售；酒类经营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；外卖递送服务；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2025年5月16日，恒荣酒店与杜某模签订《工程承包施工合同》工程名称：恒荣大酒店副楼三层拆改工程；工程内容：拆部分隔墙、吊顶、部分饰面、地台、玻璃等；承包方式：包工包料。

2.**相关人员情况**

①林某雄，男，汉族，1964年9月20日出生，身份证号码:44082119640920****，户籍地为海口市琼山区道某某村某巷**号，恒荣酒店工程部负责人。2025年5月16日，代表恒荣酒店与杜某模签订《工程承包施工合同》，事故发生时不在现场。

②禤某年，男,壮族，1964年11月24日出生，身份证号码:45282219641124****,户籍地为广西防城港市防城区防城镇某

某村某某组**号，恒荣酒店工程部工作人员，恒荣酒店工安排其负责恒荣大酒店副楼三层拆改工程现场安全监管，事故发生前，检查过施工现场。

③杜某模，男，汉族，1970 年 8 月 17 日出生，身份证号码:510228197008 17****，户籍地为重庆市铜梁县永嘉镇某某村*组**号。2025 年 5 月 16 日，以个人名义与恒荣酒店签订《工程承包施工合同》，承揽恒荣大酒店副楼三层拆改工程，安排吴某空、黄某战等 7 人到恒荣酒店实施恒荣大酒店副楼三层拆改工程，事故发生时不在现场。

④黄某战，男，壮族，1964 年 9 月 18 日出生，身份证号码:452131196409 18****，户籍地为广西天等县宁干乡某某村某某屯***号，与事故伤者在同一房间拆隔墙，事故发生后参与救援工作。

⑤吴某空（事故伤者），男，壮族，1966 年 7 月 5 日出生，身份证号码：452131196607 05****，户籍地为广西天等县宁干乡某某村某某屯***号。2025 年 5 月 20 日下午，在恒荣酒店副楼三层拆除隔墙时，因操作不当，墙体发生坍塌，被坍塌的墙体压伤。

（二）事故发生经过

2025 年 5 月 20 日 14 时许，吴某空与黄某战根据杜某模的安排到恒荣酒店副楼三层的房间拆除隔墙。两人先用电镐把墙体底部打碎，然后吴某空用撬棍顶着墙体，黄某战用铁锤锤墙体，把墙体整体推倒。15 时许，**禤**某年到现场检查，向吴某空与黄某战

指出，两人的拆墙方式存在安全隐患，要求他们用安全的方式进行拆墙。禤某年的要求遭到两人的拒绝后离开现场。15 时 30 分许，吴某空与黄某战在房间 1 内向外推倒带门一侧的隔墙瞬间，房间 1 与房间 2 之间的隔墙同时倒向房间 1，并将躲避不及的吴某空压倒致伤。

（三）事故现场情况

现场勘查，发生事故的房间为恒荣酒店副楼三层的两个房间。房间内需拆除的两面隔墙呈 T 字形，非承重结构，由红砖单砖砌筑，宽约 0.15 米。两房之间的隔墙与房顶不相连接，高约 2.85 米，长约 3.4 米；两房间有门一侧的隔墙高约 3 米，长约 5.48 米，与房顶相连接。（详见图 1、图 2）。

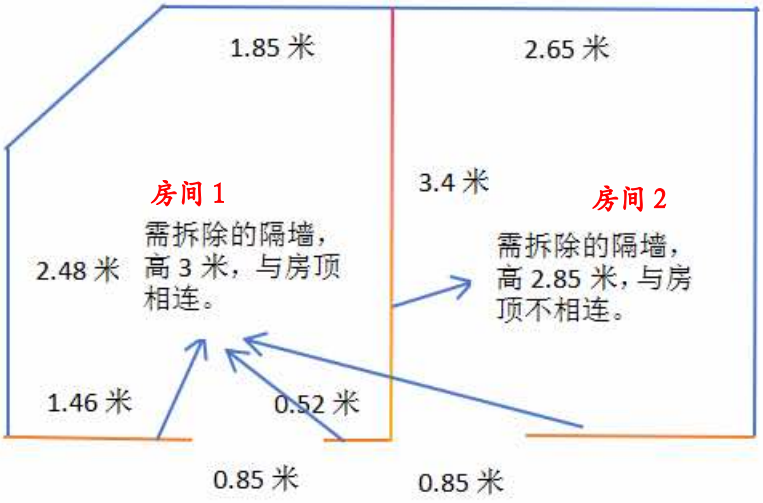


图 1：事故现场示意图

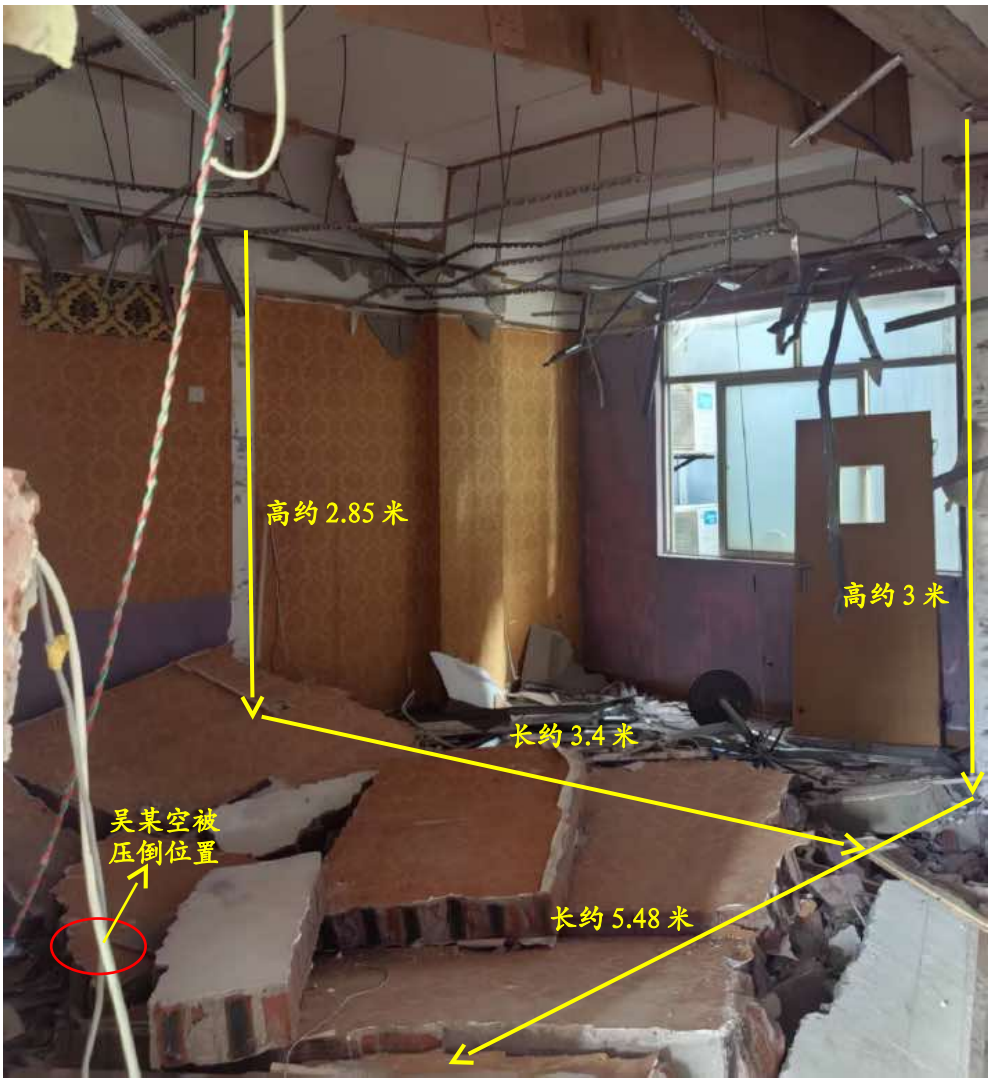


图 2：事故现场图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人受伤，直接经济损失约50万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年5月20日21时24分，防城港市应急管理局根据防城港市卫健委报告信息要求港口区应急管理局进行核查；港口区应急管理局与白沙万街道办向相关单位、人员核实后，于21日00时04分

书面向港口区人民政府办公室和防城港市应急管理局报告事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，黄某战与其他工人一起把吴某空从坍塌的墙体中救出并拨打120电话呼救。120救护车将吴某空送至防城港市第一人民医院文昌院区救治。

（三）医疗救治和善后情况

120救护车将吴某空送至防城港市第一人民医院文昌院区救治，医院诊断：腹部闭合性损伤、左肾挫裂伤、脾破裂并大出血、胰尾部挫伤、多发骨折、腹盆腔积血。医院对伤者进行脾脏切除、左肾切除等手术并入院治疗。

事故发生后，白沙万街道办组织相关部门、伤者家属就伤者治疗费及赔偿事宜进行协商，但未能达成一致，治疗费及赔偿事宜仍在协商中。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：作业人员吴某空安全意识淡薄，在拆除隔墙时，因操作不当，引起墙体坍塌，被坍塌的墙体压倒受伤。

（二）间接原因

事故间接原因是：恒荣酒店将恒荣大酒店副楼三层拆改工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的个人施工班组施工，

因施工人员安全意识淡薄、操作不当，引起墙体坍塌，导致事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

恒荣酒店将恒荣大酒店副楼三层拆改工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的个人施工班组施工，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款规定[1]。

五、对有关责任单位的处理建议

恒荣酒店将恒荣大酒店副楼三层拆改工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的个人施工班组施工，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款规定[2]。对事故发生负有责任，建议由港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

六、事故整改和防范建议

（一）恒荣酒店要切实履行企业安全生产主体责任，规范外包工程管理；加强对外包工程施工作业现场的安全监管；认真落实生产安全事故隐患排查及整改，杜绝违规行为发生。

（二）港口区住建部门要加强小散工程施工安全管理，协调指导部门监管范围内小散工程施工安全的监督管理及违法行为查处工作。

（三）白沙万街道办事处要负起具体组织实施辖区内小散工

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

2[?]同[1]。

程施工安全管理工作责任，落实辖区小散工程施工安全管理和常态化监管。

（四）各镇（街道）、各行业主管部门要遵循属地管理和行业指导相结合，全面纳管与分类纳管相结合的原则，按照“属地管理”、“三管三必须”、“谁审批谁监管”的原则，根据各自职责分工，加强协调指导本部门监管范围内小散工程施工安全的监督管理及违法行为查处工作，防止类似事故发生。

港口白沙万防城港市恒荣大酒店有限公司

“5·20”一般墙体坍塌受伤事故调查组

2025年　月　日

调查组组长：

调查组副组长：

成　　员：