荆州经开区荆州市福星塑料科技开发有限公司“1·23”一般高处坠落事故调查报告

2024年1月23日9时48分左右，荆州经开区荆州市福星塑料科技开发有限公司发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，市委市政府高度重视，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）和《荆州市人民政府办公室关于授权荆州市应急管理局组织事故调查组进行生产安全事故调查处理的通知》（荆政办函〔2019〕2号）规定，成立市政府荆州经开区荆州市福星塑料科技开发有限公司“1·23”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），组长由市应急管理局主要负责人担任，成员由市纪委监委、市公安局、市总工会、市应急局、荆州经开区相关人员担任，并聘请专家参与调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证，经专家技术鉴定、综合分析，认定事故性质，查清事故人员伤亡、直接经济损失、发生经过、原因和有关企业情况，查清相关单位和人员责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理意见，总结事故主要

教训，提出整改和防范措施。

经调查认定，荆州经开区荆州市福星塑料科技开发有限公司“1·23”一般高处坠落事故是一起员工违规作业，企业管理不到位，相关部门监管不到位导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

荆州市福星塑料科技开发有限公司（以下简称“福星公司”）成立于2001年8月8日，注册地位于荆州市开发区沙岑路66号，法定代表人为董行，统一社会信用代码为91421000730846120F。经营范围包括塑料制品制造，塑料制品销售，汽车零件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，模具制造，模具销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，工程塑料及合成树脂销售，塑料加工专用设备制造，塑料加工专用设备销售，非居住房地产租赁。

（二）事故发生单位安全管理情况

福星塑料设置了安全部，成立了安全生产委员会，任命了安全管理第一责任人和安全管理人员，规定了主要负责人、安全生产管理机构及安全生产管理人员职责，建立健全了全员安全生产责任制。制定了教育培训计划，开展了隐患排查工作，但未完善并有效实施安全生产规章制度和操作规程，未组织建立并落实本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，隐患排查整治及风险管控不到位，安全生产教育和培训不深入不彻底。

（三）事故发生经过

2024年1月23日9时许，福星公司供销部部长周德刚安排装货工唐从刚、王文定到仓库装货，并安排了王双兵驾驶叉车进行转运，装货前涉事13.5米半挂货车已停在仓库指定的装货区域。9时15分，上述作业人员到现场开始装货，其中王双兵驾驶叉车转运，唐从刚从叉车上接货，王文定在车厢内码货，周德刚在现场监督。装货前，周德刚提醒唐从刚、王文定二人带安全帽，系安全绳，但二人未听从，在无任何防护措施的状态下进行装货作业。9时45分左右，装货进度接近一半，纸箱高度已经略微超过货车围栏。此时叉车驾驶员王双兵临时有事外出，便将叉车熄火后离开，唐从刚继续从叉车上卸货，王文定在货车车厢中部右侧边缘靠近仓库墙壁一侧码货，9时48分左右，王文定不慎从货车围栏边缘踩空跌落，摔落于货车中部右侧地面，口鼻出血，不省人事。

事故发生后，周德刚立刻拨打了120急救电话请求救援。随后通知总经理董辉和公司法人董行，在董行安排下分别报警并通知家属。120急救车10时15分左右到达现场，抢救后宣布王文定死亡。

（四）事故现场和设备设施情况

事发地点在福星公司供销部仓库内，图1为福星公司事发仓库，图2为事发半挂货车，为一台13.5米半挂货车，事发时该车辆停在事发仓库内装货，车头朝向仓库大门方向。



图1：事发仓库



图2：事发半挂货车

图3为具体事发位置，该位置中心距离大门为9.5米。图4为事发现场位置示意图。现场勘查发现，事发位置的仓库顶部钢梁上安装有安全吊钩，可与作业人员佩戴的安全绳相连接，能对作业人员失足坠落时起防护作用。



图3：事发位置

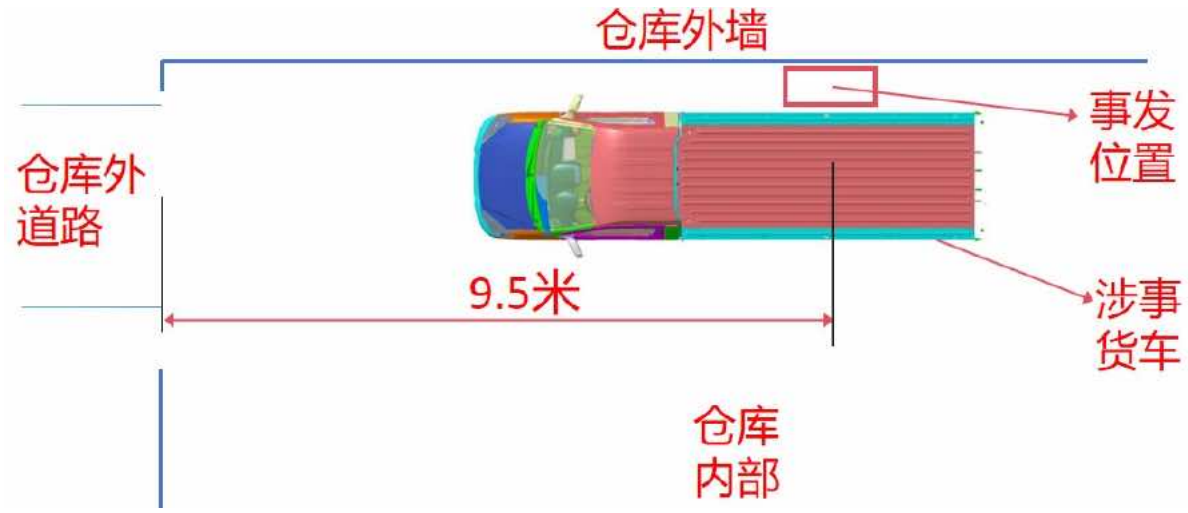


图4：事发现场位置示意图

经测量，涉事半挂货车货厢长度为13.5米，宽度2.4米，货厢围栏顶部距离地面3.45米，距离货厢底面2.2米，货厢底面距离地面1.25米，如图5所示。



图5：涉事货车货厢尺寸

事发当日所装货物为装箱的汽车中央除霜管总成，如图6所示，纸箱长宽高分别为1.1米、0.54米、0.56米，每个纸箱（含货物）重量约为15公斤。



图6: 事发半挂车所装货物

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

王文定(死者)，男，汉族，1970年10月16日出生，家住湖北省荆州市沙市区联合乡新华村6组。

事故共造成直接经济损失115万元。主要包括死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等因劳动关系产生的各项费用，无其他经济损失。

（六）当天天气情况

2024年1月23日，晴，最高气温2℃，最低气温零下2℃，北风，风力1-3级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援处置情况

2024年1月23日9时15左右，现场作业人员周德刚、刘利民、王双兵、唐从刚、王文定在公司成品库装卸区域往指定半挂车上码放货物。9时48左右，周德刚和刘利民发现王文定坠落；9时52分左右，周德刚拨打120急救电话。10时15分左右救护车抵达事故现场进行人员抢救，到达现场后医生通过检查后宣布王文定已

死亡。事故发生后，福星公司会同主管部门成立了善后处理小组，在主管部门和属地的指导下，开展安抚沟通工作。于1月24日12时与家属达成协议。1月27日9时，死者遗体火化。

（二）事故信息接报及响应情况

事故发生后，9时52分，现场作业人员周德刚拨打120急救电话并同时电话通知福星公司董事长董行及应急小组领导董辉。10时2分，董行到达事故现场并向主管部门汇报事故情况。10时30分左右，经开区经发局、应急服务中心、平安办及街道办相关人员到达现场协调处理事故及善后事宜。

（三）应急处置评估

事故善后处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

装货工王文定安全知识欠缺，安全意识薄弱，违反福星公司《装卸、搬运作业操作规程》中“登车作业时间必须佩戴安全帽、安全绳”的规定。作业前不戴安全帽、不系安全绳，且无视他人提醒，在没有任何安全保护措施的情况下登车并实施高处装货作业。作业过程中不慎从货车上失足摔落至仓库地面，造成高处坠落致死，导致事故发生。

（二）间接原因分析

福星公司安全生产管理存在漏洞。福星公司安全管理混乱，未有效落实全员安全生产责任制。缺乏系统的安全生产规章制度和操作规程，未建立高处作业审批制度。公司的安全生产教育和

培训流于形式。未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。公司员工严重缺乏安全生产相关知识和安全生产意识。公司主要负责人及安全管理人员安全管理不到位，未能充分履行安全管理职责。安全生产管理机构以及安全生产管理人员未能及时制止和纠正违反操作规程的行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

福星公司未有效落实安全生产责任制，未系统组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，公司的安全生产教育和培训不深入、不彻底，流于形式。未组织建立并落实本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对本单位现场安全生产工作的监督、检查流于形式。福星公司主要负责人和安全生产管理人员对公司安全管理不到位。

（二）有关监管部门

荆州经济技术开发区经济发展局督促指导企业落实主体责任不到位，对事故单位监管存在疏漏，监督检查不仔细、不深入，重大事故隐患专项排查整治2023行动工作落实不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

王文定，男，装货工，安全意识薄弱，安全知识欠缺，严重违反公司安全操作规程和安全管理制度。在未正确佩戴安全防护用品的情况下，实施高处装货作业，不慎从货车上失足摔落至仓库地面，导致事故发生，对事故发生负有直接责任，因其在事故中

死亡免予追究责任。

（二）建议追究事故单位责任人员

1. 董行，男，福星公司主要负责人。未组织完善并落实安全生产规章制度和操作规程，未组织建立并实施高处作业审批制度。未组织落实员工安全教育培训，导致企业管理人员和操作人员安全意识不强，安全知识欠缺。未组织落实安全风险管控和隐患排查治理工作。对事故发生负有责任，责成荆州经开区综合执法局依据《安全生产法》[1]相关规定给予行政处罚。

2. 董辉，男，福星公司安全管理责任人。对企业员工违章行为未开展检查排查，未及时制止和纠正，未有效落实安全操作规程、安全教育培训、风险辨识及安全管理措施落实的工作。履行安全管理职责不到位，安全监督管理职能缺位。对事故发生负有责任，责成荆州经开区综合执法局依据《安全生产法》[2]相关规定给予行政处罚。

3.周德刚，男，福星公司供销部部长兼公司安全员。作为安全员，在事发前，仅对装货工违反操作规程作业进行口头提醒，未加以纠正或强令终止作业。对事故发生负有现场管理责任，责成荆州经开区综合执法局依据《安全生产法》[2]相关规定给予行政处

[1]《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[2]《安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

罚。

（三）建议事故责任单位处理意见

福星公司安全生产主体责任履行不到位。安全生产教育培训工作不到位，员工安全意识不足，安全知识缺乏。公司未认真落实安全生产隐患排查治理工作，未及时发现并消除存在的事故隐患。未督促管理人员及作业人员履职到位，对作业现场管理不到位，未及时纠正作业人员的违规作业行为。对事故发生负有责任，责成荆州经开区综合执法局依据《安全生产法》[3]相关规定给予其行政处罚。

（四）建议对有关公职人员的处理意见

张明，荆州经济技术开发区经济发展局综合科科长，对行业领域安全生产管理不到位，未有效督促指导企业落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议由荆州经开区纪工委提出处理意见。

（五）其他建议

荆州经济技术开发区经济发展局督促指导企业落实主体责任不到位，对事故单位监管存在疏漏，监督检查不仔细、不深入，重大事故隐患专项排查整治2023行动工作落实不到位，责成其向荆州经开区安全生产委员会办公室作出书面检查，并将行业领域整改情况报荆州经开区安全生产委员会办公室。

[3]《安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

六、事故整改和防范措施

为认真吸取该事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和安全生产薄弱环节，强化企业安全生产管理，促进安全健康发展，提出如下措施建议:

涉事企业应深刻吸取事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺，进一步落实各方安全职责。

一是汲取教训，强化安全意识。企业应深刻吸取事故经验教训，认真剖析事故根源，建立健全安全生产管理体系，建立健全并落实安全生产责任制及安全奖惩制度，进一步完善并有效实施各项安全生产管理制度、操作规程。提升专业人员素质，从源头扭转企业管理混乱、人员素质欠缺的根本缺陷。

二是强化培训，提升安全能力。企业主要负责人及安全生产管理人员应加强安全生产相关知识学习，时刻紧绷安全弦、把牢安全关，不断提高安全生产管理能力和管理水平。要加大安全生产教育培训力度，落实对员工的各项安全培训教育，确保教育培训落到实处，收到实效，使员工具备必要的安全生产知识，自觉遵守公司的安全生产规章制度和操作规程。

三是风险管理，强化隐患排查。完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，进一步梳理所有生产经营环节中的风险点并及时采取预防措施。对高处作业等安全风险较高的作业实行全过程监护，及时发现作业中的不安全行为，坚决制止冒险作业、违章作业。进一步规范企业安全生产工作，消除生产安全事故隐患。

荆州经济技术开发区经济发展局要汲取事故教训，严格落实行业监管责任。要进一步明确责任，探索工作方法，加强对安全监管人员的安全教育和培训，提升执法能力和水平。要深入推进安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026年），强化安全执法检查，打击非法违法行为。要针对此次事故制定切实有效的专项方案并组织落实，全面压实相关单位安全生产主体责任。

荆州经开区荆州市福星塑料科技开发有限公司“1·23”一般高处坠落事故调查组