惠州大亚湾开发区管委会应急管理局政府信息公开

索引号：	11441300MB2E241728/2023-00017	分类：	
发布机构：	惠州大亚湾开发区管委会应急管理局	成文日期：	2023-08-30
名称：	大亚湾西区恒静隔音科技有限公司“6·4”一般其他伤害事故调查报告		
文号：		发布日期：	2023-08-30
主题词：			

大亚湾西区恒静隔音科技有限公司“6•4”一般其他伤害事故调查报告

发布日期：2023-08-30 浏览次数：330

目录

一、事故基本情况 – 2 –

（一）事故发生单位及相关单位概况 – 2 –

事故单位（玻璃供应商）情况 – 2 –

相关单位（玻璃采购方）情况 – 2 –

受害者情况 – 2 –

（二）事故发生单位业务合同关系 – 3 –

（三）事故发生单位安全管理情况 – 3 –

（四）事故发生经过 – 3 –

（五）事故现场情况 – 5 –

事故位置 – 5 –

玻璃放置情况 – 5 –

六）倾倒的玻璃重量计算 – 8 –

七）人员伤亡和直接经济损失情况 – 8 –

事故应急处置及评估情况 – 8 –

一）事故信息接报及响应情况 – 8 –

区总值班室处置情况 – 8 –

区公安分局处置情况 – 9 –

区应急管理局处置情况 – 9 –

自区街道办处置情况 – 9 –

区城乡建设和综合执法局处置情况 – 10 –

二） 事故现场应急处置情况 – 11 –

三）医疗救治和善后情况 – 11 –

四）事故应急处置评估 – 12 –

事故原因分析 – 12 –

一）事故直接原因 – 12 –

二）直接原因分析 – 12 –

三）其他可能因素排除 – 13 –

四）间接原因分析 – 13 –

有关责任单位存在的主要问题 – 13 –

监管部门及履职情况 – 14 –

对有关责任人员和责任单位的处理建议 – 15 –

一）建议免予追究责任人员 – 15 –

二）建议给予行政处罚单位 – 15 –

三）建议行政处罚人员 – 15 –

事故主要教训 – 16 –

事故整改和防范措施 – 16 –

一）强化装修材料（玻璃）卸货转运作业的安全管理。 – 16 –

二）吸取事故教训，将事故通报全区在建项目 – 17 –

大亚湾西区恒静隔音科技有限公司“6·4”一般其他伤害事故调查报告

2023年6月4日上午7:20分许，在西区街道自在城花园小区外人行道上发生一起转运玻璃致1人受伤亡事故，直接经济损失145万元。

2023年6月5日，惠州市安全生产委员会办公室办对该起事故进行挂牌督办，下发了《惠州市安全生产委员会办公室关于对大亚湾自在城花园小区“6·4”一般其他伤害事故调查处理工作挂牌督办的函》（惠安办函〔2023〕20号）。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的有关规定，区管委会立即成立了大亚湾开发区西区街道自在城花园“6·4”事故调查组（以下简称“调查组”）。由区安委办副主任、区应急管理局副局长吴锦红任组长，成员由区纪检监察工委、区党建工作办公室、区公安分局、区社会事务管理局、区应急管理局、西区街道办等部门人员组成，并邀请相关专家参

调查组严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，以及生产安全事故“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织调查。通过对事故现场勘查、调阅相关档案资料、询问笔录、事故原因分析、专家论证等多种方式进行调查，调查组现已查明事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议，现将情况报告如下：

调查认定，**大亚湾西区恒静隔音科技有限公司“6·4”事故是一起因建材玻璃倾倒挤压造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故单位（玻璃供应商）情况

深圳市恒静隔音科技有限公司（下称“深圳恒静公司”），成立日期：2021年3月17日，企业统一社会信用代码：91440300MA5GN45L02，类型：有限责任公司，法定代表人：陈岱瑜，注册资本：

0.0000万元，企业规模：小型，住所：深圳市龙岗区宝龙街道同心社区同庆路8号A3厂房301，经项目：研发设计生产销售隔音材料、隔音门窗、隔音屏。公司总经理及业务负责人：何深庭。

2.相关单位（玻璃采购方）情况

惠州大亚湾康成房地产开发有限公司（下称“大亚湾康成公司”），成立日期：2009年5月13日，企充一社会信用代码：91441300690451326F，类型：其他有限责任公司，法定代表人：林润雨，注资本：9090.9090万元，企业规模：中型，住所：惠州大亚湾西区龙山五路1号自在城花园1栋1层03号，经营范围：房地产开发。现场业务负责人：张本祥。

3.死者情况

陈楚斌，男，33岁，6月3日，深圳恒静公司总经理助理陈焕桂联系陈楚斌（其两人为老乡关，临时雇用其为深圳恒静公司玻璃装卸工，约定由陈楚斌再叫两个人（报酬2000元），第二天（6日）早上时候到城花园小区27栋东侧人行道将玻璃打包箱中的玻璃搬运到25栋、26栋装修现场约200米）。

（二）事故发生单位业务合同关系

2022年3月31日,大亚湾康成公司（甲方）和深圳恒静公司（乙方）签订《自在城花园二期C地块区域（25、26、27、36栋）玻璃供货合同》，合同第十一条第一项约定：由深圳恒静公司负责自在花园二期C地块C3区域玻璃供货，并需将货物运达至甲方指定地点，货物在安装验收合格前所有权转移，灭失、损坏等风险由乙方承担。

（三）事故发生单位安全管理情况

深圳恒静公司制定了《安全管理制度》、《玻璃装卸安全操作规程》、《安全教育培训制度》等，但安规定落实相关安全管理制度，未对临时聘请的工人开展安全教育培训和玻璃装卸安全操作规程的川。据其《玻璃装卸安全操作规程》规定，木箱玻璃开箱时，现场作业人员应不少于2个人同时作事发当天，现场仅有陈楚斌一人开箱作业，现在未有安全管理人员督促落实《玻璃装卸安全操作呈》，及时发现和制止工人违规作业的行为。

（四）事故发生经过

2023年6月3日，玻璃供应商深圳恒静公司将玻璃箱运至自在城花园二期C地块C3区域东侧人行上（事故位置），由于卸货点距离约定的交货地点有一定距离，且搬货叉车不便通行，因此公司负责可深庭决定采取人工拆箱后分块运输至指定交货点的方式，便安排陈焕桂找几个临时工卸货搬运。天晚上，陈焕桂找了其老乡陈楚斌（事故当事人）及黄裔淋、孙明玲共3人，计划在第二天（6月4上班后开始用人力搬运玻璃。

6月4日早上7时10分许，当事人陈楚斌首先到达人行道上玻璃箱堆放位置，此时另外2个工友黄裔和孙明玲还未到场，陈楚斌便独自开始拆除玻璃包装箱，并分拆尺寸不同的玻璃。7时20分许，在

丘工作的园林工人黄兴林听到声响，便和工友韦良珍赶去查看，发现当事人陈楚斌被一堆玻璃（共9交宽大的玻璃）压住了胸部，其面朝玻璃，头部及肩部外露着，背部依靠在较矮的玻璃箱上面，人反应、无流血痕迹。于是，黄兴林及韦良珍2人试图抬开玻璃，由于9块玻璃太重而无法同时抬起，附近的另一名工友沈加波也赶来，3人便只能一块一块地将玻璃搬开扶正。7时25分许,在搬开玻璃救援过程中，当事人陈楚斌的另外两个工友黄裔淋和孙明玲到了附近，黄兴林呼喊两人也加入了救5人扶正了倾倒的玻璃，并找了木方卡住了玻璃上部以防再次倾倒；随后，当事人工友黄裔淋拨打20。7点45分许，120抵达现场急救，经抢救无效后现场宣告当事人陈楚斌死亡。

（五）事故现场情况

1.事故位置

事故发生地点位于大亚湾开发区西区街道龙山五路自在城花园小区27栋东侧人行道花坛旁地面，东侧龙山五路水平距离27.15米、与花坛南侧边缘垂直距离6.20米。当事人具体位置被发现于两个玻璃包箱之间（间距约为1.05米），其中较高的玻璃箱（高度1.55米）已被拆除部分包装，较低的玻璃箱（高度0.80米）完整未拆封。（详见图1）

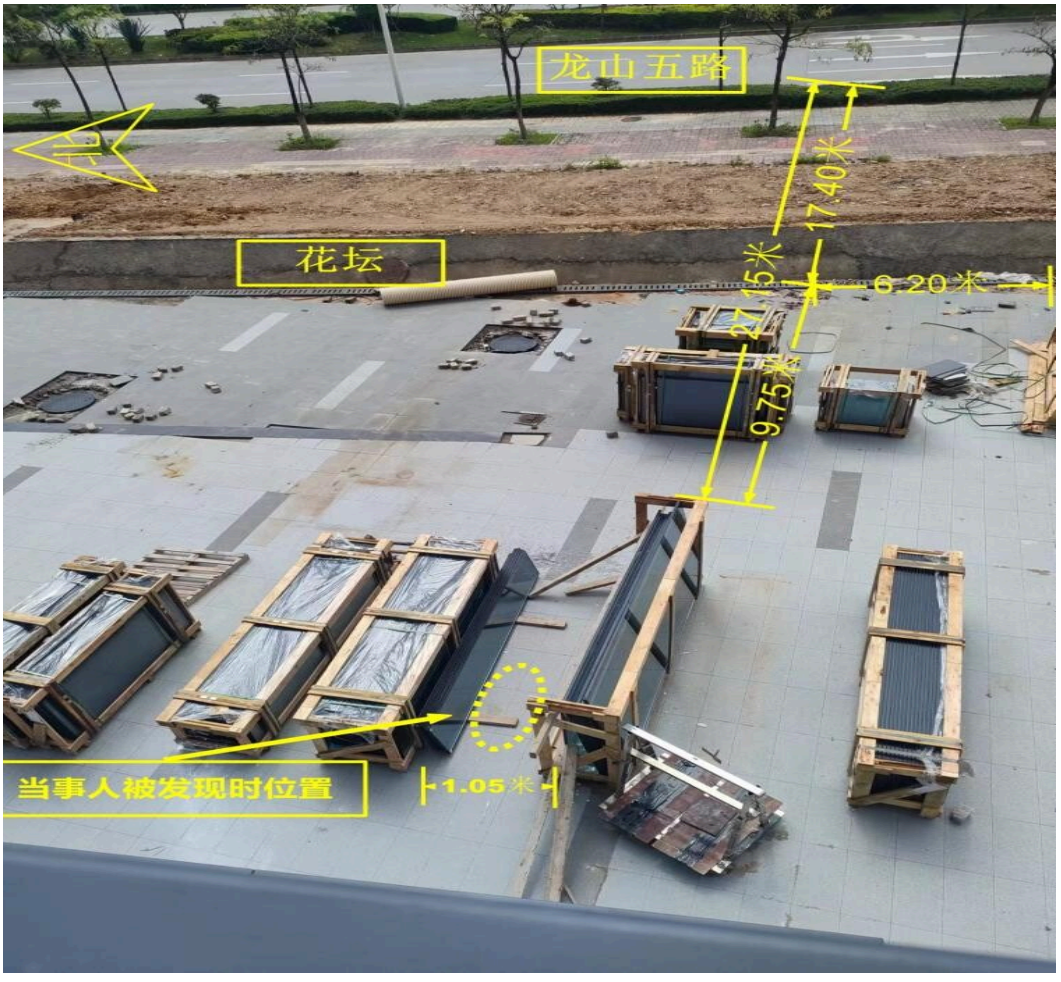


图1事故发生地点位置关系图

2.玻璃放置情况

玻璃打包箱包装材料为木枋条钉装外框，尺寸为长3.10米×宽0.63米×高1.55米（见图2）。原打包内装有“白玻双钢中空”类型玻璃共21块，长度区间为2.72–2.97米，其中宽度分为两类：有宽度为0.7米的较窄玻璃12块，已搬卸出箱，还未转运；有宽度为1.03–1.39米的较宽玻璃9块，剩余未搬卸箱（见图3和图4）。搬卸过程中，防止玻璃倾倒的固定木枋已拆除。事故发生时，较宽的9块玻璃为倒状态，后因救援需要而被扶正为现状。

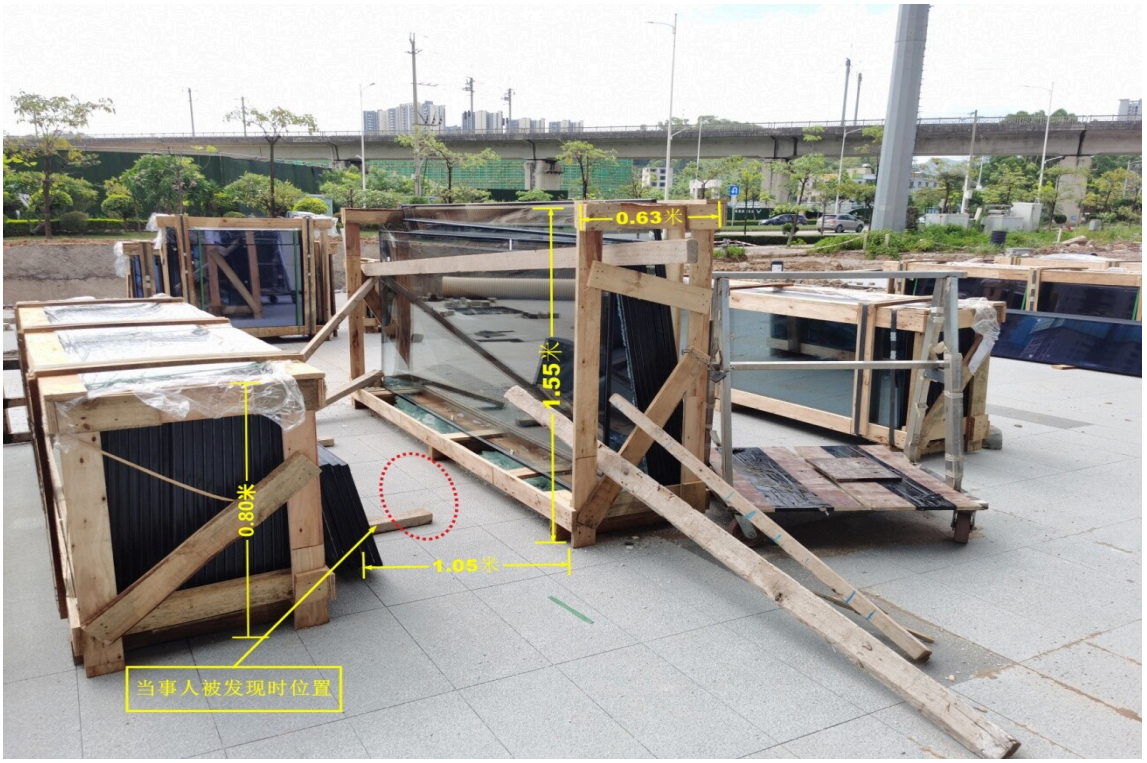


图2玻璃箱及当事人位置关系图片



图3剩余未搬卸出的9块较宽玻璃侧面图

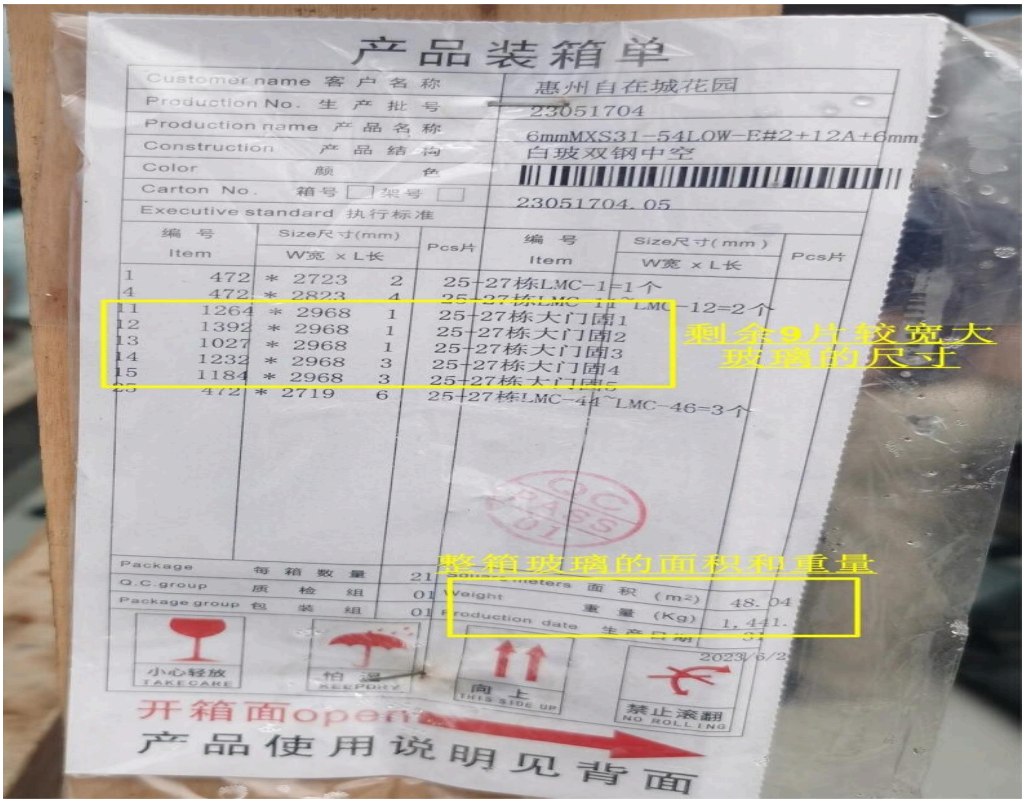


图4产品装箱单

（六）倾倒的玻璃重量计算

根据玻璃《产品装箱单》的信息，其箱内玻璃总面积48.04平方米和重量1441.0kg，平均计算得每平方米的玻璃重量为30.0kg（计算式：单位面积或每平方米的玻璃重量=总重量/总面积1441.0/48.04=30.00kg/㎡）。

列表分别计算9块不同编号的单块玻璃面积和重量，最后得出9块较宽大的玻璃重量共为2.20Kg（计算表详见表1）。

9块较宽大玻璃的面积及重量计算表								
	单块玻璃面积及重量						相同编号（尺寸）玻璃面积及重量	
产品编号	W宽	L长	面积（单块）	单位重量（kg/㎡）	重量（单块）	数量	面积（相同编号）	重量（相同编号）
	mm	mm	㎡	kg	kg	块	㎡	kg
11	1264	2968	3.75	30.00	112.55	1	3.75	112.55
12	1392	2968	4.13	30.00	123.94	1	4.13	123.94
13	1027	2968	3.05	30.00	91.44	1	3.05	91.44

14	1232	2968	3.66	30.00	109.70	3	10.97	329.09
15	1184	2968	3.51	30.00	105.42	3	10.54	316.27
合计	/	/	/	/	/	9	32.74	**982.20**

表1 9块较宽大玻璃的面积及重量计算表

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成陈楚斌1人死亡，直接经济损失为145万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.区总值班室处置情况

6月4日8时20分，区110指挥中心报告：西区自在城花园小区门口1名工人在装卸玻璃过程中被砸经120现场抢救无效后死亡。接报后，区总值班室立即调度区应急局、西区街道办、区城乡建设和含执法局等单位到现场进行处置，并报告区相关领导。

2.区公安局处置情况

6月4日7时51分许，110接警平台接到刘先生报警称“在大亚湾自在城花园，有一人被玻璃压倒，救车到了正在抢救。”后电话被挂断，具体情况不详。接到报警后，西区派出所民辅警立即前往自在到达现场后，联系报警人找到该位置为金地天润自在城二期工地。经120说明，该人员已无生命体西区派出所联系刑警大队三中队和法医进行现场勘查。经刑警和法医现场勘查，初步排除他杀。

3.区应急管理局处置情况

6月4日8时20分，接区总值班室通知:6月4日7时51分左右，大亚湾区西区街道自在城花园小区门口名工人在装卸玻璃过程中被玻璃砸伤。区应急管理局接报后立即派人前往现场。经现场初步了解:3年6月4日7时20分左右，大亚湾西区自在城花园商铺装修工程有1名工人在人行道上分拆包装箱内

皮璃时被玻璃倾倒砸伤，120到场确认已无生命体征。区公安局、区应急管理局、西区街道办正在现处置，相关调查和善后工作正在进行中。

4.西区街道办处置情况

6月4日8时28分,接值班室电话称西区街道自在城花园发生一起亡人事故，街道分管应急领导董文和值班负责人黄海军立即出动，于8时45分左右到达现场。赶往现场期间，电话通知发生事故所在地对应社区及驻村办人员赶往现场，协助处理。到达现场后，第一时间向现场民警了解施救情况，民表示经120医生施救，确认人员已死亡。街道办及社区工作人员到场后，立即协助维持现场秩序，防无关人员随意进出，破坏现场。对周边工人进行疏导，要求停止作业，防止现场出现混乱及二次伤事故发生。协助区有关部门对工地项目负责人和工人进行询问，找寻第一目击人员，了解事故大致过和发生原因及工程项目情况信息，将现场了解情况与相关部门汇总反馈，全力配合相关部门开展收调查，查明原因。

5.区城乡建设和综合执法局处置情况

6月4日8时30分,接区总值班室电话通知得知事故发生，副局长卢伯平同志和另外2名同志第一时间到现场，配合区应急管理局、公安局维护现场，了解基本情况。10时07分，区城乡建设建设和综合去局工作人员将了解到的情况电话报告区总值班室，并于当天下午书面报告区总值班室。当天上

区城乡建设和综合执法局工作人员配合公安现场应急处置后，立即组织项目建设、施工、监理单负责人召开现场会。一是要求建设单位牵头成立善后工作组，积极处理善后工作。二是要求停止自城花园二期及周边的作业活动，保护事故现场，举一反三开展排查，防止类似事故发生。三是要求单位配合做好事故调查工作。当天下午，区城乡建设和综合执法局发出《停工通知书》。

故现场应急处置情况

7时20分左右，在附近工作的园林工人黄兴林听到声响，便和工友韦良珍赶去查看，发现当事人陈武被一堆玻璃（共9块较宽大的玻璃）压住了胸部，其面朝玻璃，头部及肩部外露着，背部依靠在较的玻璃箱上面，人无反应、无流血痕迹。于是，黄兴林及韦良珍2人试图抬开玻璃，由于9块玻璃太而无法同时抬起，在附近的另一名工友沈加波也赶来，3人便只能一块一块地将玻璃搬开扶正。

7时25分许,在搬开玻璃的救援过程中，当事人陈楚斌的另外两个工友黄裔淋和孙明玲到了附近，兴林呼喊两人也加入了救援。

7时26分许,5人扶正了倾倒的玻璃，并找了木方卡住了玻璃上部以防再次倾倒；随后，当事人工友裔淋拨打了120。

7时45分许，120抵达现场急救，经抢救无效后现场宣告当事人陈楚斌死亡。

（三）医疗救治和善后情况

7点45分许，120抵达现场急救，经抢救无效后现场宣告当事人陈楚斌死亡。6月5日，深圳恒静公与陈楚斌家属达成协议，签订《补偿协议书》，6月7日，陈楚斌遗体进行火化，善后处理完毕。死家属情绪稳定，未发生上访、闹访等事件。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，区内各部门接报后，能第一时间启动响应，迅速赶往事故现场进行处置，应急响应寸，现场处置措施得当，应急流转及时有效。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

根据现场勘查和笔录询问等综合分析，本次事故的直接原因是：陈楚斌擅自分拆包装箱内玻璃，斥过程中未对箱内较高的剩余玻璃采取可靠的防倾倒措施，其在作业时箱内剩余玻璃突然倾倒，砸致其胸部被挤压致死。

（二）直接原因分析

根据现场勘查情况及笔录询问，当事人在被救援发现时的状态是被9块玻璃正面压住胸部及以下身部位，以上情况可类比为9块玻璃倾倒造成碰撞冲击情形进行模拟分析，依据动量守恒定律（采用简公式：$m_1V_1=m_2V_2$）对当事人受碰冲击情况进行近似计算。

场勘验计算得知9块玻璃合计重量为：982.2kg，设其为$m_1 = 982.2kg$$m_1=982.2kg$；玻璃箱尺寸为：0m*0.63m*1.55m,当事人倒地时背靠的玻璃打包箱高度为：0.8m，倾倒时按自由落体下落近似计

倾倒高度直取：h=1.55m−0.8m=0.75m，故9块玻璃倾倒碰撞冲击当事人的瞬时速度：

$=\sqrt{2gh}\sqrt{2gh}=\sqrt{(2*9.8*0.75)}\approx 3.83m/s\sqrt{(2*9.8*0.75)}\approx 3.83m/s$，

事人质量m_2取值75.0 Kg，当事人被碰撞后速度V_2：

$=(m_1V_1)/m_2\frac{m_1V_1}{m}=982.2*3.83/75.0\approx 50.16m/s=180.57km/h$

当事人被重约982.8Kg的9块玻璃倾倒后砸中，以约180km/h的速度撞向另一侧较矮的玻璃打包并同时承受倾倒玻璃的重压，其胸部瞬间承受巨大的冲击力，该情况足以致人受伤致死。

（三）其他可能因素排除

根据区公安局《西区“2023.6.4”陈楚斌死亡案现场勘查及尸体检验情况说明》：**一是**死者身上未有明显的工具类损伤，如刀、枪、棍棒等，可以排除暴力打击致死。**二是**死者右眉弓及左手背创缘

整齐创口，体表多处皮下瘀血，据其损伤程度及形态特征判断，符合碰擦、挤压形成。**三是**死者体表未见明显致命损伤，因未对尸体进行解剖检验及化验，故具体死因不明。结合尸表检验情况及现场勘验情况分析认为，死者排除他杀，意外可能性大。

（四）间接原因分析

1.陈楚斌安全意识淡薄，未遵守本单位的操作规程，违反《玻璃装卸安全规程》作业。

2.深圳恒静公司安全生产管理不到位。**一是**对玻璃卸货转运工作安全监护管理不到位，仅通过临时雇佣方式交代工人自行工作，无管理人员现场指挥、管理；**二是**未对玻璃转运工人提供劳动防护用品；**三是**未对工人开展安全教育培训。

四、有关责任单位存在的主要问题

深圳恒静公司违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]规定，未对工人开展安全教育培训；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[2]规定，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[3]规定，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

五、监管部门及履职情况

区城乡建设和综合执法局于2019年8月14日为自在城花园项目办理《施工安全监督告知书》，于2019年8月16日对该项目办理《建筑工程施工许可证》，委派项目监督组对自在城花园二期项目施工安全进行监督管理，项目监督组制定《工程建设安全监督计划书》，确定该项目监督检查频次为9次。

从办理施工许可至2023年6月4日,区城乡建设和综合执法局共检查23次，发出暂时停工2份、限期整改36份、巡查记录5份，对38份的停工、整改的指令均进行了核验。

综上：事故调查组认定，区城乡建设和综合执法局在自在城花园项目上按规定进行行政审批，制定了《工程建设安全监督计划书》，并按计划开展安全监督检查，监管频次和监管内容符合计划要求，检查发现的问题均形成了闭环管理，没有失职失责的地方，履职到位。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

陈楚斌，男，33岁，深圳恒静公司临时雇用的玻璃装卸工。安全意识淡薄，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]，未遵守本单位的操作规程，违规作业，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追责其责任。

（二）建议给予行政处罚单位

深圳恒静公司违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]规定，未对工人开展安全育培训；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[6]规定，未教育和督促从业人员严执行本单位的安全操作规程；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[7]规定，未为从业人是供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，对事故的发生负有主要责任，建议由区应急管理依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]规定依法给予行政处罚。

（三）建议行政处罚人员

何深庭，男，46岁，深圳恒静公司总经理，负责公司的全面工作。违反《中华人民共和国安全生法》第二十一条[9]规定，未组织实施本单位的安全生产教育；督促、检查本单位安全生产工作不到未及时发现消除工人违规作业的事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任，建议由区应急管理依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]规定依法给予行政处罚。

七、事故主要教训

本次事故反映了从业人员安全生产意识淡薄，作业环境危险辨识能力薄弱，存在冒险作业、违章业的侥幸心理和麻痹大意现象；用工企业存在对从业人员安全生产教育不足，对危险区域作业人员全监护不到位等情况。

八、事故整改和防范措施

（一）强化装修材料（玻璃）卸货转运作业的安全管理。

深圳恒静公司**一是**加强作业现场安全监护管理，安排专门管理人员对玻璃卸货转运进行指挥、看管理，及时制止纠正作业人员的违章冒险作业行为。**二是**加强对作业人员的培训教育和安全技术交结合作业实际和事故教训，将材料倾倒挤压或碰撞等易发事故风险和安全预防措施作为教育培训点内容；在作业人员上岗前，针对性地交底公司制定的《玻璃装卸安全规程》。**三是**为作业人员提供全防护用品，根据作业防护需要，针对性发放安全帽、手套、劳保鞋等用品，并留存好发放签收记

（二）吸取事故教训，将事故通报全区在建项目

区城乡建设和综合执法局要将此事故通报全区业主单位和总包单位，针对次事故对大亚湾康成公进行约谈，深刻吸取事故教训，举一反三。**一是**要求全区建设、施工单位加强对供货运输等外来单和作业人员的入场管理，在其入场前，应检查把关其是否完成安全教育培训和技术交底、是否有相的安全防护措施，对不具备安全作业条件的不予进场。**二是**要求全区建设、施工单位加强对装饰装作业和零星工程的安全隐患排查，尤其是要重点检查材料卸货转运、吊装安装过程是否符合安全操要求，及时将事故隐患消除在萌芽状态。

1[]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生
教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规
掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。
经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2[]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款生产经营单位应当教育和督促从业人员严格
行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的
险因素、防范措施以及事故应急措施。

3[]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准
或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

4[]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责
遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

5[]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生
教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规
掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。
经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

6[]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严
执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在
危险因素、防范措施以及事故应急措施。

7[]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准
或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

8[]《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十四条第一款第一项　发生生产安全事故，对负有责
的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

9[]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工
负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实
全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除
产安全事故隐患。

10[]《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条　第一项生产经营单位的主要负责人未履行本法
定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）
生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。