永登河桥兰州喜凯隆新材料有限公司“10·20”一般高坠事故调查报告

2024年10月20日16时44分许，位于永登县河桥镇的兰州喜凯隆新材料有限公司发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失110万元。

事故发生后，县委县政府领导高度重视，立即做出批示，要求妥善做好善后工作，查明事故原因，汲取事故教训，全面抓好安全生产工作，确保全县安全生产形势稳定。

为查清事故原因，严肃追究责任，深刻吸取教训，举一反三，防止类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，2024年10月21日，县政府依法成立由县委常委、副县长任组长，县应急管理局局长为副组长，县公安、人社局、总工会等部门和单位相关主要负责人或相关工作人员组成的“永登河桥兰州喜凯隆新材料有限公司“10·20”一般高坠事故调查组”（以下简称调查组），并邀请县纪委监委参与事故调查，同时聘请相关行业领域专家勘查事故现场，参与事故的分析和认定。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过资料查阅、座谈交流、现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关事故单位和责任人员的处理建

议，同时，调查组举一反三、以点带面，深入剖析事故暴露出的突出问题，总结事故教训，提出整改和防范措施建议。

经调查认定：永登河桥兰州喜凯隆新材料有限公司“10·20”高处坠落事故是一起因作业人员违章高处作业，及现场安全管理不到位等原因造成的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

兰州喜凯隆新材料有限公司，成立于2022年8月25日，统一社会信用代码：916201********K6XJ；法定代表人许某；注册资本壹佰万元；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地为甘肃省兰州市永登县河桥镇***村；经营范围：有色金属铸造；金属材料制造；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁。

（二）事故单位安全管理情况

兰州喜凯隆新材料有限公司主要从事有色金属铸造、金属材料制造作业。该公司法定代表人许某及公司负责人时某华，未认真履行主要负责人和第一责任人职责，未有效督促、检查本单位的安全生产工作。公司生产厂长程某未认真履行本单位安全管理职责，对生产车间巡查检查不力。公司对外包人员施工资质审核不严，对作业人员未进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，作业现场安全管理混乱。

（三）事故发生经过

2024年9月，兰州喜凯隆新材料有限公司负责人时某华联

系承包人闫某军维修其公司车间腐蚀顶棚。10月8日，承包人闫某军安排维修作业负责人蔡某治到兰州喜凯隆新材料有限公司熔铸车间进行腐蚀顶棚维修作业，但因蔡某治在其他地方干活没有时间等原因准备延迟进行维修。期间，10月15日8时左右，闫某军将树脂瓦拉运至兰州喜凯隆新材料有限公司内，打电话安排蔡某治去公司内卸材料，8时30分左右，蔡某治联系吊车一同到兰州喜凯隆新材料有限公司内，闫某军和蔡某治负责指挥往工棚顶部吊运材料，被临时雇佣人员杨某元负责在工棚顶部接运材料，大约1小时左右吊运完毕。10月20日8时左右开始，维修作业负责人蔡某治带领临时雇佣人员杨某元、张某豹、程某山到兰州喜凯隆新材料有限公司熔铸车间进行腐蚀顶棚维修作业，现场由蔡某治负责管理。当日14时左右，继续进行熔铸车间屋面维修作业，维修作业人员为杨某元、张某豹两人，程某山被安排到其他地方干活。杨某元负责切割顶棚已经被腐蚀的采光瓦，张某豹负责搬运材料。16时44分许，张某豹在未佩戴安全带的情况下，在屋面搬运材料的过程中踩到屋面采光瓦，从屋面坠落到地面。兰州喜凯隆新材料有限公司职工看到后立即拨打了120急救电话，张某豹经连城铝厂医院医护人员现场经抢救无效于17时左右死亡。

（四）事故现场情况

1.事故发生位置

事故地点位于甘肃省兰州市永登县河桥镇***村，兰州喜凯隆新材料有限公司熔铸车间。

2.破坏情况

事故未造成现场设备、设施及建构筑物发生损失。

3. 事故现场勘查情况

（1）事故地点区域位置图



图 1　事故发生地区域位置图

（2）事故现场图

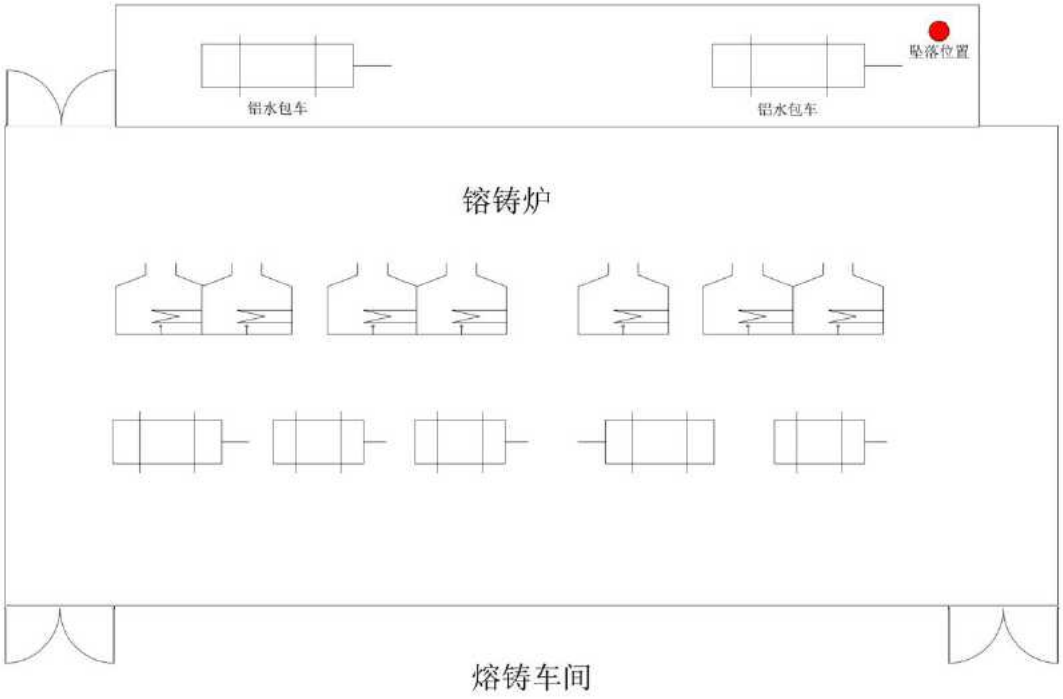


图 2　事故现场平面示意图



图 3　事故发生现场图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。

姓名	性别	民族	年龄	籍贯	文化程度	伤亡程度	工种
张某豹	男	汉族	55	永登河桥	初中	死亡	临时工

表1 伤亡人员基本情况表

2.事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)，认定本次事故直接经济损失110万元，事故损失工作日：6000日。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年10月20日23时30分许，永登县应急管理局接河桥镇政府报告后，立即向县委县政府和市应急管理局进行书面报告。期间未接到承包人和事故发生单位的事故报告。县委、县政府接报后高度重视，县政府分管领导第一时间组织县公安、应急、卫健等部门和属地乡镇开展家属安抚和善后处置事宜。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，兰州喜凯隆新材料有限公司职工看到后立即拨打了120急救电话，随后连城铝厂医院医护人员到达现场抢救。

（三）医疗救治和善后情况

张某豹经连城铝厂医院医护人员现场抢救无效于17时左右死亡。事故发生后，县公安、应急等部门和河桥镇政府迅速成立善后工作专班，事故单位和家属协商达成一致，最终赔付金额

110万。2024年10月25日，兰州喜凯隆新材料有限公司与死者家属签订了赔偿协议，死者已妥善安葬，善后事宜得到了妥善处理。

（四）事故应急处置评价

事故发生后，企业主动组织救援，但未及时向属地乡镇和应急管理部门上报事故。接到事故报告后，永登县委县政府应急响应迅速，事故信息接收、流转、报送及时，相关部门协调联动有效，指挥救援科学有序，应急处置措施得当，伤员救治及时，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

违章作业是造成本起事故发生的直接原因。作业人员张某豹在未佩戴安全带的情况下在工棚顶部搬运材料，站位不当踩到采光瓦，采光瓦产生应力集中现象后发生严重变形，导致车间屋面采光瓦断裂，作业人员从采光瓦断裂处发生坠落。

（二）间接原因分析

1.公司监管责任缺失。兰州喜凯隆新材料有限公司将维修作业承包给不具备相应施工资质和安全生产条件的个人，对维修作业层层转包的行为失察失管，且对外包维修作业疏于监管，未落实监督管理责任。

2.承包人无施工资质。承包人闫某军未取得相应施工资质，不具备安全生产条件情况下承揽维修作业，且承揽维修作业后再次转包给不具备相应施工资质和安全生产条件的个人，对维修作

业现场疏于监管，未落实安全技术交底，未对作业现场安全风险进行有效辨识，未采取措施发现并消除事故隐患。

3.安全教育培训不到位。维修作业负责人蔡某治未取得相应施工资质，在不具备安全生产条件情况下承揽维修作业，雇佣未取得高处作业资质的人员进行高处作业，未对作业人员进行安全生产教育培训，未对作业现场安全风险进行有效辨识，未告知作业人员作业现场存在的危险因素及防范措施，未采取措施发现并消除事故隐患，作业过程中未监督从业人员佩戴使用安全带、安全帽等劳动防护用品，在作业期间未及时制止、纠正作业人员违章作业行为，导致施工人员盲目实施危险作业。

四、有关责任单位存在的主要问题及事故教训

（一）事故单位

兰州喜凯隆新材料有限公司。兰州喜凯隆新材料有限公司在日常管理过程中，未认真履行企业安全生产主体责任，将维修作业承包给不具备相应施工资质和安全生产条件的个人，对维修作业层层转包的行为失察失管，且对外包维修作业疏于监管，未履行安全检查、督促整改安全问题等监督管理责任。

（二）有关监管单位

河桥镇人民政府和县应急管理局未认真履行属地监管和行业监管职责，对辖区内生产经营单位隐患排查治理不细致，组织隐患排查工作不全面，未及时督促消除隐患。

五、“一案四查”及“两个倒查”情况

（一）“一案四查”情况

1.主体责任落实情况

兰州喜凯隆新材料有限公司，未认真履行企业安全生产主体责任，对维修作业层层转包的行为失察失管，未审核承包人及施工人员的施工资质，且对外包维修作业疏于监管，未履行安全检查、督促整改安全问题等监督管理责任。

2.监管责任落实情况

河桥镇人民政府和县应急管理局未认真履行属地监管和行业监管职责，对辖区内生产经营单位隐患排查治理不细致。

3.重大决策部署贯彻落实情况

兰州喜凯隆新材料有限公司安全生产“治本攻坚三年行动”不严不细不实问题较为突出。在事故隐患排查方面制度措施不健全，隐患自查自改不及时。

4.生产安全事故发生的深层次问题

兰州喜凯隆新材料有限公司此次生产安全事故充分暴露出企业安全管理形同虚设，违规违章作业行为普遍存在，对作业人员审核监管不到位，现场管理混乱，对安全生产工作不重视。

（二）“两个倒查”情况

1.安全教育培训情况

兰州喜凯隆新材料有限公司作业现场安全管理混乱，对作业人员未进行安全教育培训，导致作业人员未掌握必要的安全生产知识，不具备本岗位的安全操作技能，未审核作业人员是否有相应施工资质。

2.招投标情况

兰州喜凯隆新材料有限公司对维修作业转包给不具备相应施工资质和安全生产条件的个人。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.张某豹，兰州喜凯隆新材料有限公司临聘人员，在高处作业过程中存在违章作业，未按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，未采取有效的自我防范措施，对该起事故应负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.闫某军，维修施工作业承包人，未取得相应施工资质，不具备安全生产条件情况下承揽维修作业，不具备对维修作业进行管理的安全生产知识和管理能力，且承揽维修作业后再行转包给不具备相应施工资质和安全生产条件的个人，对维修作业现场疏于监管，未落实安全技术交底，未对作业现场安全风险进行有效辨识，未采取措施发现并消除事故隐患，对本起事故发生负有安全管理责任。同时，未及时向属地乡镇和应急管理部门上报事故，存在迟报事故行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[①]、第二十一条[②]第五项、第七项、第二十七条[③]第一

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

② 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单

款、第二款之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条④第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第三条⑤第二款之规定，处上一年年收入百分之四十的罚款；迟报事故行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条⑥第一款之规定，建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条⑦第二项之规定，处上一年年收入百分之六十的罚款。综上，建议合并处上一年年收入百分之六十的罚款。

3.蔡某治，维修施工作业现场负责人，未取得相应施工资质，不具备安全生产条件情况下承揽维修作业，不具备对维修作业进行管理的安全生产知识和管理能力，雇佣未取得高处作业资质的人员进行高处作业，未对作业人员进行安全生产教育培训，未对作业现场安全风险进行有效辨识，未告知作业人员作业现场存在

位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。
危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。

④《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

⑤《生产安全事故罚款处罚规定》第三条：本规定所称事故发生单位是指对事故发生负有责任的生产经营单位。本规定所称主要负责人是指有限责任公司、股份有限公司的董事长、总经理或者个人经营的投资人，其他生产经营单位的厂长、经理、矿长（含实际控制人）等人员。

⑥《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

⑦《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）不立即组织事故抢救的；
（二）迟报或者漏报事故的；
（三）在事故调查处理期间擅离职守的。

的危险因素及防范措施，未采取措施发现并消除事故隐患，作业过程中未监督从业人员佩戴使用安全带、安全帽等劳动防护用品，在作业期间未及时制止、纠正作业人员违章作业行为，导致施工人员盲目实施危险作业，对本起事故发生负有直接安全管理责任。同时，未及时向属地乡镇和应急管理部门上报事故，存在迟报事故行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第五项、第七项、第二十七条第一款、第二款之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第三条第二款之规定，处上一年年收入百分之四十的罚款；迟报事故行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款之规定，建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项之规定，处上一年年收入百分之六十的罚款。综上，建议合并处上一年年收入百分之六十的罚款。

4.程某，兰州喜凯隆新材料有限公司生产厂长，未认真履行本单位安全管理职责，未对本单位将维修作业承包给不具备相应施工资质和安全生产条件的个人，对维修作业层层转包的行为进行有效监管，对作业现场巡查检查不力，未对车间屋面维修作业采取监护措施，对作业现场危险因素未及时采取防范措施，对本起事故负管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[⑧]第五项、第六项之规定，建议依据《中华人民

⑧ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

共和国安全生产法》第九十六条⑨之规定，处上一年年收入百分之四十的罚款。

5.时某华，兰州喜凯隆新材料有限公司负责人，安全生产管理职责落实不到位，将维修作业承包给不具备相应施工资质和安全生产条件的个人，对维修作业层层转包的行为进行有效监管，日常监督检查不到位，对本起事故发生负有重要管理责任。同时，未及时向属地乡镇和应急管理部门上报事故，存在迟报事故行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第七项，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，处上一年年收入百分之四十的罚款；迟报事故行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款之规定，建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项之规定，处上一年年收入百分之六十的罚款。综上，建议合并处上一年年收入百分之六十的罚款。

6.许某，兰州喜凯隆新材料有限公司法定代表人，任该公司执行董事兼总经理，全面负责本公司安全生产工作，未认真履行主要负责人和第一责任人职责，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，就本单位维修作业承包给不具备相应施工资质和安全生产条件的个人，对维修作业层层转包的行为失管失察，未组织

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

⑨ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

落实隐患排查治理并及时消除事故隐患。对本起事故发生负有重要管理责任。同时，未及时向属地乡镇和应急管理部门上报事故，存在迟报事故行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第五项、第七项，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，处上一年年收入百分之四十的罚款；迟报事故行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款之规定，建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项之规定，处上一年年收入百分之六十的罚款。综上，建议合并处上一年年收入百分之六十的罚款。

7.雷某黄，河桥镇政府干部，负责辖区内安全生产监督管理工作，对辖区企业安全检查和隐患排查督促落实不到位，对本起事故的发生负有监管责任。建议向河桥镇党委、政府作出深刻书面检查。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.兰州喜凯隆新材料有限公司，未认真履行企业安全生产主体责任，将维修作业承包给不具备相应施工资质和安全生产条件的个人，对维修作业层层转包的行为失察失管，且对外包维修作业疏于监管，未履行安全检查、督促整改安全问题等监督管理责任，对本起事故的发生负有主要管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[10]第一款、第二款，建议

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条⑪第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条⑫第二项之规定，给予人民币六十万元的行政处罚。

2.河桥镇人民政府和县应急管理局未认真履行属地监管和行业监管职责，对辖区内生产经营单位隐患排查治理不细致。建议向县安委会办公室作出深刻书面检查。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取教训。兰州喜凯隆新材料有限公司此次生产安全事故充分暴露出企业安全管理形同虚设，违规违章作业行为普遍存在。属地乡镇和企业安全生产“治本攻坚三年行动”不严不细不实问题较为突出。各责任单位要深刻吸取事故教训，压紧压实安全生产监管责任和企业主体责任，形成安全生产监管合力，确保辖区内各行业领域安全生产。

（二）全面排查整改。兰州喜凯隆新材料有限公司要深刻吸

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

⑪《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

⑫《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

取事故教训，迅速开展事故举一反三和整改落实工作，严格依法履行安全生产主体责任，切实履行对承包单位的安全生产统一协调和管理责任，严格督促承包单位落实施工作业现场安全管理，针对施工作业过程中排查发现的安全风险及事故隐患，及时督促承包单位整改，落实防范措施，严防事故发生。

（三）加强监督检查。河桥镇政府和县应急管理局要认真落实属地和行业安全监管职责，组织同类型企业开展警示教育，吸取事故血的教训，切实督促辖区内各类企业全面落实安全生产责任，健全安全生产管理制度，深化隐患排查治理，特别要加强临时用电、登高作业、动火作业、有限空间等危险作业的安全管理，着力解决安全生产薄弱问题，坚决杜绝类似事故再次发生。

永登河桥兰州喜凯隆新材料有限公司

“10·20”一般高坠事故调查组

2024 年 12 月 13 日