嘉定徐行曹胜路688号“9·16”一般高处坠落事故调查报告

嘉定区生产安全事故调查组

2025年11月26日

目 录

一、事故基本情况……1
（一）事故单位情况……1
（二）事故场所及承发包情况……2
（三）事故单位安全管理情况……4
二、事故发生经过及应急救援情况……4
（一）事故发生经过……4
（二）应急救援情况……5
三、人员伤亡和直接经济损失情况……5
（一）伤亡人员情况……5
（二）事故直接经济损失……5
四、鉴定、现场勘察及相关调查情况……5
（一）鉴定情况……5
（二）现场勘察情况……5
（三）相关调查情况……9
五、事故原因分析……9
（一）直接原因分析……10
（二）间接原因分析……10
六、事故责任认定和处理建议……10
（一）对事故责任者的责任认定和处理建议……10
（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议……12
七、整改防范措施建议……12

2025年9月16日13时50分许，位于嘉定区徐行镇曹胜路688号园区内的3#厂房西墙外，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币175万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）和《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的通知》（嘉府发〔2025〕9号），由区应急管理局牵头，会同公安嘉定分局、区总工会、区建管委、徐行镇人民政府组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经事故调查组调查认定，这是一起一般等级的高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1.上海中骥建设集团有限公司（以下简称“中骥公司”），统一社会信用代码：91310114MA1GUHL90K，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：张超，住所：上海市嘉定区封周路655号14幢201室J2807,注册资本:人民币20000.0000万元整，成立日期：2018年02月28日，经营范围包括：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程设计；

建筑劳务分包等许可项目，以及工程管理服务等一般项目。

中骥公司持有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D231580931，有效期至2025年12月21日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级，防水防腐保温工程专业承包二级，建筑装修装饰工程专业承包二级，建筑幕墙工程专业承包二级等。持有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的《安全生产许可证》，证书编号：（沪）JZ安许证字[2018]017765，有效期：2024年04月02日至2027年04月01日，许可范围：建筑施工。

2.上海耀赢电器有限公司（以下简称“耀赢公司”），统一社会信用代码：91310000687388442C，类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人：黄松琴，住所：上海市嘉定区曹胜路688号，注册资本：美元1500.0000万，成立日期：2009年5月6日，经营范围包括：开发、生产电力电气设备、开关，销售本公司自产产品并提供售后服务，自有房屋租赁等一般项目。

3.郑新立，男，汉族，52岁，河南省平舆县人，户籍住址：河南省平舆县庙湾镇庙湾村委河西3组，个人承接房屋防水施工业务。

（二）事故场所及承发包情况

事故发生场所在徐行镇曹胜路688号园区内，该园区共有6幢厂房，园区权利人为耀赢公司，事故发生在3#厂房。（见图1）

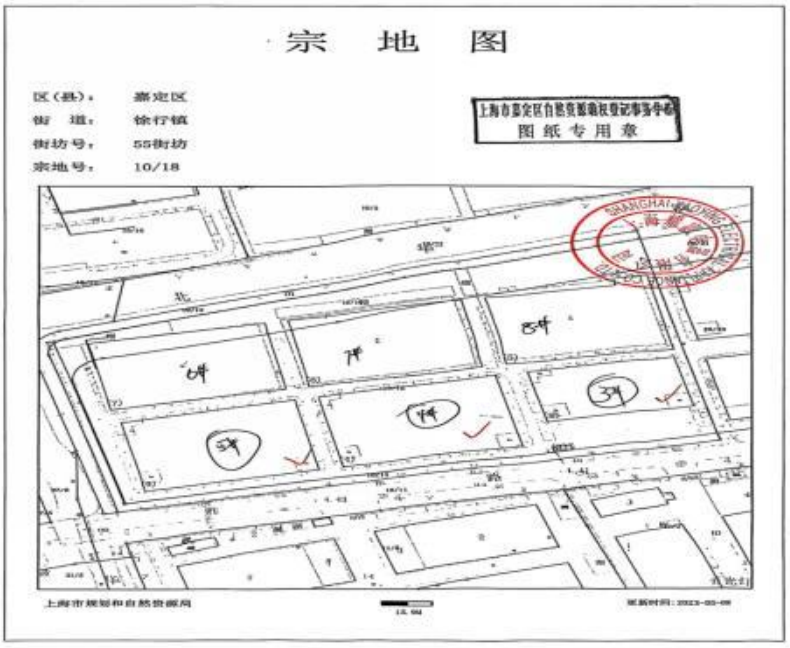


图 1

2020 年，耀赢公司对园区内的 3#、4#、5#厂房进行改扩建，该工程为报监工程，建设单位为耀赢公司，施工单位为中骥公司，于 2023 年 5 月竣工，事故发生的 3#厂房为该工程内的改扩建厂房之一。根据双方签订的《改扩建厂房项目施工合同》，约定改扩建的厂房外墙面的防渗质量保修期为 5 年，3#厂房的外墙面防渗在保修期内。

3#厂房为一幢 5 层建筑，耀赢公司于 2022 年出租给上海璨阳实业发展有限公司，上海璨阳实业发展有限公司委托上海璨阳置业集团有限公司对其承租的厂房进行管理。

2024 年下半年，上海璨阳置业集团有限公司向耀赢公司反映园区内 3#、4#、5#厂房均发现外墙面多处渗水，耀赢公司联系中骥公司对厂房进行防水维修，至 2025 年 5 月维修结束。2025

年 6 月，上述厂房再次出现渗水情况。这一次，中骥公司将厂房防水维修交给了郑新立，中骥公司与郑新立未签订发包合同及专门的安全管理协议，也未确定维修费用，防水维修材料及人工费用均由郑新立暂支。郑新立、郑华阳（郑新立儿子）、钟八生于 7 月开始进场进行防水作业，9 月 10 日，钟八生叫了其子钟聪聪一同参与作业。

（三）事故单位安全管理情况

中骥公司提供了企业《工程部管理手册》，但未有施工项目发包的安全管理制度，且在此次防水施工中相关的管理要求均未落实，安全生产工作缺失，施工现场管理缺失。

耀赢公司提供了简单的《安全生产规章制度和操作规程》，但未针对发包施工项目制定相应的安全管理制度，致使此次防水施工现场安全管理缺失。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 9 月 16 日 6 时许，钟八生及钟聪聪来到徐行镇曹胜路 688 号园区对 3#厂房西侧外墙进行防水作业。钟八生在 3#厂房楼顶将座板式单人吊具（以下简称“座板”）绑在一辆手推平板推车上，在推车上放了一桶涂料、半桶黄沙、一块石块充当配重，钟聪聪则将座板绑在屋顶护栏上，2 人各自坐在座板上下吊进行外墙防水作业。至上午 10 时许，2 人收工休息。

下午 13 时许，2 人继续作业，钟聪聪在 3#厂房屋顶东侧对

突出的主体结构（俗称屋面小炮楼）进行防水涂刷，钟八生则继续使用座板连接推车的方式对西侧外墙进行高空防水作业。13时50分许，在屋顶刷小炮楼的钟聪聪听到楼下有人呼救，回头查看发现连接钟八生座板的推车失去踪影，往楼下查看，发现钟八生及推车已坠落至地面。

（二）应急救援情况

钟聪聪发现钟八生坠楼后，连忙下楼查看并拨打了“120”急救电话，14时10分许，“120”到达事故现场，救护人员检查发现钟八生已无心跳，遂将钟八生送至嘉定区中心医院，15时30分，钟八生经医院抢救无效死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

死者：钟八生，男，57岁，汉族，湖南永州人，外墙防水作业施工人员，持有湖南省应急管理厅颁发的高处作业特种作业操作证。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币175万元（善后赔偿费用）。

四、鉴定、现场勘察及相关调查情况

（一）鉴定情况

上海市嘉定区中心医院出具的《居民死亡医学证明书》确认钟八生死亡原因为：“呼吸循环衰竭”。

（二）现场勘察情况

1.3#楼西侧地面留有1摊血迹、1个黄色安全帽、1辆蓝色推车、1个座板、1根工作绳、1个防水密封胶桶，桶内剩余有部分防水胶，地面上撒有防水胶。（见图2）



图2

2.工作绳一端连接在座板上，另一端绑在推车上，现场未发现与座板配套使用的安全绳。（见图3）



图3

3.3#厂房屋面距地面约26米，楼顶围有一圈不锈钢栏杆。屋顶西面北侧留有2个涂料桶和1块石块，其中红色涂料桶为满桶涂料、重约25KG；蓝色涂料桶内装有半桶黄沙、重约17.9KG；石块重约24.8KG，此处位置在死者坠落位置的正上方（见图4），

且此处的屋面护栏上有撞击痕迹（见图 5）。屋顶西面南侧有两根工作绳固定在栏杆上，工作绳尾部分别绑在空调外机和 2 块石块上。（图 6）



图 4



图 5



图 6

4. 3#厂房西侧外墙面上有多处涂刷防水胶痕迹。（图 7、图 8）



图 7



图 8

（三）相关调查情况

1.钟八生、郑新立平时均从事房屋防水维修工作，与郑新立之间会根据各自承接的业务情况相互找对方施工作业。

2.钟八生在本次外墙防水作业中，多次使用将座板及安全绳连接到推车上，在推车上堆放物品充当配重的方式进行高处作业。事故当天屋面上的一桶涂料、半桶黄沙、一块配重石块（总重约 67.7KG，见图 4），为钟八生放置在推车上的配重，均为原先就在事发屋面上现场利用的。事故发生时钟八生身上未佩戴安全带，也未设置与座板配套的安全绳。

3.事故当天上午钟八生和钟聪聪两人均在对 3#楼西侧外墙进行防水作业，下午钟八生亦是在对西侧外墙继续进行防水作业。事故现场地面发现有防水密封胶，证实其在进行外墙防水作业。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：钟八生缺乏基本安全意识，违反高处作业安全技术规范。使用座板式单人吊具悬吊作业时未佩戴安全带，也未设置与座板配套使用的安全绳，将座板吊具的工作绳拴绑在可移动的推车上，推车配重不足导致坠落。

（二）间接原因分析

1.中骥公司未落实安全生产责任制，安全生产规章制度不健全，将防水施工业务发包给不具备安全生产条件的个人，对业务发包的安全管理缺失，对防水施工作业现场的安全管理缺失，是导致事故发生的间接原因之一。

2.耀赢公司未建立健全并落实全员安全生产责任制及安全生产规章制度，作为建设单位对施工单位在保修期的施工作业监督、检查和指导缺失，未能及时发现并督促整改施工过程中存在的事故隐患，是导致事故发生的间接原因之二。

3.郑新立不具备安全生产条件承接防水施工业务，在组织防水维修施工过程中，未能按照法律法规和行业标准规范要求进行现场安全管理，未对施工作业人员进行安全教育和交底，是导致事故发生的间接原因之三。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任者的责任认定及处理建议

1.建议免于追究的责任人员

（1）钟八生缺乏基本安全意识，违反高处作业安全技术规

范。使用座板式单人吊具悬吊作业时未佩戴安全带，也未设置与座板配套使用的安全绳，将座板吊具的工作绳拴绑在可移动的推车上，推车配重不足导致坠落，对事故发生负有直接责任。

鉴于钟八生已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（2）郑新立，个人包工头。不具备安全生产条件承接防水施工业务，在组织防水维修施工过程中，未能按照法律法规和行业标准规范要求进行现场安全管理，未对施工作业人员进行安全教育和交底，对事故发生负有管理责任。

事故调查组认为郑新立作为自然人，其责任不足以追究刑事责任，其不具备安全生产条件承接防水施工业务的责任应包括在中骥公司的责任中，且中骥公司在将本次厂房防水维修发包时未确定费用，郑新立尚未在本次施工中获益，在承担本次事故相应赔偿责任后，建议不再追究郑新立责任。

2.建议给予行政处罚的责任人员

（3）张厚谱，耀赢公司经理，负责耀赢公司曹胜路688号园区管理。未认真履行安全生产管理职责，未建立健全本单位安全生产规章制度，对施工单位在保修期的施工作业监督、检查和指导缺失，未能及时发现并督促整改施工过程中存在的事故隐患，对事故发生负有管理责任。

建议区应急管理局依法对张厚谱给予行政处罚。

3.建议其他处理的责任人员

（4）马建成，中骥公司现场技术员。未认真履行项目工地

对接管理职责，对施工作业现场安全管理缺失，对施工人员安全交底和安全培训缺失，未能及时发现并消除施工作业现场存在的事故隐患，对事故发生负有管理责任。

责成中骥公司按照本公司相关规章制度对马建成进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

中骥公司未落实安全生产责任制，安全生产规章制度不健全，将防水施工业务发包给不具备安全生产条件的个人，对业务发包的安全管理缺失，对防水施工作业现场的安全管理缺失，对事故发生负有责任。

建议区应急管理局依法对中骥公司给予行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）中骥公司要认真汲取此次事故教训，严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全并严格落实全员安全生产责任制及安全生产规章制度；要规范承发包业务的安全管理，认真审核承包方的相应资质和安全生产条件，要规范签订发包合同，同时签订专门安全管理协议，约定各自的安全生产管理职责，定期对承包方进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（二）耀赢公司要深刻汲取此次事故教训，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制及安全生产规章制度；要增强安全生产责任意识，强化安全管理职责，作为建设单位对《改扩建厂房项目施工合同》中约定的保修期的施工作业切实履行监督、检查

和指导职责，及时发现并督促整改施工过程中存在的事故隐患；要提高管理人员的安全意识和履职能力，杜绝责任不落实、履职不到位的情况。

（三）上海璨阳置业集团有限公司要认真吸取此次事故教训，完善公司安全管理制度，落实安全管理责任，对园区内的施工作业活动要督促相关责任单位及时向属地村居、镇城建部门办理施工报备手续；要对进入园区的外来作业人员进行登记管理，加强对园区内的安全巡查，及时发现并督促整改施工作业活动中的安全隐患。

（四）徐行镇党委政府要深刻吸取事故教训，加强对辖区非报监施工活动的管理，切实发挥基层网格前哨作用，加强日常巡查，第一时间发现零星施工活动并督促相关单位开展现场管控。要加强宣传引导，将事故典型案例通过各种渠道和方式进行宣传警示，引导属地企业及从业人员形成合规意识和安全意识，严防生产安全事故的发生。