康县望关 S44 康略高速公路 KLJD1 标“3·18”一般其他伤害事故调查报告

康县人民政府“3·18”事故调查组

2025 年 5 月 9 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位基本概况.....2
（二）工程项目概况.....3
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故现场应急处置情况.....7
（二）医疗救治和善后情况.....7
（三）事故应急处置评估.....8
三、事故人员伤亡和直接经济损失情况.....8
（一）事故人员伤亡情况.....8
（二）事故直接经济损失.....8
四、事故原因和事故性质.....9
（一）事故原因.....9
（二）事故性质.....9
五、事故单位存在的问题.....9
（一）事故发生单位.....9
（二）事故有关单位.....10
六、有关单位履职情况.....10
（一）有关监管部门履职情况.....10
（二）地方党委政府履职情况.....10
七、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员.....11
（二）对事故有关责任人员的处理建议.....11
（三）建议不予追究责任人员.....19
八、事故主要教训.....12
九、事故防范措施及建议.....13

康县望关S44康略高速公路KLJD1标“3·18”一般其他伤害事故调查报告

2025年3月18日10时许，S44康略高速公路KLJD1标段梁家山隧道2号洞内变电室施工现场，发生一起一般其他伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失140万元（以下简称“康略高速‘3·18’一般其他伤害事故”）。

为及时、准确查清事故经过、原因和损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任人依法追究责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）《甘肃省安全生产条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会公告第142号）《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）等有关法律法规规定及陇南市安全生产委员会办公室《督办函》（陇市安委办函〔2025〕7号）要求，康县人民政府依法成立事故调查组，由县委常委、常务副县长担任组长，县应急管理局局长担任副组长，成员由县纪委监委、县交通运输局、县公安局、县住建局、县人社局、县总工会、县应急管理局、望关镇政府等单位派员组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的问题，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议以及事故防范措施。

调查认定，康略高速“3·18”一般其他伤害事故是一起因企业安全生产主体责任未落实，相关负责人未履行安全生产管理职责，作业人员违反劳动纪律导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本概况

1.事故发生单位。甘肃乾某建筑工程服务有限公司（以下简称“乾某公司”）成立于2021年03月12日，许可项目主要有建筑劳务分包、电气安装服务、建设工程施工等。是本起事故的发生单位。取得“建筑业企业资质证书”，取得“安全生产许可证”，有效期：2024年10月28日至2027年11月29日。

安全管理情况：2025年2月6日乾某公司作为劳务单位承接了新某某公司在S44康县至略阳高速公路望关至白河沟段机电工程施工KLJD1标段隧道供电、照明、通风、监控设施安装的劳务作业。

乾某公司内部设有专职安全员，负责对本公司承包的劳务作业进行安全管理。制定有公司的安全管理制度、岗位安全操作规程等相关安全制度。

2.事故相关单位。甘肃新某某科技信息有限公司（以下简称

“新某某公司”）成立于2003年08月06日，许可项目主要有建设工程施工、建筑劳务分包、电气安装服务等。取得“建筑业企业资质证书”，资质类别及等级：公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级。取得“安全生产许可证”，有效期：2024年1月15日至2027年3月6日。

安全管理情况：2025年2月6日新某某公司与乾某公司签订了劳务施工作业协议书，并签订劳务施工安全生产合同，将S44康县至略阳高速公路望关至白河沟段机电工程施工KLJD1标段项目的隧道供电、照明、通风、监控设施安装发包给乾某公司。

新某某公司在S44康略高速公路KLJD1标设立了项目部，项目部依照公司相关文件，对S44康略高速公路KLJD1标机电安装工程进行管理，项目部内部设有安全环保部，设有安全部长和专职安全员。

（二）工程项目概况

S44康县至略阳高速公路望关至白河沟段路线起于陇南市康县望关镇寨子村，设置寨子枢纽立交与已建G8513平凉至绵阳国家高速公路成县至武都段相接，止于陇南市康县白河沟(甘陕界)，主线全长41.831km。

S44康县至略阳高速公路望关至白河沟段机电工程施工KLJD1标段主要工作内容(包括但不限于):承担标段范围内机电工程施工、竣（交）工、缺陷修复以及施工过程中的环境保护、

水土保持等相关工作。

（三）事故发生经过

2025年3月18日10时许，周某某与王某某（乾某公司专职安全管理人员）在梁家山隧道2号洞变巡检时发现配电柜接地铜排螺丝缺失，遂分别在高压柜、低压柜开展安装作业。10时30分，2人在作业过程种听到惨叫声，发现邢某某（现场物资看管人员）跌落在电缆沟槽内，后脑出血。事故发生时，邢某某负责现场器材看管，无具体作业任务，在器材看管闲余时间，发现周某某与王某某2人在安装配电柜接地铜排螺丝，便过去查看，过程中脚下踩空跌倒，导致头部先撞向高压配电柜，安全帽偏移至面部，随后跌落至电缆沟槽内，后脑撞击角钢支架，发生跌入沟槽伤害事故。

（四）事故现场情况

事故发生地点位于康县望关镇贯上村S44康略高速梁家山隧道2号洞变机电安装施工现场，邢某某跌落位置距离望关方向隧道出口2468米处电缆沟槽中间，作业现场电缆沟槽宽80cm、深100cm、长30m，电缆沟槽内设有角钢电缆支架，由于正在安装配电柜接地铜排螺丝，电缆沟槽防护板处于打开状态。邢某某所佩戴安全帽符合国家安全标准，邢某某跌落至电缆沟后安全帽帽带锁扣处于松动状态。事故当天，梁家山隧道2号洞变内有发电设备供电的临时照明，光线良好。

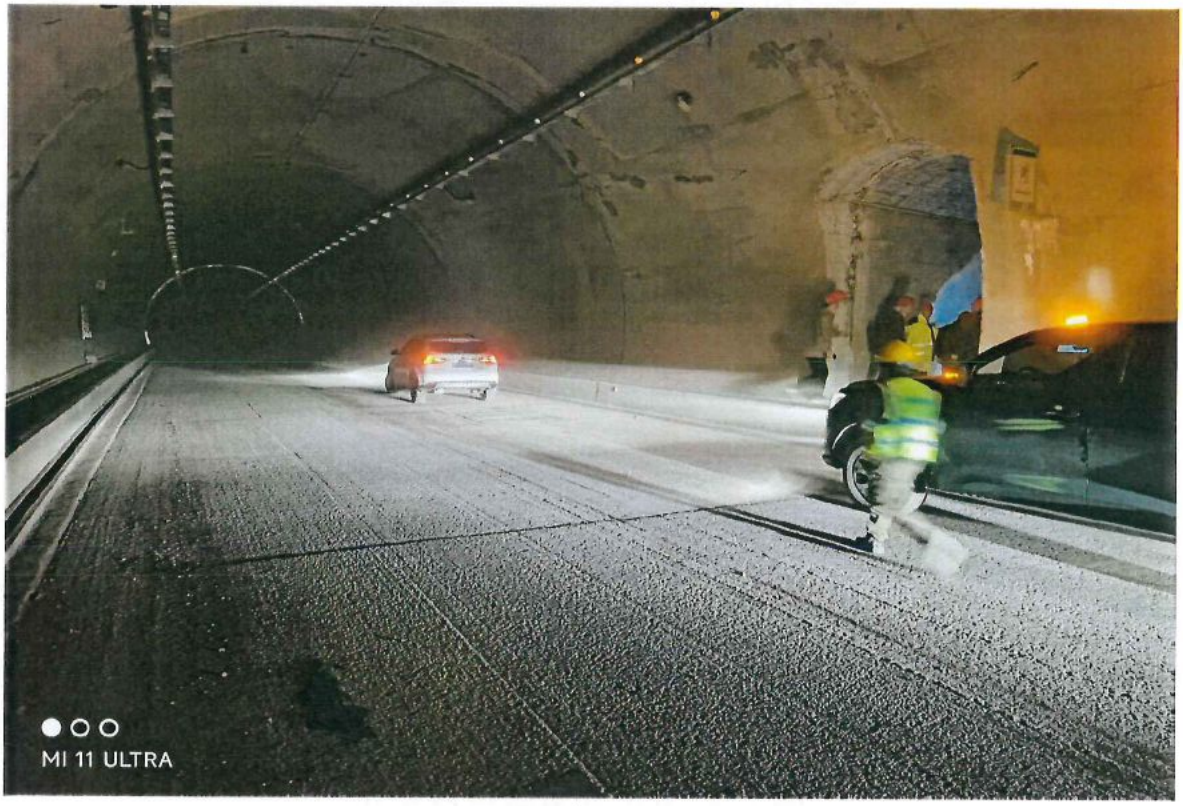


图 1 事故隧道照片

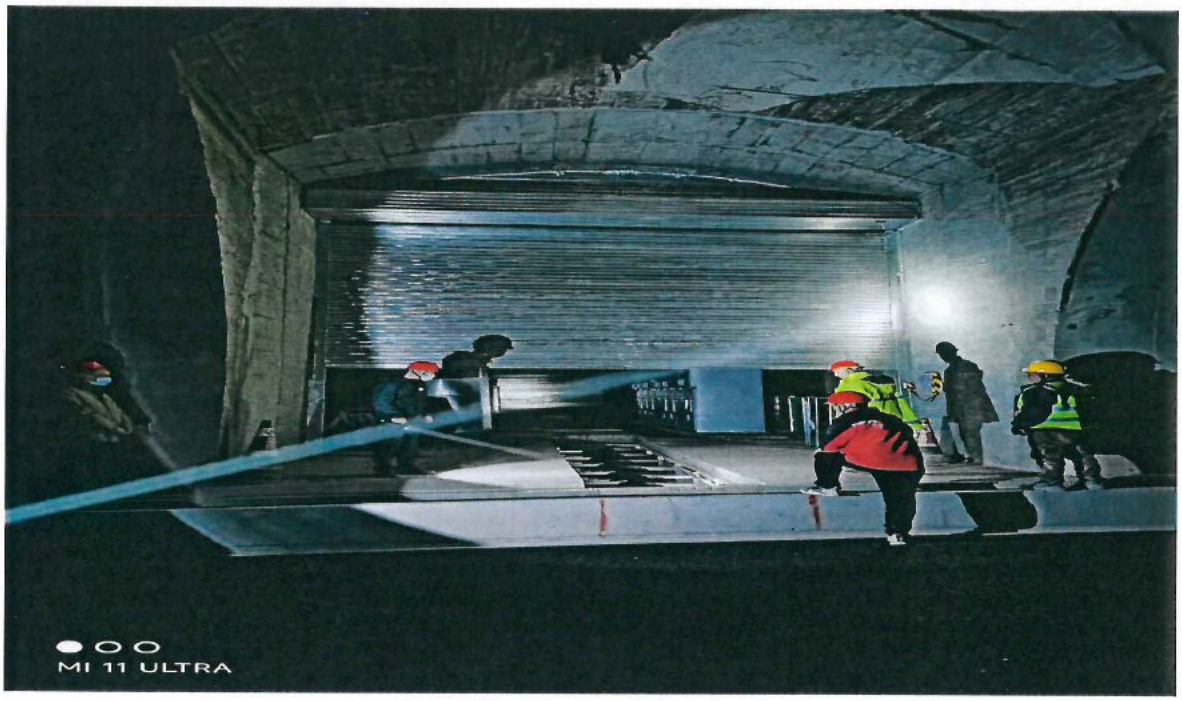


图 2 事故 2#洞变照片

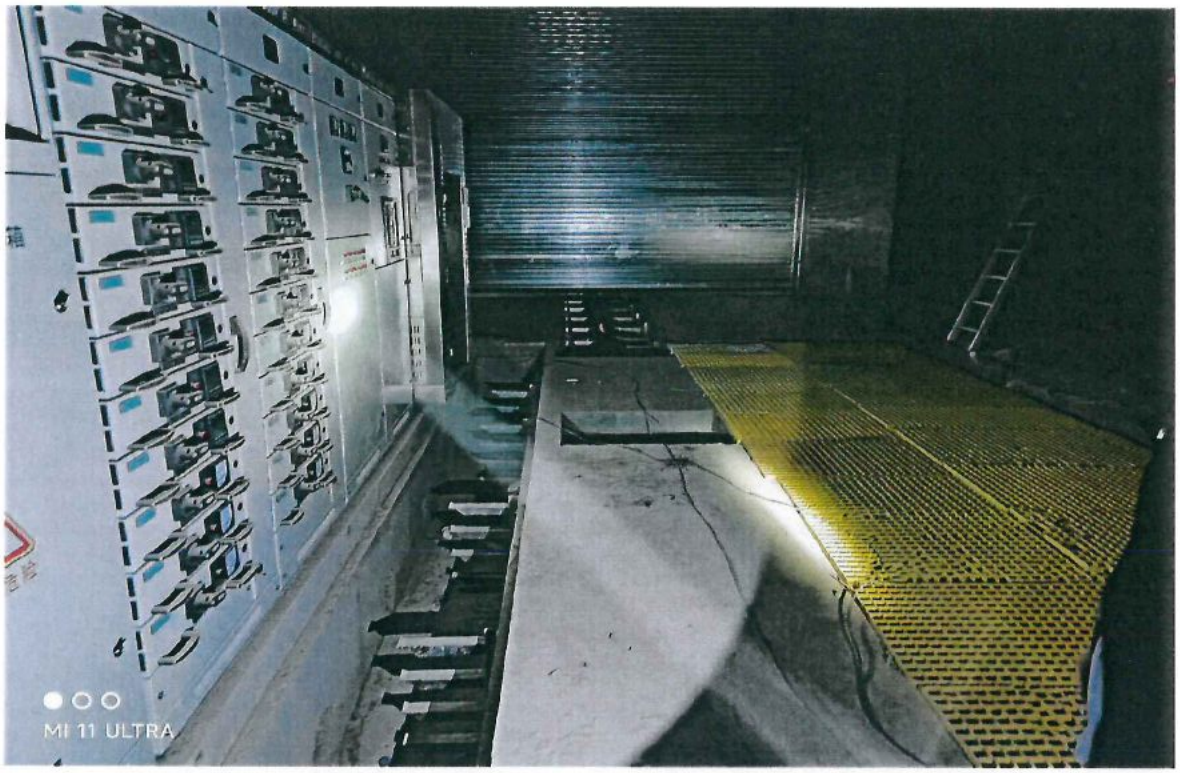


图 3 配电柜及电缆沟槽照片



图 4 事故中心现场照片

梁家山隧道“3.18”事故现场平面示意图

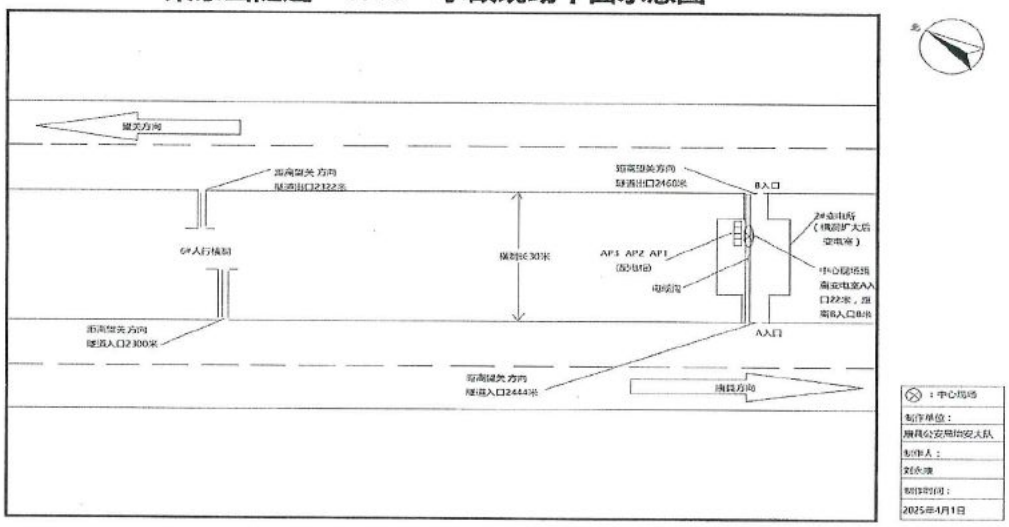


图 5 事故现场平面示意图

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况。2025 年 3 月 18 日 10 时 30 分许，周某某与王某某发现邢某某跌落在电缆沟槽内，后脑出血。随后，周某某跑步至隧道外康县方向有手机信号位置打电话逐级汇报事故情况，并拨打 120 请求救治。11 时 10 分许，康县第一人民医院 120 救护车赶到现场，医护人员对邢某某检查后，发现邢某某颅脑损伤，心跳、呼吸已停止。经公安部门现场勘验，排除刑事案件可能，死者家属对死因无异议。该起事故未存在瞒报、谎报、迟报的情况。

（二）医疗救治和善后情况。

1.医疗救治情况。3 月 18 日 10 时 50 分，后勤管理人员崔某

抵达现场，与周某某、王某某合力将邢某某抬至电缆沟外平台。11时10分，康县第一人民医院120救护车赶到现场，医护人员对邢某某检查后，发现邢某某颅脑损伤，心跳、呼吸已停止，现场进行抢救约30分钟后，11时40分许，医护人员宣告邢某某院前死亡。

2.善后处置情况。3月18日，事故单位乾某公司及时与死者家属开始商议赔偿事宜。经双方协商一致，3月21日达成并签订了赔偿协议，由乾某公司一次性补偿死者家属医疗费、丧葬费、死亡赔偿费、抚恤费及施救费等费用，死者遗体已火化，由死者家属运回原籍安葬，死者家属情绪稳定，未造成社会不良影响。

（三）事故应急处置评估。事故发生后，县委、县政府反应迅速，事故属地乡镇政府和相关单位协同联动，紧密配合协调开展应急救援和医疗救治工作，妥善安置安抚事故人员家属，维护现场秩序，及时研判事故可能造成的危害情况，没有发生次生衍生事故灾害。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡情况

本起事故造成1人死亡，无人员受伤。死者：邢某某，男，乾某公司物资看管人员。

（二）事故直接经济损失

本起事故未造成设备设施等财产损失；死亡人员医疗费、丧葬费、死亡赔偿费、抚恤费及施救费等费用共计140万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因。邢某某作为物资看管人员，在没有任何作业任务的情况下，违反劳动纪律在存在安全隐患的电缆沟槽作业现场随意走动时脚下踩空，不慎跌落至电缆沟槽内，且未正确佩戴安全帽，头部碰撞配电柜导致安全帽偏移至面部，后脑暴露并撞击在电缆沟槽内角钢支架上，造成颅脑损伤。

2.间接原因。一是乾某公司现场安全管理不力。对施工现场安全事故隐患排查不到位，在电缆沟槽防护板敞开的情况下没有设置醒目的安全警示标志；对人员疏于管理，未及时发现和制止邢某某在存在安全隐患的作业现场随意走动；未能监督、教育从业人员正确佩戴安全帽。二是新某某公司对劳务外包单位安全生产督促检查不力，对项目工地内存在的安全隐患和问题失察。

（二）事故性质

综合以上原因分析，经调查认定，康略高速“3·18”一般其他伤害事故是一起因企业安全生产主体责任未落实，相关负责人未履行安全生产管理职责，作业人员违反劳动纪律导致的一般生产安全责任事故。

五、事故单位存在的问题

（一）事故发生单位

乾某公司。经调查，乾某公司安全生产主体责任落实不到位，未对从业人员进行安全生产教育和培训；未向从业人员如实告知

作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未能监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴安全帽。

（二）事故有关单位

新某某公司。经调查，新某某公司S44康略高速公路KLJD1标项目部建立了安全生产责任制，制定有安全生产规章制度和岗位安全操作规程等相关安全制度。项目部每日、每周、每月对安全事故隐患按时完成隐患排查，并落实整改，项目部制定并实施了安全生产教育和培训计划。新某某公司履行了安全管理职责，但对劳务外包单位安全管理不力。

六、有关单位履职情况

（一）有关监管部门履职情况

康县交通运输局。S44康略高速公路建设工程作为省重点工程项目，康县交通运输局对S44康略高速公路望关至白河沟段建设项目负有行业监管职责。按照工作分工，康县交通运输局交通运输安全监督股负责道路运输、水路运输和公路、水运建设工程安全生产监督管理工作。经调查，2025年1月至3月，康县交通运输局组织S44康略高速公路各标段项目部相关负责人参加安全生产工作会议2次，督促指导各标段项目部负责人落实安全生产相关工作要求；同时，对各标段项目部在建工地进行安全检查，共对各标段项目部进行了15次检查。综上，康县交通运输局依法履行了行业安全生产监管职责。

（二）地方党委政府履职情况

望关镇政府。S44康略高速公路望关至白河沟段建设工程作为省重点工程项目，望关镇政府对辖区内建设项目负有安全生产属地管理职责。按照工作分工，望关镇政府平安法治办公室负责应急管理、安全生产、禁毒、消防等工作。经调查，望关镇政府认真积极开展安全生产各项工作，2025年1月至3月，望关镇政府召开1次安全生产专题会议，在多次会议上安排部署辖区内安全生产工作，组织开展各行业领域安全生产大检查3次，共检查各类生产经营单位10家，下发督办函1份，对辖区内S44康略高速公路望关至白河沟段建设工程进行了安全检查，并与辖区内10家建筑施工单位签订了安全生产责任书。综上，望关镇政府依法履行了安全生产属地管理职责。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

邢某某，男，群众，乾某公司劳务人员，负责物资看管工作。其在无作业任务的情况下，安全意识淡薄，在未按照规定正确佩戴安全帽的情况下，不慎跌落至存在安全隐患的电缆沟槽内，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中已死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

周某某、包某某2人涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由应急管理部门对其实施行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

1.乾某公司，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由应急管理部门对其实施行政处罚。

2.新某某公司，对劳务外包单位安全管理不力，对项目工地内存在的安全隐患和问题失察。责成该公司向康县安全生产委员会作出深刻书面检查。

八、事故主要教训

（一）安全发展理念树得不牢。该起事故暴露出事故相关单位在深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述和重要指示批示精神，全面贯彻落实国家、省、市、县关于安全生产的一系列重要决策和工作部署仍不到位，统筹发展和安全不到位，落实风险分级管控、隐患排查治理双重预防工作上还有差距。

（二）安全监管责任压的不实。行业监管部门对安全生产治本攻坚三年行动工作行动方案和重大事故隐患判定标准学习不深不透，抓工作落实、抓问题隐患排查和整改还有待进一步提高。地方党委政府属地管理责任落实、压力传导还未有效落实到基层末梢，在隐患排查中对重点行业领域风险底数不清、情况不明。

（三）企业安全生产主体责任落实不力。项目施工单位对安全生产隐患排查治理不严，项目施工单位未及时督促劳务外包单位落实隐患排查治理措施，消除安全生产隐患。相关企业主要负责人和安全管理人员安全责任意识不足，未严格履行企业主要负责人、安全生产管理机构和安全生产管理人员工作职责，特别是对外包作业管理、协调不到位，对作业人员安全帽等劳动防护用

品正确使用监督教育不严，从业人员安全意识淡薄。

九、事故防范措施及建议

为吸取事故教训，严防类似事故的发生，事故单位必须举一反三，严格落实安全生产责任，防止类似事故再次发生。

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念。各乡镇、各部门、各单位要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，进一步提高政治站位，牢固树立“两个至上”理念，坚持底线思维和系统观念，更好统筹发展和安全。要全面贯彻落实国家、省、市、县关于安全生产的一系列重要决策和工作部署，深化源头治理、系统治理和综合治理，认真落实好行业监管、属地监管职责和企业主体责任，完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条，杜绝此类事故的再次发生。

（二）深化治本攻坚行动，切实加强交通建设领域安全监管。望关镇政府、县交通运输局要严格落实安全生产属地管理和“三管三必须”的要求，压实各方责任，形成共治合力。要深刻汲取本次事故教训，举一反三，加大对交通建设工程的监管力度。要按照《康县安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026年)》，进一步细化、深化对高速公路项目检查内容，重点关注隧道施工、设施设备等事故易发的重点部位和作业环节，以及主体工程外的临时工程、场站建设等管理薄弱环节。提高行业执法监管力度，要严格执法，对在检查中发现的问题，及时督促项目方进行整改，对于发现的重大安全隐患，要及时通报，并监督项目部依法进行

专业分包，落实发包方管理责任。此外，要将本起事故教训向全县各道路施工建设单位进行通报。

（三）认真汲取教训，严格落实企业安全生产主体责任。乾某公司。应以此事故为鉴，深刻反思，吸取教训，全面落实企业安全生产主体责任。要全面开展生产安全事故隐患排查治理工作，加强施工现场安全管理和隐患排查治理，及时向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴、使用劳动防护用品。要切实加强从业人员的安全生产教育和培训工作，增强从业人员安全意识。**新某某公司。**要充分认识企业作为安全生产主体所要承担的安全生产责任，组织建立并落实本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除各类生产安全事故隐患。要加强对从业人员和劳务人员安全生产教育培训，加强对从业人员作业现场的隐患排查工作力度，切实保障从业人员作业安全。

（四）强化安全教育，提升从业人员安全生产意识和能力。行业主管部门要督促企业认真开展安全教育培训，各工程项目参建单位要切实加强对施工作业人员的安全教育培训，要结合交通建设工程领域实际，针对工人普遍存在的文化水平低、施工依靠经验、安全教育接受能力较差，安全意识淡薄、违规作业现象屡禁不止、自我安全防范意识差等问题，落实岗前培训，做到进场

教育和经常性教育相结合，岗位专业性教育和事故警示案例教育相结合，以通俗易懂的内容，采取激励和惩罚相结合的手段，提高安全教育培训实效。

康县人民政府“3·18”事故调查组

2025 年 5 月 9 日