同安西柯佳好集团（厦门）有限公司
“3·21”一般物体打击事故调查报告

编制单位：厦门市同安区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 5 月 29 日

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 2
（三）事故发生经过 2
（四）事故现场情况 3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 7
二、事故应急处置及评估情况 8
（一）事故信息接报及响应情况 8
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）善后处理 8
（四）事故应急处置评估 8
三、事故原因分析 9
（一）事故直接原因分析 9
（二）事故间接原因 9
（三）其他可能因素排除 9
四、事故责任单位存在的主要问题及政府部门监督管理情况 9
（一）事故责任单位存在的主要问题 9
（二）政府部门监督管理情况 10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 10
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人） 10
（二）对事故有关责任人员处理建议（1人） 10
（三）对事故有关责任单位处理建议（2家） 11
六、事故防范和整改措施 11

同安西柯佳好集团（厦门）有限公司
“3·21”一般物体打击事故调查报告

2026年3月21日19时21分许，在同安区西福路239-1号，佳好集团（厦门）有限公司发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约170万元。

事故发生后，区政府领导作出批示，要求各相关政府部门按各自职责，妥善处理。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规和有关规定，同安区人民政府授权区应急局牵头，会同区科技和工信商务局、区总工会、同安公安分局、西柯街道办事处等单位组成同安西柯佳好集团（厦门）有限公司“3·21”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委和区检察院派员参加，依法依规开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析和反复论证，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范和整改措施。

经调查认定，本起事故是一起因从业人员安全意识淡薄，公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未在有较大危

险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.佳好集团（厦门）有限公司，位于西福路239-1号，法定代表人吴某莹，类型为有限责任公司（外国法人独资），注册资金2000万美元，统一社会信用代码：9135020061204563XB，经营范围：建筑用石加工；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电器批发；建材批发；光电子器件及其他电子器件制造；房地产开发经营。

2.刘某安，男，52岁，佳好集团（厦门）有限公司厂长，系公司的主要负责人，负责公司的全面工作。

（二）事故发生单位安全管理情况

佳好集团（厦门）有限公司是厦门市同安区规上企业，现有从业人员113名，安全生产标准化三级企业证书于2022年7月到期，公司有开展经常性安全教育培训，有制定应急预案并定期组织演练，但公司安全生产规章制度和操作规程制定不全，未制定修边绳锯机的安全操作规程；岗前三级安全培训教育未落实到位；公司未建立安全生产责任制，未设置安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，未对修边绳锯机进行风险辨识。

（三）事故发生经过

2026年3月21日14时许，张某根和杜某文按照工作安排在公司大切车间操作修边绳锯机，对一荒料进行边皮石料切割作业。18时许，张某根到公司食堂吃完晚饭回来上班，换杜某文回家吃饭，独自一人在绳锯机工位。19时21分许，张某根发现边皮石料已完成切割，而绳锯的金刚石绳卡在石缝里，无法正常上升，遂站在绳锯机台东南侧用长约90cm的铁制撬棍插入石缝对边皮石料进行撬动，边皮石料突然从炮眼处发生断裂，靠近张某根一侧的一块边皮石料掉落，砸到轨道后倒向张某根，张某根躲闪不及，导致被边皮石料砸伤倒地，经送医抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故发生地点位于佳好集团（厦门）有限公司大切车间西南角的修边绳锯机台南侧，事发时夜晚，灯光照明情况良好，天气晴。事故现场有一台修边绳锯机，绳锯机下方有一个台车，台车上放置着一块荒料，长313cm、宽120cm、高208cm，荒料东侧还有已切割未掉落的不规则边皮石料，最薄处0.4cm，最厚处10cm，见有炮眼。台车下方有两条相距200cm的轨道，荒料东侧挡杆变形。死者横躺在荒料东南侧约73cm的墙边处，头部朝向南面，整个身体被一块长约200cm、宽约100cm、重约800斤的边皮石料压住，后续因救援人员搬动边皮石料，边皮石料裂成4块。



图1　事故现场图

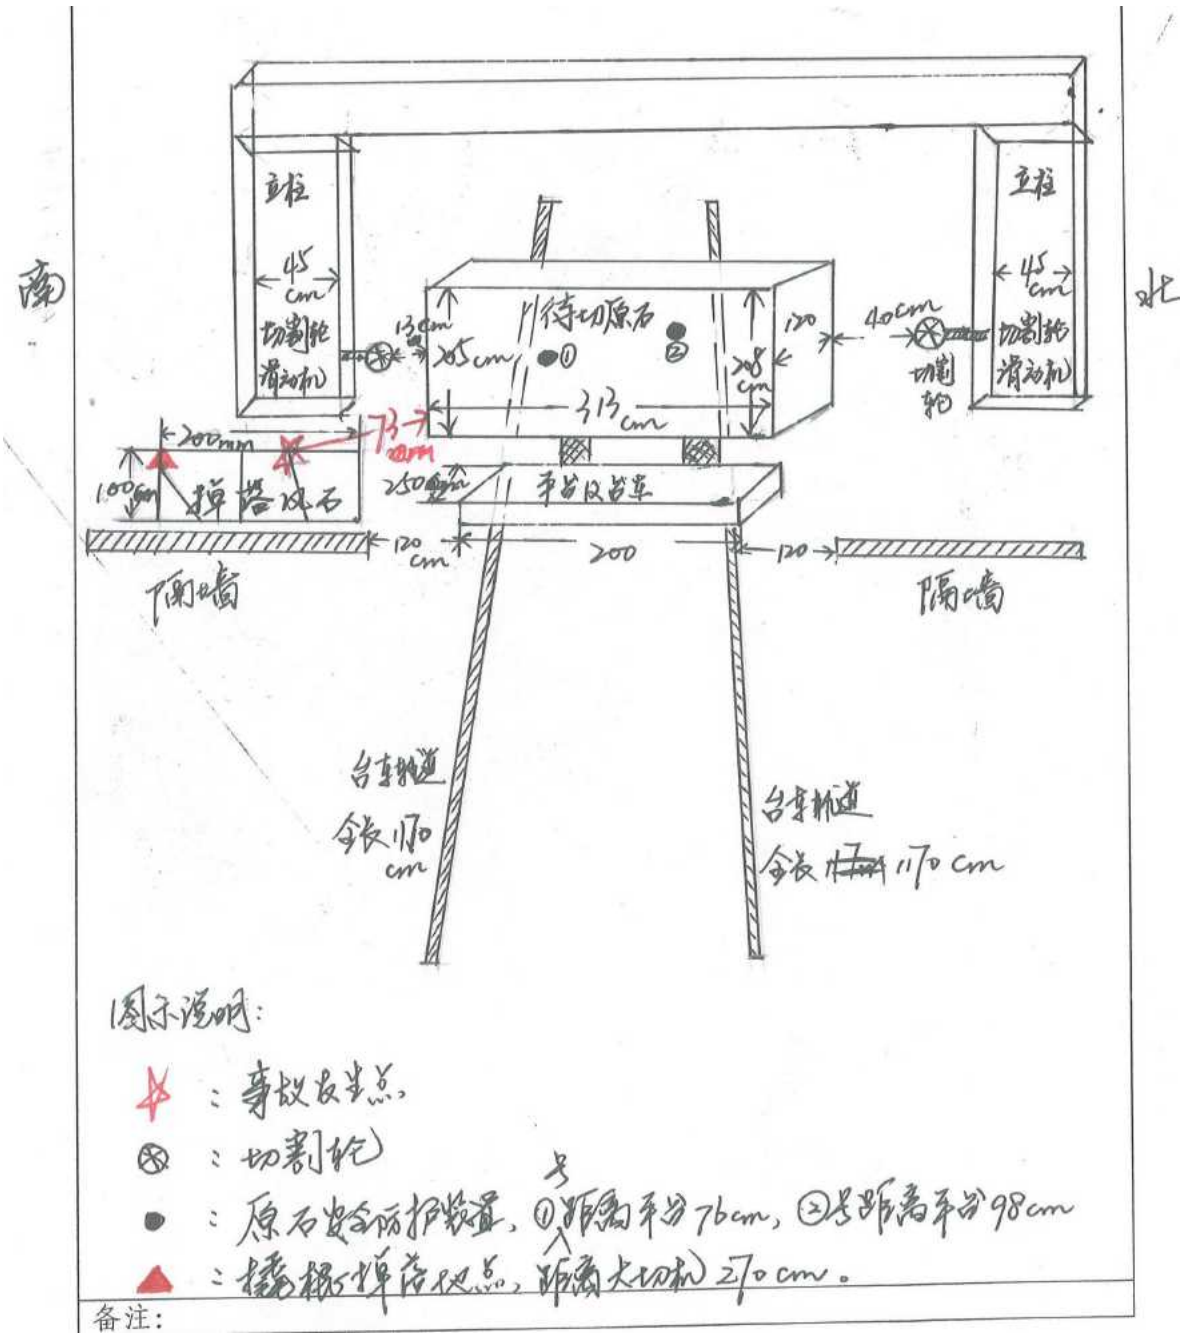

南
北
立柱
45 cm
切割轮滑动机
待切原石
13cm
105cm
①
②
98cm
313cm
120
40cm
切割轮
200mm
75cm
100cm
掉落块石
250cm
平台及台车
120 cm
200
120
隔墙
隔墙
台车轨道
全长1170 cm
台车轨道
全长1170 cm
图示说明：
：事故发生点。
：切割轮
：原石安全防护装置，①距离平台76cm，②号距离平台98cm
：掉落块石处，距离大切机270cm。
备注：

图2　现场勘验示意图



图3　未掉落的边皮石料



图4　掉落的边皮石料

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本起事故造成1人死亡，信息如下:

姓名：张某根，男，38岁，汉族，江西宜春人，身份证号码：362227********1532，佳好集团（厦门）有限公司大切组员工。

2.直接经济损失情况

该事故直接经济损失约170万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月21日19时21分许，张某根被石料压倒后第一时间拨打110。19时32分许，110赶到现场，厂长刘某安看到110警车得知有人受伤后，立即联系人员开展处置，19时41分许，119、120赶到现场，开展救援工作。

接报后，区应急局、同安公安分局、西柯街道办事处等政府部门第一时间赶赴事故现场，了解事故情况，开展事故调查取证，要求企业保护现场，做好善后工作，并将相关情况上报区委区政府、市应急管理局和110指挥中心等。

（二）事故现场应急处置情况

张某根第一时间拨打110后，被压在石板下方未被发现。110、119、120赶到现场后，公司和救援人员立即展开搜寻，19时55分许，黄某银发现张某根被压在石料下面，立即与消防人员把石头抬起，救护人员进行现场急救。20时10分许，120急救车将张某根送往厦门市苏颂医院。入院后，送至重症医学科进行抢救，22时26分许，张某根经抢救无效死亡。

（三）善后处理

事故发生后，西柯街道立即开展事故善后处置工作。2026年3月30日，佳好集团（厦门）有限公司和张某根家属达成了赔偿协议，签订了人民调解协议书。

（四）事故应急处置评估

从应急救援情况看，各部门都能够迅速响应，妥善开展处置救援和善后处理工作，及时、准确上报事故信息。此次事故善后处理工作得当，未发生次生、衍生事件。

三、事故原因分析

通过事故现场勘查、询问分析，事故的直接原因是：张某根用撬棍撬荒料和边皮石料之间的缝隙时，边皮石料炮眼处受到外力发生断裂，随后发生脱落并砸中轨道，变向后压到张某根，造成本起事故。

（一）事故直接原因分析

1.员工张某根安全意识淡薄，自我安全防范意识不强，隐患辨识能力弱，站在边皮石料坠落风险区域内处理异常故障。

2.边皮石料因自身特性容易导致断裂、崩落风险，一般重心不稳、质地不均、厚薄不一，防护不到位，受到外力后，易发生断裂、倾倒、滑落。

（二）事故间接原因

佳好集团（厦门）有限公司未制定修边绳锯机的安全操作规程，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，未对修边绳锯机进行风险辨识，未按要求落实员工岗前三级安全教育培训，未设置明显的安全警示标志。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、事故责任单位存在的主要问题及政府部门监督管理情况

（一）事故责任单位存在的主要问题

1.安全生产规章制度制定落实不到位。佳好集团（厦门）有限公司未全面制定安全生产规章制度和操作规程，未制定修边绳锯机的安全操作规程，使员工在操作工作中无章可循，私自处置，同时在修边绳锯机未按规定和标准设置明显的安全警示标志。

2.安全风险分级管控落实不到位。佳好集团（厦门）有限公司没有全面辨识公司部位、设施、作业过程等风险点，未对修边绳锯机进行风险辨识，采取相应的管控设施。

3.安全教育培训落实不到位。佳好集团（厦门）有限公司有开展经常性安全教育培训，并于今年开工前开展了复工复产培训，但岗前三级安全培训教育未落实到位，存在从业人员未经安全生产教育和培训合格上岗作业的问题。

（二）政府部门监督管理情况

西柯街道办事处2022年以来共检查佳好集团（厦门）有限公司4次，但均未见复查记录，存在检查佳好集团（厦门）有限公司时，未对企业是否整改隐患进行复查闭环的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

张某根，男，佳好集团（厦门）有限公司大切组员工，安全意识淡薄，自我安全防范意识不强，隐患辨识能力弱，站在边皮石料坠落风险区域内处理异常故障，鉴于其在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员处理建议（1人）

刘某安，男，佳好集团（厦门）有限公司厂长，系主要负责人，负责公司的全面工作，履行安全管理职责不力，未能组

织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，未能按规定组织和实施安全生产教育，未能建立并落实安全风险分级管控工作机制，对事故发生负有主要领导责任，建议由区应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条有关规定予以行政处罚。

（三）对事故有关责任单位处理建议（2家）

1.佳好集团（厦门）有限公司，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育培训考核合格安排从业人员上岗作业，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，对事故发生负有责任，建议由区应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条有关规定予以行政处罚。

2.西柯街道办事处，未对企业是否消除安全生产隐患进行复查闭环，履行属地安全生产监督管理职责不到位，建议西柯街道办事处向区政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

1.佳好集团（厦门）有限公司，要认真吸取事故教训，举一反三，切实落实安全生产主体责任，强化安全生产管理力量，引进或培养安全管理人才，设置安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员，详细制定安全生产规章制度和操作规程，按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，充分辨识公司部位、设施、作业过程等风险点，深入排查消除安全生产隐患，确保企业人员生命和财产安全。

2. 西柯街道办事处，要认真吸取事故教训，举一反三，切实履行属地安全监管责任，督促辖区企业落实安全生产主体责任，加强安全生产教育宣传，开展警示教育，进一步抓好企业问题的整改落实，防止类似事故发生。

3. 区科技和工信商务局，要加强对规上企业的管理，进一步抓好安全生产宣传教育，丰富内容和形式，指导督促企业压紧压实企业主体责任，严格落实安全生产管理规定，保障生产安全。

4. 区应急管理局，要强化统筹指导，压实属地责任，加强对镇街安全生产工作的指导和监督，推动镇街补好短板，进一步提升基层安全治理能力。