沪渝高速铜陵段“1·31”较大道路交通事故调查报告

2026年1月31日21时19分许，沪渝高速上行线芜湖往铜陵方向362公里加800米处发生一起较大道路交通事故。事故共造成5车及车内财物受损，4人死亡，3人受伤。直接经济损失765万余元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定以及挂牌督办的要求，铜陵市政府成立了铜陵市“1·31”较大道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），由市公安局为组长单位，市交通运输局、市应急管理局、市纪委监委、市总工会为成员单位的事故调查组，邀请铜陵市检察院、事故单位所在地南京市人民政府派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位的大量资料，对相关人员进行调查询问，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了防范措施建议。

事故调查组认定：该起事故是一起因驾驶员夜间行车疏于观

察，未与前车保持足够的安全距离导致的较大道路交通生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2026年1月31日19时51分许，沈某某一人按照南京深南物流有限公司安排，驾驶苏AV39**（苏A63**挂）号重型集装箱半挂车从江苏省南京市江宁区发车往广东省东莞市送货，事发前沈某某驾车沿宁芜高速经马鞍山市、芜湖市，21时17分进入沪渝高速铜陵市义安区；17时07分戴某1驾驶浙F36N**号小型轿车（车上司乘人员共3人）从浙江省嘉兴市出发回四川省广元市老家，事发前戴某1驾车沿G60沪昆高速、G1521常嘉高速、S12沈嘉湖高速经湖州市、长兴县、广德市、宣城市，21时12分进入沪渝高速铜陵市义安区；17时50分李某1驾驶浙FM6Y**号小型普通客车（车上司乘人员共5人）从浙江省嘉兴市南湖区出发回湖北省黄冈市老家，事发前李某1驾车沿S12申嘉湖高速经过湖州市、长兴县、芜湖市，21时14分进入沪渝高速铜陵市义安区19时42分刘某1一人驾驶苏AN89**（苏ABA**挂）号重型半挂牵引车从江苏省南京市江宁区出发前往广州市送货，事发前刘某1驾车沿宁芜高速经马鞍山市、芜湖市，21时16分进入沪渝高速铜陵市义安区；17时张某2驾驶浙B1A9**号小型轿车（车上司乘人员共2人）从浙江省宁波市出发回陕西省汉中市老家，21时

15分进入沪渝高速铜陵市义安区。

21时19分许，沈某某驾驶苏AV39**号（苏A63**挂）重型半挂牵引车沿沪渝高速上行线行车道行驶至362公里加800米处时，因夜间行车疏于观察，未与前车保持足够的安全距离追尾前方同向戴某1驾驶的浙F36N**号小型轿车，致使浙F36N**号小型轿车碰撞到前方同车道内正在缓行的李某1驾驶的浙FM6Y**号小型普通客车，后停在应急车道；随后浙FM6Y**号小型普通客车车身左侧又被苏AV39**号（苏A63**挂）重型半挂牵引车碰撞，后被推行至前方同车道内刘某1驾驶的苏AN89**号（苏ABA**挂）重型半挂牵引车尾部，接着苏AV39**号（苏A63**挂）重型半挂牵引车碰撞到苏AN89**号（苏ABA**挂）重型半挂牵引车尾部，最后苏AN89**号（苏ABA**挂）重型半挂牵引车又碰撞到前方同车道内张某2驾驶的浙B1A9**号小型轿车，事故共造成5车及车内财物受损，浙F36N**号小型轿车上司乘人员戴某1、张某1、戴某2等3人受伤，浙FM6Y**号小型普通客车上司乘人员李某1、魏某某、李某2、熊某某4人死亡的道路交通事故。

（二）事故道路基本情况

事故发生于G50沪渝高速铜陵段上行线362公里加800米处。G50沪渝高速铜陵段呈东西走向，东往芜湖方向，西往池州方向，双向四车道+应急车道，路段上坡最大坡度为3%，下坡最大

坡度为 2.247%，最小曲线半径为 5000 米。有交通标志、标线，路侧有金属护栏，道路中间有金属波形护栏隔离，沥青路面，路面干燥，夜间无路灯照明。G50 沪渝高速铜陵段设计时速小型车辆 120 公里/小时，大型车辆 100 公里/小时。

事故道路设计合标性及现状合标性符合相关要求。



图 1 地理位置图

（三）事故相关单位概况

南京深南物流有限公司，事故车辆苏 AV39**号（苏 A63**

挂）重型半挂牵引车所有人。道路运输许可证号：宁字320113329**2号，经营范围：道路普通货物运输、集装箱运输、冷藏车道路运输；货物仓储、搬运、装卸服务，有效期：2022年7月20日至2026年7月19日，核发机关：南京市栖霞区交通运输局。南京深南物流有限公司法定代表人：吴某，安全员兼业务员：张某3。

企业主要负责人及安全生产管理人员未取得交通运输行业安全管理考核合格证明，未制定符合企业实际的安全生产管理制度和操作规程，未建立车辆动态监控管理制度。

（四）事故车辆情况

1.苏AV39**号重型半挂牵引车，中文品牌：解放牌，车辆型号：CA4250P66K25T1A1E5，发动机号：53276**3；车辆识别代号：LFWSRXSJ7K1F49**7；车身颜色：红；车辆所有人：南京深南物流有限公司；使用性质：货运；出厂日期：2019年10月22日；初次登记日期：2020年1月3日；检验有效期止2027年1月31日。牵引苏A63**挂重型集装箱半挂车，车辆登记类型为重型集装箱半挂车；行驶证登记车外廓长度为16450mm，宽度为2480mm，高度为1700mm；车辆所有人：南京深南物流有限公司；中文品牌瑞江牌；车辆型号：WL9401TJZG；发动机号：无；车辆识别代号：LRJ98RT32A0005**6；车身颜色：黄色；出厂日期：2010年10月25日；初次登记日期：2010年12月14日；检验有效期止2026年

12 月 31 日；机动车交通事故责任强制保险及商业保险（第三者责任险承保金额 100 万元）均由中国人民财产保险股份有限公司承保；强制险保单号：PDZA202632010000005**6；商业第三者责任险保单号：PDAA202532010001368**4，交强险、商业保险均在有效期内。



图 2 苏 AV39**号（苏 A63**挂）重型半挂牵引车事故后照片

2.浙 F36N**号小型轿车；中文品牌：红旗牌（国产马自达 6 挂靠红旗牌申报）；车辆型号：CA7231AT；发动机号：805**6；车辆识别代号：LFPH5ABC259039**1；车身颜色：白色；车辆所有人：戴某 1；使用性质：非营运；出厂日期：2005 年 11 月 1 日；初次登记日期：2005 年 11 月 9 日；检验有效期止 2026 年 11 月 30 日；检验有效期止 2026 年 11 月 30 日；车辆保险由中国人民财产保险股份有限公司承保；机动车交通事故责任强制险保单号：PDZA20263304D000002**5；交强险在有效期内，该车无商业保险。



图 3 浙 F36N**号小型轿车事故后照片

3.浙 FM6Y**号小型普通客车，中文品牌：福特牌；车辆型号 CAF6500B62HEV；发动机号：SA012**3；车辆识别代号：LVSHFCFC8SH032**1；车身颜色：黑；车辆所有人：李某 1，使用性质：非营运；出厂日期：2025 年 12 月 16 日；初次登记日期：2026 年 1 月 24 日；检验有效期止 2028 年 1 月 31 日；车辆保险由中华财产保险股份有限公司承保，机动车交通事故责任强制险保单号：P260300133049674000000**9；交强险和商业险均在有效期内，商业险保单号：P2600300333049696000000**7（第三者 200 万元），驾驶员意外险 1 万元。



图 4 浙 FM6Y**号小型普通客车事故后照片

4.苏 AN89**号重型半挂牵引车，中文品牌：汕德卡牌；车辆型号 ZZ4256W324HF1B；发动机号：241217020**7；车辆识别代号：LZZ7CLXC6RC671**2；车身颜色：红；车辆所有人：南京楚牧物流有限公司；使用性质：货运；出厂日期：2024 年 12 月 24 日；初次登记日期：2024 年 12 月 30 日；检验有效期止 2026 年 12 月 31 日。牵引苏 ABA**挂重型低平板半挂车，车辆登记类型为重型低平板半挂车；行驶证登记车辆长度为 13750mm，宽度为 3000mm，高度为 1600mm；车辆所有人：南京杰顺物流有限公司；中文品牌：儒源牌；车辆型号：ZDY9404TDP；车辆识别代号：LA9962W36M0ZDY**8；车身颜色：红色；出厂日期：2021 年 3 月 26 日；初次登记日期：2021 年 11 月 3 日；检验有效期止 2026 年 11 月 30 日；车辆保险由阳光财产保险股份有限公司承保；机动车交通事故责任强制险保单号：1035105072025011**2；商业险保单号：1035105282025011**6，交强险、商业保险均在有效期内。




5.浙 B1A9**号小型轿车，中文品牌：长安牌；车辆型号：

SC7144GCA6；发动机号：KN4AC003**3；车辆识别代号：LS5A3DKR3KA001**9；车身颜色：白；车辆所有人：张某2，使用性质：非营运；出厂日期：2019年7月19日；初次登记日期：2019年7月30日；检验有效期止2027年7月31日；车辆保险由众诚汽车保险股份有限公司承保；机动车交通事故责任强制险保单号：301074253302001 88**0；商业险保单号：301034253302001 88**9；交强险、商业保险均在有效期内。




（五）事故车辆驾驶人情况

1.沈某某[1]，男，持A2型机动车驾驶证，驾驶证状态：正常，发证机关：江苏省扬州市公安局交通警察支队，初次领证日期：1986年09月10日，有效期限：长期，记分：0分。事发时驾驶苏AV39**号（苏A63**挂）重型半挂牵引车。经核查排除肇事驾驶员沈某某突发疾病以及个人极端嫌疑，排除酒驾、毒驾嫌疑。事

[1].沈某某，男，61岁。

故中未受伤。道路运输从业资格证号：321088********2259，有效期止：2025年5月13日。

2.戴某1[2]，男，38岁，持C1型机动车驾驶证，驾驶证状态：正常，发证机关：浙江省嘉兴市公安局交通警察支队，初次领证日期：2019年06月04日，有效期止：2035年06月04日，记分：0分。事发时驾驶浙F36N**号小型轿车，经查排除酒驾、毒驾嫌疑，事故中受轻伤。

3.李某1（死亡）[3]，男，38岁，持B2型机动车驾驶证，驾驶证状态：正常，发证机关：浙江省嘉兴市公安局交通警察支队，初次领证日期：2010年01月07日，有效期止：2036年01月07日，记分：0分。事发时驾驶浙FM6Y**号小型普通客车，经查排除酒驾、毒驾嫌疑，事故中因颅脑受伤死亡。

4.刘某1[4]，男，47岁，持A2型机动车驾驶证，驾驶证状态：正常，发证机关：安徽省亳州市公安局交通警察支队，初次领证日期：2004年5月31日，有效期止：长期，事发时驾驶苏AN89**号（牵引苏ABA**挂）重型半挂牵引车，经查排除酒驾、毒驾嫌疑，事故中未受伤。

5.张某2[5]，男，41岁，持C1型机动车驾驶证，驾驶证状态：正

---

[2]. 戴某1，男，38岁。

[3]. 李某1（死亡），男，38岁。

[4]. 刘某1，男，47岁。

[5]. 张某2，男，41岁。

常，发证机关：浙江省宁波市公安局交通警察支队，初次领证日期：2019年09月23日，有效期止：2035年09月23日，事发时驾驶浙B1A9**号小型轿车，经查排除酒驾、毒驾嫌疑，事故中未受伤。

（六）事故现场勘查情况

苏AV39**（苏A63**挂）号重型半挂牵引车沿沪渝高速由东向西行驶至362公里加800米处时，车身前部与前方同车道内的浙F36N**号小型轿车车身后部发生追尾碰撞；碰撞后，浙F36N**号小型轿车受力失控，其车身前部与前方同车道内的浙FM6Y**号小型普通客车车身后部发生碰撞，后浙F36N**号小型轿车车身左前部与受力失控的浙FM6Y**号小型普通客车车身后部左侧再次发生碰撞；随后，浙F36N**号小型轿车驶入应急车道内其车身右侧与道路右侧隔离护栏设施发生刮擦碰撞；紧接着，苏AV39**（苏A63**挂）号重型半挂牵引车继续向前运动，其车身前部与浙FM6Y**号小型普通客车车身左侧中前部发生碰撞并致浙FM6Y**号小型普通客车车身右侧及车头前部与前方行车道内同向的苏AN89**（苏ABA**挂）号重型半挂牵引车车身后部及后下部左侧发生挤压碰撞，且苏AV39**（苏A63**挂）号重型半挂牵引车车身前部左侧与前方同车道内的苏AN89**（苏ABA**挂）号重型半挂牵引车车身后部左侧发生接

触碰撞; 碰撞后，苏 AN89**（苏 ABA**挂）号重型半挂牵引车车头左前部与浙 B1A9**号小型轿车车身右后部发生接触碰擦。未发现明显制动痕迹，G50 沪渝高速铜陵段设计小型车辆 120 公里/小时，大型车辆 100 公里/小时，双向四车道+应急车道，路面宽度为 25.2 米。

苏 AV39**号（苏 A63**挂重型集装箱半挂车）重型半挂牵引车，该车车头驾驶室碰撞受损向后移位，前保险杠外饰板碰撞破损脱落，冷凝器框架总成碰撞向后移位伴刮擦痕迹，前部灯光照明信号装置碰撞碎裂损坏，前围板碰撞破损伴刮擦痕迹，表层红色涂层呈减层，局部粘附黑色物质，前蜂窝状中网碰撞破损碎裂，局部缺失，前挡风玻璃右侧碰撞破碎并检见一黑色天窗外框卡嵌，前围面板左侧上部距地高度约 182cm—187cm 检见一凹陷状破损痕迹，表层红色涂层呈减层，局部粘附蓝色物质，车头前挡风玻璃上装饰面板左侧距地高度约 265cm—280cm 碰撞碎裂缺损，受损痕迹上部车顶盖检见一局部凹陷变形痕迹。

浙 F36N**号小型轿车，该车车身后尾部碰撞损坏，后部左侧受力较重，后保险杠外饰板破损脱落，内骨架裸露变形，后部灯光照明信号装置碎裂，后备厢盖碰撞凹陷，向上拱起变形，变形处见红色加层物附着的刮擦痕迹及黑色蜂窝状压印痕，左后翼子板后部碰撞挤压褶皱变形，变形处见红色加层物附着的刮擦痕迹。车身前部碰撞损坏，前保险杠外饰板碰撞破损脱落，前部灯光照

明信号装置碎裂，冷凝器框架总成脱位，其下部检见碰撞刮擦痕迹，发动机舱盖碰撞向上拱起变形伴刮擦痕迹，表层白色漆膜局部碎裂脱落。车身发动机舱盖向上拱起状态下其左侧边沿距地高度约 88cm—94cm 检见刮擦痕迹，表层白色涂层呈减层，局部粘附蓝色物质，左前翼子板向后撕裂翻卷变形，左前车门板上部距地高度约 65cm—80cm 检见由前向后的宽约 14cm 的横向刮擦痕迹，表层白色涂层呈减层。车身右侧饰板部件检见横向绿色加层物附着的刮擦痕迹。

浙 FM6Y**号小型普通客车，该车车身后部碰撞损坏，后保险杠外饰板碰撞破损脱落，内杠碰撞向内弯折变形，后备厢盖失位翘起伴白色加层物附着的刮擦痕迹，后牌照左侧距地高度约 98cm—102cm 检见刮擦痕迹，表层蓝色涂层呈减层，局部粘附白色物质，后内杠左侧距地高度约 48cm—62cm 检见自左向右的白色加层物附着的刮擦痕迹，内杠骨架左侧端检见腻子粉夹嵌。车身左侧中前部碰撞毁损，左前翼子板及左前车门板向内凹陷、褶皱变形，左前 A 柱断裂移位伴红色加层物附着的刮擦痕迹，左前车门板变形处上部检见一横向长方形蜂窝状压印痕，左侧车窗玻璃碎裂掉落，车顶盖前部左侧碰撞挤压拱起变形伴刮擦痕迹，表层黑色涂层呈减层，局部粘附红色物质，车顶天窗前部外框饰板碰撞缺失。车身发动机舱盖缺失，机舱部件损坏，右 A 柱碰撞断裂移位，右侧车门板碰撞挤压向内凹陷、褶皱变形伴红色加层物

附着的刮擦痕迹，车顶右侧挤压变形伴局部红色加层物附着的刮擦痕迹，右前转向轮胎向左偏转移位。

苏AN89**号（苏ABA**挂重型低平板半挂车）重型半挂牵引车，该车挂车平板后部碰撞变形，后下防护杠碰撞弯折变形伴刮擦痕迹，护杠左侧断离脱位，左侧后备胎脱落，挂车平板后下部左侧检见碰撞刮擦、变形痕迹；挂车所在货物外覆盖包裹蓝色篷布，其篷布后部左侧距地高度约155cm—160cm检见破损刮擦痕迹，表层蓝色涂层呈减层，局部粘附红色物质。车身左前保险杠外饰板距地高度约35cm—125cm碰撞破损碎裂伴刮擦痕迹，表层黄色涂层呈减层，局部粘附白色物质。挂车后尾部安装有后下部防护装置，后下部防护杠碰撞失位、弯折、扭曲变形，后下部防护装置的下边缘离地高度及后下部防护装置的宽度无法准确测量。

浙B1A9**号小型轿车，该车车身右后组合灯具碰撞碎裂损坏，后保险杠下饰板右侧、右后保险杠外饰板、右后包围距地高度约30cm至114cm碰撞破损伴刮擦痕迹，表层白色涂层呈减层，局部粘附黄色物质。

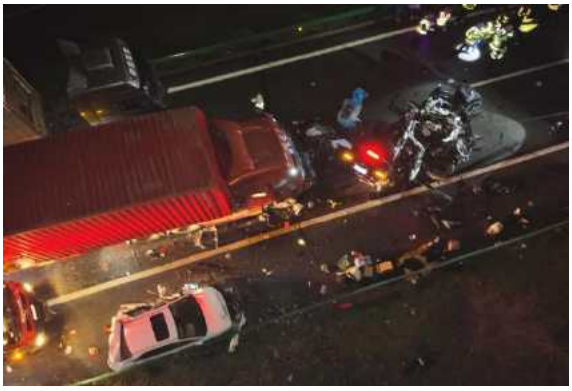
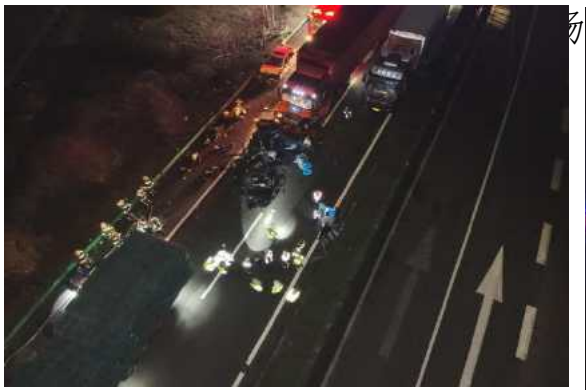





图 8 现场方位照片




图 9 现场局部照片

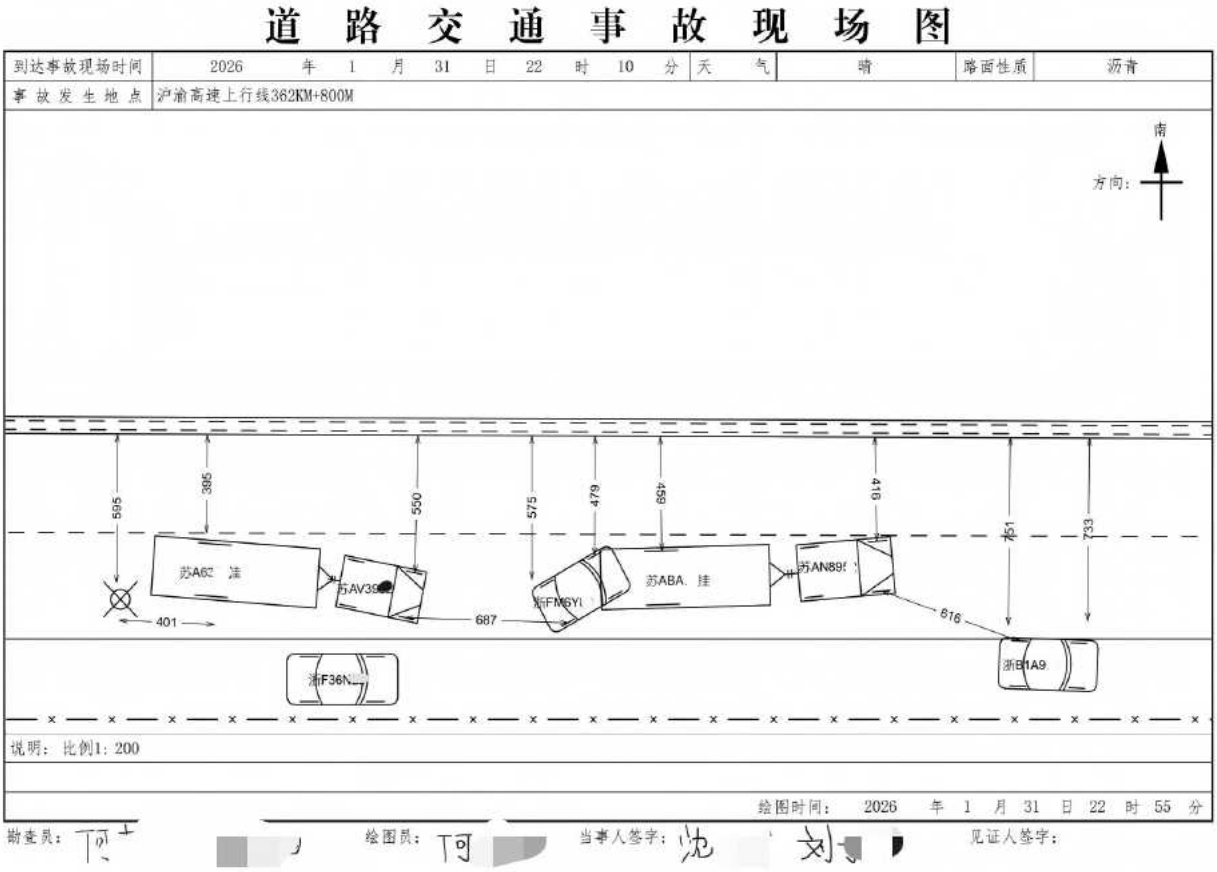


图 10 现场勘察示意图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故共造成 4 人死亡（浙 FM6Y**号小型汽车驾驶人李某 1，以及 3 名乘坐人员魏某某、李某 2、熊某某）、3 人受伤（浙 F36N**号小型轿车驾驶人戴某 1，以及 2 名乘坐人员张某 1、戴某 2）、5 车及车内财物受损，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）进行统计，本次事故共造成直接经济损失

765 万余元。

（八）事故相关检验检测、鉴定以及事故认定情况

1.酒驾检测

排除驾驶员沈某某、刘某 1、戴某 1、李某 1、张某 2 酒驾嫌疑。

2.毒驾检测

排除驾驶员沈某某、刘某 1、戴某 1、李某 1、张某 2 毒驾嫌疑。

3.车辆鉴定

安徽公立司法鉴定所司法鉴定意见书（皖公立司鉴〔2026〕交鉴字第 249 号），鉴定意见为:

（1）事故发生时，沿沪渝高速上行线行车道行驶的苏 AV39**（苏 A63**挂）号重型半挂牵引车车身前部与前方同车道内的浙 F36N**号小型轿车车身后部发生追尾碰撞；碰撞后，浙 F36N**号小型轿车受力失控，其车身前部与前方同车道内的浙 FM6Y**号小型普通客车车身后部发生碰撞，后浙 F36N**号小型轿车车身左前部与受力失控的浙 FM6Y**号小型普通客车车身后部左侧再次发生碰撞；随后，浙 F36N**号小型轿车驶入应急车道内其车身右侧与道路右侧隔离护栏设施发生刮擦碰撞；紧接着，苏 AV39**（苏 A63**挂）号重型半挂牵引车继续向前运动，其车身前部与浙 FM6Y**号小型普通客车车身左侧中前部发生碰撞并致浙 FM6Y**号小型普通客车车身右侧及车头前部与前方行车道内同向的苏 AN89**（苏 ABA**挂）号重型半挂牵引车

车身后部及后下部左侧发生挤压碰撞，且苏 AV39**（苏 A63**挂）号重型半挂牵引车车身前部左侧与前方同车道内的苏 AN89**（苏 ABA**挂）号重型半挂牵引车车身后部左侧发生接触碰撞；碰撞后，苏 AN89**（苏 ABA**挂）号重型半挂牵引车车头左前部与浙 B1A9**号小型轿车车身右后部发生接触碰擦。

（2）苏 AV39**（苏 A63**挂）号重型半挂牵引车事故发生时的车辆行驶速度为 84km/h 至 86km/h 区间。

（3）苏 AV39**（苏 A63**挂）号重型半挂牵引车转向系及制动系装置功能尚存，未见异常。

4.超载、疲劳驾驶、其他妨碍安全驾驶的行为等情况核查

经核查，排除驾驶员沈某某有超载、疲劳驾驶以及其他妨碍安全驾驶的违法行为。

（九）事故认定情况

2026 年 3 月 4 日，铜陵市公安局交通管理支队高速一大队制作并送达该起《道路交通事故认定书》（第 3407911202600000001 号）。当事人沈某某驾驶苏 AV39**号（苏 A63**挂重型集装箱半挂车）重型半挂牵引车，夜间行车疏于观察，未与前车保持足够的安全距离，造成交通事故。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[6]和《中华人民共和国道路交通

[6].《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

安全法》第四十三条[7]之规定，沈某某承担本起事故全部责任。

（十）其他情况

根据气象部门资料，事发当日天气情况：1月31日小雨转阴，日极大风速5.8m/s（4级），日极大风速风向东北，日最高气温4.2℃，日最低气温2.1℃，日最低能见度3.9km，相对湿度85%。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年1月31日21时26分，铜陵市公安局交通管理支队高速公路一大队接市局指挥中心指令称：“G50往四川方向铜陵东出口段交通事故，车上3人都受伤，已通知120。”大队指挥室立即指令执行预警护尾任务的两位民警先期处置（二人接到指令的同时亦发现事故现场），大队带班领导即带领三位民警赶赴现场处置，随后指令其他两名民警增援现场开展伤员救护、现场防护、现场勘查。2026年2月1日1时许，事故现场撤除，交通秩序恢复正常。

铜陵市消防救援支队21时44分接到警情后，立即调派皖江大道消防救援站、天山大道特勤站共计4辆消防车、28名消防救援人员，于22时02分赶至事故现场开展车辆破拆和人员抢救工作，现场共7人被困，23时26分最后一人救出。经120确认，3人

[7].《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。

有生命体征，4人无生命体征。

铜陵市卫健委第一时间调用4辆120救护车、12名医务救护人员赶赴现场进行伤员抢救和转运工作， 21时50分至22时11分，4辆120救护车、12名医院救护人员先后到达事故现场，到达现场后，随即将消防施救搬运出来的3名伤者转运至市人民医院进行治疗，另4名人员确认在120急救车到达前均已死亡。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，铜陵市政府副市长第一时间作出要求：尽速组织救援，全力挽救生命，加强交通疏导，严防二次事故。省厅交管总队副总队长、支队长连夜赶赴铜陵支队指导事故调查工作。市局副局长、交管支队负责人第一时间赶赴事故现场指导救援及调查处置工作。铜陵市应急、交通负责同志先后赶赴事故现场进行现场处置。市政府及时启动《铜陵市安全生产事故灾难应急预案》，成立了由副市长任指挥长的“1·31”事故现场应急指挥部，下设医疗救治、事故调查、善后处置、舆情应对、责任调查、工作整改六个工作组，明确各工作组职责分工，组织公安、应急、医疗、消防等90余人参加现场事故应急救援，顺利完成应急救援、伤员救护、现场防护、现场勘查、信息收集、清障救护车辆协调等工作。

（三）事故善后情况

略。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，铜陵市各部门能够迅速响应，有效开展应急救援工作，善后处置稳妥有序；各级事故信息流转顺畅，上报及时准确；能够及时发布事故信息，积极回应社会关切，没有造成社会舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查认定，该起事故的直接原因是沈某某驾驶机动车夜间行车疏于观察，未与前车保持足够的安全距离[8]，导致交通事故的发生。

（二）间接原因

1.南京市深南物流有限公司主要负责人及安全生产管理人员未取得交通运输行业安全管理考核合格证明，不具备相应管理能力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条[9]规定。

---

[8].《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[9]第四十三条　同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：

（一）前车正在左转弯、掉头、超车的；

（二）与对面来车有会车可能的；

（三）前车为执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的；

（四）行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的。

?.《中华人民共和国安全生产法》第二十七条　生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门

2.南京市深南物流有限公司未制定符合企业实际的安全生产管理制度和操作规程。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[10]规定。

3.南京市栖霞区交通运输局在行业准入源头审核存在薄弱环节、日常监管未取得明显成效，未能指导跟踪督促南京深南物流有限公司对检查发现的问题持续落实整改。

四、有关责任单位、人员的主要问题

（一）事故相关单位、人员

南京深南物流有限公司安全生产主体责任落实不到位。

1.安全管理团队能力缺失：公司主要负责人吴某、公司安全生产管理负责人张某3均未取得“两类人员”考核合格证书，不具备相应管理能力，导致安全管理工作无法有效开展。

2.安全管理制度形同虚设：公司的安全管理制度与实际状况不符，基础管理工作混乱，未按规定建立营运车辆技术档案和驾驶员从业资格、诚信考核档案。驾驶员资质审核流于形式，公司

对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。

[10].《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

无法对车辆运营、人员管理、隐患排查等关键环节实施有效管控。

3.全员安全生产责任制未落实：未建立覆盖各部门、各岗位的安全生产责任制，未明确各级人员安全职责及考核标准，责任追究无依据，导致安全责任悬空。

4.隐患排查治理机制缺失：未建立常态化隐患排查治理制度，未开展系统性隐患排查，对车辆安全状况、人员操作行为等方面存在的隐患失管失察。

5.安全投入保障不到位：未设立安全生产专项经费独立核算账户，未建立安全费用提取、使用台账。

6.企业安全生产主体责任严重不落实：企业法定代表人及管理层未树立“安全第一、预防为主”的理念，未切实履行安全生产主体责任，对安全生产工作重视不足、部署不力，将经济效益置于安全生产之上，未将安全管理要求融入车辆运营、人员管理、制度执行等各个环节，对各项安全管理制度、管控措施的落实情况未进行有效监督检查，导致安全管理体系全面失效，各类安全隐患长期存在，最终诱发事故。

（二）有关监管部门

南京市栖霞区交通运输局

一是行业准入源头审核存在薄弱环节。栖霞区交通运输局在运输企业市场准入审核中，仅依法要求企业提供安全生产制度式材料，对安全生产条件的实质核查不够全面细致，致使南京深南

物流有限公司在安全生产制度建设等方面存在监管风险。

二是日常监管未取得明显成效。受辖区运输企业等经营主体、营运车辆占比大、数量多、执法力量不足等客观因素影响，在日常检查是按《江苏省交通运输行政执法检查业务履职标准（道路运输）》采取“双随机”方式开展，未能采取其他有效措施，指导跟踪督促南京深南物流有限公司对检查发现的问题持续落实整改。

五、对有关责任单位、人员的处理建议

（一）建议依法追究责任的人员

沈某某，苏AV39**号（苏A63**挂）重型半挂牵引车驾驶人，承担事故全部责任，建议移送司法机关追究刑事责任。

（二）对事故责任企业及有关责任人员的处理建议

1.南京深南物流有限公司，该企业安全生产管理混乱，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项[11]规定，由应急管理部门对其进行处罚。

2.吴某，南京深南物流有限公司法定代表人，总经理。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产职责，负有主要领导责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

---

[11].《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款;

五条第二项[12]规定，由应急管理部门对其进行处罚。

3.张某3，南京深南物流有限公司安全生产管理负责人，对公司安全生产管理不到位，负有管理责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]规定，由应急管理部门对其进行处罚。

（三）建议移交处理的其他问题

对于事故调查过程中发现栖霞区交通运输局存在的行业准入源头审核存在薄弱环节、日常监管未取得明显成效的问题，建议移交南京市栖霞区依据相关法律法规及规定予以处理，并将处理结果及时抄告铜陵市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室。

六、事故主要教训

（一）有关企业安全生产主体责任不落实

南京深南物流有限公司安全生产主体责任落实不到位，企业安全生产主体责任严重不落实，企业法定代表人及管理层未树立“安全第一、预防为主”的理念，未切实履行安全生产主体责任，对安全生产工作重视不足、部署不力，将经济效益置于安全生产

---

[12].《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款;

[13].《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他责任人和企业负责人的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上包分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

之上，未将安全管理要求融入车辆运营、人员管理、制度执行等各个环节，对各项安全管理制度、管控措施的落实情况未进行有效监督检查，导致安全管理体系全面失效，各类安全隐患长期存在，最终诱发事故。这一教训也警示所有道路运输企业，落实安全生产主体责任不是一句口号，而是必须坚守的底线，若主体责任悬空、管控措施缺位，必然会引发安全事故，造成不可挽回的损失。

（二）政府相关部门监管存在薄弱环节

本次事故暴露出南京市栖霞区交通运输局在道路运输行业准入源头审核存在薄弱环节。受辖区运输企业及经营个体数量多、任务繁重、营运车辆与监管人员配比严重失衡等客观因素影响，在运输企业市场准入审核中，对安全生产条件的核查不够全面细致，致使南京深南物流有限公司在安全生产制度建设、“两类人员”考核取证等方面存在源头性短板，为后续安全运营留下隐患。同时日常监管仅采取“双随机”方式开展，未能采取其他有效措施，指导跟踪督促南京深南物流有限公司对检查发现的问题持续落实整改。

（三）交通参与者安全意识淡薄

当事人驾驶苏AV39**号（苏A63**挂重型集装箱半挂车）重型半挂牵引车夜间行车，在车辆行驶途中疏于观察前方车辆动态，安全预判不到位，未保持安全跟车距离，未能规范谨慎驾驶，最

终导致事故发生，充分反映出其日常安全文明驾驶意识淡薄。

七、事故防范和整改措施

（一）压实企业主体责任，筑牢源头防控防线

针对企业安全生产主体责任不落实问题，一是重点压实企业主体责任，明确企业法定代表人、主要负责人为交通安全第一责任人，签订安全生产责任书，将责任层层分解至各岗位、各从业人员，纳入年度绩效考核并实行“一票否决”。二是督促企业建立主体责任落实监督检查机制，定期开展自我排查，重点检查安全管理制度、动态监控、隐患排查、培训教育等工作的落实情况，建立自查台账，对发现的问题及时整改，确保主体责任落地见效。

（二）补齐监管薄弱短板，提升监管执法效能

针对政府相关部门监管薄弱问题，监管部门对中小普货运输企业要以“严监管”与“强帮扶”的方式进行监管。考虑到中小普货运输企业普遍存在“车辆规模小、管理体系不健全、资金实力有限、安全意识薄弱”等问题，日常监管并非“一刀切”处罚，而是“执法+帮扶”双轮驱动，帮众中小企业搭建简易可行的安全管理体系，解决其“不会管、管不好”的难题。同时进一步深化交通运输综合行政执法改革，理顺事前事中事后监管环节，按照执法人员与车辆数量相匹配要求，逐步解决执法力量与监管任务严重失衡的问题，全面提升辖区道路运输企业整体安全管理能力和水平。

（三）强化安全宣传教育，提升全民出行素养

针对交通参与者安全意识淡薄问题，通过电视、广播、网络媒体、社区宣传栏等多渠道，结合“交通安全日”“安全生产月”等主题活动，常态化普及交通安全法律法规和安全出行知识。强化驾驶员、青少年、老年人等重点人群教育，对违法驾驶员开展警示教育，将交通安全教育纳入中小学课程，对农村居民、老年人采取通俗易懂的方式普及知识。通过曝光典型事故案例强化警示震慑，倡导文明出行风尚，加大对闯红灯、逆行、酒后驾驶等违法行为的查处力度，以惩戒倒逼交通参与者规范出行，全面提升全民交通安全素养。