七里河建兰路住宅小区项目（X2244号地块）
——华陇·滨河湾项目“8·22”一般
其他伤害事故调查报告

兰州市七里河区政府事故调查组

2024年10月10日

目 录

一、 事故基本情况.....4
（一） 事故发生单位及相关单位概况.....4
（二） 事故发生单位安全管理情况.....6
（三） 事故发生经过.....8
（四） 事故现场情况.....9

二、事故应急处置及评估情况.....11
（一）事故信息接报及响应情况.....11
（二）事故现场应急处置情况.....11
（三）医疗救治和善后情况.....12
（四） 事故应急处置评价.....12
三、事故原因分析.....12
（一） 直接原因分析.....12
（二）间接原因分析.....12
四、 有关责任单位存在的主要问题及事故教训.....13
（一）事故单位.....13
（二）有关监管单位.....13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....15
（一）对事故责任人的处理建议.....15
（二）对事故责任单位的处理建议.....16
（三）对地方党委政府及相关部门的处理建议.....16
六、事故整改和防范措施.....16

七里河建兰路住宅小区项目（X2244号地块）——华陇·滨河湾项目“8·22”一般其他伤害事故调查报告

2024年8月22日22时45分许，七里河区建兰路街道住宅小

区项目（X2244号地块）——华陇·滨河湾项目发生一起一般其他伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委区政府领导高度重视，立即做出指示，要求全力救治伤员，妥善做好善后工作，查明事故原因，汲取事故教训，全面抓好安全生产大排查、大整治工作，确保辖区安全生产形势稳定。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，区政府依法成立由区应急、住建、人社、工会、公安七里河分局等部门主要负责人及相关工作人员组成的“七里河区住宅小区项目（X2244号地块）——华陇·滨河湾项目‘8·22’一般其他伤害事故调查组”，并邀请七里河区纪委监察委派员参加，展开事故现场勘查、原因分析等一系列工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、查阅资料、技术鉴定和分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质与责任，查明了有关部门及有关地方党委政府在监管方面存在的问题，提出了对相关责任单位及人员的处理建议，并对相关单位提出了安全防范整改措施。

经调查认定，七里河建兰路住宅小区项目（X2244号地块）——华陇·滨河湾项目“8·22”一般其他伤害事故是一起因安

全管理缺失造成的一起一般其他伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故工程概况

工程名称：住宅小区项目（X2244号地块）——华陇·滨河湾项目

工程地址：兰州市七里河区吴家园（南滨河中路以南，B131#路以北，S133#路以西）

建设单位：甘肃建投城市发展有限公司

现场施工作业单位：甘肃峰昌建筑劳务有限公司

监理单位：甘肃华兰工程监理有限公司

兰州华陇·滨河湾项目位于兰州市七里河区吴家园西街，该项目北侧紧临南滨河中路，南侧为光华街，东侧与兰州芙瑞商务港项目相邻。项目规划建有 8 栋一、二类高层住宅楼和 1 栋幼儿园及地下车库等建筑，总建筑面积为 101936.39 平方米，其中地上建筑面积为 79194.50 平方米，地下建筑面积为 22741.89 平方米。下图为兰州华陇·滨河湾项目的规划效果图



图 1 华陇·滨河湾项目规划效果图

事故发生在项目自编号为 1#的住宅楼内，该楼单体总建筑面积为 15025.51 平方米，其中地上建筑面积为 13887.64 平方米，地下建筑面积为 1137.87 平方米。主楼设计地上为二十六层，地下一层，建筑总高度为 79.35 米，主要功能为一类高层住宅及一层商业裙楼。主体结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构，设计合理使用年限为 50 年，耐火等级为一级，抗震设防烈度为八度。事故发生前，该楼的主体结构已施工至第十四层，室内同步进行砌筑作业和井道式施工升降机起重设备的安装作业。

2.事故相关单位概况

现场施工作业单位：甘肃峰昌建筑劳务有限公司，统一社会信用代码 91620103MA71N7D678；法定代表人：罗某某；类型：有限责任公司（自然人投资）；注册地：甘肃省兰州市七里河

区郑家庄122号1号铺面；经营范围：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、隧道工程、桥梁基础工程、水利水电工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、古建筑工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、城市及道路照明工程、建筑机电安装工程、通信工程、环保工程、河湖整治工程、电力工程、矿山工程(不含爆破作业)、消防设施工程、电子与智能化工程、输变电工程、地基基础工程、公路路基工程、建筑幕墙工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程的设计与施工；建筑工程施工劳务作业、劳务分包（不含劳务派遣)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***。

甘肃华兰工程监理有限公司，统一社会信用代码91620103224371425M；法定代表人：史某某；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；注册地：甘肃省兰州市安宁区北滨河西路516号（安澜祥园小区办公楼1005-1013室）；经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；单建式人防工程监理；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）事故发生单位安全管理情况

现场施工作业单位甘肃峰昌建筑劳务有限公司成立了安全生

产领导小组，组长是公司法定代表人罗某某，副组长是生产经理张某某，组员由各部室负责人组成。由安全管理人员马某某负责公司项目安全管理工作。公司建立了安全生产责任制、安全生产教育培训制度、安全生产资金保障制度、安全生产检查制度、安全技术交底管理制度、安全生产例会制度等相关管理制度。该公司于2024年2月24日至7月31日，每月月底召开一次安全生产例会并对员工进行安全教育培训，对本月安全生产情况进行通报并安排下一个月相关工作，培训主要内容是学习《中华人民共和国安全生产法》、《房屋市政工程现场施工安全画册》、《施工企业安全管理规范》等相关法律规范。

经查，2024年2月19日，甘肃峰昌建筑劳务有限公司同魏某某签订了《建筑工人简易劳动合同》，合同约定了劳动工作期限为 2024年2月19日起至2024年12月31日止，从2024年3月19日起试用期为一个月。试用期满后工资实行日基本工资，每工日200 元，岗位为普工，工作地点随工作任务进行派遣，工作内容为装卸车、搬工具、清点材料用具及看护等。当日甘肃峰昌建筑劳务有限公司对魏某某进行了三级安全教育，教育累计课时为24课时，教育培训后的考试成绩为72分。

2024年8月12日，兰州华陇·滨河湾项目部计划在1#住宅楼内安装一台井道式施工升降机，升降机的规格型号为SC200EB-A，首次安装高度为30米。2024年8月15日在办完建筑起重机械设备安装告知备案手续后，甘肃峰昌建筑劳务有限

公司当日派遣魏某某进入兰州华陇·滨河湾项目工地进行施工电梯的辅助安装作业，项目部对其进行了普工入场安全教育和岗前安全技术教育，强调了有关安全方面的注意事项,随后将其安排在1#住宅楼内进行施工升降机的辅助安装作业，退场时间为2024年8月24日。

魏某某持有甘肃省住房和城乡建设厅核发的《建筑施工特种作业操作资格证书》，证书编号为甘 A092022200052,操作类别为建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机)，初次领证日期为2022年8月8日，有效期为2024年7月23日至2026年3月18日。

（三）事故发生经过

2024年8月22日8时许，作业人员开展作业，当日工作内容是安装升降机基础底座、附着和标准节，辅助安装施工升降机设备的作业人员魏安厚主要负责基座、附着打孔及对机械设备抹黄油、清理现场垃圾、收拾工具。

18时50分许，现场负责人通知作业人员今天的工作结束，全体下班，当时魏某某正在给升降机基础底座抹黄油。19时许，现场作业人员陆续撤场结束工作。

19时30分许，当天工人们下班后，魏某某在 1#住宅楼的室内楼梯上从一楼向地下室行走时，由于踩空踏步，导致身体失稳摔倒并从楼梯处滚落至楼梯平台上受伤。

（四）事故现场情况

事故发生在1#住宅楼内，经查该楼设计有两个单元，每个单元内设有一处室内疏散楼梯间，楼梯间的轴向编号为7～13轴和29～23轴，楼梯形式为单跑剪刀交叉式楼梯。每个楼梯间的轴线长度为7.6m，轴线宽度为2.7m，层高为一层商业裙楼5.55m，二层及以上住宅为3.15m。单跑楼梯的梯段长度为4.42m，宽度为 1.35m，高度为2.775m，两端的休息平台长度均为1.59m。楼梯的每步踏步踏面长度为260mm，踏步高度为154.2mm，每个梯段有17个踏面18步。事故发生在西单元7～13轴线的楼梯间通往地下一层的左幅梯段处。

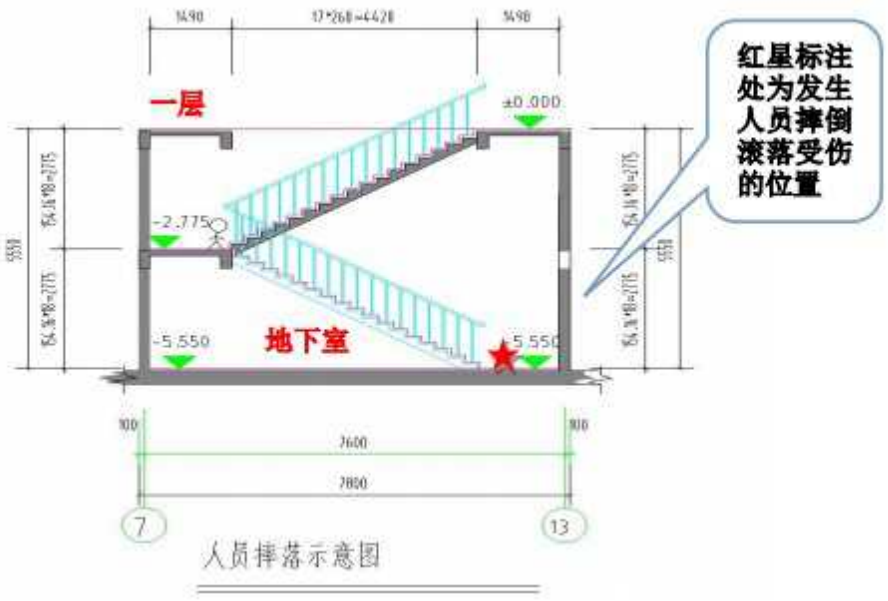


图2 人员摔落示意图

经现场勘验，发生人员摔落的楼梯段垂直高度为 2.775m，梯段仰角为30.63度，现场实际标高为-2.775米至-5.550米。

楼梯间两侧的隔墙已经砌筑完毕，楼梯四周除出入口外其他部位均已封闭。现场实测左幅的单跑楼梯段长度为 4.4m，宽度为 1.20m，净高度为 2.775m，上端的休息平台净长度为 2.40m，净宽度为 1.58m。楼梯踏步的踏面长度均为 259mm，踏步高度均为 154mm，共有 17 个踏面 18 阶踏步。楼梯为钢筋混凝土构件，整体尚未抹灰两侧未安装扶手，踏步表面干净无杂物和积水，踏步尺寸均匀，阳角凸起处较为锋利。



图 3 人员摔落的位置



图 4 人员摔落受伤的位置

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 8 月 22 日 22 时 45 分许，七里河区应急管理局接到公安七里河分局事故通报情况。接到事故报告后，七里河区应急管理局主要负责人、分管负责人立即组织相关工作人员赶赴现场开展现场勘查工作，并向区委区政府及兰州市应急管理局报告相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

2024 年 8 月 22 日 19 时 30 分许，现场工人听到声音后，立即展开应急处置并拨打了 120 急救电话，当时伤者魏某某微侧躺在地面，脚微动。随后 120 急救人员对伤者进行施救。

（三）医疗救治和善后情况

20时许，120急救人员赶到现场并对伤者进行现场施救；20时20分许，120急救人员将伤者送往兰州市第一人民医院进行急救；23时32分许，伤者魏某某经抢救无效死亡。

事故发生后，七里河区委区政府及相关部门全力做好伤亡人员家属接待、遇难者身份确认和医疗救治、赔偿等工作。8月23日，事故相关单位与死者家属签订赔偿协议。

（四）事故应急处置评价

在事故发生后，企业能够按照预案组织救援；接到事故报告后，七里河区委区政府及时开展应急救援行动，现场处置措施得当、信息发布及时、善后工作有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查，该起事故发生在非工作时间，现场未开展作业，工人魏某某下班后在 1#住宅楼的室内楼梯上从一楼向地下室行走时，由于个人意外情况，导致工人魏安厚踩空踏步身体失稳摔倒并从楼梯处滚落至楼梯平台上受伤，后经抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

1.现场安全管理不到位。现场作业人员安全意识淡薄，对存在的风险未进行正确的辨识。作业现场安全疏于管控，未及时发现和整改楼梯间光照不充足、视线不清晰的安全隐患。

2.安全教育培训不到位。该公司未制定安全教育培训计划，

对员工教育培训、执行不到位，未对作业人员进行针对性的安全教育培训，导致现场作业人员安全意识淡薄。

3.个人安全意识不强。其安全观念淡薄，自我保护意识不够，在下楼过程中因发生意外导致从楼梯滚落受伤身亡。

四、有关责任单位存在的主要问题及事故教训

（一）事故单位

1.甘肃峰昌建筑劳务有限公司。在日常管理过程中，未全面履行企业安全生产的主体责任，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对项目现场巡查不到位，未及时发现并消除事故隐患，对作业人员安全教育培训不到位。

2.甘肃华兰工程监理有限公司。在日常管理过程中，未严格履行安全管理职责和义务，日常的安全巡查检查工作不力，对施工现场存在的生产安全事故隐患及安全生产违法违规行为，未及时进行有效整改。

（二）有关监管单位

1.七里河区建兰路街道办事处。今年以来，建兰路街道在全街范围内持续开展安全生产大排查大整治百日攻坚行动、安全生产治本攻坚三年行动。街道联合多部门开展全面摸排，党政主要负责同志负总责，亲自组织、亲自部署、亲自推进。为防止安全事故的发生，各分管领导带队对全辖区餐饮经营场、大型商业、集贸市场、建筑工地、“九小”场所、人员密集场

所、新兴行业等场所进行了安全大检查。开展建筑领域安全生产大排查大整治行动，结合“安全生产月”活动契机，认真开展宣传教育培训活动，通过对建筑领域领域从业人员的安全生产知识教育培训，提高了企业的安全理念，增强了从业人员的安全意识。对“九小场所”液化气使用商户开展安全检查，对两气混用、液化气是否安装报警器、灭火器是否正常等情况进行督查检查，共计检查商户125家，发现隐患45条，均已现场整改。开展电动车安全整治工作，检查物业小区101个，发现安全隐患212条，其中电动车进楼道45处，消防通道堆放杂物12处，飞线充电89处，均已现场整改。重点对建筑工地华陇滨河湾开展定期巡查，截止目前对辖区华陇滨河湾工地工会开展检查督导7次，其中下发整改通知书1份，发现安全隐患1条（在未取得夜间施工许可证的情况下进行夜间施工），已责令限期整改且整改完毕，下发检查提醒函记录5份。转发各类安全相关文件4份。可以对辖区内生产经营单位安全生产状况进行有效的监督检查工作，但是在履行对事故项目的安全监督、检查职责上仍存在短板，仍需要提升，要加强检查力度，加大检查深度，发现问题及时要求企业进行整改。

2.七里河区住建局。作为行业主管部门，在日常工作中履行建设工程安全质量监督责任，区住建局2024年检查项目10个，检查次数38次，发现安全隐患98条，已整改隐患98条，下发整改通知书37份，停工通知单1份）。自华陇·滨河湾项

目开工建设以来，区住建局根据《甘肃省建设工程安全生产监督工作导则》对此项目召开了首次监督见面会，会上告知了各参建单位安全生产主体责任，并下发了安全生产监督告知书，并根据安全监督计划（每月不少于一次）安全生产工作检查，截止目前，区住建局已对华陇·滨河湾项目安全生产专项工作检查18次，并在项目每次安装、顶升施工塔吊、升降机爬架的施工过程中进行安全技术交底监督和核对特种作业人员证件，并在施工过程中实行现场监督，截止目前，对华陇·滨河湾项目发现安全隐患32条，并逐一落实整改完成。7月26日，根据市安委会第三次扩大会议内容，区住建局对华陇·滨河湾项目召开安全生产工作专题会议，会上传达了市安委会第三次扩大会议内容和市安委会领导讲话精神，并根据现场施工情况，要求各参建单位严格落实安全生产主体责任，做好安全生产管理工作。能够督促企业落实安全生产主体责任，但是摸排安全风险隐患不细致，在督促企业排查消除安全隐患力度上仍有差距。要严格履行“三管三必须”的工作要求，加强对企业主体责任的督促落实。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.魏某某、男、群众、甘肃峰昌建筑劳务有限公司普工，2024年8月进入华陇·滨河湾项目部，鉴于其已死亡，故不予追究责任。

2.马某某、男、群众、甘肃峰昌建筑劳务有限公司安全管理人员，建议应急部门对其处以行政处罚。

3.罗某某、男、中共党员、甘肃峰昌建筑劳务有限公司法定代表人，建议应急部门对其处以行政处罚。

4.张某某、男、中共党员、甘肃峰昌建筑劳务有限公司生产经理，建议应急部门对其处以行政处罚。

5.白某、男、群众、甘肃华兰工程监理有限公司在华陇·滨河湾项目的总监理工程师，建议住建部门对其处以行政处罚。

6.对于其他相关责任人员的处理，建议项目参建单位按照本单位的有关规定进行严肃处理，并将处理结果报区应急管理局和区住房和城乡建设局备案。

（二）对事故责任单位的处理建议

甘肃峰昌建筑劳务有限公司，建议由应急部门对其处以行政处罚。

（三）对地方党委政府及相关部门的处理建议

要求行业监管单位和属地街道分别向区政府作出深刻检查。**六、事故整改和防范措施**

（一）相关企业要全面排查治理安全隐患。要以事故为鉴全面落实企业安全生产主体责任，对照事故暴露出的问题，组织开展安全隐患排查，对发现的隐患和问题实现台账管理，并按要求推进整改。深刻吸取本起事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺。进一步落实安全生产责任制，制定各项

安全管理制度，并抓好制度的落实，坚决杜绝“三违”现象，彻底消除事故隐患；要全面加强施工现场的安全管理工作，进一步明确安全监管人员职责，加强施工现场安全管理和巡查检查，及时消除各类隐患，避免出现管理盲区；同时，加强工作人员班前教育和安全交底工作，**确保**工作人员在作业前了解作业过程中存在的危险因素和预防措施。

（二）高度重视建筑施工领域安全防范工作。督促各乡镇、街道及相关部门深刻汲取事故教训，统筹好发展和安全，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，牢固树立新发展理念，统筹发展和安全，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线；要切实加强对建筑施工领域安全防范工作的组织领导，加大安全监管投入，按照“三管三必须”要求，各有关行业主管部门要切实履行职责、强化监管，坚决遏制建筑施工安全生产事故多发频发的被动局面。

（三）深化建筑施工领域安全专项整治。督促各乡镇、街道及相关部门以本次事故为反面教材，督促、指导各建设工程参建单位开展警示教育，深刻吸取教训，深入查找整改自身在安全发展理念、安全管理制度机制、岗位责任落实等方面存在的问题。有关行业主管部门要针对近期我区建设施工事故暴露出的问题，组织开展专项整治，压实风险隐患排查治理、教育培训等重点环节安全管理责任；督促、指导施工企业建立健全安全生产“吹哨人”制度，对主动发现和报告安全隐患问题的员

工给予物质和精神奖励。