白云区贵州实磊建筑工程有限公司“8•7” 物体打击事故调查报告

文章来源： 白云区应急管理局 发布时间： 2026-05-15 14:25 浏览次数：185次 打印 关闭 [字体: 大 中 小] 分享到:

2023年8月7日16时45分左右,位于贵阳市白云区沙文镇四方坡村白洞组的贵州实磊建筑工程有限公司发生一起一般物体打击事故,造成一人死亡,直接经济损失160万元。

事故发生后,根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 493 号)和《市安委办关于白云区贵州实磊建筑工程有限公司“8•7”事故进行挂牌办的通知》规定,白云区政府成立了由区应急局、区住建局、区市场监管局、区人社局、区总工会、区公安分局、沙文镇政府等单位有关人员组成的贵州实磊建筑有限公司“8•7”一般物打击事故调查组(以下简称事故调查组),开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、询问谈话、调查取证、调阅资料和综合分析,查明了事故发的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议,针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况


(一)事故单位基本情况

贵州实磊建筑工程有限公司(以下简称“贵州实磊公司”),公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址:贵州省遵义市红花岗区南门关街道卡萨国际容贵酒店5楼5-13号。法定表人:李**;注册资本金:伍佰万元整。成立日期:2019年10月12日;营业期限:长期;统一社会信用代码:91520302MA6J1KX05M。经营范围:起重设备租赁、起重设备安装、保养、维修;劳务务(不含劳务派遣对外劳务合作)等。安全生产许可证号码:(黔)JZ 安许证[2020]020231,有效期:2023年4月30日至2026年4月29日。资质证书编号:D352080902,有效期:至2024年11月18资质类别及等级:起重设备安装工程专业承包贰级,施工劳务不分包等。

2020年5月10日,贵州实磊公司在贵阳市白云区沙文镇四方坡村白洞组与村民侯**(场地老板)签订了场地租赁协议,用于贵阳地区工程完工后施工升降机材料堆放,租期5年。

(二)事故地点情况

2023年8月2日,贵州实磊公司接沙文镇政府城管办通知,堆放场地因土地卫片拍摄违规,要求限期搬迁并整改完成。贵州实磊公司按照沙文镇政府要求于8月5日组织人员开始搬迁设备

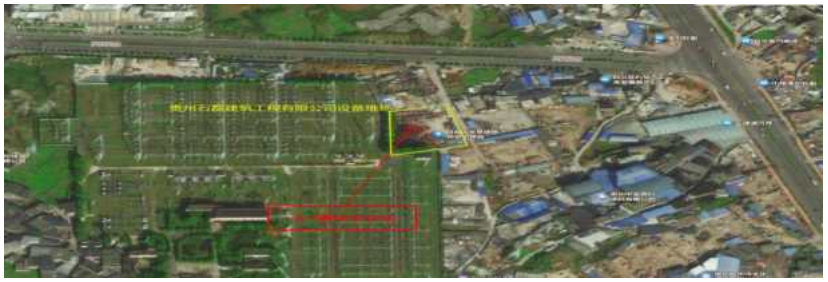

二、事故发生经过

2023年8月7日上午,贵州实磊公司常务副总经理兼安全员胡**对安装部负责人胡**、工人罗**、雷**三人进行安全交底后,开始搬迁场地内标准节、梯笼设备。胡**负责捆绑钢丝绳,罗**、雷**负责在货车上解绳和摆放。公司联系的随车吊司机谢**(个体经营户,车牌:贵A87521)负责吊装和运输。下午16时开始搬迁第三车设备,16时44分谢**在卸好第二吊标准节后,准备转起重臂吊装第三吊时,看到胡**(身份证号:370829********0639)从标准节端头向上攀爬,货车上工友罗**进行了口头劝阻,胡**不听劝阻仍然往上攀爬。16时45分左右胡**攀爬至第四层由于脚下踩滑,身体悬空,双手抓到的标准节在外力作用下滑脱,胡**随后仰翻坠地,安全帽弹落在其头部右后方,标准节掉落在旁边一层的标准节上后,再弹砸到胡**头部。

三、应急救援、信息报送及善后处置情况

事故发生后,雷**听到吊车司机谢**报告第一时间跑到事故地点,看到标准节一端压在胡**头部(另一端搭在旁边的一层标准节上),雷**立即将标准节抬离胡**头部,与随后赶到的罗**一起标准节移开就近放在地上;16时48分左右,公司总经理李**与公司常务副总经理兼安全员胡**接到报告后一起从办公室赶到现场,看到胡**倒在地上,头部出血。16时49分,胡**拨打120急救话,同时李**电话告知侯**场地有工人受伤。16时50分侯**向贵阳市公安局白云分局沙文派出所电话报告现场有人受伤的情况,17时57分侯**向村支书蒋**电话报告现场发生的情况。17时分贵阳市急救中心救护车到达现场,由120医务人员进行施救并送往贵州医科大学附属白云医院,到达医院后由急诊外科实施急救约30分钟,18时05分经医院急诊外科医务人员检查已无生征[1],抢险救援结束。

18时16分李**将胡**已死亡情况告知侯**,18时26分侯**将抢救情况和死亡结果报告蒋**,18时49分侯**将抢救情况和死亡结果报告沙文派出所,19时20分许,沙文派出所向沙文镇政府班室电话报告贵州实磊公司有一人受伤,经送医院抢救无效死亡信息。沙文镇接报后,值班领导岳*(沙文镇党委委员、镇纪委书记)、分管安全领导彭*(沙文镇党委副书记),镇长左*带领值班员和镇应急中心人员于19时30分赶到事故现场进行处置,与现场派出所人员沟通情况后,于19时50分将该信息上报白云区委办和区政府办值班室,21时30分书面报区委办、区政府办和区应局值班室。

8月7日下午17时40分左右,李**安排胡**通知死者父母及妻子胡**病危,8月8日上午11时死者家属共7人到达贵阳,8月9日贵州实磊公司与家属进行善后协商达成一致意见,8月10日双订意外死亡一次性赔偿协议和谅解书并进行了赔偿,死者胡**于8月12号火化后其亲属将骨灰带回山东老家安葬,善后工作结束。


四、事故性质

经调查认定:贵州实磊建筑工程有限公司“8•7”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、人员伤亡和直接经济损失

该事故造成1人死亡,根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11号)规定统计,直接经济损失16元。


“8·7”事故现场勘查情况示意图

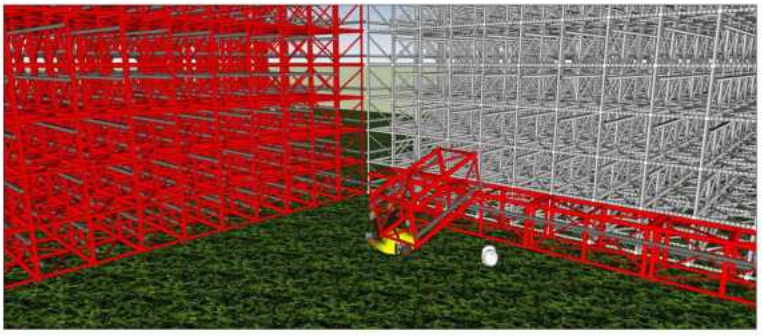

人员掉落示意图



0.00平面图 1:100

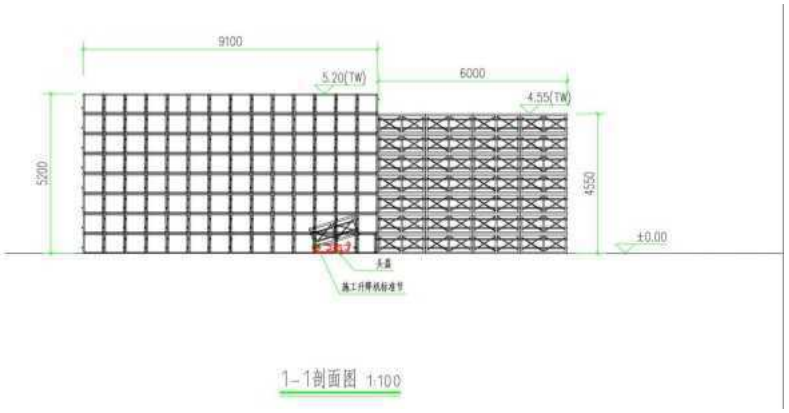

1-1剖面图 1:100

六、事故原因

(一)事故直接原因

胡**违规攀爬,堆码的标准节滑落,自身仰翻落地,随即被滑落的标准节砸到头部致颅脑损伤,经抢救无效死亡,造成物体打击死亡事故。

(二)事故责任单位存在的主要问题

贵州实磊公司,一是企业安全管理落实不到位,未建立健全并落实本单位全员安全责任制;二是未制定企业年度安全生产教育和培训计划;三是未组织开展对企业风险源辨识及评估;四是定期组织召开安全生产会议,及时传达上级关于安全生产的相关要求;五是未制定年度安全生产资金投入计划;六是未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志。

(三)有关监管部门存在的主要问题

1、白云区住房和城乡建设局作为建筑租赁企业的行业主管部门,未落实《白云区安全生产委员会2023年工作要点》文件要求,未对建筑租赁专项整治工作进行安排部署,2023年至今未贵州实磊公司开展监督检查。

2、沙文镇人民政府:作为属地政府,未对全镇安全生产工作进行统筹安排,未明确建筑租赁企业管理部门。未对辖区小散乱企业进行专题调度。

3、沙文镇应急办:作为四方坡村“小、散、乱”企业聚集区域安全专项整治排查包保责任部门,对四方坡村的“小、散、乱”企业底数不清,实际企业185家,台账87家。无检查计划。2023年2月4日检查贵州实磊公司发现2条安全隐患“板房住人、线路部分未穿管”,没有下达隐患整改文书,对发现的安全隐患未闭环管理。

4、沙文镇城管办:未按照业务工作与安全工作同安排同部署,未落实《安全生产法》“三管三必须”要求,未对实磊公司开展安全检查。

5、沙文镇四方坡村:2020年5月10日至今,贵州实磊公司利用村民耕地开展违法生产经营活动,贵阳市白云区沙文镇四方坡村对贵州实磊公司违法生产经营行为未报告。

七、对事故责任认定和处理建议

(一)对有关人员的责任认定及处理建议

1.李**,中共党员,贵州实磊公司董事长兼总经理(企业法定代表人),一是未组织制定并实施本企业安全教育和培训计划;二是在全员安全生产责任制中未明确常务副总经理的安全生产职三是未组织建立安全生产三张清单(问题隐患清单、问题隐患整改清单、问题隐患整改责任清单);四是未定期组织召开安全生产会议,及时传达上级关于安全生产的相关要求。对事故发生有责任。建议按照《安全生产法》第九十五条第(一)项之规定[2],由贵阳市白云区应急管理局依法对其处2022年度年收入40%的罚款。

2.胡**,群众,贵州实磊公司常务副总经理兼安全员,一是未组织开展对本企业安全风险源辨识及评估;二是未制定企业年度安全生产资金投入计划;三是在开展吊装作业时,未安排专人实现场监护;四是未在有较大危险因素的生产经营场所(如标准节堆码的端头)设置明显的禁止攀爬警示标志。对事故发生负有责任。建议按照《安全生产法》第九十六条之规定[3],由贵阳市云区应急管理局依法对其处2022年度年收入20%的罚款。

3.胡**,群众,贵州实磊公司安装部负责人,一是未落实岗位安全责任,未遵守本企业安全生产规章制度(违规攀爬登高出现标准节滑落导致物体打击事故);二是未正确佩戴劳动防护用品(安帽下颌带未系紧,仰翻坠地时安全帽已脱落)。对事故发生负有直接责任。建议按照《安全生产法》第一百零七条之规定,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分。鉴于已死亡,建议免予追究责任。

(二)对有关单位及企业的处理建议

贵州实磊公司:一是企业安全管理落实不到位。未建立健全并落实本单位全员安全责任制;二是未制定企业年度安全生产教育和培训计划;三是未组织开展对企业风险源辨识及评估;四是定期组织召开安全生产会议,及时传达上级关于安全生产的相关要求;五是未制定年度安全生产资金投入计划;六是未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的警示标志。对事故发生负责任。建议按照《安全生产法》第一百一十四条第一款之规定[4],发生一般事故,由白云区应急管理局依法对该企业处三十万以上一百万元以下的罚款。

八、事故防范措施建议

(一)切实加大行业监管力度。白云区住房城乡建设局要按照“管行业必须管安全”的要求,严格落实行业安全监管职责,督促企业落实企业主体责任。开展建筑租赁企业“打非治违”专项行动,建立长效机制,不断巩固专项行动成果,确保建筑租赁企业安全生产监督检查工作取得实效;要加强对建筑租赁企业现场的安全监管,合理安排监督力量,制定可行的监督检查计划,严格管,坚决遏制各类事故发生。

(二)切实加大属地监管力度。白云区沙文镇人民政府要认真履行属地安全生产监督管理职责,建立健全安全管理机构,明确安全管理人员。认真开展安全检查并督促企业隐患排查整治作,特别是要按照区安委办的要求抓好“小、散、乱”企业专项整治工作。

(三)严格落实企业主体责任。企业要落实落细全员安全生产责任制,明确从企业主要负责人到一线从业人员的安全生产岗位责任,建立企业安全生产三张清单(问题隐患清单、问题隐患改清单、问题隐患整改责任清单),制定考核和奖罚措施,严格考核,推进企业标准化建设;按规定设置安全生产管理机构,配备足额的专兼职安全生产管理人员,持续健全完善安全生产规章制度操作规程,督促企业从业人员严格落实到位;要认真组织对从业人员安全生产教育和培训,进一步加强现场安全管理,及时制止和纠正从业人员“三违”行为;有效组织安全生产应急救援演练。

(四)严格落实企业主要负责人安全责任。全面压实企业主要负责人安全第一责任,认真学习本行业领域重大事故隐患判定标准,及时传达上级有关安全生产会议及文件精神,每季度至少队开展 1 次重大事故隐患排查整治情况检查;建立企业重大事故隐患台账,实行闭环管理,确保责任、措施、资金、期限和应急预案落实到位,并按照分级属地原则每月向负有安全监管职责关部门报告排查整治情况。

(五)强化全员安全宣传教育。要大力推进企业安全隐患自查自纠力度,全员发动、全员参与安全隐患排查整改。要大力开展宣传教育,全面普及各类安全知识,提高事故防范意识,经常性织实战演练,深入实施企业员工安全大培训活动,提高自救互救能力。要健全举报投诉奖励制度,鼓励引导企业建立“内部吹哨人”制度,主动举报重大事故隐患和违法行为,坚决筑牢安全生人民防线。

白云区贵州实磊建筑工程有限公司“8•7”一般物体打击事故调

2023年12月1

1.见贵州医科大学附属白云医院门诊病历;白云区公安司法鉴定中心死亡证明

2.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条:“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(发生一般事故的,处上一年收入百分之四十的罚款;……”

3.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚

导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。”

4.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条:“发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(

发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款;……”

上一篇 白云区工业创投孵化产业园项目“12•1”高处坠落事故调查报告

下一篇 白云区贵州建工乌当建设工程有限责任公司“9.4”一般起重伤害事故调查报告

中国政府网及国务院部门网站 | 省（区市）政府网站 | 市级政府网站 | 各区县政府网

关于本站 | 法律声明 | 网站帮助 | 网站地图 | 网站年报

主 办：贵阳市白云区人民政府办公室 联系电话：0851-84616600 地址：贵阳市白云区云峰大道99号 邮编：550014

承 办：贵阳市白云区融媒体中心 联系电话：0851-84833799 地址：贵阳市白云区行政中心二期图书馆综合楼 邮编：550014

备案信息（英文域名）：黔ICP备05002762号-1 备案信息（中文域名）：黔ICP备05002762号-2

贵公网安备 52011302004160号 政府网站标识码：5201130001 技术支持：智政科技

党政机关 政府网站找错