孟连娜允原孟连情报站旧址施工场地“6·4”一般坍塌事故调查报告

2026年6月4日8时8分左右，孟连县娜允镇金塔社区帕当路原孟连情报站旧址内，施工人员在拆除建筑墙体作业过程中发生一起坍塌事故，导致1人死亡。接到事故报告后，孟连县人民政府立即派出相关单位工作人员第一时间赶赴事故现场进行现场救援和事故调查处置。

为查明事故原因，深刻汲取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，经县人民政府批准，抽调县政府办、县应急管理局、县公安局、县纪委县监委、县住建局、县总工会、县人社局、娜允镇政府等部门有关同志，于6月5日成立孟连县“6·4”事故调查组，对“6·4”事故展开深入调查，并邀请县检察院参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、询问谈话等方式查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，**“6·4”事故是一起因无资质擅自组织施工，作业人员在未佩戴劳动防护用品的情况下违规作业，造成墙体坍塌致人死亡的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

2026 年 4 月 10 日，普洱边境管理支队（甲方）与郭某鹏（乙方）签订了《普洱边防管理支队原孟连情报站房屋租赁合同书》，将原孟连情报站内的办公楼、院子、鱼塘租赁给郭某鹏，租期 5 年。因合同约定“乙方不得擅自转租、转借、分租给第三方，或擅自改变房屋用途”，郭某鹏于 2026 年 5 月 8 日向孟连边境管理大队提交《关于租赁场地经营规划与安全维护事宜的一揽子申请》，后又提交了《关于之前的请示做以下三个方案的施工意向》，孟连边境管理大队收到后向普洱边境管理支队提交《关于原孟连情报站承租方经营规划及安全维护事项的请示》，支队于 2026 年 6 月 1 日批复同意申请和施工方案。

郭某鹏与合伙人胡某水口头约定，两人共同出资建立公司、划股合伙经营（共出资 60 万元，郭某鹏出资 18 万元占股 30%，不负责建设及后期经营；胡某水出资 42 万元占股 70%，负责建设及运营）。两人规划将租赁场地内的办公楼修缮后一楼作为门面，二楼进行分租，将院子和鱼塘改造成咖啡饮品经营场所。

截至事故发生时，该场地未办理任何营业执照（据郭某鹏、胡某水口述，计划等场地建设完成后再办理相关营业执照）。

（二）施工组织及安全管理情况

胡某水在不具备相应施工资质，未向相关部门申请和报备项目建设的情况下，于5月31日组织施工人员对租赁场地开展施工，至事故发生前已完成了鱼塘回填、院子内危房拆除及旧建筑房顶的部分拆除工程。

此次事故发生地点为院子内旧卫生间拆除现场，具体作业项目为拆除旧卫生间，新建带过道并设6个厕位的卫生间。

施工人员在入场前未签订相关合同协议、未购买相关保险、未开展三级安全教育培训和技术交底。

（三）事故发生具体经过概况

通过事故现场勘验和调查询问，综合分析和研判，还原了事故发生经过：刘某明（死者）于2026年6月3日进场进行旧卫生间拆除作业，在事故发生前已完成旧卫生间的石棉瓦面、①号、②号墙体的拆除，③号墙体距底部约0.4m高的位置掏掘了一米左右。6月4日早上，刘某明（死者）在未佩戴安全帽的情况下，站在旧卫生间③号墙体靠西侧的地面上，使用电镐对③号墙体距地面0.6m左右高度靠中间的位置进行拆除作业。因旧卫生间是后期加盖的简易建筑，③号墙体与原围墙没有直接连接部位，墙体结构不稳定。8时8分许，刘某明（死者）进行拆除作业时③号墙体突然失稳坍塌，③号墙体距底部约0.6m以上的墙体（高1.7m、宽3m）整块向刘某明（死者）作业方向（西面）倒塌，且南面、西面均有墙体阻挡造成现场撤离空间受限，最终导致刘

某明（死者）躲避不及时，整个人被压在倒塌的墙体下方。

（四）事故现场情况

经勘查，事故现场位于原孟连情报站内办公楼与院子内旧建筑之间的旧卫生间内。旧卫生间为后期加盖砖混结构简易建筑（东面以部分办公楼外墙为墙体、南面以围墙为墙体、西面以院子内旧建筑外墙为墙体），南北长约 3m，东西宽约 3.3m，建筑面积约 9.9 ㎡，中间以③号墙体隔开形成两个厕位。①号、②号墙体已拆除，③号墙体由普通红砖与混合砂浆砌筑而成，厚约 0.18m。屋盖采用木屋架承重，屋面铺设石棉瓦。事故发生于③号墙体西侧厕位，石棉瓦面已经拆除，事故发生时正拆除③号墙体。

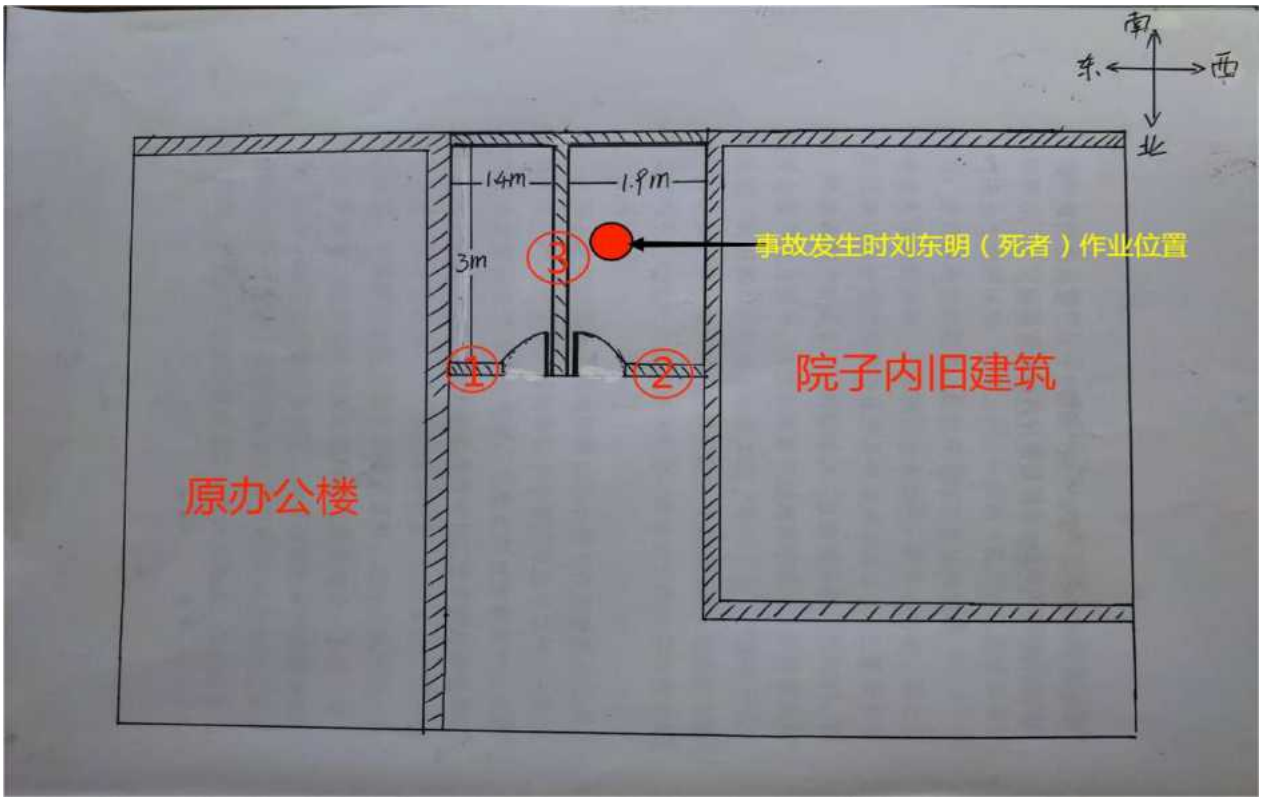


图 1 事故现场平面图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，死者名为刘某明，男，汉族，1987年出生。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）和相关规定统计，此次事故预计造成直接经济损失人民币1100000元（大写：壹佰壹拾万元）。

二、事故应急处置及善后情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年6月4日9时5分孟连县应急管理局接报发生事故，9时14分县应急管理局工作人员赶赴事故现场处置，县应急管理局值班人员9时18分电话报县政府办、9时20分电话报县委办、9时22分电话报市应急管理局、9时37分书面传真县政府办、9时38分书面传真县委办、9时38分于值班系统上报事故情况。

（二）事故应急处置情况

事故发生时现场工人朱某斌听到响声后赶到事故发生位置，看到刘某明被压在倒塌墙体下面。朱某斌立即向胡某水电话报告，胡某水于8时12分拨打了120电话，并电话告知郭某鹏发生了事故，郭某鹏赶到现场后于8时23分拨打了119电话。

接报后，县委、县政府高度重视，县委副书记、代理县长何春和县委常委、县政府常务副县长许辉迅速赶往现场，组织应急、公安、消防、卫健等部门负责同志开展调查核实处置工作。同时，

于2026年6月4日召开专题会议，要求举一反三，吸取事故教训，在全县开展建筑施工等领域安全生产隐患排查整治专项行动。报经县人民政府同意，及时成立事故调查组对该起事故展开深入调查。

（三）现场抢救及医疗救治情况

事故发生后，医务、消防救援人员先后抵达事故现场，因被困人员被墙体掩埋，救援人员于8时38分将刘某明救出，8时41分经现场医务人员确认，刘某明已无生命体征，并宣布死亡。11时10分死者遗体经法医鉴定后移送至县殡仪馆保存。

孟连县公安局刑事侦查大队出具《死亡证明》：经尸体尸表检验、现场勘验及走访调查，排除刑事案件，检验初步分析认为死者系砖墙倒塌挤压致死。

（四）善后处理情况

事故发生后，事故相关责任单位及责任人员积极与死者家属进行沟通，安抚死者家属情绪，协商善后赔偿等相关事宜。6月5日上午经孟连县司法局娜允司法所调解，事故相关责任人与死者家属达成一致意见，并签订人民调解书；当天下午县人民法院立案受理了调解协议书的审查，并作出了民事裁定书。6月5日20时许，死者家属在孟连县殡仪馆将刘某明遗体火化，并于当天驱车返回老家进行安葬。目前死者家属情绪稳定，暂未发现相关网络舆情。

三、事故原因

（一）直接原因

死者刘某明自身安全意识淡薄，建筑墙体拆除作业过程中未佩戴安全帽，违反操作规程，违规采取底部掏掘的方式拆除建筑墙体[1]，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

胡某水未按规定将项目发包给有相应资质的第三方负责建设，在无相应施工资质的情况下组织施工人员到租赁场地施工，现场安全管理缺失，是导致事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

胡某水。安全生产主体责任落实不到位。在不具备相应施工资质的情况下，未向相关部门申请和报备项目建设，擅自组织施工；未制定安全管理制度，施工现场安全管控缺失。

普洱市边境管理支队。安全生产监督责任落实不到位。合同、批复材料中均未约定双方安全生产管理条款，存在“重出租、轻管理”的情况；明知承租方承租场地用途为改造咖啡饮品经营场所，必然涉及房屋装修、墙体拆除等施工作业，但未对承租方风险进行预判和提醒；对现场安全检查不到位，未能及时发现承租方无资质擅自组织施工、工人违规作业等安全隐患。

---

[1] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第3.5.14：拆除作业应符合下列规定：1.拆除作业应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。2.人工拆除作业时作业人员应在稳定的结构或专用设备上操作，水平构件上严禁人员聚集或物料集中堆放；拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。3.拆除建筑时应先拆除非承重结构再拆除承重结构。4.土部结构拆除过程中应保证剩余结构的稳定。

（二）有关监管部门

县住建局。作为行业安全监管部门，对辖区内老旧建筑、经营性场所零星拆改、室内墙体拆除等小型施工作业场地巡查重视不足，未将此类零散小型工程纳入常态化监督范围，未能及时排查出辖区内老旧房屋擅自组织施工，无方案、无监护、无资质野蛮拆除作业等问题，隐患早发现、早处置机制未有效落地。

（三）地方党委、政府

娜允镇人民政府。作为属地政府，贯彻落实安全生产相关法律法规和上级党委、政府有关安全生产工作的决策部署不细致，落实属地监管责任不到位，开展常态化安全检查有死角，防范和化解事故隐患不到位。

五、对有关责任人员和责任单位处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（1人）

刘某明。违反安全生产规章制度和安全操作规程，在未佩戴安全帽的情况下，违规采取底部掏掘的方式拆除建筑墙体，导致墙体失稳坍塌，直至事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.对事故有关责任单位行政处罚建议

胡某水。在不具备相应施工资质的情况下，未向相关部门申请和报备项目建设，擅自组织施工；未制定安全管理制度，施工现场安全管控缺失。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十一条的规定[2]，事故调查组据此认定胡某水对事故发生负有主要管理责任，并建议由县应急管理局对胡某水进行调查处理。

2.其他处理建议

普洱市边境管理支队。租赁合同未约定双方安全生产管理责任，对承租方施工安全风险预判和提醒不及时，对租赁场地安全监管不到位，直至事故发生。事故调查组认定普洱市边境管理支队对事故发生负有监督管理责任，并建议由县安委办针对该起事故暴露出的问题，向普洱市边境管理支队发出工作提醒函，压实安全生产监督管理责任。

县住建局。作为行业主管部门，履行监管职责有差距，开展安全检查不到位，未能及时发现并消除事故隐患，直至事故发生。事故调查组认定县住建局对事故发生负有监督管理责任，并建议由县安委办针对该起事故暴露出的问题，向县住建局发出工作提醒函，抓实建筑领域日常安全监督检查职责。

娜允镇人民政府。履行属地安全生产监管职责有差距，开展常态化安全检查不到位，未能及时发现并消除事故隐患，直至事故发生。事故调查组认定娜允镇人民政府对事故发生负有属地监管责任，并建议由县安委办针对该起事故暴露出的问题，向娜允

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

镇人民政府发出工作提醒函，进一步压实属地监管责任。

六、事故主要教训

该起暴露出组织施工单位安全生产主体责任严重缺位，主要负责人安全生产责任意识淡薄，自身在无施工资质，缺乏安全管理能力的情况下擅自组织施工，从项目建设初期就埋下了重大安全隐患；作业人员自身安全意识薄弱，缺乏基本安全常识，未按要求佩戴劳动防护用品，漠视安全操作规程，是导致事故发生的重要因素；相关行业监管部门在日常监管、风险排查、宣传引导等方面还存在短板，对辖区内零星、小型、临时性施工作业重视不足，风险排查不彻底，未能提前排查并制止口头发包、私下雇工、野蛮拆除等违法行为，最终酿成此次事故的发生，教训极其深刻。

七、事故防范整改措施

（一）严守安全监管职责，筑牢安全生产思想防线

县直各行管部门要深刻吸取本次事故教训，深入贯彻落实安全生产重要指示精神，牢固树立以人为本、安全发展理念。住建部门要转变监管思路，在紧盯大中型建筑工程的同时，将小型装修、房屋拆改、零星拆除、老旧建筑改造等小型零散施工项目纳入日常监管范畴。要加大沿街商铺、老旧院落、旧址建筑等区域巡查力度，加密日常巡检频次，消除监管盲区，坚决防范此类生产安全事故发生。

（二）汲取事故惨痛教训，压实安全生产主体责任

场地出租方普洱市边境管理支队及场地承租方，必须深刻吸取事故教训，规范租赁协议管理，补全安全管理协定，明确双方安全责任边界。要落实日常巡查检查，定期对承租场开展安全隐患排查，做到“早发现，早处置”，同时要压实承租方安全生产责任的落实，落实安全告知与风险提示，强化源头风险防控，防范事故发生。

（三）提高政治站位，强化属地安全生产监管责任

娜允镇人民政府要切实扛起属地监管职责，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产工作要求，强化辖区安全管控，将小型装修、房屋拆改等零星施工纳入日常监管，严格落实作业事前报备制度，依托网格力量常态化开展隐患排查、安全宣传与警示教育，全面压实属地监管责任，严防同类事故再次发生，保障辖区安全生产形势持续稳定。

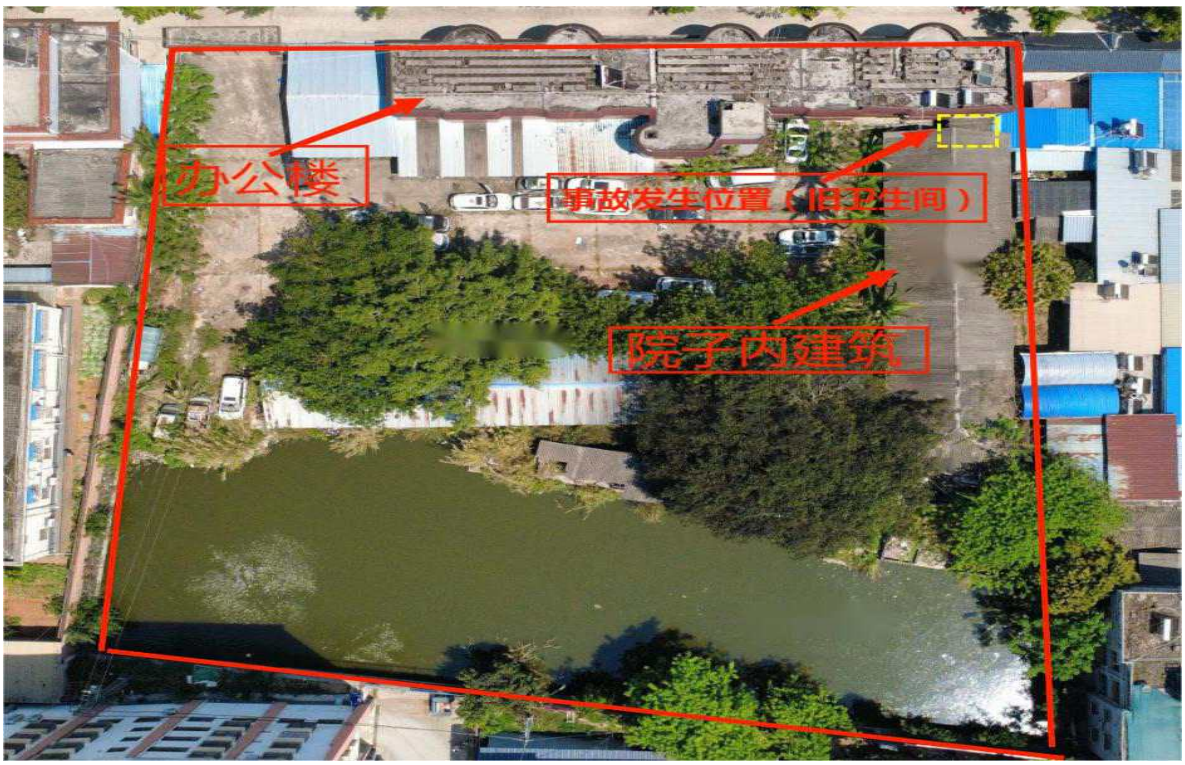


图 2 事故现场实拍平面图



图 3 事故现场实拍图



图 4 事故现场实拍图



图 5 现场监控截图