渭南市华州区瓜坡镇孔村张某文宅

“12·26”火灾事故调查报告

渭南市华州区瓜坡镇孔村

“12·26”火灾事故调查组

2024 年 12 月 26 日 2 时许，渭南市华州区瓜坡镇孔村张某文宅发生火灾，过火面积约 2 平方米，造成 1 人死亡，直接财产损失 62409 元。

事故发生后，华州区人民政府于12月30日成立了以区消防救援大队牵头，公安华州分局、区应急管理局、区住房和城乡建设局、瓜坡镇人民政府、区供电分公司、区电信公司等相关单位参与的渭南市华州区瓜坡镇孔村“12·26”火灾事故调查组。现将调查情况汇报如下：

一、基本情况

（一）火灾基本情况


2024 年 12 月 26 日 2 时 42 分，渭南市 119 指挥中心接警称：华州区瓜坡镇孔村房屋发生火灾。火灾造成华州区瓜坡镇孔村张某文宅客厅部分家具、电器、吊顶等物品烧毁烧损，其他房间墙面和顶棚有不同程度烟熏痕迹，过火面积约 2 平方米，火灾造成 1 人死亡。经统计，直接财产损失 62409 元。

（二）起火建筑基本情况

张某文宅位于华州区瓜坡镇孔村，住宅东侧为张村组和孔村组交界生产路，西侧贴邻村民自建房，北侧为村巷道路，南侧为农田。

起火建筑为村民自建房，2021年5月开始建设，2021年10月完成施工，2024年5月入住。房屋为单层住宅，三室一厅一厨一

卫，建筑面积约135平方米，常住人为张某文及其女张某巧。

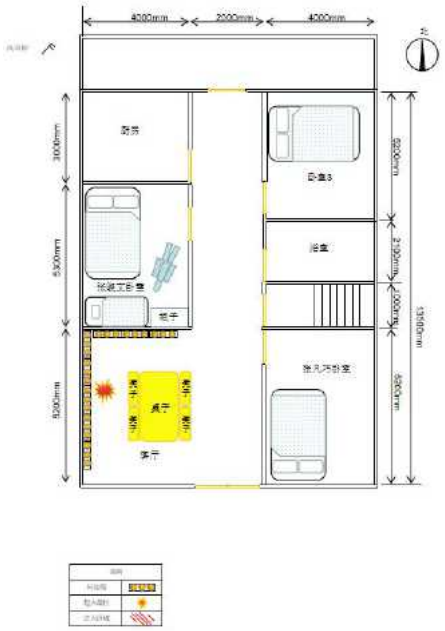

起火房屋平面图

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

结合相关人员询问情况及渭南市119指挥中心2024年12月26日2时42分接警时间可知：


2024年12月25日22时10分许，张某文回到卧室休息；

23时7分许，张某巧回到卧室3休息；

2时30分许，张某巧被房间外类似狂风的声音吵醒，打开房门发现客厅内烟气浓密无法看清火势，随即关闭卧室房门，并将卧室南侧窗户防盗网掰开逃生。紧急逃生后张某巧向邻居张某兴寻求帮助，同时张某兴联系村民张某让前往火灾现场帮忙救火；

2点42分许，烟气太大施救无果，张某兴拨打“119”电话

报警。

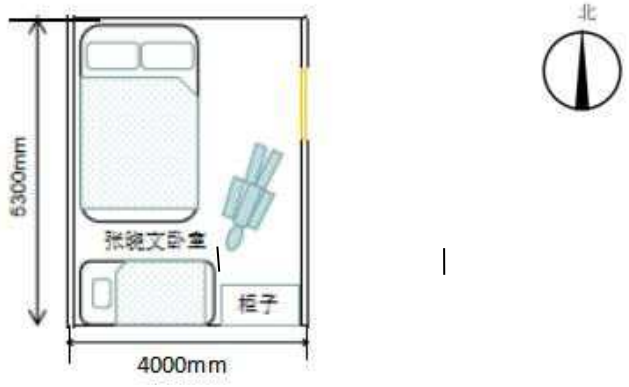

尸体位置图

（二）灭火救援和应急处置情况

2024 年 12 月 26 日 2 时 42 分，渭南市 119 指挥中心接警后调派华州区杏林消防站 2 辆水罐车，12 名指战员赶赴现场处置；

3 时 6 分，消防站到达现场，指挥员综合研判后，立即组织搜救小组进行破窗搜救；

3 时 14 分，救援人员发现 1 名女性被困人员,同时将其救出转移至院内进行急救，并持续对着火房屋进行降温处理；

3 时 47 分，经 120 确认张某文已无生命体征；


4 时 21 分，华州区杏林消防救援站现场处置完毕，经排查无安全隐患，收整器材，4 时 54 分归队。

三、死亡人员基本情况


该起火灾死者张某文，女，汉族，62 岁，身份证号码 612124196211******。

四、事故原因和定性

（一）直接原因

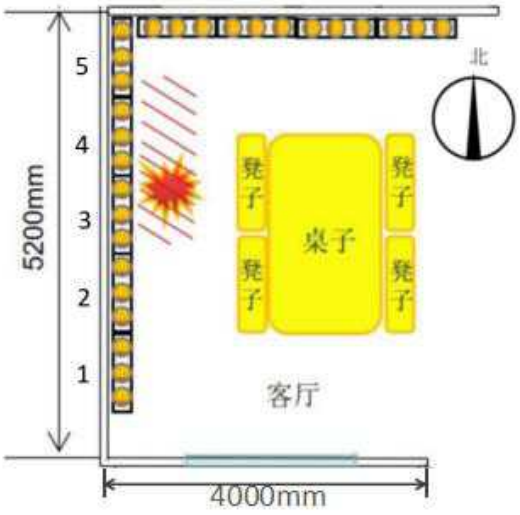

客厅平面图

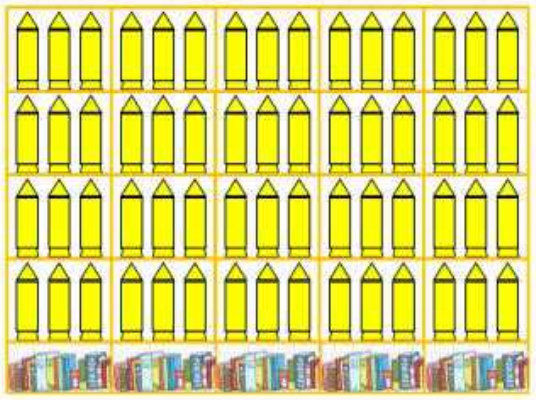

西侧墙体示意图

1.起火时间认定

结合渭南市119指挥中心接警时间，同时综合分析调查询问、电力数据、现场勘验等情况，认定起火时间为2024年12月26日2时许。

2.起火部位认定

现场勘验发现，该房屋内仅客厅局部过火，其余房间未过火存在不同程度烟熏痕迹，对客厅进行勘验，情况如下：

（1）客厅顶棚轻钢龙骨由西向东变形和变色痕迹逐渐减轻；客厅中部餐桌仅西北侧桌腿有明显烟熏痕迹，西北侧桌腿位于第3组木柜正前方，其余部位完好；客厅北侧墙体木柜整体完好，“转经筒”金属变色上部重于下部，且由西向东逐渐减轻。整体来看，西侧墙体木柜及“转经筒”烧损程度重于北侧。

（2）客厅西侧墙体由南向北共设有5组木柜，每组5层。整体来看，西侧墙体木柜及“转经筒”烧损痕迹由第3组向南北两侧逐渐减轻，第3组木柜处墙面抹灰层脱落，且下部脱落程度重于上部。

（3）客厅西侧墙体整体来看“转经筒”呈现“V”字形痕迹，“V”字形痕迹底部指向客厅西侧墙体由南向北靠近第3组木柜地面处。

综合认定起火部位为客厅西侧墙体从南向北靠近第3组木柜地面处。

3.起火点认定

对起火部位进行勘验，发现该处有小木桌、电脑显示屏、电脑主机、插线板等燃烧残留物；经测量，该处插线板燃烧残留物在第3组木柜东侧距西侧墙体约60cm地面处，且位于“V”字形痕迹下方；该插线板的绝缘外壳和线路外部绝缘层全部烧毁，插线板静片中残留有金属插头，插线板静片输入连接线上存在熔痕。

综合认定起火点位于客厅西侧墙体从南向北第3组木柜东侧约60cm地面处。

4.起火原因认定

（1）询问可知：客厅西侧墙体从南向北第 3 组木柜东侧地面处放置有插线板为“转经筒”、电脑、电热毯等用电设备供电，“转经筒”、电脑、电热毯等用电设备通过 10 余个插线板相互串联供电，“转经筒”24 小时持续运转，客厅灯具夜间处于长亮状态。

（2）勘验可知：在起火点处发现该处插线板的绝缘外壳和线路外部绝缘层全部烧毁，插线板静片中仍残留有金属插头，插线板静片输入连接线上存在熔痕。

综合认定起火原因系插线板输入端线路故障打火引燃可燃物蔓延成灾。

（二）致灾因素分析

1.接用电不规范。该户客厅设有108个“转经筒”及电脑、电热毯等用电设备，其通过10余个插线板相互串联供电，“转经筒”24小时持续运转，客厅灯具夜间处于常亮状态，同时起火插线板放置在靠近木桌下方的地毯处。客厅电气线路属于多线转接且长时间运行状态，同时因用电设备与可燃物未保持安全距离为该起火灾的发生埋下隐患。

2.房屋内火灾荷载大。起火部位附近由起火点向外可燃物种类较多，依次为插线板、地毯、泡沫地垫、小木桌、书籍、木柜、“转经筒”及其他杂物等，摆放大量可燃物形成该起火灾蔓延扩大路径。

3.房屋封闭排烟不畅。火灾发生在冬天，为防寒保暖，房屋门窗均处于关闭状态，且客厅内多为木材、棉麻、塑料制品等易燃可燃物，火灾燃烧产生大量有毒有害烟气无法排出。

4.夜间火灾不易察觉。该起火灾发生在凌晨，人体处于深度睡眠状态，火灾发生初期不易被察觉，当通过烟气、声音等途径发现火灾时已处于发展蔓延阶段，致使该起火灾死者吸入大量有毒有害烟气。

（三）火灾性质认定

华州区瓜坡镇孔村“12·26”火灾是因人员安全意识淡薄，日常接用电不规范所造成的一起一般等级火灾事故。

五、相关单位履职责任调查情况

（一）使用管理责任调查情况

该起火灾中，着火房屋为村民自建房，房屋使用人为张某文和张某巧。房屋使用人消防安全意识淡薄，日常生活不注意接用电安全，客厅电气线路属于多线转接且长时间运行状态，同时用电设备与可燃物未保持安全距离。

（二）工程建设责任调查情况

该起火灾不涉及工程建设责任。

（三）消防技术服务机构责任调查情况

该起火灾不涉及消防技术服务机构责任。

（四）消防产品质量责任调查情况

该起火灾不涉及消防产品质量责任。

（五）政府部门监管责任落实情况

1.瓜坡镇人民政府

根据《陕西省消防条例》第十条规定，乡（镇）人民政府、街道办事处负责本辖区的消防工作，组织、指导村民委员会、居民委员会和驻地单位开展群众性消防活动，建立专职消防队、志愿消防队等多种形式的消防组织；应当根据消防安全需要，组建或指导居民委员会、村民委员会建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救工作。

经调查，瓜坡镇人民政府成立了以党委书记、镇长为第一责任人，各领导班子成员、站（办）所负责人共同参与组成的消防工作领导小组，健全了消防工作组织，制定完善了《瓜坡镇应急消防预案》；指导各村成立了以村书记为组长，村“三委会”为主要成员的消防工作领导小组。全年利用全干会安排部署消防工作41次，组织召开专题会议18次，年内组织开展消防安全检查60余次，全镇消防安全知识技能培训5次，对各村干部、机关干部、从事特种作业人员以及辖区企业负责人和安全管理人员进行专项安全培训，共计培训420余人次。通过村广播、宣传展板、微信群、微信朋友圈、消防安全知识讲座、播放火灾纪实片、集会发放消防安全宣传彩页等多种形式开展消防安全宣传工作，相应职责已落实。

2.华州公安分局瓜坡派出所

根据《陕西省消防条例》第十二条规定，公安派出所应当履行下列职责：负责日常消防监督检查，开展消防宣传教育；监督检查辖区内村民委员会、居民委员会、物业服务企业和上级公安机关确定的管理单位履行消防安全职责的情况；上级公安机关确定的其他消防管理职责。

经调查，华州公安分局瓜坡派出所作为该起火灾所在辖区主管派出所，2024年以来共开展“九小场所”消防安全检查60余次，针对难以解决的隐患向镇政府和相关行业部门发送公安提示函10份；对辖区村民委员会、居民委员会履行消防安全职责情况下发《隐患排查通知书》14份，同时签订农村消防安全责任

书 14 份，督促开展农村消防安全宣传 14 次；依托镇政府开展消防宣传活动 12 次，相应工作职责已落实。

3.孔村村委会

根据《陕西省消防条例》第十五条规定，孔村村民委员会成立了消防安全领导小组村(居)民委员会履行下列消防安全职责：（1）确定消防安全管理人员，建立健全消防安全制度，制定防火安全公约；（2）开展经常性的消防安全和家庭防火知识宣传教育，进行防火安全检查，督促整改火灾隐患；（3）配合消防执法工作，及时报告火灾隐患情况；（4）根据需要建立志愿消防队或者专职消防队，开展火灾自防自救；（5）法律、法规规定的其他职责。

经调查，孔村村委会成立了以村书记为组长，村“三委会”委员为主要成员的消防安全组织机构，制定了农村消防安全公约，明确各自然村组长为消防安全“网格员”，每月依托“走访入户”工作开展防火检查和消防宣传，虽能履行职责，但存在工作不细致的情况。调查组核查每月“走访入户”工作记录时发现，孔村村委会 2024 年度在对属地进行防火检查过程中未发现消防安全隐患，消防宣传仅限于口头提示，方式方法单一，工作落实不细。

六、对有关责任人员、单位处理建议

综合调查结果，做出以下处理建议：

1．张某峰，男，瓜坡镇孔村张村组组长，负责该村安全工作，建议对张某峰在全镇范围内进行通报批评。

2．孔村村民委员会，建议责成孔村村民委员会向瓜坡镇人民政府做出书面检查。

七、下一步工作举措及建议

（一）推动消防安全责任落实

各级各部门要深刻汲取瓜坡镇孔村“12·26”火灾教训，贯彻落实《渭南市消防安全责任制实施办法》，将党政领导干部和行业部门消防安全责任履责情况纳入干部履职评价体系，切实将其作为镇（街道办）、村（社区）干部综合考评的重要依据。建立健全镇（街道办）政府消防安全基层队伍，采取统筹调剂、聘用临工等方式，配齐配强监管力量，明确经费保障，实行标准化建设、规范化管理、实体化运行，不断完善基层消防网格化管理体系。

（二）开展火灾隐患排查治理

各镇（街道办）、村（社区）要常态化开展村民自建住宅“查房屋外窗（网）、查安全出口、查电器线路、查违规住人、查电动自行车、查可燃易燃物”的“六查行动”，加强对老幼病残、鳏寡孤独家庭的走访排查，核实完善留守儿童、孤寡老人、智障残障等弱势群体台账，针对性开展线路故障、卧床吸烟等致灾因素的隐患排查，及时化解可能发生的火灾隐患，严防“小火亡人”。积极宣传、推广安装独立式烟感报警器，针对重点弱势人群由政府统一购买安装，有效提升辖区整体火灾预警能力。

（三）夯实公共消防基础建设

各镇（街道办）充分借助乡村振兴建设、创文创卫、城乡道

路整修、老旧小区改造等有利契机，落实打通消防车通道、建设消火栓、建设电动自行车停充点等公共基础设施建设，启动电气线路改造，清理规整“三线”下地，落实统一规划、统一建设、统一管理，推动将用电安全监测纳入智能电表全项监测，确保每村建设1处以上消防取水口，不断提升辖区的“本质安全”。

（四）提升全民消防安全素质

结合自身实际、探索创新，开辟农村宣传新模式。各镇（街道办）、村（社区）充分利用宣传栏、乡村广播、楼宇电梯LED屏、微信群等阵地，播放消防提示、公益广告和宣传短片。在宣传内容上，注重农村受众群体兴趣取向，转变话语体系，将严肃、抽象的消防安全常识形象化、具体化，充分融入到实在的生活中去，增强群众亲切感。利用辖区典型火灾案例开展警示教育，用“身边事警示身边人”，持续规范居民居家用火、用电、用气安全管理。